


# محركات مولات ومحولات التيار المتردد

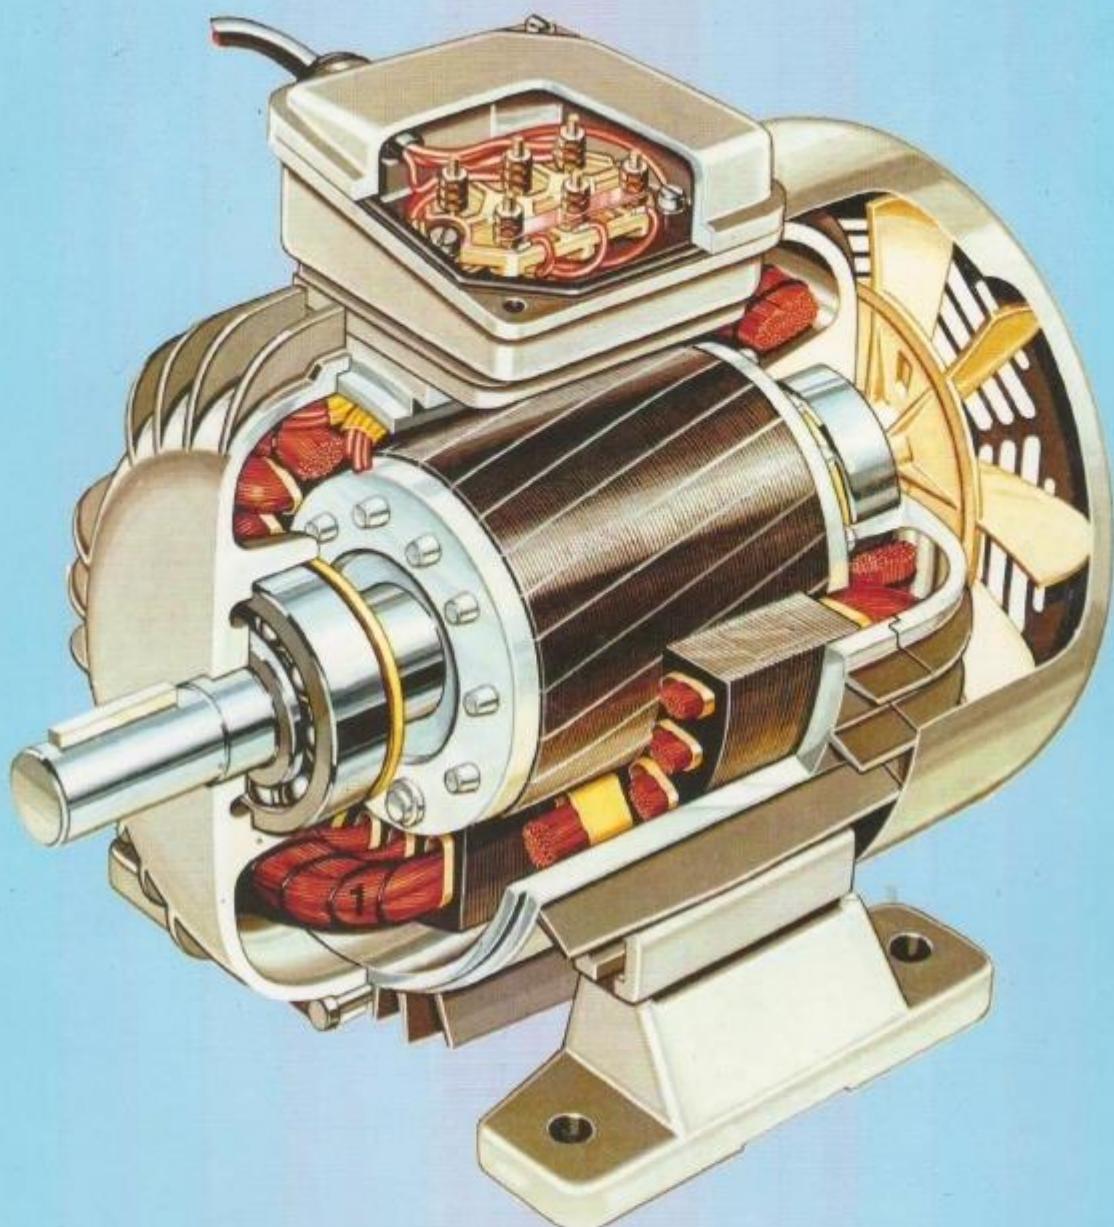


معهد السالزيان الإيطالي دن بوسكتو : ٢٠٢٦٧٩٤

وجيه جرجس

محركات مولات ومحولات التيار المتردد

وجيه جرجس

# محركات مولدات ومحولات التيار المتردد

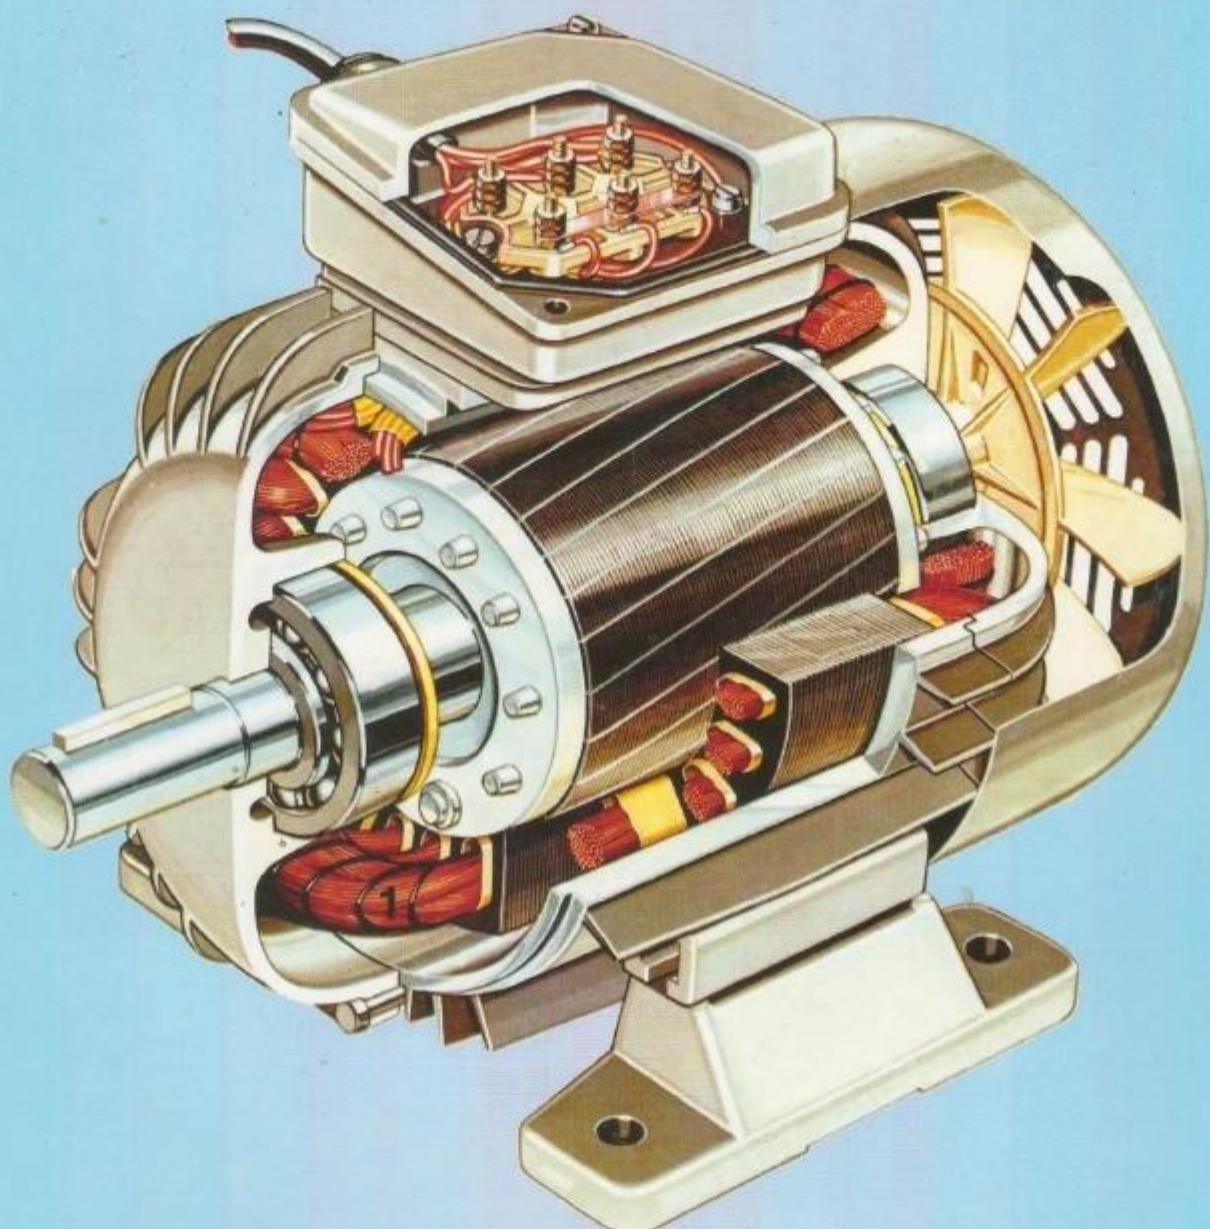

معهد السالزيان الإيطالي دن بوسكتو ٢٠٢٦٧٩٤ :

وجيه جرجس

# مدرکان مولدان و ملوان

النیار امتداد

«حساب - لف - صيانة - إصلاح»

وجيه جرجس

معهد السالزيان «دون بوسكو»

مركز التنشئة والتدريب المهني المتعدد الاهداف

معهد فني - معهد صناعي

دورات تدريبية سريعة مركزية

دورات تدريبية تعليمية للمدرسين

ت : ٢٤٥٧٩٦٥٠ - ٢٤٥٧٩٤

## المراجع

- 1. Dott. Prof. GIOGRI CRISCI**  
Costruzione, Schemi e calcolo degli avvolgimenti delle macchine elettriche rotanti.
- 2. ELETTRONICA VENETA:**  
Manuale dimostrativo di laboratorio

رقم الإيداع بدار الكتب : ١٩٩٩/٧٦٥٦  
الترقيم الدولي : 977-19-8864-6

## شكر وعرفان

شكراً لله ولجميع الآباء السالزيان

\* الأب / برونو كافزين

الذى له الفضل الأول في ظهور هذا الكتاب

\* أستاذ الكهرباء القدير / سنيور چوزي بونتو

\* الآباء / مرقس وفروتشو تافيلا

\* الأستاذ / البير صالح

\* الأستاذ / إميل فتح الله

\* الأستاذ / أحمد شعبان

كما أتقدم بخالص الشكر لكل من أثنى على الكتاب في  
طبعاته السابقة . مع أملـى أن يحقق إفادـة أكثر بعد الإضافـات التـى  
ختـوىـها هـذهـ الطـبـعةـ.

وجيه




## تمهيد و معرفة عامة

مكونات محرك قفص السنجاب (SGUIRREL - CAGE MOTOR)

يتكون هذا المحرك من جزئين رئيسيين هما العضو الثابت والعضو المتحرك

### \* العضو الثابت (STATOR)


وهو عبارة عن مجموعة رقائق معدنية ذات سبيكة خاصة لها قدرة عالية على التمغnet وبها عدد معين من الفتحات تسمى المحارى. وتضغط هذه الرقائق داخل الجسم الخارجى للمحرك وعادةً يكون من الحديد أو الزهر أو الألومنيوم. ويسقط داخل المحارى بعد عزلها ملفات السلك وأعلم أن قدرة المحرك معتمدة أساساً على الشرائح وليس الجسم الخارجى. فكل محرك له مساحة من الشرائح بقطر داخلى وقطر خارجى معين تبعاً لقدرة وسرعة المحرك. وقد طورت نوعية السبيكة التى تصنع منها الشرائح وأصبحت تنتج فيض مغناطيسى أكبر فى مساحة أقل ولذلك ستجد المحركات حديثة الصنع أصغر حجماً لمثيلاتها من المحركات القديمة.

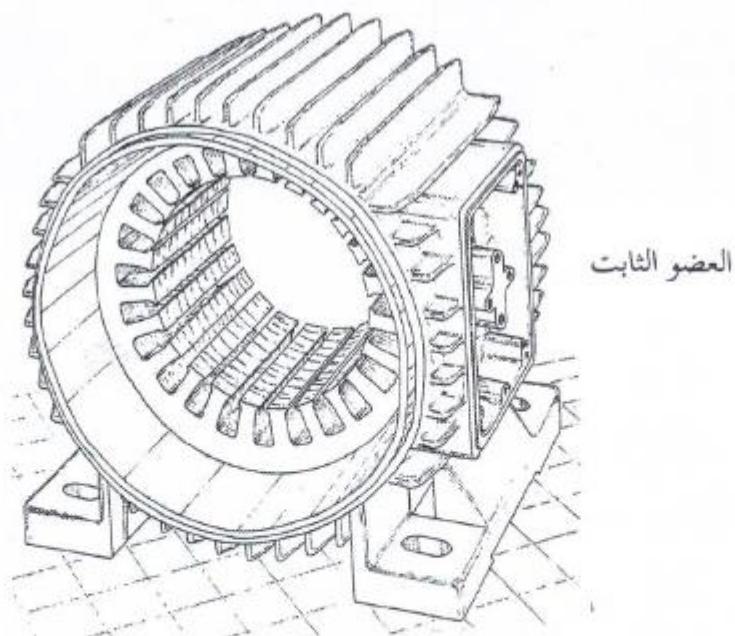

## \* العضو الدوار (ROTOR)

عبارة عن مجموعة من الرقائق بسيكة أقل تكلفة من سبيكة العضو الثابت. ولها أيضاً عدد من المخاري ولكنها مفتوحة بتجاه المحيط الخارجي وتصب داخل هذه المخاري بارات من الألومنيوم وفي بعض محركات خاصة ذات القدرات العالية تكون من النحاس ويتم لحام البارات من الجهتين مع حلقتين من نفس المعدن ويجب أن يكون طول المجرى للعضو الدوار مساوياً لطول المجرى بالعضو الثابت. وقطره أقل بقليل من العضو الثابت (فكلاً ما زاد الفراغ بين العضو الثابت والعضو الدوار أرتفعت حرارته وقلت كفائته لأن مقاومة الهواء لخطوط المجال عالية جداً).


ويدور العضو الدوار داخل العضو الثابت بسهولة عن طريق رولمان البلي أو الجلب المتمرّكزين بغطائى المحرك دون أن يحتك أو يتلامس كليهما بالأخر.

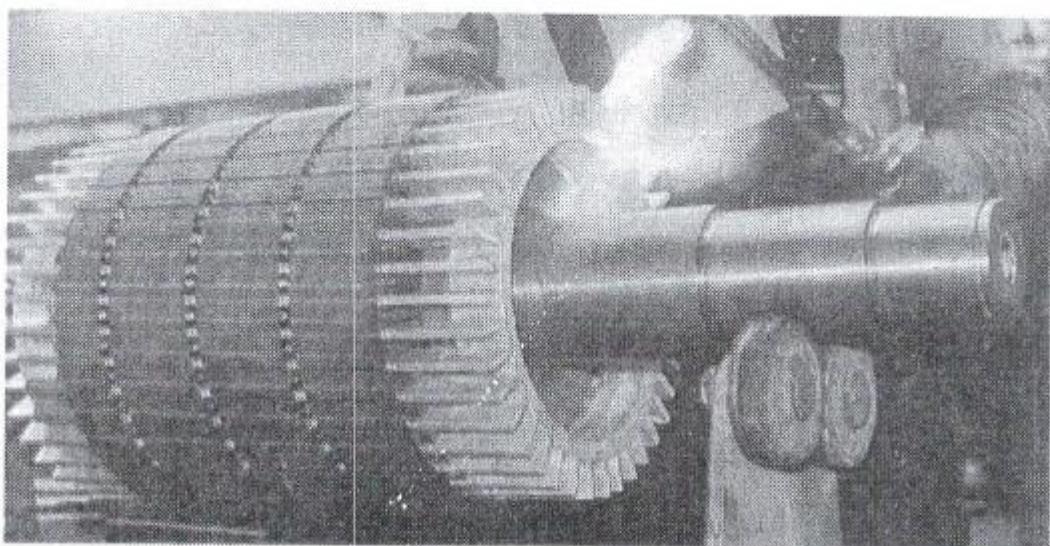

روتور لمحرك قدرة عالية أثناء لحام البارات مع الحلقتين

## \* ملاحظة:

بعض محركات القدرات العالية تستهلك شدة تيار بدء عالية جداً تؤثر على لحام قضبان الروتور وإذا حدث ذلك في هذه القضبان تقل قدرته ويستهلك المحرك شدة تيار أعلى وترتفع حرارة الروتور جداً ولا يستطيع الدوران بأقصى حمل.

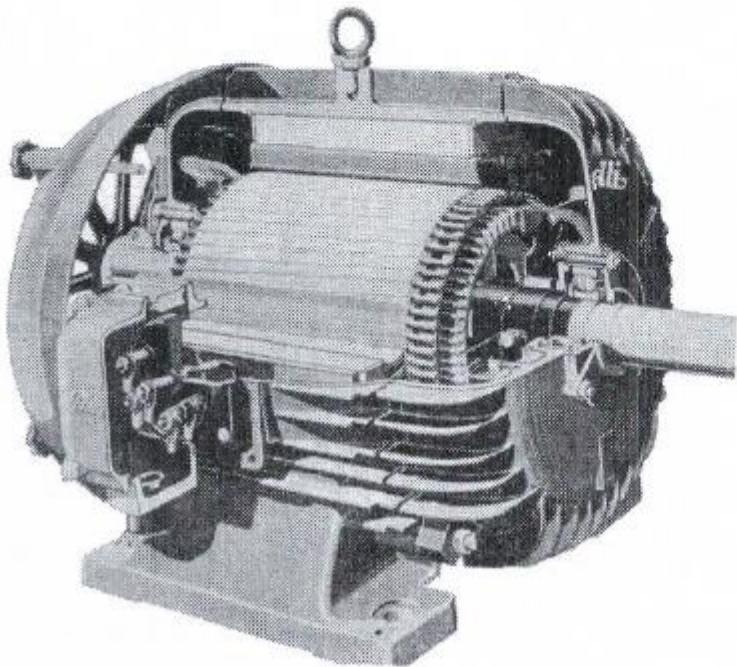

روتور هذا المحرك يحتوى على قفصين . واحد أسفل الآخر. وذلك زيادة فى قوة تحمل الروتور لصدمه شدة التيار التأثيرى لحظة البدء.

### \* أقطاب المحرك والسرعة:

يتم تسقيط الملفات داخل المجاري بخطوة وعدد لفات قطر سلك وتقسيم معين يختلف من محرك لآخر تبعاً لقدراته وسرعته وطريقة تقسيمه. وعند توصيل هذه الملفات بالتيار يتولد فيض مغناطيسي دوار وتصبح الشرائح مغناطة (ولكل مغناطيسي طبيعي قطب جنوبى وآخر شمالى) والمغناطة التى أكتسبتها الشرائح ليست مغناطة طبيعية ولكن كهربائية تولدت بعدد أقطاب معين تبعاً لطريقة وضع الملفات واتجاه مرور التيار بها وتحكم عدد الأقطاب في سرعة المجال المترول بالقانون الآتى:

$$\frac{60 \text{ ثانية} \times \text{ذبذبة}}{\frac{1}{2} \text{ عدد الأقطاب}} = \frac{\text{سرعة المجال المغناطيسي}}{\text{في الدقيقة}}$$

وذبذبة أو تردد التيار بمصر ٥٠ هيرتس (HZ) ثانية يختلف فى بعض بلاد أخرى ويكون مثلا ٦٠ HZ/ثانية ، وحتى يحصل على قيمة الذبذبة فى الدقيقة يضرب قيمة الذبذبة فى ٦٠ ثانية فمثلاً إذا كان محرك مقسمة ملفاته على أساس ٢ قطب ويعمل على تيار تردد ٥٠ HZ. بتطبيق القانون يكون:

$$= \frac{50 \times 60}{1} = 3000 \text{ لفة / دقيقة}$$

وهكذا إذا كان المحرك ٤ قطب فستكون سرعته ١٥٠٠ لفة أى كلما زادت عدد الأقطاب المكونة تنخفض السرعة وهذا القانون يطبق على أي محرك قفص سنجباب ٣ فاز أو ١ فاز بأى طريقة لف.


وسرعة المجال لا يعوقها شيئاً فسرعته هي نفس السرعة الناتجة من القانون . وقوة هذا المجال وسرعته هي التي تؤثر في قوة وسرعة دوران المحرك ولكن توجد عدة عوامل تعوق من سرعة العضو الدوار (مثل رولمان البلي أو الحمل) فتنخفض سرعته عن سرعة المجال بقليل حوالي ٥٪ تتغير هذه القيمة من محرك إلى آخر. فمثلاً كما تحدثنا أن أي محرك ٢ قطب سرعة المجال المولد ستكون ٣٠٠٠ لفة / دقيقة ولكنك ستجد مكتوباً على يفطة المحرك أن سرعة العضو المتحرك ٢٩٠٠ أو ٢٨٥٠ أو رقم يختلف عنهم ولكنه قريب من القيمة ٣٠٠٠.

### جدول السرعة

سرعة الروتور	سرعة المجال	HZ	سرعة الروتور	سرعة المجال	HZ	قطب
٣٤٠٠	٣٦٠٠	٦٠	٢٩٠٠	٣٠٠٠	٥٠	٢
١٧٠٠	١٨٠٠	٦٠	١٤٢٠	١٥٠٠	٥٠	٤
١٠٠٠	١٢٠٠	٦٠	٩١٠	١٠٠٠	٥٠	٦
٨٠٠	٩٠٠	٦٠	٦٨٠	٧٥٠	٥٠	٨
٦٥٠	٧٢٠	٦٠	٥٢٠	٦٠٠	٥٠	١٠

والمحرك المصمم على أساس ٢ قطب تختلف مساحة شرائحة عن المحرك المصمم على أساس ٤ قطب حتى إذا كان الأثنان نفس القدرة فالمotor ٢ قطب يكون سمك الشريحة من القاعدة إلى أول المجري أكثر سماكةً من المحرك ٤ قطب أو ٦ قطب ولذلك سنجد دائماً أن المحرك ٢ قطب القطر الداخلي للجسم الثابت صغير نسبياً لأن سمك الشرائح الذي سيمر فيه المجال المولد كبير.

وستجد فرقاً حتى في حجم المحرك الخارجي فالحجم الخارجي لمحرك ٢ قطب أقل من الحجم الخارجي لمحرك ٤ قطب نفس القدرة . (أنظر ص ٧٣)

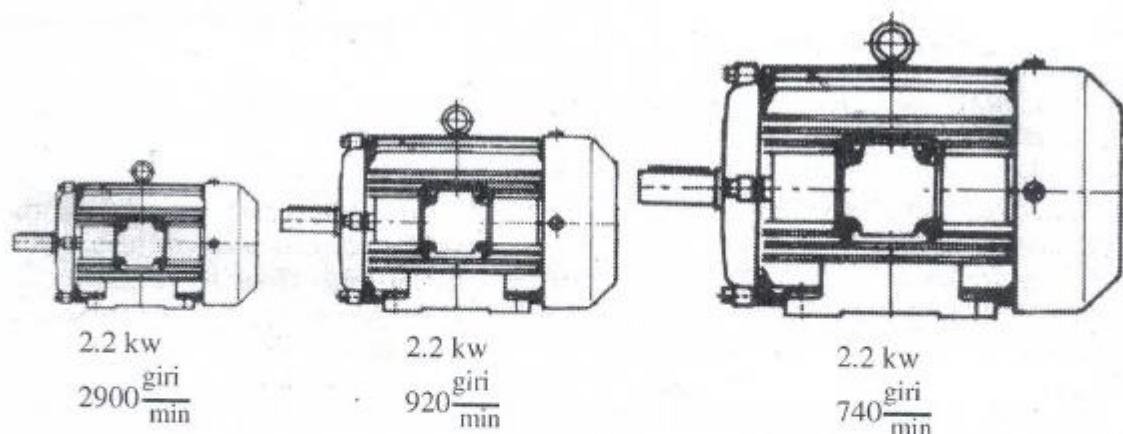

### السلك المستخدم في لف المحرك

السلك المستخدم في إعادة لف المحرك هو سلك نحاسي معزول بطبقة من الورنيش وقيمة السلك الجيد تكون في درجة نقاوة النحاس فكلما زادت نقاوته زادت مرونته فيتحمل شدة تيار أعلى ويزيد من سهولة إعادة اللف به. ثم درجة الحرارة التي تحملها طبقة الورنيش فتوجد أسلاك تحمل حتى ١٨٠ درجة ويرمز لها بـ Class H.

وتوجد أسلاك بأقطار مختلفة تبدأ من ٠,٥ دينيم أو ١ دينيم تدرج في الارتفاع ١,٥ - ٢ - ٢,٥ دينيم وهكذا حتى ٣٥ دينيم تقريباً (١ مليمتر = ١٠ دينيم) ويوجد سلك عازل مفرد (L) أى طبقة ورنيش واحدة وسلك عازل دوبل (2L) أى معزول بطبقتين من الورنيش وهذا العازل أنه يتحمل درجات حرارة مرتفعة إلا أنه يعزل لفة عن لفة أخرى وليس السلك عن الحديد ولذلك يوضع ورق عازل (برسبان) داخل المجاري قبل تسقيط الملفات فلا يجب أبداً لأى سلك أن يلامس جسم المحرك .

## ☆ ملحوظة :

بعض محركات قليلة تلف بسلك الألومنيوم معزول بورنيش ولا يختلف شكله الخارجي عن السلك النحاسي ولكن بالطبع وزنه أخف وتحت الورنيش لونه أبيض (السلك الألومنيوم المعزول بالورنيش غير متوفّر) وعند إعادة لف مثل هذه المحركات تلف بسلك نحاس بنفس عدد اللفات ولكن بمساحة مقطع أقل حوالي ١٥٪ لأن السلك الألومنيوم يتحمل شدة تيار أقل من النحاس.

## الورنيش الخارجي :

يوضع هذا الورنيش السائل فوق الملفات بعد الانتهاء من عملية اللف بالكامل والغرض الأساسي منه أن يجعل من الملفات جميعها كتلة واحدة فلا يمكن لاي سلك أن يجد مجالاً للحركة. كما أنه يزيد من قيمة العزل. ويوضع الورنيش بواسطة فرشاة بحيث تتشبع الملفات من الجهتين وخاصة داخل المحاري ولا تترك طبقات من الورنيش فوق شرائح الجسم الثابت حتى لا تعوق حركة العضو الدوار. ويجب أن يترك المحرك مفتوحاً بعد وضع الورنيش مدة كافية حتى يجف تماماً. ومن الممكن وضع سخان أو مصباح كهربائي بقدرة عالية داخل المحرك فالحرارة الناتجة تجعل الورنيش يصل إلى الأسلام جميعها. وخاصة داخل المحاري وتعطى الورنيش صلابة أكثر مع ملاحظة أن أكثر أنواع الورنيش قابلة للأشتعال وهي لا تزال سائلة.

(توجد أفران كهربائية خاصة يوضع بداخلها المحرك بعد وضع الورنيش)

## الأوراق العازلة (برسبان) :


كما تحدثنا أن السلك معزول بطبقة رقيقة من الورنيش لا تكفي لعزل الملفات عن جسم المحرك لذلك يجب عزل المحاري قبل وضع الملفات ويتحدد نوع البرسبان وسمكه تبعاً لقدرة المحرك والفولت الذي سيعمل عليه وكلما زادت قيمة العزل بين الملفات وبعضها وبينها وبين الجسم كلما زادت كفأته وطال عمر تشغيله - والبرسبان أنواع كثيرة فيوجد برسبان عادي. وبرسبان مسلفن وهذا النوع الأكثر إستخداماً حيث أن درجة عزله معقولة بالنسبة لسعره.

كما يوجد ورق نيومكس وهو أعلى سعراً ولكن قيمة عزله جيدة إضافة لسهولة العمل به حيث أنه لا ينشى بسهولة وهذا يساعد دخول البرسبان خاصة في حالة أن تكون المجرى ممتلئاً تماماً بالأسلاك .

وعند وضع البرسبان داخل المجرى يراعى أن يكون أطول منها بحوالى نصف سم من الجهتين أو أكثر في المحركات ذات القدرات العالية . ويحوف تبعاً لتجويف المجرى حتى تسع كل الأسلاك بسهولة .

### \* ملحوظة:

أكثر الحركات الحديثة تكون مجاريها ضيقة بقدر الأسلاك التي ستوضع داخلها وفي هذه الحالة إذا كان عازل المجرى غير موضوع بشكل جيد . فإنه يتغير دخول باقي الأسلاك . وهناك بعض أنواع برسبان إذا جوفت طولياً يسهل إدخالها وإذا جوفت عرضياً فإنها تتكرمش ويصعب إدخال جميع الأسلاك لذلك يجب مراعاة اختبار هذا قبل تقطيع البرسبان .

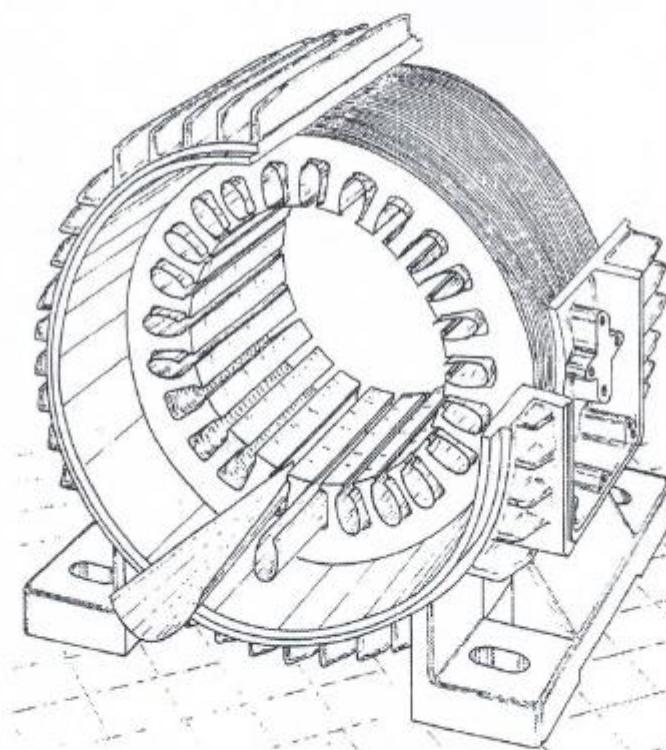

كيفية تركيب  
البرسبان داخل  
المجاري

## الميكرومتر :

كل محرك يلف بقطر سلك محسوب تبعاً لشدة تياره ولذلك يقاس السلك القديم أثناء فك المحرك ويعاد لفه بنفس قطر السلك (هذا إذا كان متتأكد من صحة بياناته) ولقياس السلك يستخدم الميكرومتر، ودقتة حتى  $0.01$  ملم ويكون من أسطوانتين واحدة ثابتة والأخرى دائرة.

الأسطوانة الثابتة : بها تدرجات نصف ملم وواحد ملم والأسطوانة الدائرة بها تدرجات كل تدرج يساوى  $0.01$  ملم أي كل  $5$  تدرجات تساوى  $0.05$  ديزيم.

وعند قياس السلك يقرأ التدرج الظاهر بالأسطوانة الثابتة ويتحول إلى ديزيم ثم يضاف عليه التدرج الظاهر بالأسطوانة الدائرة.



## ملحوظة :

يتم التعامل لقياس أو شراء السلك على أساس النحاس صافي بدون ورنيش . ولذلك عند قياس قطر السلك يتم أزالة طبقة الورنيش بأى أسلوب بالحرق أو بالتقشير دون أن تحدث تآكل في النحاس نفسه.

أو يقاس السلك بالورنيش وتحذف قيمة طبقة الورنيش وهي حوالي:

من  $1.00$  إلى  $4.00$  ملم تقريباً إذا كان العازل مفرد

من  $5.00$  إلى  $8.00$  ملم تقريباً إذا كان العازل دوبل

## رولمان البلي والجلب :

كما علمنا أن الفراغ بين العضو الدوار والعضو الثابت قليل جداً ولذلك إذا حدث تأكل في رولمان البلي أو أكس المرك سيؤدي هذا إلى احتكاك العضو الدوار مع الجسم الثابت إضافة إلى ارتفاع صوت المرك وإذا ترك يعمل هكذا سيؤدي إلى ارتفاع في درجة الحرارة ثم احتراق الملفات.

وبالنسبة لرولمان البلي فهو مكون من جلبتين وبينهما بلي. ويجب أن تدخل الجلبة الداخلية على أكس الروتور بنسبة شحط مناسبة وليس بسهولة. والجلبة الخارجية تدخل داخل مكانها في غطاء المرك بنسبة شحط أيضاً (أقل من نسبة شحط الجلبة الداخلية على الأكس).

والحركة تكون بدوران الأكس بالجلبة الداخلية معاً على البلي الموجود بين الجلبتين والمملوءة بكمية من الشحم تساعد في الأنلاق وتقلل من حرارة البلي وتحفظ من صوته.

ورولمان البلي يوجد منه مغلق من الجهتين أى لا يظهر البلي الموجود بين الجلبتين - وفي هذه الحالة عند تركيبه لا يحتاج إلى وضع شحم له ففيه الشحم أصلاً.

ونوع آخر يكون مغلق من جهة واحدة وعند تركيبه يراعى أن تكون الجهة المغلقة ناحية الملفات ويوضع له شحم بعد تركيبه.


والنوع الثالث: ويكون مفتوح من الجهتين وهذا النوع أيضاً يحتاج إلى وضع الشحم له بعد التركيب ويغلق بقطاء خاص مجهر به المرك.

وإخراج رولمان البلي من أكس المرك تستخدم الزرجينة وهي عبارة عن عمود قلقوز له زراعان أو أكثر.

يوضع رأس العمود على أكس المرك والزراعان خلف رولمان البلي وعند رباط عمود الزرجينة يسحب الزراعان رولمان البلي خارجاً.

وكل رولمان له رقم يكتب فوق غطائه أو على الجلبة الخارجية أو الداخلية وعند شراء رولمان البلي الجديد يجب أن يحمل نفس الرقم وتحدد إذا كان البلي مغلق من الجهتين أو من جهة واحدة أو مفتوح من الجهتين .

ولتركيب رولمان البلي الجديد في حالة عدم توفر مكبس تستخدم ماسور قطرها يساوى قطر الجلبة الداخلية وبعد تنظيف مكان دخول رولمان البلي توضع كمية بسيطة من الزيت ثم يدق فوق الماسورة فتضغط الجلبة الداخلية على أكس المحرك. تأكد أن الضغط فقط فوق الجلبة الداخلية.

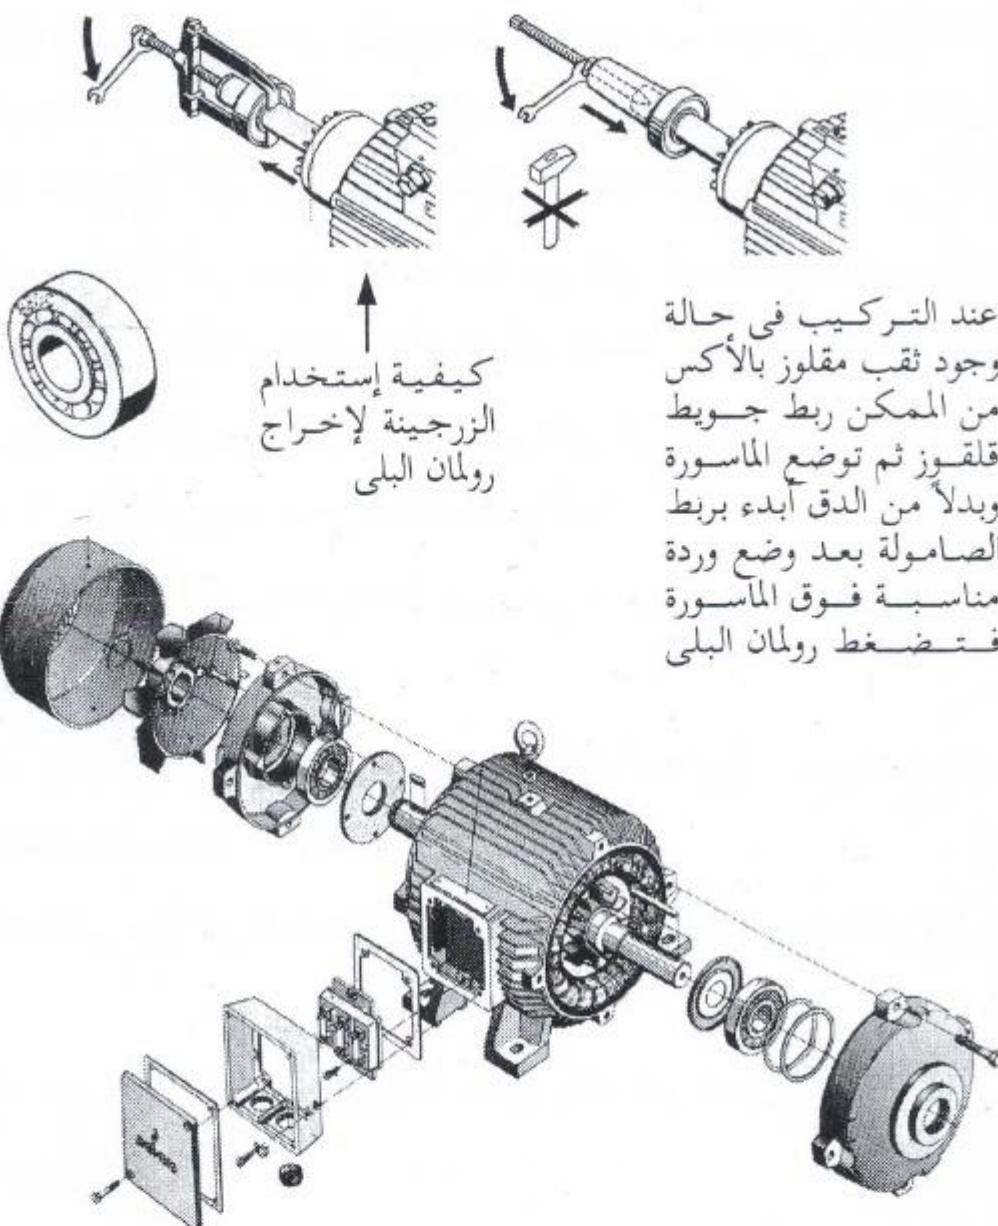

## فكرة عمل المحرك

بعيداً عن الدخول في نظريات صعبة فإن الفكرة البسيطة التي يقوم عليها تشغيل المحرك هي:  
أن الملفات توضع داخل المجاري بتوزيع معين وتقسيم خاص يختلف من محرك إلى آخر بـ  
لعدد مجاريه وأقطابه بناء على قوانين ثابتة. وبالتالي فعند مرور تيار داخل هذه الملفات يتولد مجال  
مغناطيسي دوار يحمل عدد أقطاب معينة وبقوة هذا المجال وسرعته يؤثر على العضو الدوار فيبدأ في  
الحركة.

والمحرك ذو القفص السنديان والذى يعمل فقط على تيار متعدد. يوجد منه يعمل بثلاث أوجه  
أى ٣ فاز وأيضا منه يعمل على وجه واحد أى ١ فاز. بالنسبة للمحركات التي تعمل على ١ فاز  
لا يمكن أن نحصل منها على قدرة عالية لأن في مثل هذه الحركات كما سترى يوجد مجالين  
فقط لبدء حركة الروتور ولذلك فأكبر قدرة محرك يعمل على ١ فاز لا تتعدي ١٠ حصان.

أما بالنسبة للمحركات التي تعمل على ٣ فاز فيمكن الحصول منها على قدرات عالية جداً  
(وأيضا يوجد منها قدرات صغيرة جداً) وحركة المحرك هنا تبدأ بعزم ثلاثة مجالات مغناطيسية بين  
كل مجال وآخر زاوية كهربائية معينة (أى بعد معين بين بداية كل مجال والمجال الآخر).


وسنبدأ أولاً بشرح طرق إعادة لف محركات الثلاث أوجه

وهي ثلاثة طرق أساسية:


١ - طريقة لف متداخل

٢ - طريقة كرونا أو ذات الجناحين

٣ - طريقة جانبان بالمحرى

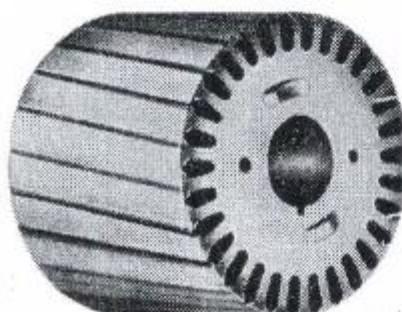

مجموعة شرائط الروتور قبل تركيب بارات القفص داخلها

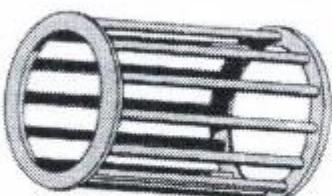

بارات قفص السنديان منفصلة

## ١- طريقة اللف المتداخل

وتعتبر هذه الطريقة أكثر الطرق استخداماً وخاصةً في المحركات التي تعمل على قدرة أقل من ٢٥ حصان فستجد أكثر من ٩٥٪ منها ملفوف بهذه الطريقة.

**قانون التقسيم:**

$$\text{عدد المجاري} \div 3 = \text{عدد مجاري ١ فاز}$$

$$\text{عدد مجاري ١ فاز} \div \text{عدد الأقطاب} = \text{عدد المجاري لكل قطب}$$

الغرض من هذا القانون هو كيفية توزيع الملفات داخل المحرك وبالتالي تحديد خطوات الملفات وهو قانون عام يتم تطبيقه عند تقسيم المحرك بأى طريقة من الطرق الثلاث الخاصة بلف المحرك ٣ فاز.

**توضيح القانون:**

**عدد المجاري:** هو مجموع عدد الفتحات الموجودة داخل شرائح الجسم الثابت

**٣ فاز:** هو مصدر التيار الذي سيعمل عليه المحرك وتقسم الملفات والمجاري بالتساوي بين الثلاث فازات. فأى اختلاف بين ما يحتويه فاز عن الفاز الآخر يعني خطأ باللف.

**عدد الأقطاب :** هو عدد الأقطاب التي يتكون منها المجال المغناطيسي تبعاً لتقسيم الملفات واتجاه مرور التيار بها وكما تعلم أن الأقطاب هي التي تحكم في سرعة المحرك (أنظر ص ٧)

**عدد المجاري لكل قطب :** بعد إيجاد عدد مجاري ١ فاز تقسم على عدد الأقطاب والناتج هو كيف ستتجزأ هذه المجاري وتوزع بين باقي المجاري.


وسنعطي الآن مثلاً لكيفية تقسيم محرك ٣ فاز ٢٤ مجراً / ٤ قطب

بتطبيق قانون التقسيم

$$24 \text{ مجراً} \div 3 = 8 \text{ مجاري لكل فاز}$$

$$8 \text{ مجراً} \div 4 \text{ قطب} = 2 \text{ مجراً لكل قطب}$$

## دائرة محرك ٢٤ مجرى / ٤ قطب ملفات متداخلة

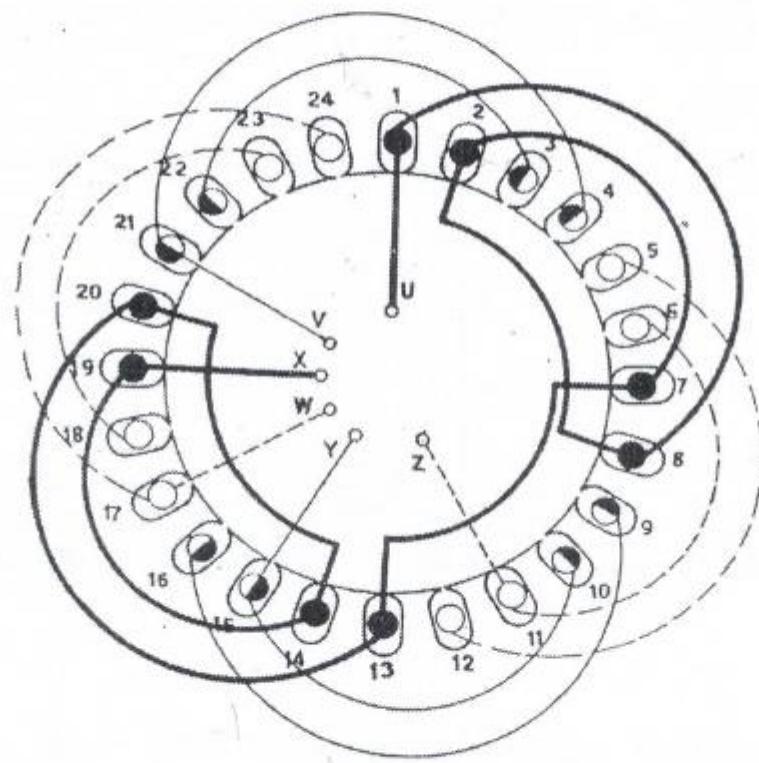


ومن هذه الدائرة نجد الآتى:

- أنه استخدم ٣ ألوان


كل لون يرمز إلى مجرى فاز واحد.

- وضع ناتج عدد المجارى لكل قطب وهو ٢ مجرى بنفس اللون ثم ٢ مجرى بلون آخر أى مجرى قطب من الفاز الثانى ثم ٢ مجرى بلون آخر وهى مجرى قطب الفاز الثالث وكرر هذه العملية بالترتيب حتى أكمل ٢٤ مجرى.
- وضع ملف بين أقرب مجرتين من نفس اللون ثم ملف آخر بين النقطتين الأخريين

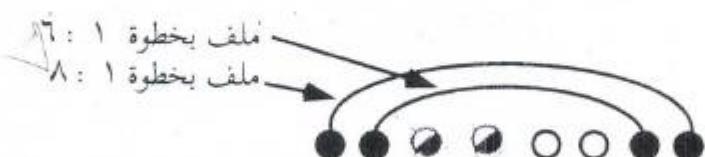

وبالطبع المخارى داخل المحرك غير ملونة ولذلك سنقول أن خطوة الملف الأصغر ٦: أى أنها ستصبح جانب الملف في أي مجرى والجانب الآخر يسقط في المجرى السادسة. وخطوة الملف الأكبر ٨: فوضع جانب الملف في المجرى المجاورة للملف الأصغر والجانب الآخر في المجرى الثانية وهى المجاورة للملف الأصغر من الجهة الأخرى.

□ وضع كل مجموعة معاكس للمجموعة المجاورة. أى أنه إذا نظرت للملفات كلها ستتجد ملفين عكس ملفين وكذلك إذا كانت المجموعة مكونة من ثلاثة ملفات بالنظر ستتجد ثلاثة ملفات عكس ثلاثة وهكذا.

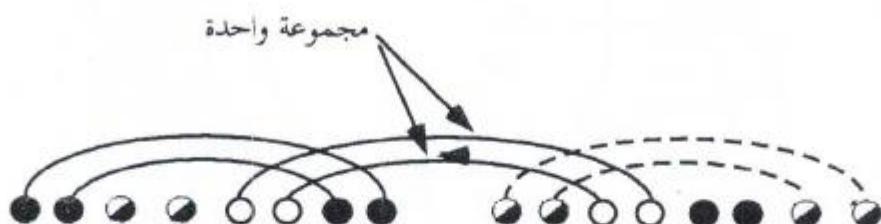


□ كل فاز يحتوى على ٤ ملفات موزعين على مجموعتين كل مجموعة بها ملفين.  
□ ملفات كل فاز متصلة معاً بقوانين معينة وخارج منها ٦ أطراف بداية ونهاية لكل فاز ويرمز لهذه الأطراف بحروف متعارف عليها.

بداية	نهاية	أو	بداية	نهاية	
$u_1$	$u_2$		$u$	X	الفاز الأول
$v_1$	$v_2$		$v$	Y	الفاز الثاني
$w_1$	$w_2$		$w$	Z	الفاز الثالث

## قوانين التوصيل

قانون توصيل المجموعة:

أى عدد من الملفات داخل نفس المجموعة يكون التوصيل بينهم على التوالي (نهاية مع بداية) والتيار يمر فى اتجاه واحد ويكونوا مجموعة واحدة

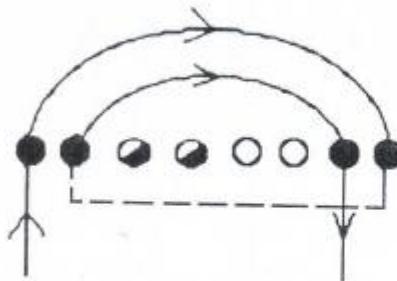


ومن الممكن البدء من أكبر ملف أو أصغر ملف أياً كان عدد الملفات يتصلوا معاً بنفس الطريقة ويكونوا مجموعة واحدة. ويطبق هذا القانون على أي مجموعة داخل أي محرك ٣ فاز ملفوف بأى طريقة. عادةً تلف المجموعة بما تحتويه من أي عدد ملفات بنفس السلك بدون لحام. ويراعى إتجاه التسقيط بحيث يمر التيار في ملفات المجموعة كلها نفس الاتجاه.

- وكل فاز يحتوى على أكثر من مجموعة وتتصل جميع مجموعات الفاز الواحد معاً أيضاً بقوانين وبالنسبة لوضع مجموعات الفاز تكون في وضع غير متجاور أي بين مجموعة ومجموعة أخرى لنفس الفاز توجد مجموعات الفازتين الآخريتين.
- أو تكون في وضع متجاور أي بين مجموعات الفاز الواحد لا يوجد مجموعات فازات أخرى . وكل وضع له توصيل معين.

## قانون التوصيل بين المجموعات


إذا كانت المجموعات غير متجاورة. يكون التوصيل بينهم (نهاية مع بداية) والتيار يسير في إتجاه واحد. وعدد الأقطاب يساوى ضعف عدد المجموعات

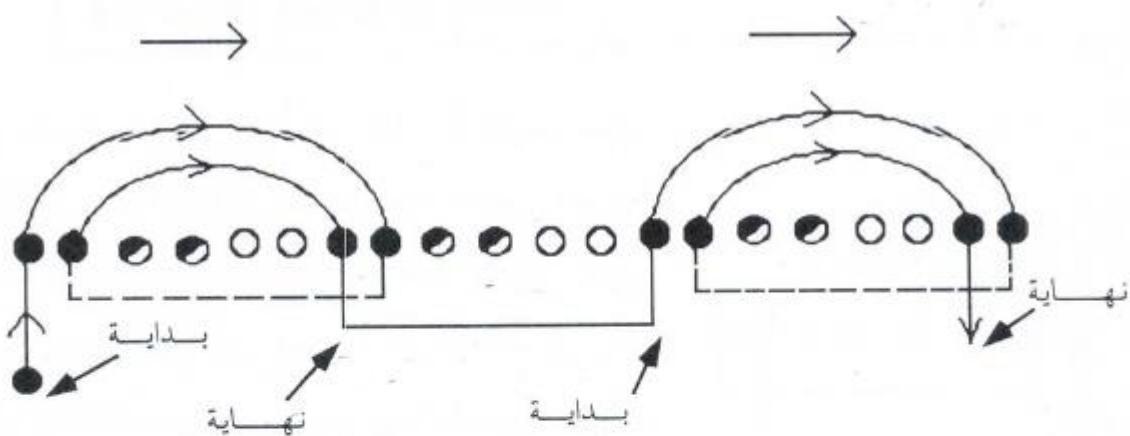

هذا مثال لمجموعتين في وضع غير متجاور

التصوّيل: نهاية المجموعة الأولى مع بداية المجموعة الثانية  
إتجاه التيار : التيار يسير في اتجاه واحد داخل المجموعتين  
عدد الأقطاب : يساوى ضعف عدد المجموعات أي ٤ قطب

إذا كانت المجموعات متجاورة التوصيل يكون نهاية مع نهاية. والتيار يسير في إتجاه معاكس وعدد الأقطاب يساوى عدد المجموعات

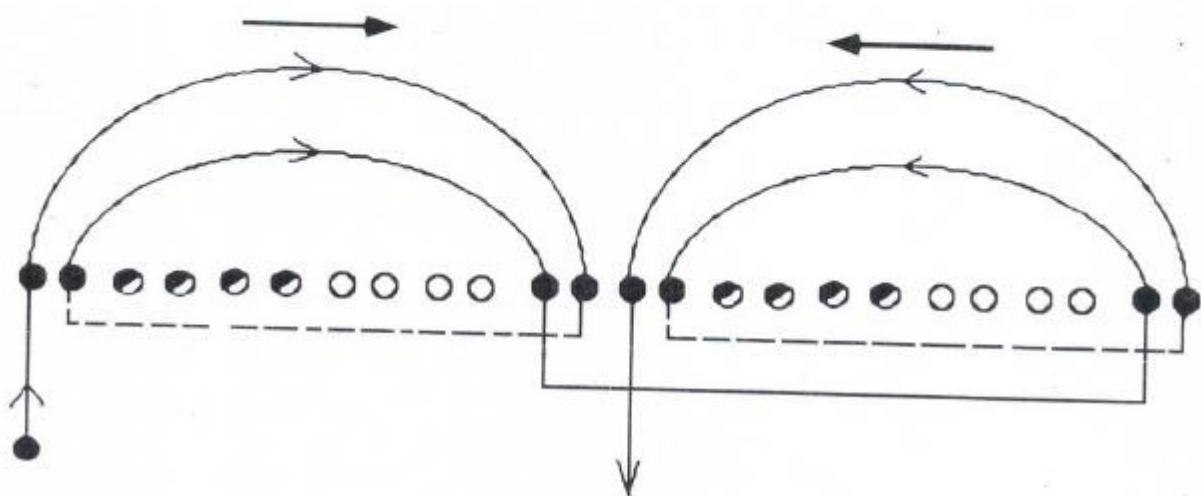

هذا مثال لمجموعتين في وضع متجاور


**الوصيل** : نهاية المجموعة الأولى مع نهاية المجموعة الثانية

**اتجاه التيار** : التيار يسير داخل المجموعتين في اتجاه معاكس

**عدد الأقطاب** : يساوى عدد المجموعات أى ٢ قطب

#### ☆ ملحوظة :

من الممكن أن يتم التوصيل بطرق أخرى ولكن الذى لا يمكن تغييره هو اتجاه التيار المار فى المجموعات فإذا كانت غير متجاورة يجب أن يمر فى اتجاه واحد. وإذا كانت متجاورة يجب أن تمر فى اتجاه معاكس وذلك فى أى حالة.

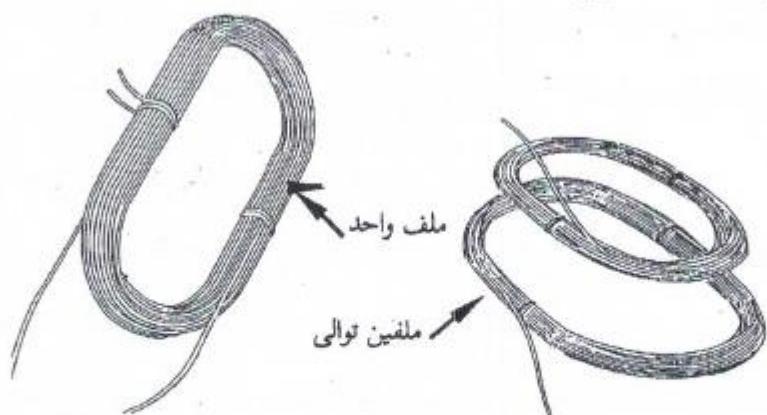


## محرك ٢٤ مجرب / ٢ قطب

التقسيم :

$$24 \text{ مجرب} \div 3 \text{ فاز} = 8 \text{ مجرب}$$

$$8 \text{ مجرب} \div \text{عدد الأقطاب} = 4 \text{ مجرب لـ كل قطب}$$

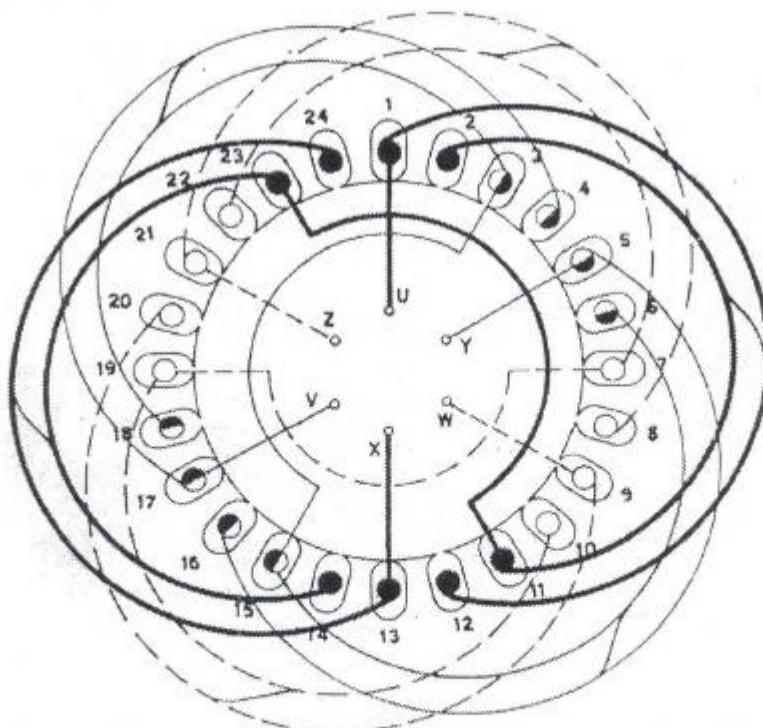

نلاحظ من رسم دائرة المحرك ٢٤ مجرب / ٢ قطب الآتى :

- عند وضع الملفات قسم مجاري القطب الى نصفين فوضع ملفين في إتجاه وملفين عكسهما. فأصبح وضع المجموعتين متجاور وبالتالي وصل نهاية مع نهاية ومسار التيار في إتجاه معاكس .

ومن الممكن تقسيم مجاري القطب إلى نصفين حتى في محركات تحتوى على أكثر من ٢ قطب . ولكن ستجد أنه يفعل هذا دائما في المحركات ٢ قطب وذلك لأنه إن لم يقسم مجاري القطب إلى نصفين فستكون ملفات الفاز بالكامل في مجموعة

واحدة ولا يفضل هذا عملياً ولن تجد محرك ٢ قطب متداخل غير مقسم مجاري قطبه إلا في بعض محركات طلمبات الأعمق وطول المجرى في مثل هذه المحركات طويلاً في حدود متر وقطر الجسم الثابت صغير جداً .

ولذلك ستتجد في أي محرك ٢ قطب أن خطوة مجتمعته تقسمه نصفين ووضع ملفاته يكون مميز عن باقي المحركات التي تحتوى على ٤ أقطاب أو أكثر . وينفرد أيضاً أن أطراف البدايات موزعة بالتساوي على محيط الجسم الثابت أي بين كل بداية وأخرى نفس عدد المجاري أي زاوية ١٢٠° وكذلك بالطبع أطراف النهايات وكما علمنا أن ملفات كل فاز منفصل عن الفاز الآخر ولكنهم متساوين جمیعاً في العدد والخطوة وأيضاً في التوصيل ولكن بداية الفاز الثاني وببداية الفاز الثالث يجب أن يبدئوا من مجرى معينة فإذا كان توصيل كلا من الفازتين صحيحاً ولكن من بداية خاطئة فالمotor كله خطأ ويجب أن تعلم أن مهما كانت الخامات المستخدمة قيمة جودتها عالية وخدمة المحرك مرتفعة فحدث أي خطأ في التوصيل أو خطأ في تحديد البدايات .

فسيسحب المحرك شدة تيار أعلى من الطبيعي ولن يصل إلى سرعته الطبيعية وبالتالي سيحترق .

### قانون البدايات :

- ☆ **بداية الفاز الأول U** يبدأ من أي طرف
- ☆ **بداية الفاز الثاني V** يبدأ من المجموعة  
الثالثة الماءرة في نفس اتجاه بداية الفاز الأول
- ☆ **بداية الفاز الثالث W** يبدأ من المجموعة  
الخامسة الماءرة في نفس اتجاه بداية الفاز الأول

□ هذا القانون عام يمكن تطبيقه على أي محرك ٣ فاز بأى طريقة من الثلاث طرق ويمكن العد من الجهة اليمنى لبداية الفاز الأول أو من الجهة اليسرى أيضاً ولكن دائماً تعد المجموعات الموضوعة في نفس اتجاه بداية الفاز الأول فقط .  
(إذا كان أي محرك أطراف بداياته من أماكن مختلفة عن القانون . تأكد بتطبيق هذا القانون ستكون النتيجة صحيحة)

#### \* ملحوظة :

في حالة المجموعات الغير متجاورة من الممكن أن يبدأ الفاز الثاني V من المجموعة الثانية وبداية الفاز الثالث W من المجموعة الثالثة . اكرر فقط في حالة المجموعات الغير متجاورة . ولكن قانون البدايات العام يمكن تطبيقه في كل حالة إذا كانت المجموعات متجاورة أو غير متجاورة . إذا كانت بطريقة لف متداخل أو بأى طريقة أخرى .

ولا يوجد أي فرق بين فاز وفاز آخر سوى بعد الذى بينهم ولذلك من الممكن في بعض الدوائر أن نجد بداية الفاز الثاني W بدلاً من V في النهاية إذا حدث تبديل بين البدايات W. U. V. لن يحدث خطأ وكذلك إذا حدث تبديل بين النهايات الخطأ كل الخطأ إذا تم تبديل نهاية مكان بداية .

#### كيفية إيجاد عدد أقطاب محرك:

لتقسيم أي محرك يجب أن يكون معلوماً عدد المجاري وأيضاً عدد الأقطاب وعدد المجاري من الممكن معرفته بسهولة بواسطة عدها . أما عدد الأقطاب فمن الممكن معرفته بسهولة إذا كانت يقطة المحرك موجودة فمن السرعة المكتوبة عليها يمكن تحديد الأقطاب فوراً (راجع موضوع أقطاب المحرك والسرعة ص ٧ )


أما في حالة عدم وجود يقطة المحرك معرفة فحاول معرفة عدد المجموعات الموجودة في الفاز الواحد . (أى عدد المجموعات الكلى  $\div 3$ ) ومن دائرة المحرك إذا كانت المجموعات متجاورة فعدد الأقطاب سيكون مساوياً لعدد المجموعات وإذا كانت غير متجاورة فعدد

الأقطاب يساوى ضعف عدد المجموعات وذلك بالنسبة لأى محرك. ودائماً إذا كان عدد مجموعات ١ فاز عدد فردى وبالتالي سيكون عدد الأقطاب ضعف عدد المجموعات مع ملاحظة أنه من الممكن وجود عدد مجموعات زوجي وفي وضع غير متجاور وبالتالي سيكون عدد الأقطاب أيضاً ضعف عدد المجموعات.

في حالة وجود مجموعة تقسم المحرك إلى نصفين يكون المحرك دائماً ٢ قطب.


### كيفية تسقيط ملفات محرك متداخل

من الممكن استخدام قطعة فبر ناعمة تساعد في تسقيط الملف بدون جرح عازل أى سلك. ودائماً يسقط الملف الأصغر ثم الأكبر، وتتعدد طرق تسقيط المجموعات. أفضلها وضع جانب واحد من ملفات مجموعة ثم ترك مجرى بنفس عدد ملفات المجموعة وبعدها يسقط المجموعة الأخرى وهكذا.

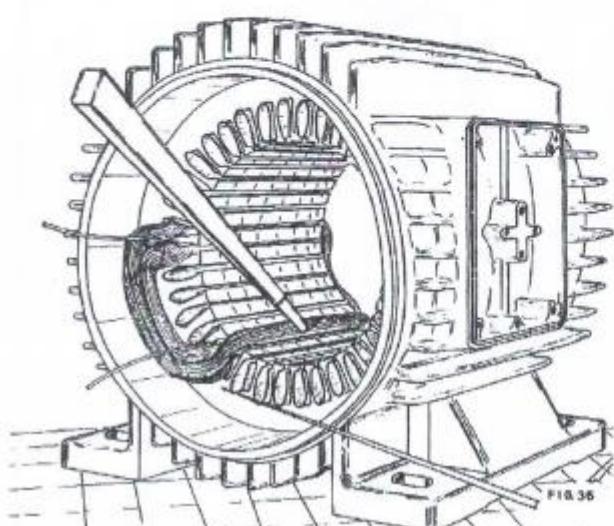


وفي حالة إذا كان عدد المجموعات الكلى يقبل القسمة على ٢ . يضع مجموعة مجاورة للمجموعة الأخرى حتى ينتهي من نصف المجموعات الكلية ، ثم يضع النصف الباقي بنفس الطريقة فوق مجموعات النصف الأول.

محرك ٣ فاز  
١٢ مجري / ٤ قطب

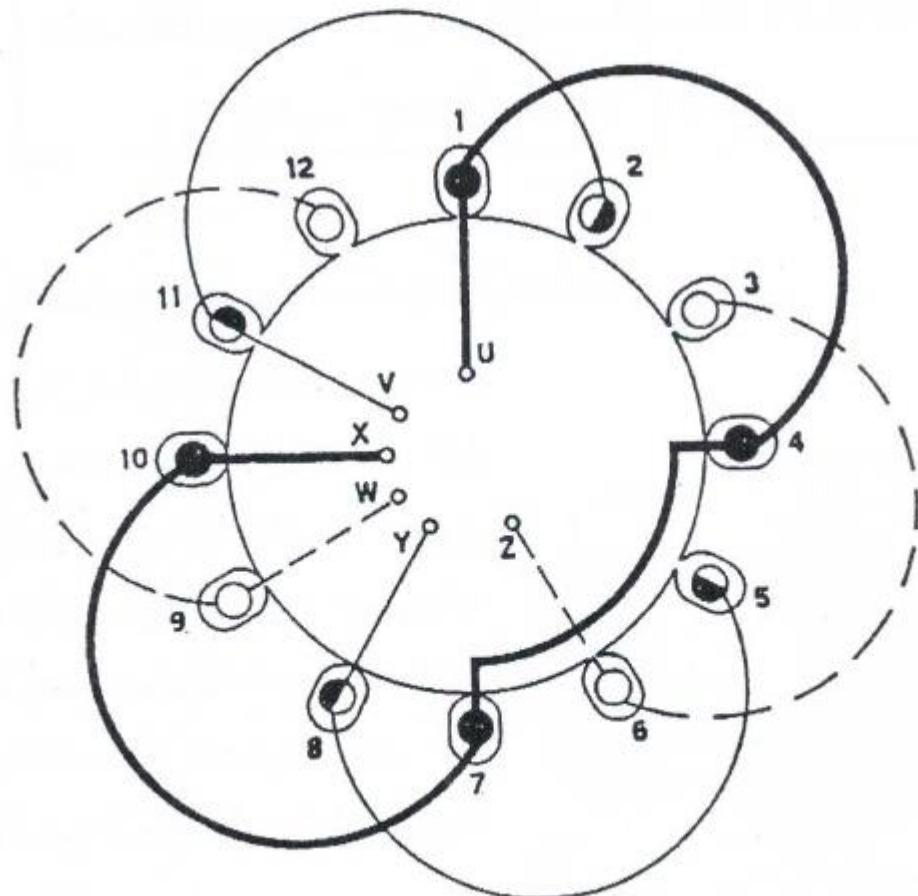


نوع اللف	متداخل	سريرات المجموعة	١
طريقة التوصيل	نهاية - بداية	معامل اللف	١
خطوة اللف			٤ : ١

محرك ٣ فاز  
١٨ مجري / ١ قطب

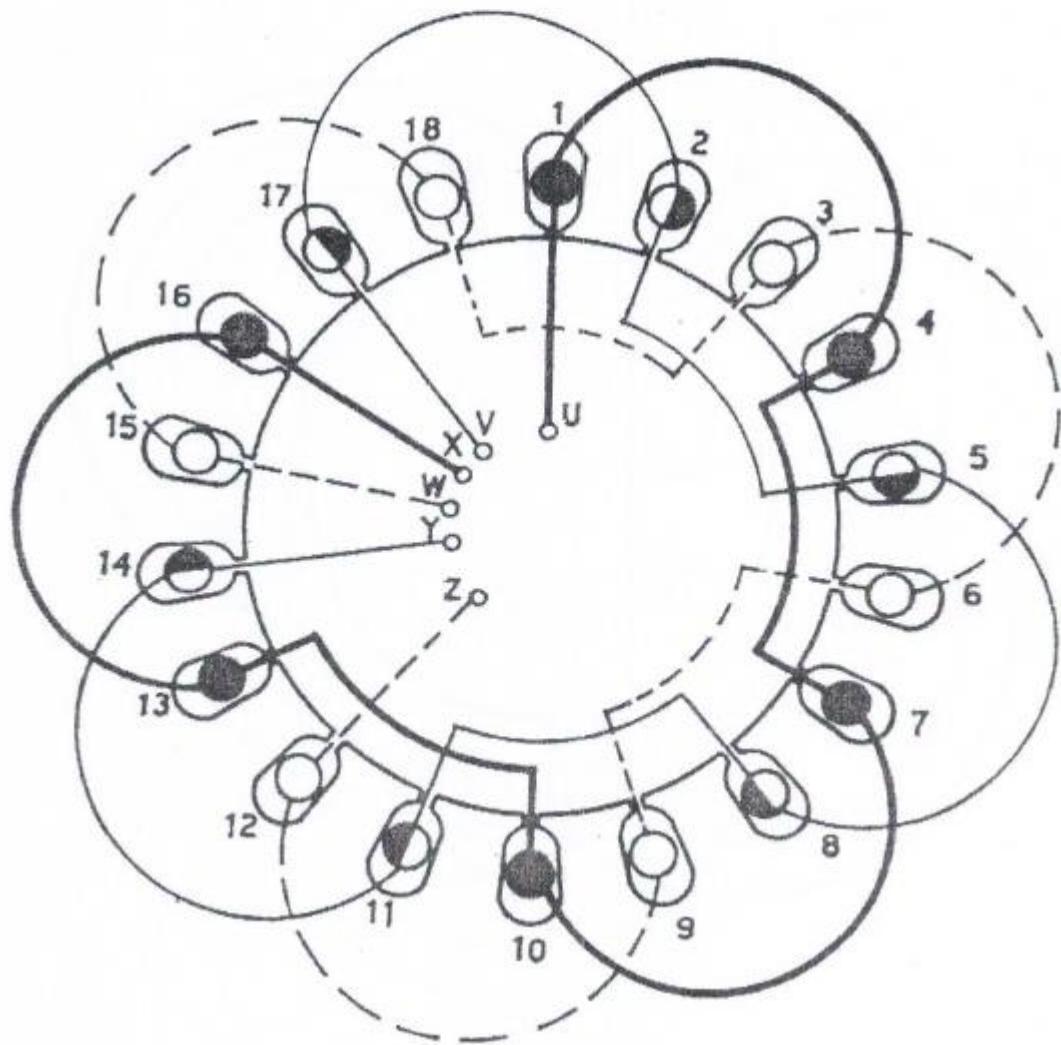

١	سريرات المجموعة	متداخل	نوع اللف
١	معامل اللف	نهاية - بداية	طريقة التوصيل
٤ : ١			خطوة اللف


**محرك ٣ فاز  
٣٠ مجري / ٤ قطب**

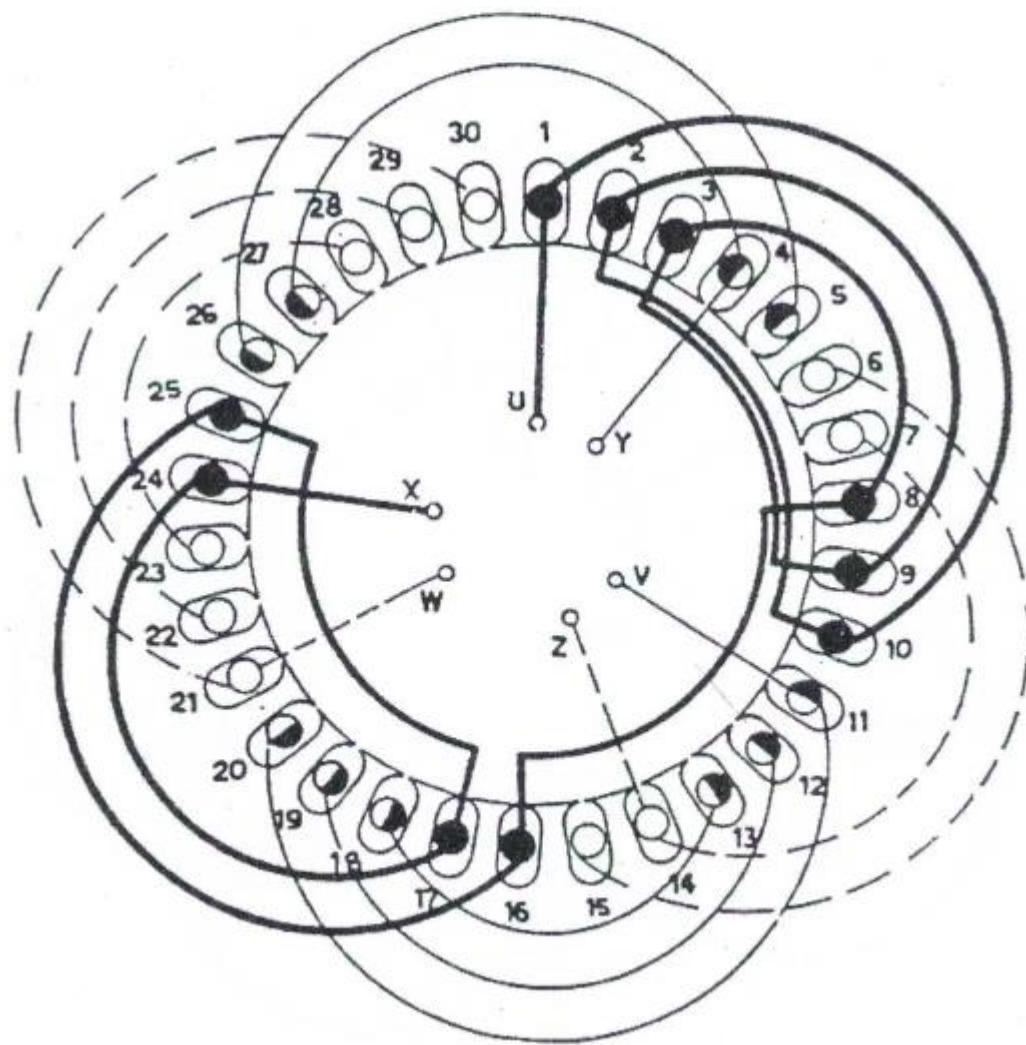

في دائرة هذا المحرك عدد المجاري لكل قطب = 2,5 لذلك فهو وضع المجاري بترتيب الألوان ٢-٣-٣-٢ وهكذا


٢ - ٣	سريرات المجموعة	متداخل	نوع اللف
٠,٩٥٢	معامل اللف	نهاية - بداية	طريقة التوصيل
		١٠-٨-٦	خطوة اللف

محرك ٣ فاز  
٣٦ مجري / ٢ قطب

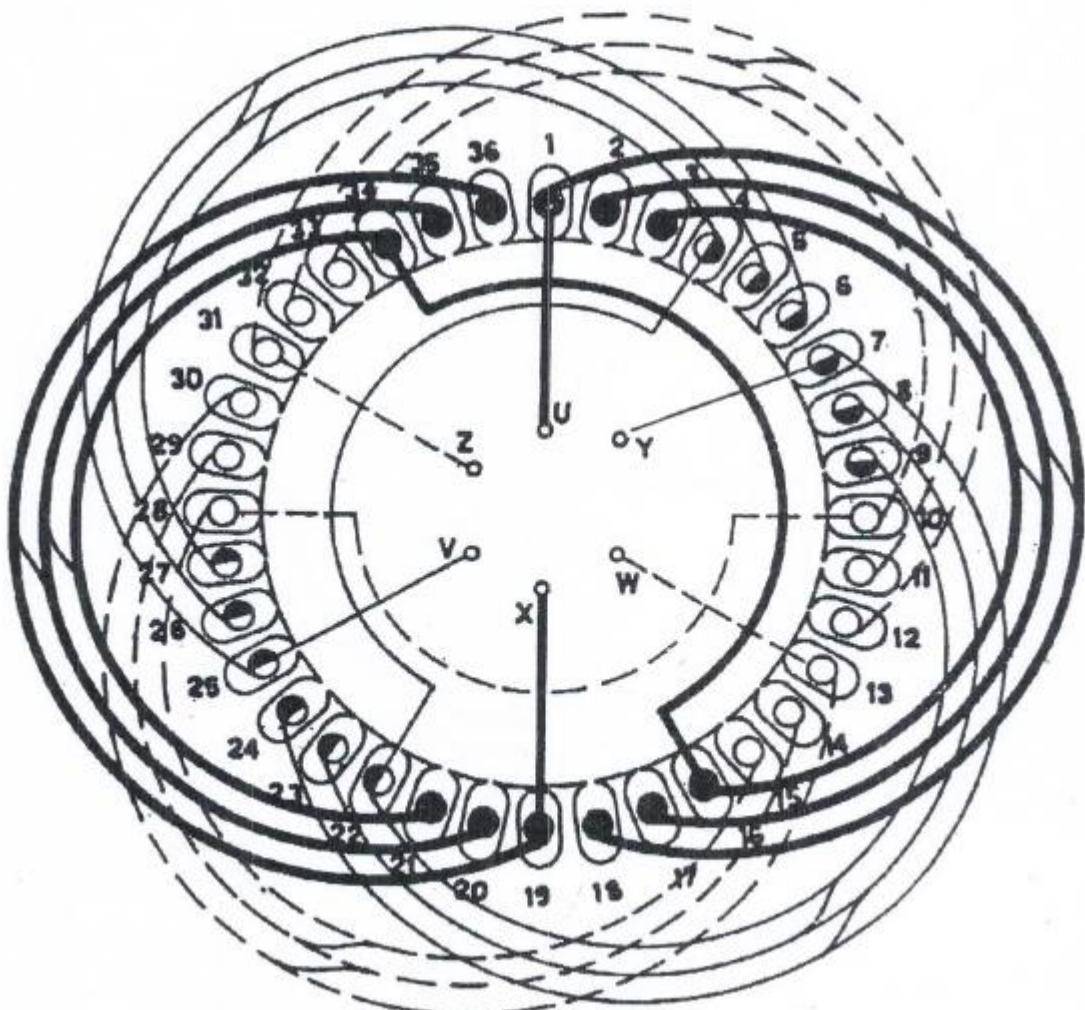


٣	سريرات المجموعة	متداخل	نوع اللف
٠.٩٥٦	معامل اللف	نهاية - نهاية	طريقة التوصيل
١٨-١٦-١٤ : ١			خطوة اللف

محرك ٣ فاز  
٣٦ مجري / ٤ قطب

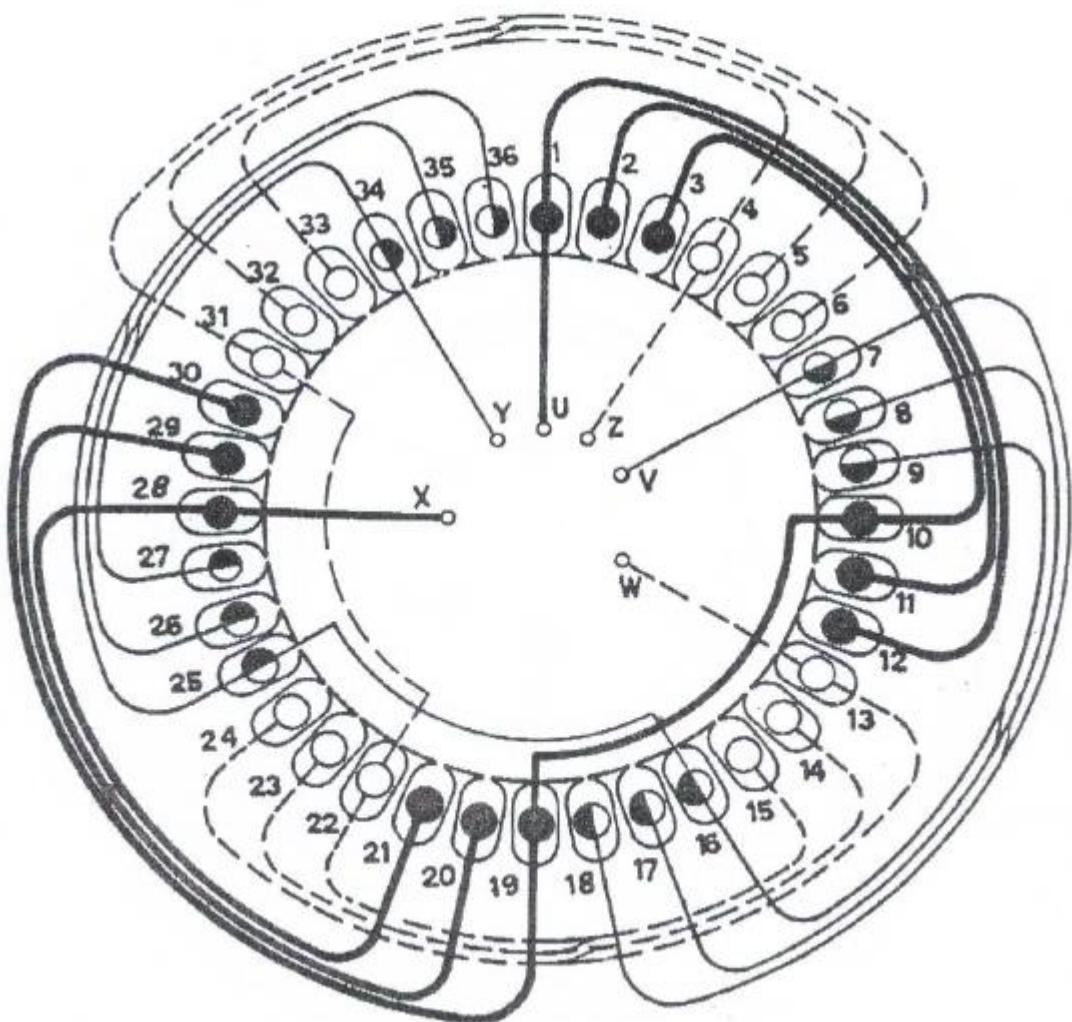


٣	سريات المجموعة	متداخل	نوع اللف
.٩٦٠	معامل اللف	نهاية - بداية	طريقة التوصيل
		١٥-١٠-٨ : ١	خطوة اللف

محرك ٣ فاز  
٣٦ مجري / ١ قطب

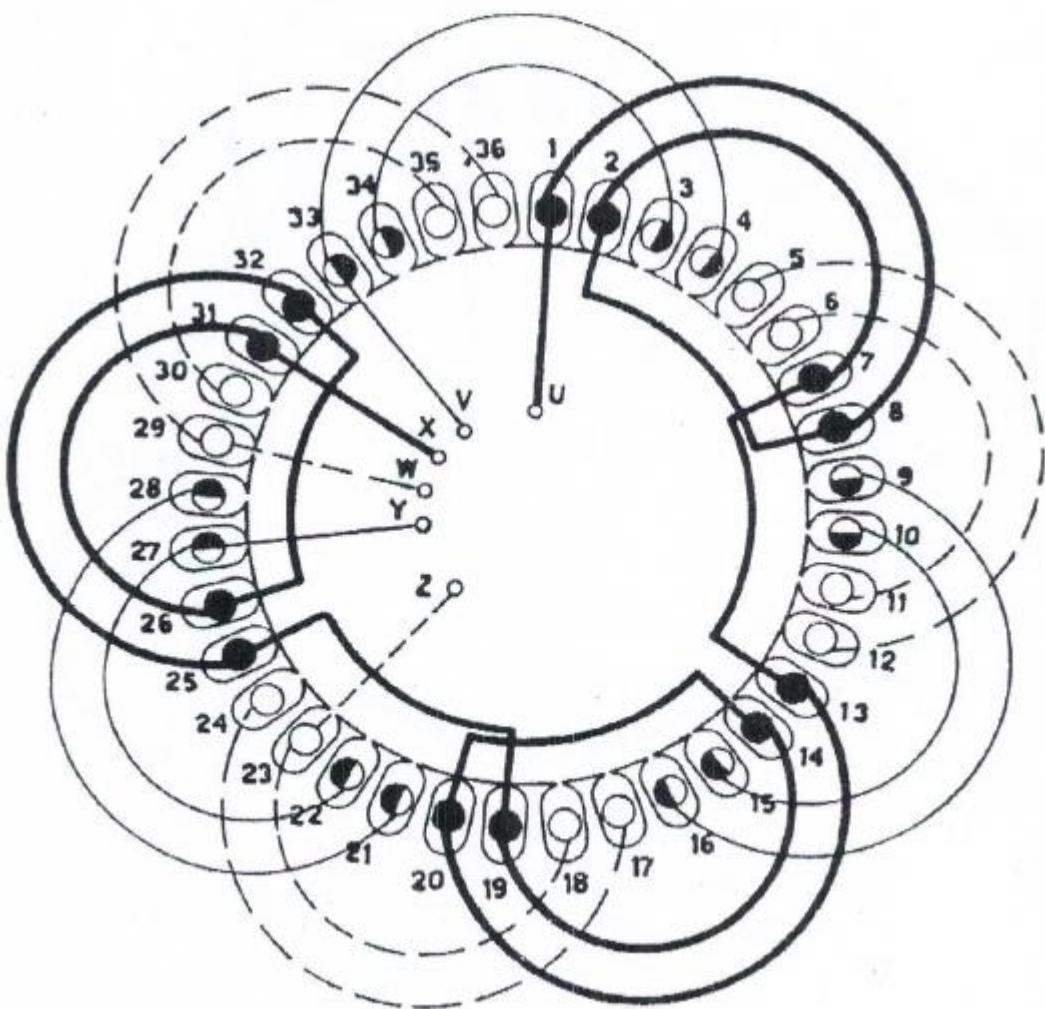

نوع اللف	متداخل	سريرات المجموعة	٤
طريقة التوصيل	نهاية - بداية	معامل اللف	٠,٩١١
خطوة اللف			٨-٦ : ١


محرك ٣ فاز  
٣٦ مجاري / ٨ قطب

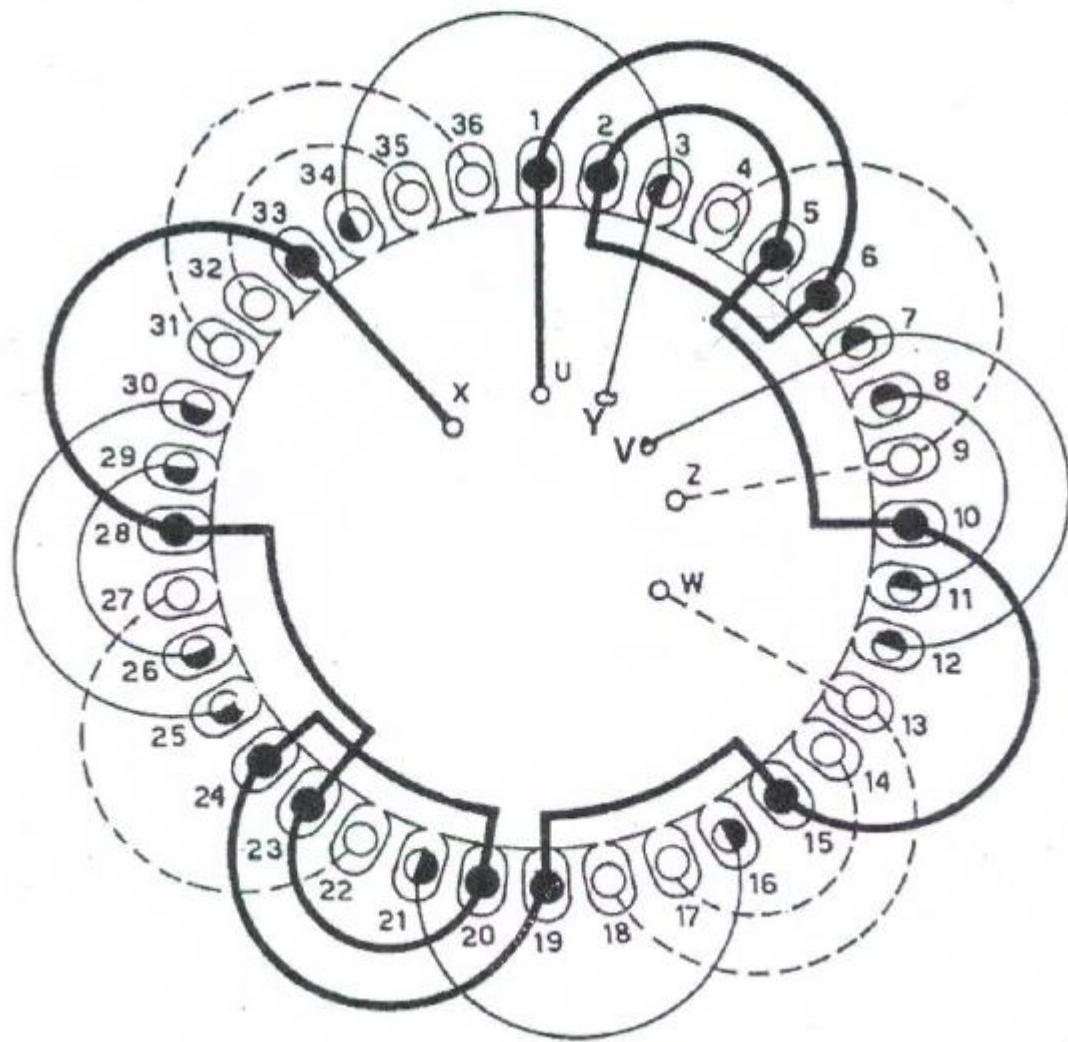

في دائرة هذا المحرك عدد المجاري لكل قطب = ١٥ لذلك فهو وضع المجاري بترتيب الألوان ٢-١-٢-١-١ و هكذا


نوع اللف	متداخل	سريات المجموعة	١ - ٤
طريقة التوصيل	نهاية - بداية	معامل اللف	٠,٩٤٦
خطوة اللف	٦-٤ : ١		

محرك ٣ فاز  
٥٤ مجري / ٦ قطب

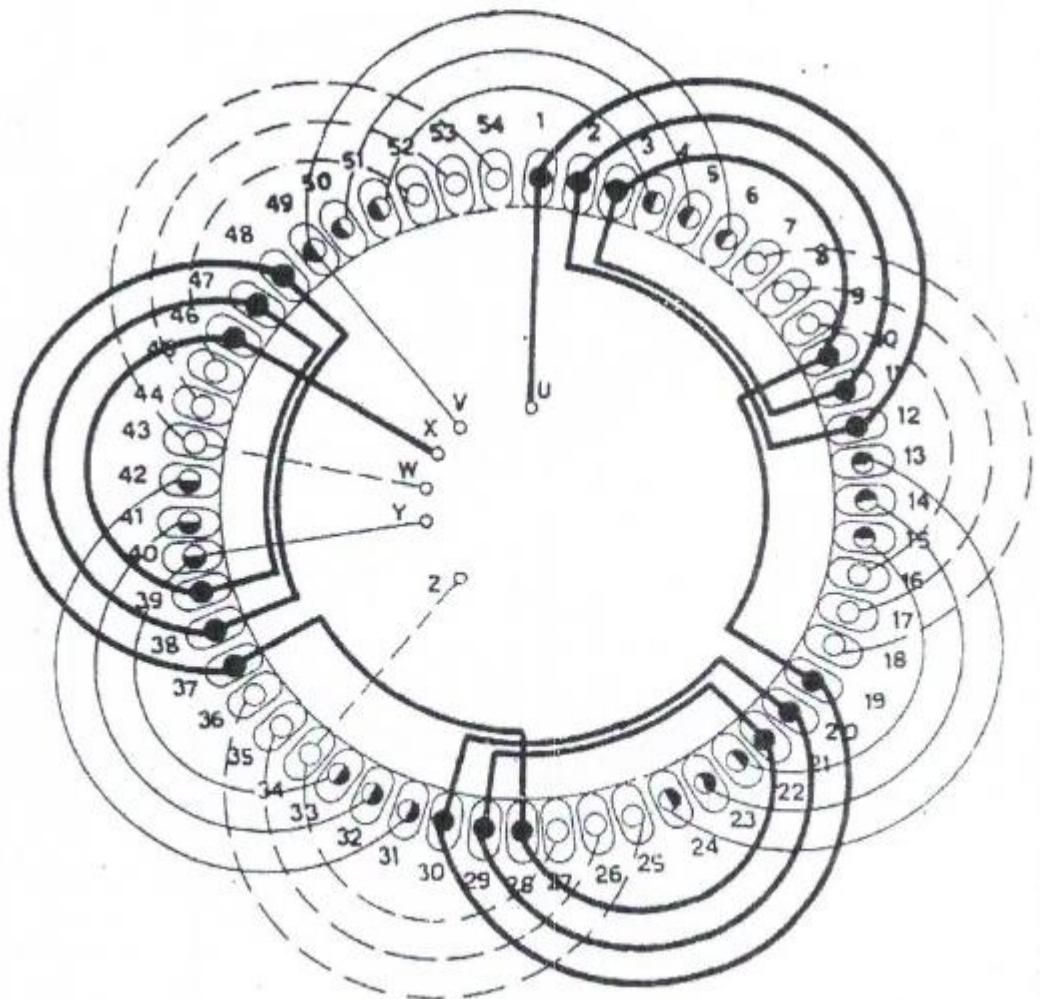

نوع اللف	متداخل	سريات المجموعة	٣
طريقة التوصيل	نهاية - بداية	معامل اللف	.٩١٠
خطوة اللف			١٢-١٠-٨ : ١


محرك ٣ فاز  
٦٠ مجري / ٨ قطب

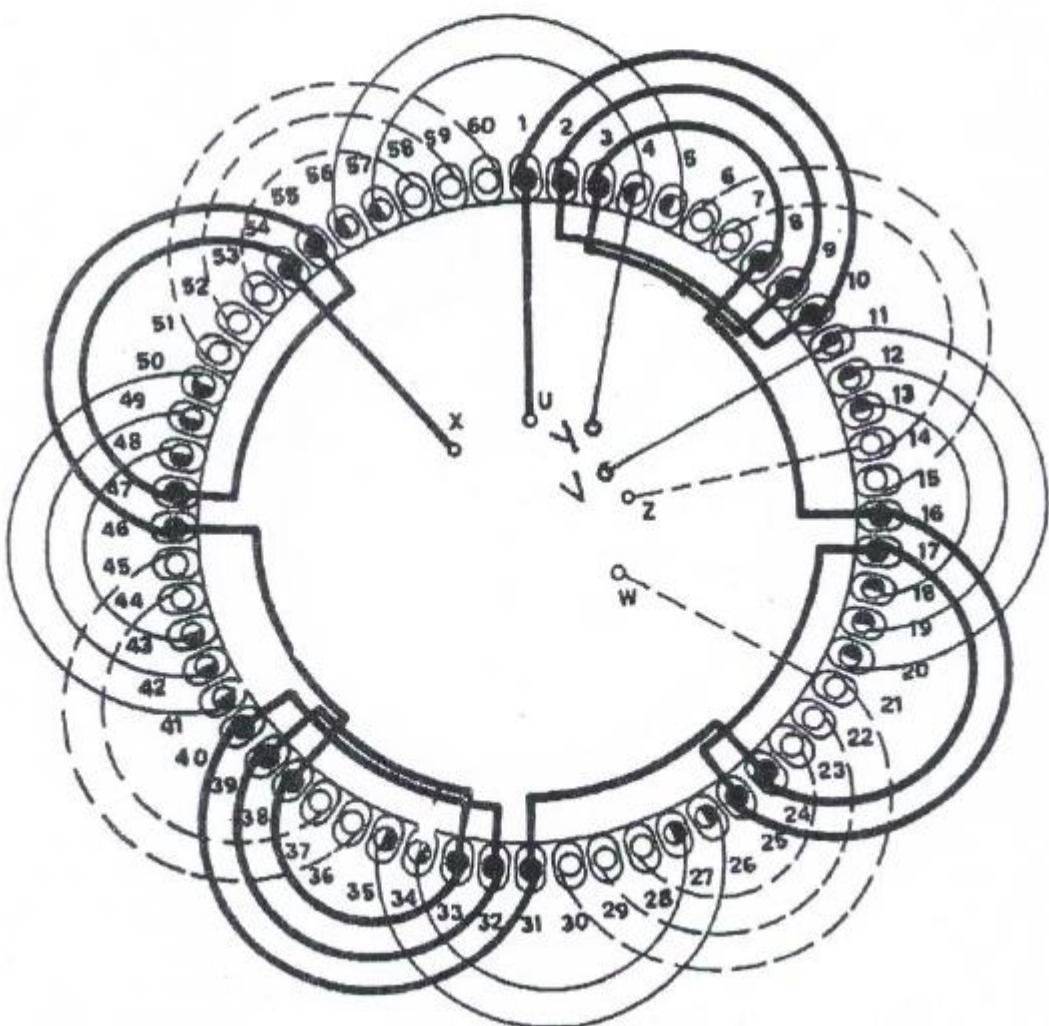

في دائرة هذا المحرك عدد المجاري لكل قطب = ٢٥ لذلك فهو وضع المجاري بترتيب الألوان ٣-٢-٣-٢ وهكذا

٣ - ٣	series المجموعية	متداخل	نوع اللف
٠.٩٥٢	معامل اللف	نهاية - بداية	طريقة التوصيل
١ : ٦-٨-١			خطوة اللف


محرك ٣ فاز  
٧٢ مجري / ٨ قطب

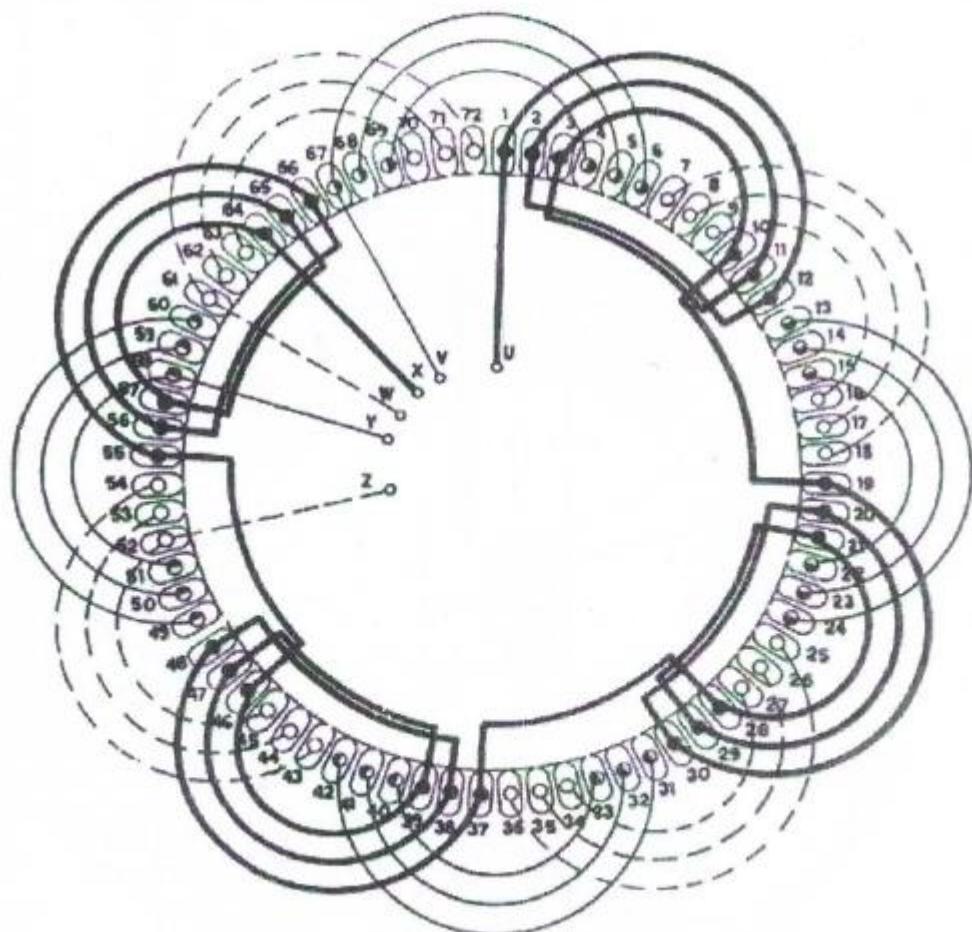

٣	سريرات المجموعة	متداخل	نوع اللف
٠.٩١٠	معامل اللف	نهاية - بداية	طريقة التوصيل
		١٢-١٠-٨ : ١	خطوة اللف

# محركات بطريقة متداخلة ولكن بخطوة ثابتة

محرك ٤٤ مجري / ٤ قطب

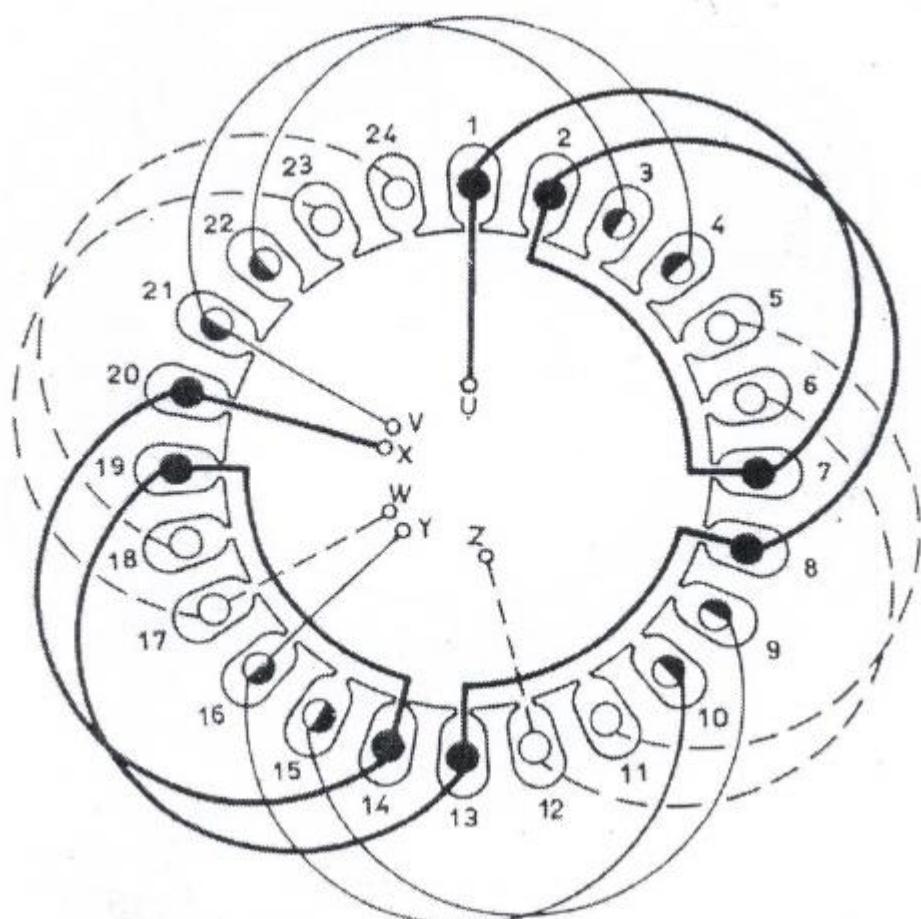


لاحظ في هذه الدائرة أنه استخدم نفس اسلوب الدوائر السابقة باستثناء أنه بدلاً من أن يضع ملف بين أقرب نقطتين لنفس اللون ثم الابعد وهكذا. وضع آبعد نقطة مع أقرب نقطة وبالتالي أصبحت خطوة الملفات واحدة.

وهذه الطريقة لا تختلف كهربائياً عما سبق شرحه ولكن لا يفضل استخدام هذه الطريقة خاصةً في حالة إذا كانت كمية أسلاك الملف كبيرة نسبياً لأنك لو لاحظت أن ملفات المجموعة الواحدة ليس ملف وراء الآخر كما سبق ولكن هنا الملف يقطع الملف الآخر أو يكون فوقه في نقطة معينة وبالتالي إرتفاع المجموعة نفسها سيزداد وبالتالي باقي المجموعات ولذلك سيكون هناك صعوبة عند ترتيب الملفات وضغطها ليصبح ارتفاعها أقل من مستوى شرائح الجسم الثابت.


ولذلك فاي دائرة من الدوائر السابقة يمكن تحويلها الى ملفات متداخلة بخطوة ثابتة وسيدور المحرك بنفس الكفاءة ولكن تأكد من عدم إرتفاع الملفات عن مستوى شرائح الجسم الثابت.

محرك ٣ فاز  
٢٤ مجرب / ٢ قطب

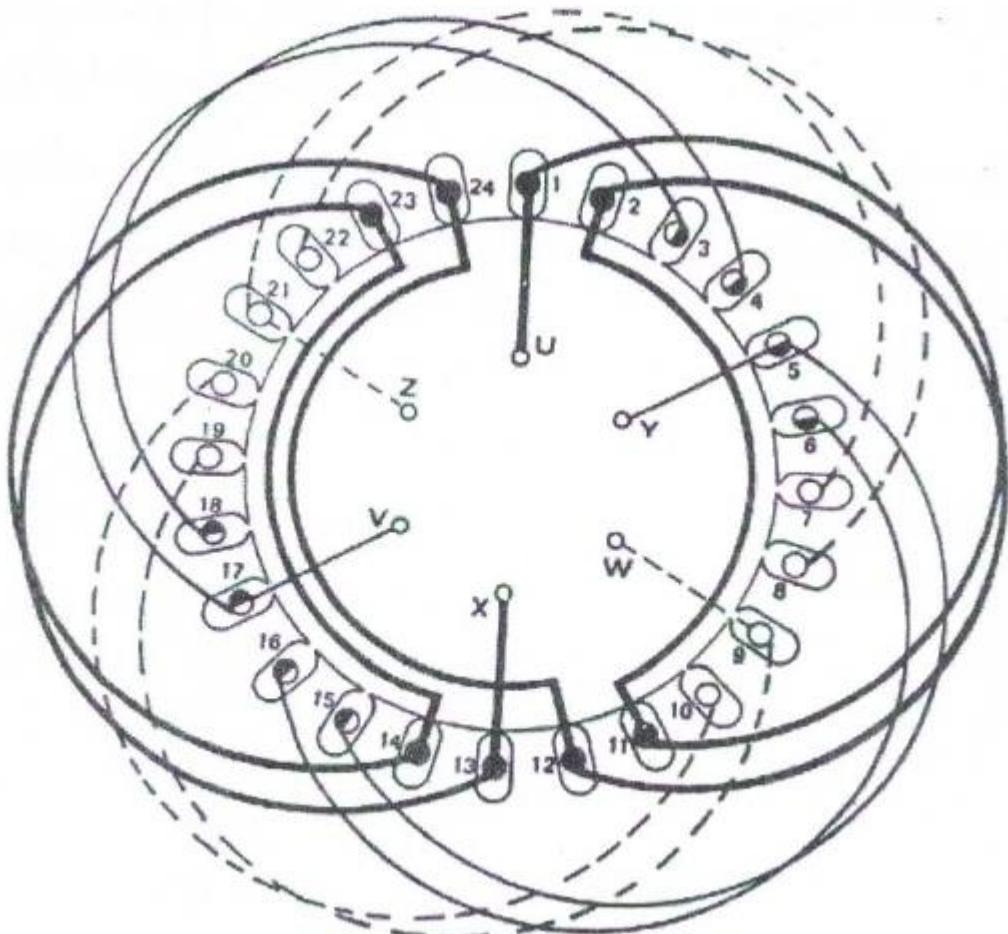

نوع اللف	طريقة التوصيل	متداخل	سريرات المجموعة	$\tau$
خطوة اللف	طريقة التوصيل	نهاية - نهاية	معامل اللف	٠.٩٥٨
١١ : ١				


محرك ٣ فاز  
٤ مجري / ٣٦ قطب

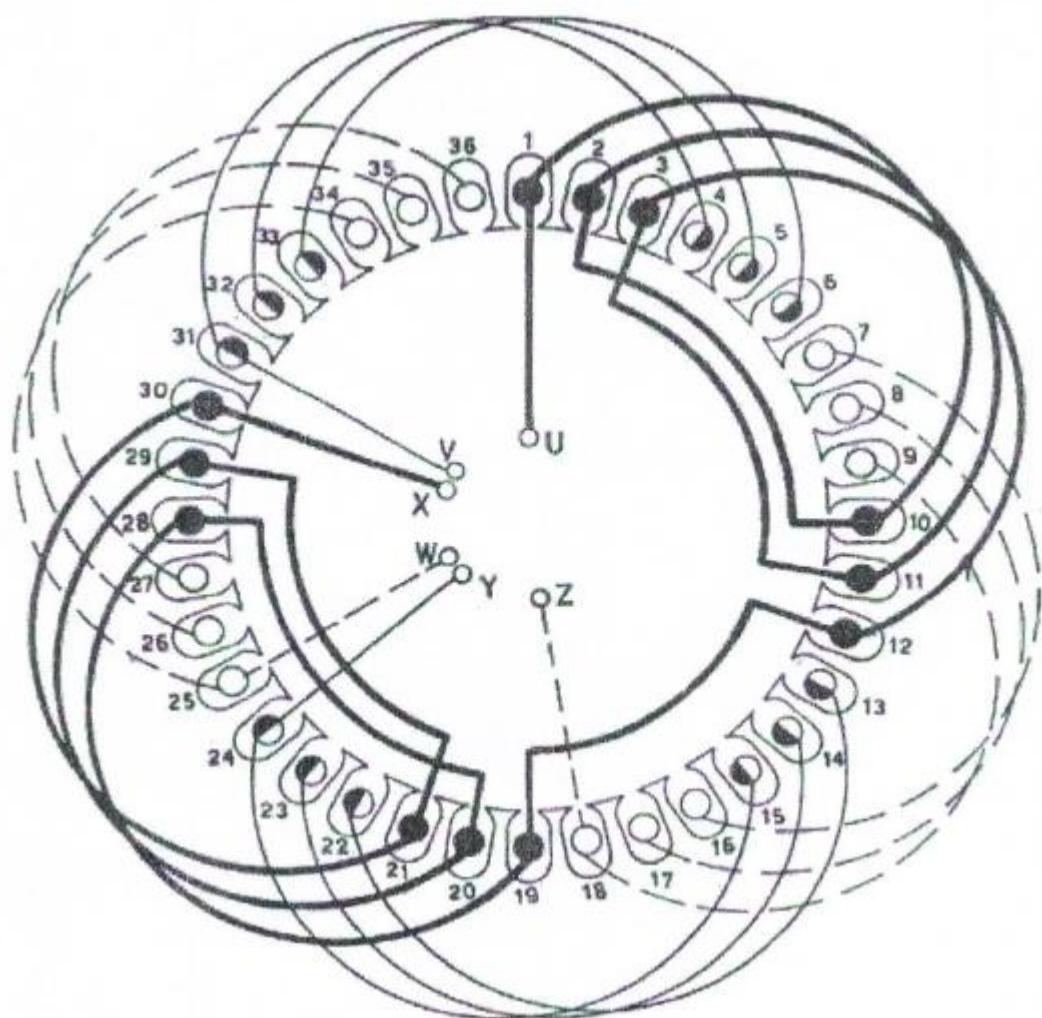

٣	سريرات المجموعة	متداخل	نوع اللف
+,٩١٠	معامل اللف	نهاية - بداية	طريقة التوصيل
١٠ : ١			خطوة اللف

## ثانياً: طريقة اللف ذات الجناحين أو الكرونا

وهذه الطريقة أقل الطرق استخداماً أو انتشاراً

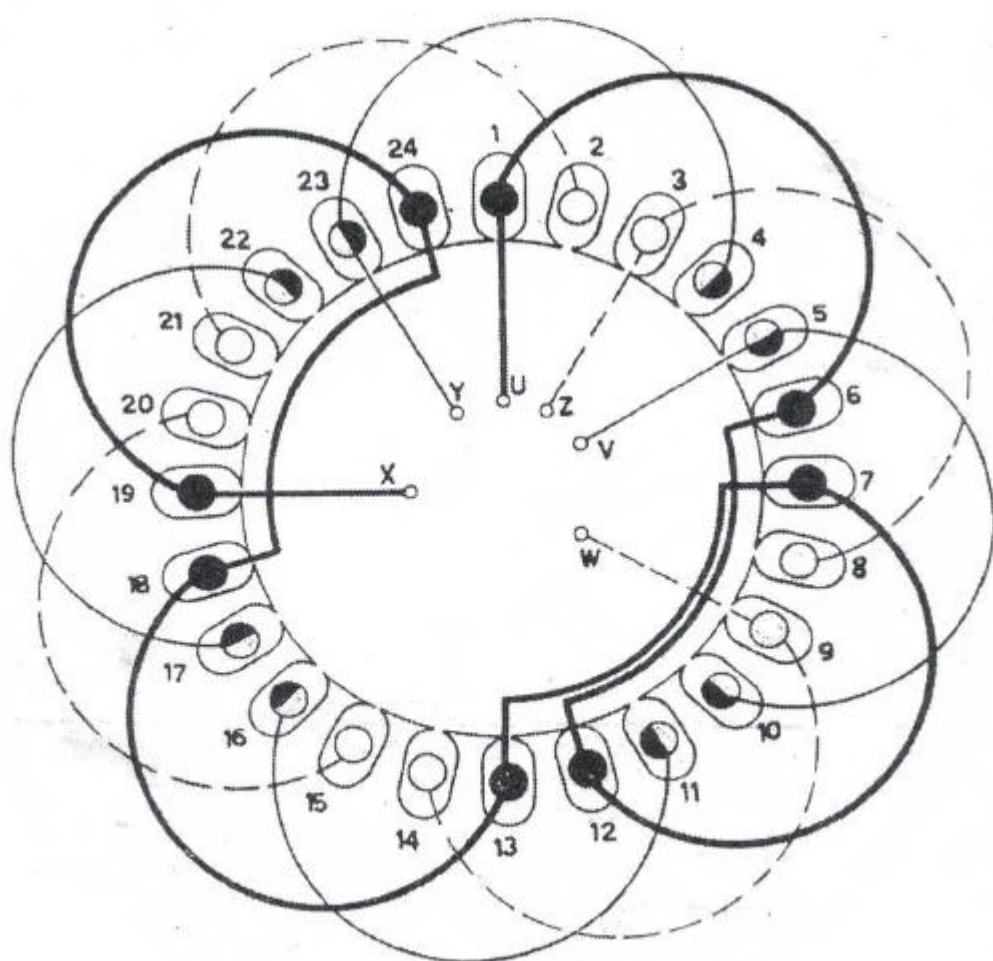

نلاحظ في هذه الطريقة أن التقسيم وتوزيع المجاري لكل قطب بنفس قانون التقسيم العام أى:

$$24 \text{ مجرى} \div 3 \text{ فاز} = 8 \text{ مجرى}$$

$$8 \text{ مجرى} \div \text{عدد الأقطاب} = 2 \text{ مجرى لكل قطب}$$

ولكن عند وضع الملفات بدلاً من أن يضع ملف وحوله الملف الأكبر. وضع ملف

بين أقرب نقطتين ثم وضع الملف الثاني مجاوراً له وهكذا أى كل فاز له ٤ ملفات متجاورة يكونوا ٤ مجموعات فالمجموعة هنا مكونة من ملف واحد.

وقد وصل نهاية المجموعة الأولى مع نهاية المجموعة الثانية وبداية المجموعة الثانية مع بداية المجموعة الثالثة وهكذا. لأن المجموعات هنا في وضع متجاور ويجب أن يمر التيار داخل المجموعات في اتجاه معاكس.


وفي الغالب دوائر محركات الكرونا يكون وضع الملفات ملف عكس آخر أما في طريقة ملفات متداخلة كما نرى الملفات ملفين عكس ملفين أو ثلاث عكس ثلاث. والحالة الوحيدة التي يوجد فيها محرك بطريقة متداخلة وبه ملف عكس ملف هى الحركات التي يكون فيها ناتج المجرى لكل قطب يساوى واحد.

وللتعرف على أن المحرك كرونا. أو متداخل ولكن مجاري القطب تساوى واحد يجب أن تعلم أنه :

### ٣ : لا يوجد محرك كرونا بخطوة ١


فإذا وجد محرك به ملف عكس قبل أن تقول أنه كرونا أنظر إلى خطوة ملفاته فإن وجدتها ١ : ٤ فيكون المحرك ملفات متداخلة وتطبق عليه كل القوانين

في الحركات طريقة  
كرونا في الغالب يكون  
ملف واحد  
عكس الملف  
الآخر

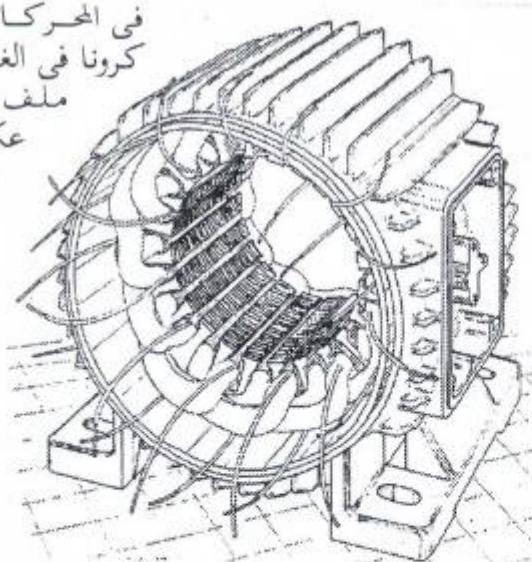


الخاصة بهذه الطريقة لأن المجموعات ستكون في هذه الحالة غير متجاورة وبالتالي التوصيل نهاية مع بداية أما إذا كان بخطوة أكبر من ١ : ٤ فمعنى هذا أن المحرك ملفوف بطريقة كرونا ومجموعاته متجاورة وتوصيله نهاية مع نهاية .

محرك ٣ فاز  
١٨ مجري / ٢ قطب

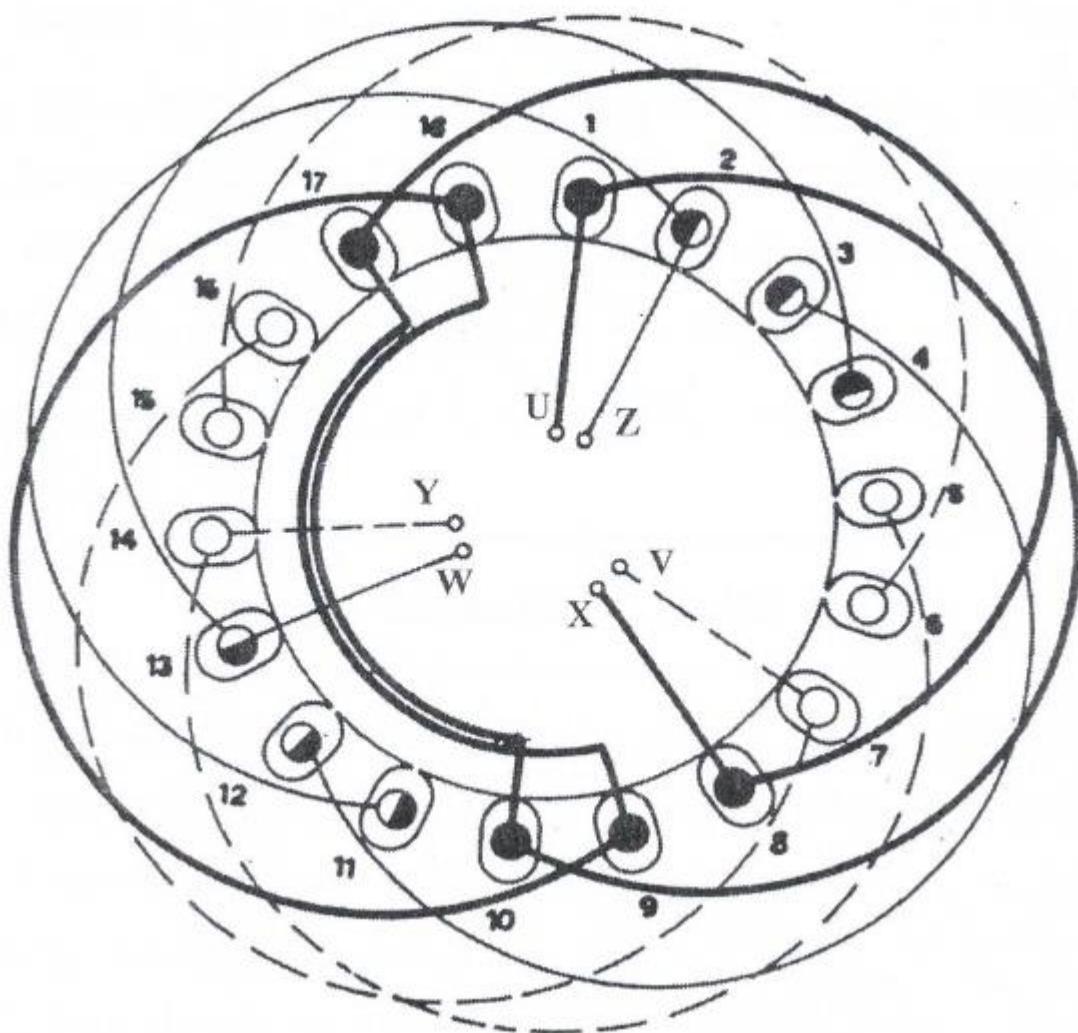


١ - ٢	سريرات المجموعة	كرونة	نوع اللف
.٩٦٠	معامل اللف	نهاية - نهاية	طريقة التوصيل
		١٠ : ١	خطوة اللف

محرك ٣ فاز  
٢٤ مجري / ٢ قطب

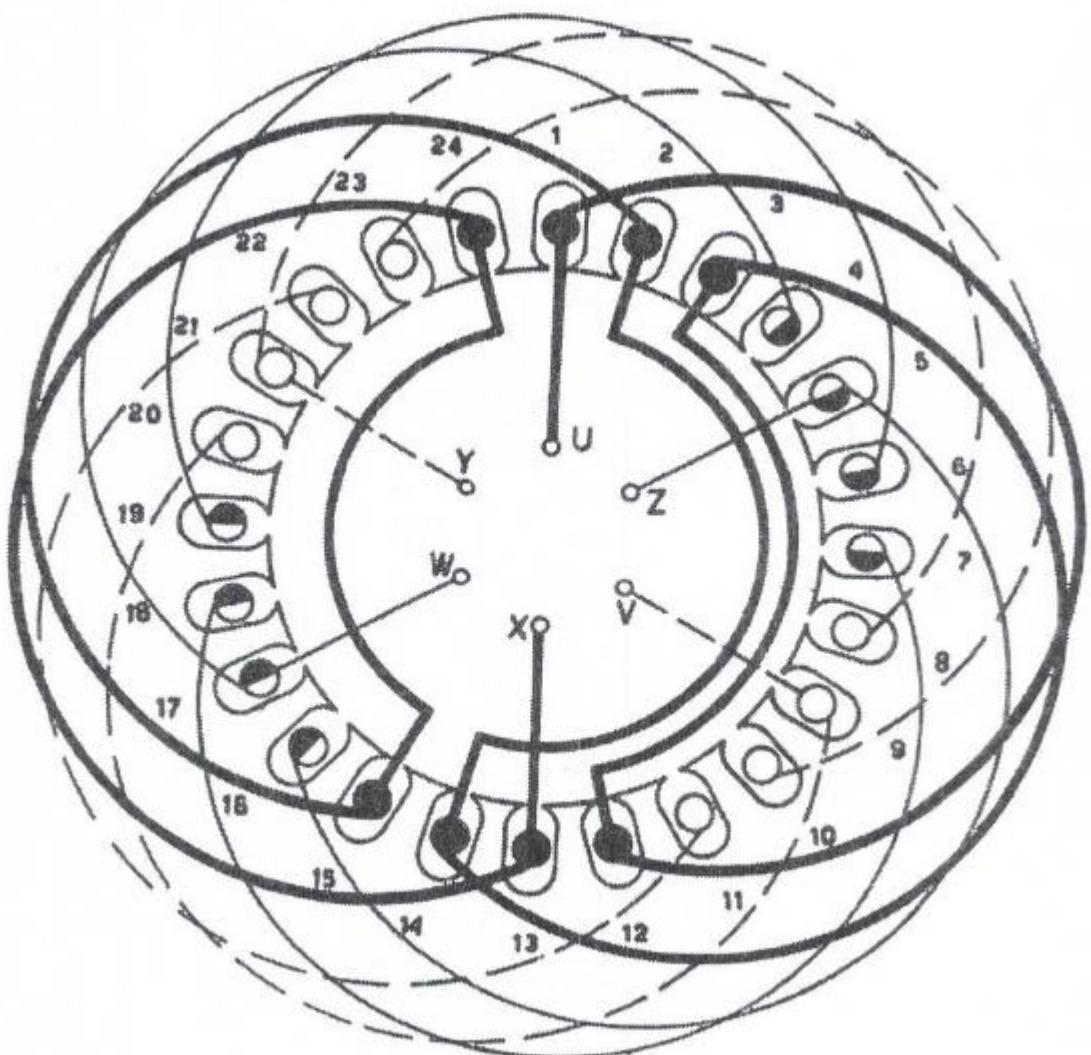


نوع اللف	كرونة	سريرات المجموعة	$r$
طريقة التوصيل	نهاية - نهاية	معامل اللف	٠,٩٥٨
خطوة اللف			١٢ : ١

محرك ٣ فاز  
٣٦ مجري / ٦ قطب

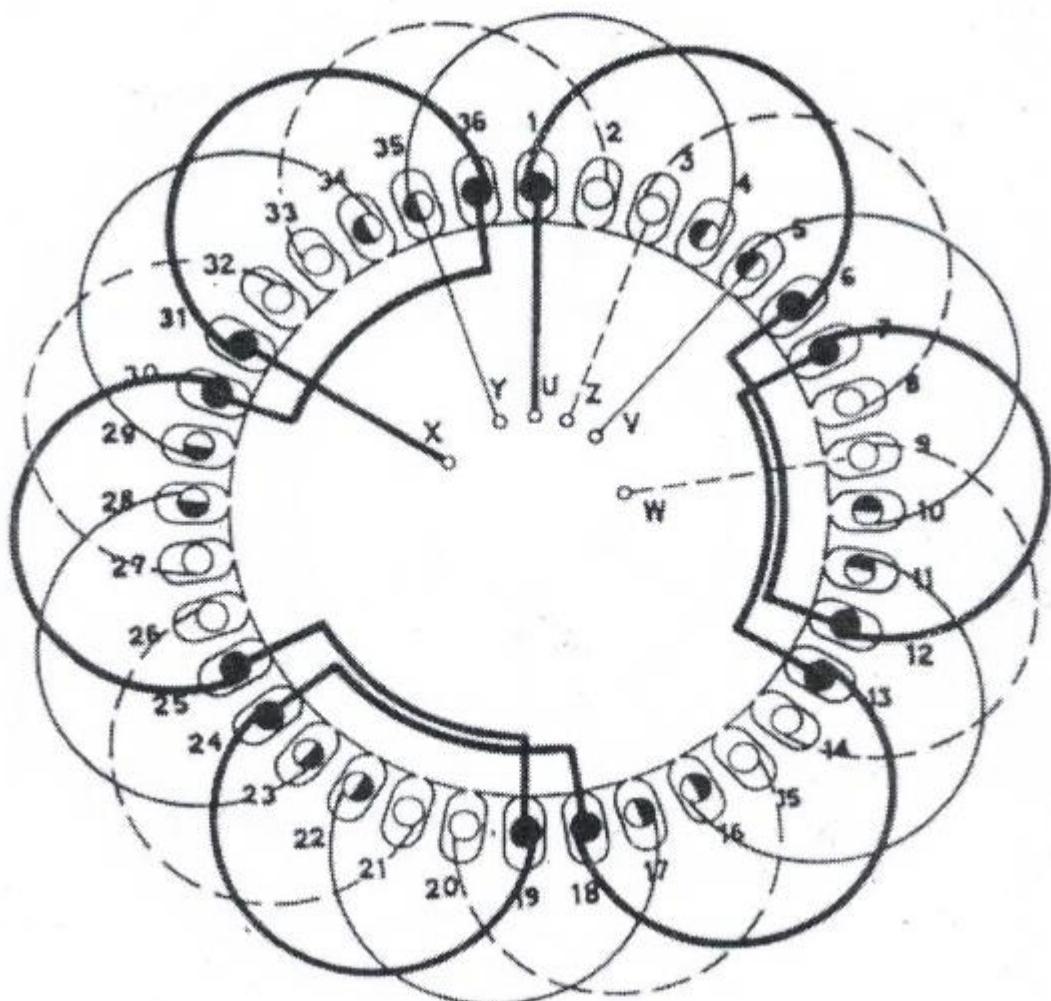

نوع اللف	كرونة	سريات المجموعة	1
طريقة التوصيل	نهاية - نهاية	معامل اللف	.٩١١
خطوة اللف	١ : ١		

محرك ٣ فاز  
٥٤ مجري / ٦ قطب

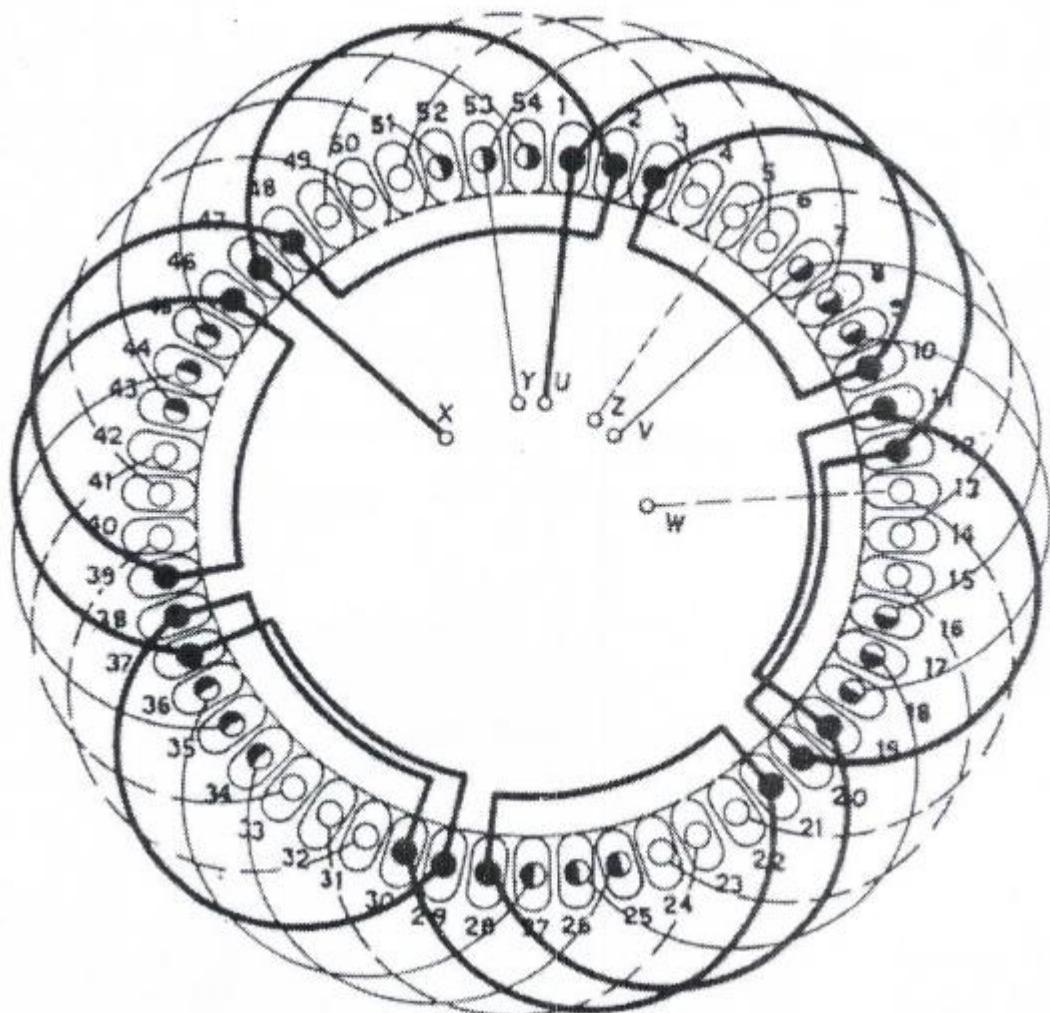


١ - ٢	سريرات المجموعة	كرونة	نوع اللف
٠.٩٦٠	معامل اللف	نهاية - نهاية	طريقة التوصيل
١٠ : ١			خطوة اللف

### ثالثاً: طريقة لف جانبان بالمحوري

وهذه الطريقة أكثر الطرق استخداماً في الحركات ذات القدرات العالية. ومثل هذه الحركات تحتوى كل مجرى على جانبين من ملفين منفصلين. لا يشترط أن يكونا من نفس الفائز فمن الممكن أن يكون جانب ملف من فاز والجانب الآخر للفائز الثاني والأثنان داخل مجاري واحدة لذلك يجب عزل جانب عن الجانب الآخر.

في حالة تسقيط محرك جانبان مجرى دائماً يسقط جانب واحد بعد عدد ملفات أقل من الخطوة بواحد أى إذا كانت الخطوة ١: يضع ٥ ملفات في مجاري متجاورة ويترك الجانب الآخر من هذه الملفات مرفوع حتى ينتهي من تسقيط جميع الملفات ثم يضع جوانب الملفات المرفوعة.

توضيح كيفية  
تسقيط ملفات  
محرك جانبان  
بالمحوري

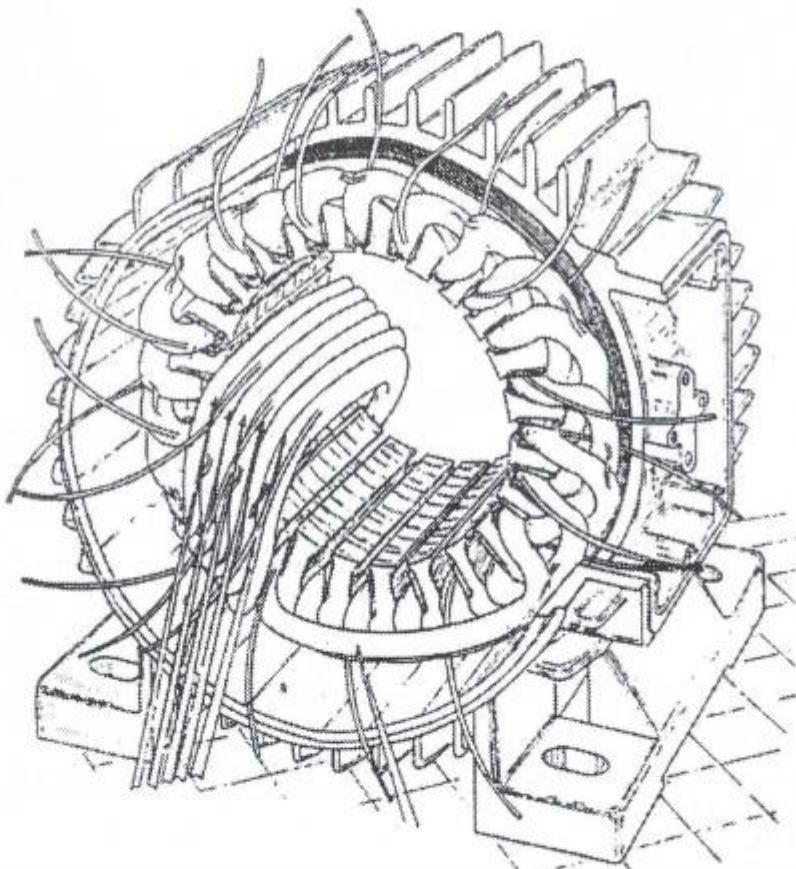


# دائرة محرك ٢٤ مجرى / ٤ قطب جانبان بالمحرى

## ال التقسيم

$$24 \text{ مجرى} \div 3 \text{ فاز} = 8 \text{ مجرى}$$

$$8 \text{ مجرى} \div 4 \text{ قطب} = 2 \text{ مجرى لكل قطب}$$

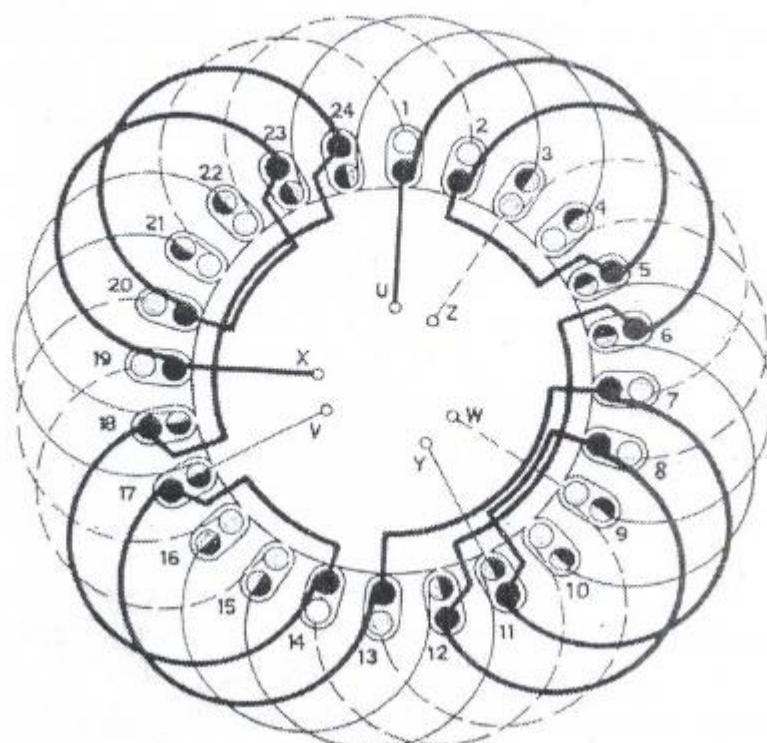

ومن الدائرة السابقة للمحرك ٢٤ مجرى / ٤ قطب جانبان بالمحرى سنلاحظ الآتى :  
أنه أستخدم في الرسم دائرتان واحدة تمثل جوانب الملفات السفلية والدائرة  
الخارجية تمثل جوانب الملفات العلوية .

بالنسبة للتقسيم وتحديد المجارى لكل قطب بالدائرة الداخلية لا يختلف عن الطرق  
السابقة . أما بالنسبة لوضع المجارى في الدائرة الخارجية فهو يحدد خطوة الملف مسبقاً

فمثلاً إذا كانت الخطوة ١ : ٥ كالدائرة السابقة فهو يبدأ العد من أول مجرى لأى لون و فوق المجرى رقم ٥ يضع نقطة من نفس اللون الذى بدأ العد منه.

□ بالنسبة لوضع الملفات سقط جانب فى مجرى بالدائرة الداخلية والجانب الآخر أسقطه بالدائرة الخارجية فى مجرى نفس اللون.

□ بالنسبة للتوصيل أستخدم نفس القوانين الأساسية. فوصل كل ملفين على التوالي ليكونوا مجموعة واحدة. ثم وصل نهاية مع نهاية وبداية والتيار سار فى اتجاه معاكس.

□ بالنسبة للبدايات من الممكن إستخدام قانون البدايات العام أى يبدأ U من أى طرف وبداية الفاز الثاني V من المجموع الثالثة وبداية الفاز الثالث W من المجموعة الخامسة.

أى من الممكن أن تكون البدايات ١-٣-٥-٩ أو U من أى طرف وV من بداية المجموعة الخامسة و W من بداية المجموعة التاسعة.

أى من الممكن أن تكون البدايات ١-٣-٥-٩


□ لتحديد عدد أقطاب محرك جانبان بالمحرى أستخدم القانون الآتى :

$$\text{عدد مجاري الفاز} = \frac{\text{عدد الأقطاب}}{\text{عدد الملفات للمجموعة الواحدة}}$$

□ جميع الملفات العلوية تسير فى اتجاه واحد والملفات السفلية أيضاً فى اتجاه واحد معاكس للملفات العلوية ولا تقسم مجاري القطب فى اتجاهين فى أى حالة حتى في المحرك ٢ قطب.


## كيفية تحديد خطوة الملف لمحرك جانبان بالمحرى:

كما رأينا في الطرق السابقة للف (متداخل أو كرونا). كانت تحدد الخطوة بعد وضع النقاط التي تمثل المحاري على الدائرة. ولكن في طريقة جانبان بالمحرى لا يمكنك البدء في وضع النقاط على الدائرة الخارجية إلا بعد تحديد الخطوة فإذا كان المحرك يحتوى على الملفات فبالطبع يمكن تحديد الخطوة من الملفات القديمة ولكن في حالة عدم وجودها يجب أن تعلم أن نهاية آخر ملف بالمجموعة الأولى وبداية أول ملف في المجموعة الثانية يجب أن يكونا في مجرتين متجاورتين أو تشتراك ملفات المجموعة الأولى مع عدد من ملفات المجموعة الثانية لنفس الفاز.

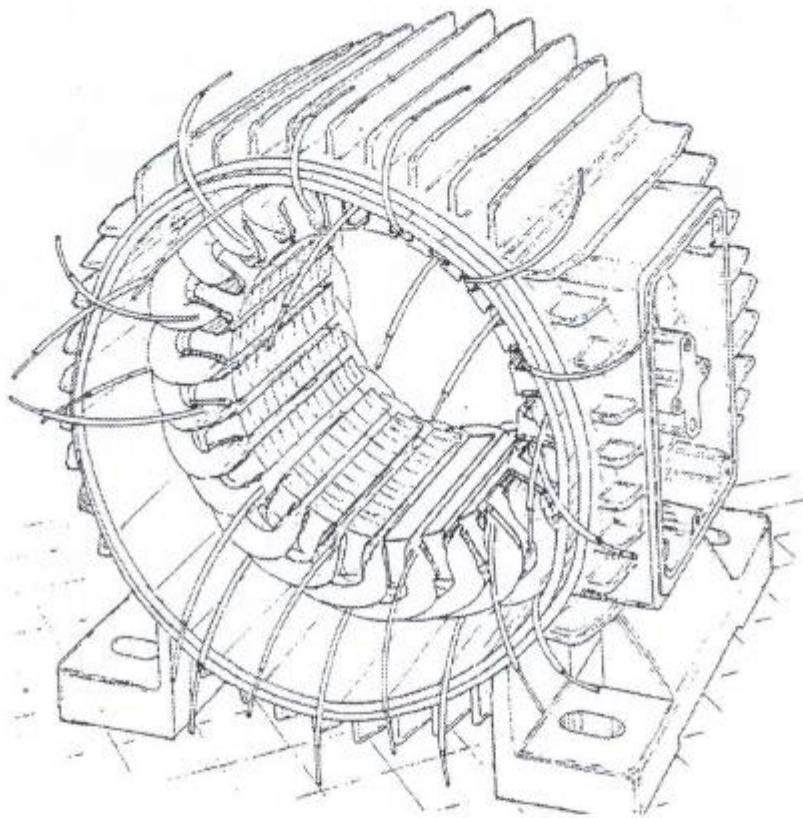


ستجد أن أي محرك جانبان بالمحرى جميع ملفاته العلوية موضوعه في نفس الاتجاه .  
واسفل كل ملف يوجد ملف آخر يسير في الإتجاه المعاكس للملف العلوي في نفس المحرى .

محرك ٣ فاز  
١٢ مجري / ٤ قطب

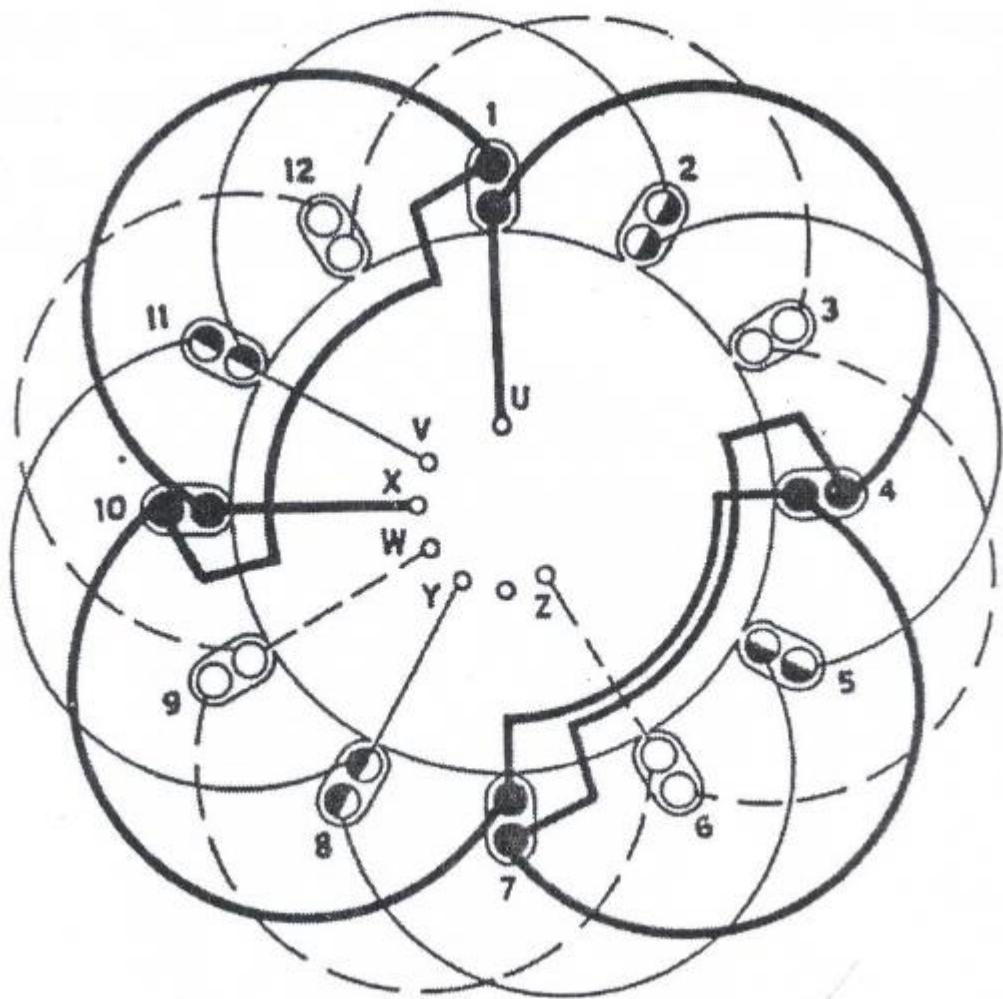


نوع اللف	جانبان بالمحرى	سريات المجموعة	1
طريقة التوصيل	نهاية - نهاية	معامل اللف	1
خطوة اللف			٤ : ١

محرك ٣ فاز  
١٨ مجري / ٢ قطب

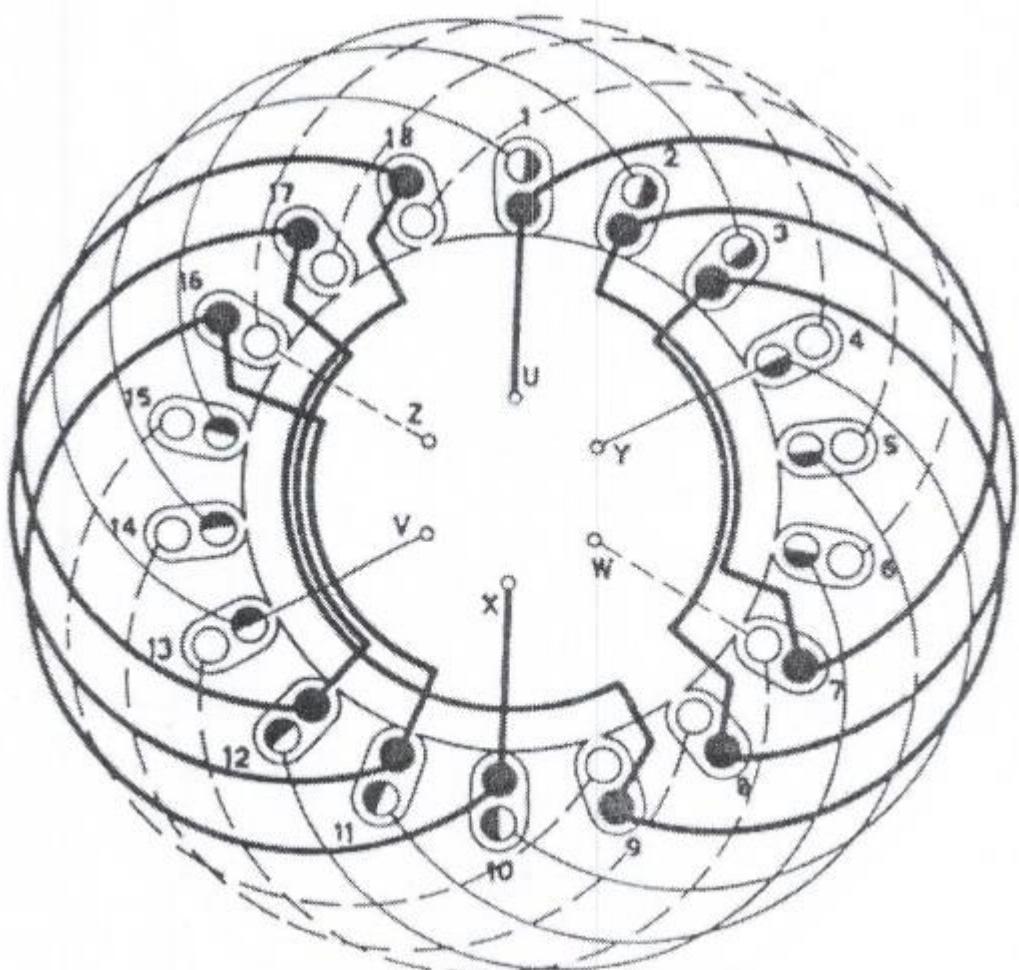


نوع اللف	جانبان بالمحرى	سريرات المجموعة	٣
طريقة التوصيل	نهاية - نهاية	معامل اللف	٠.٨٣١
خطوة اللف ٧ : ١			

محرك ٣ فاز  
١٨ مجري / ٦ قطب

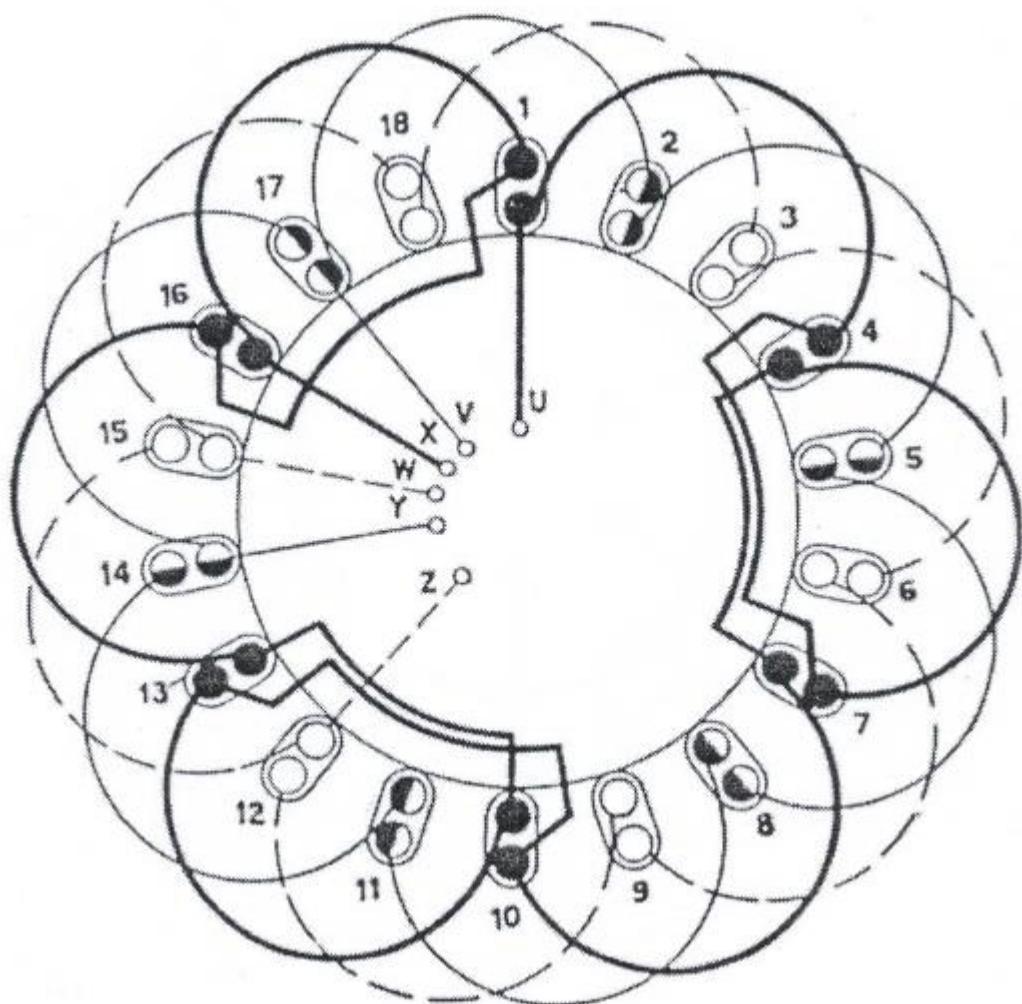


نوع اللف	جانبان بالمحرى	سريرات المجموعة	1
طريقة التوصيل	نهاية - نهاية	معامل اللف	1
خطوة اللف			٤ : ١

محرك ٣ فاز  
٢٤ مجري / ٢ قطب

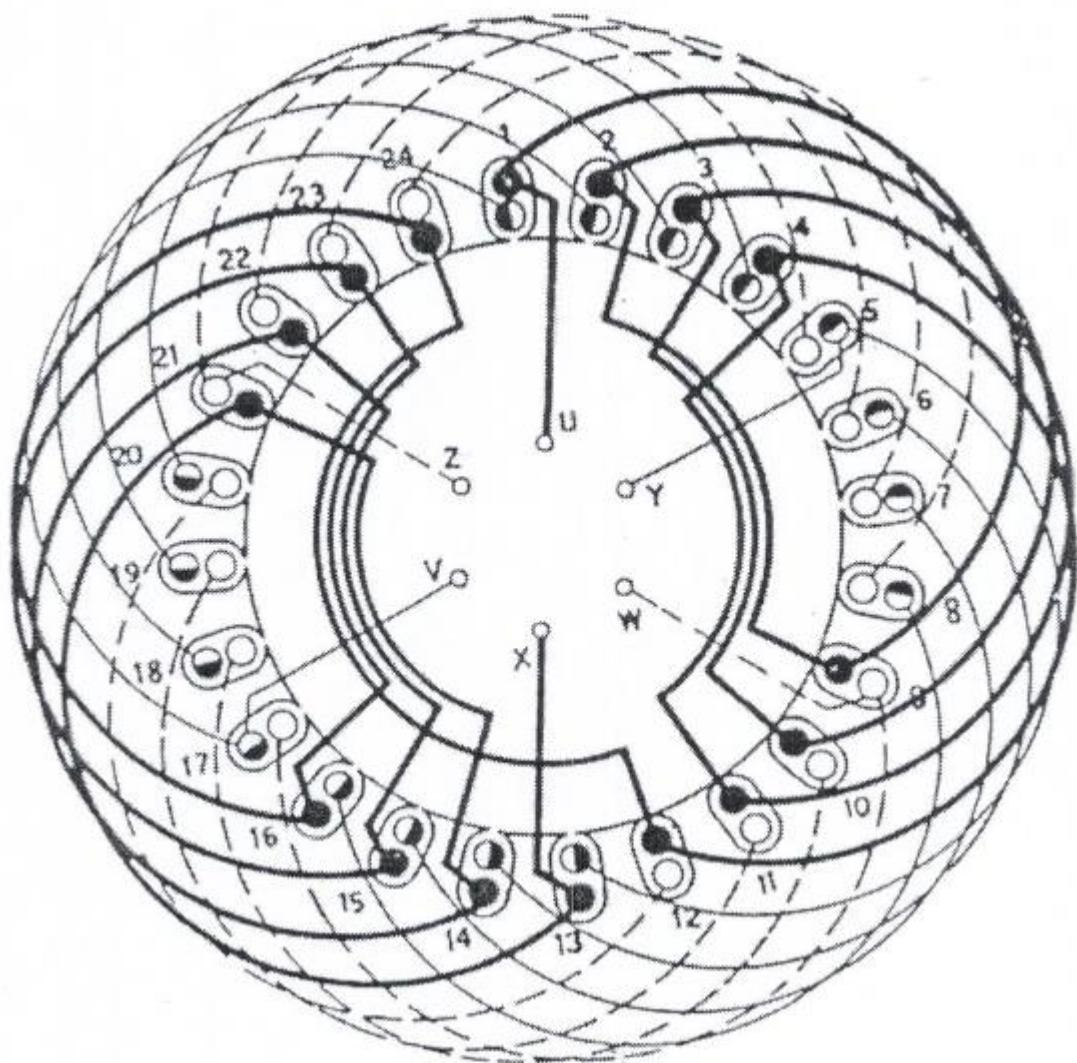


نوع اللف	جانبان بالمحرى	سريرات المجموعة	٤
طريقة التوصيل	نهاية - نهاية	معامل اللف	٠.٨٣٠
خطوة اللف			٩ : ١

محرك ٣ فاز  
٢٤ مجري / ٢ قطب

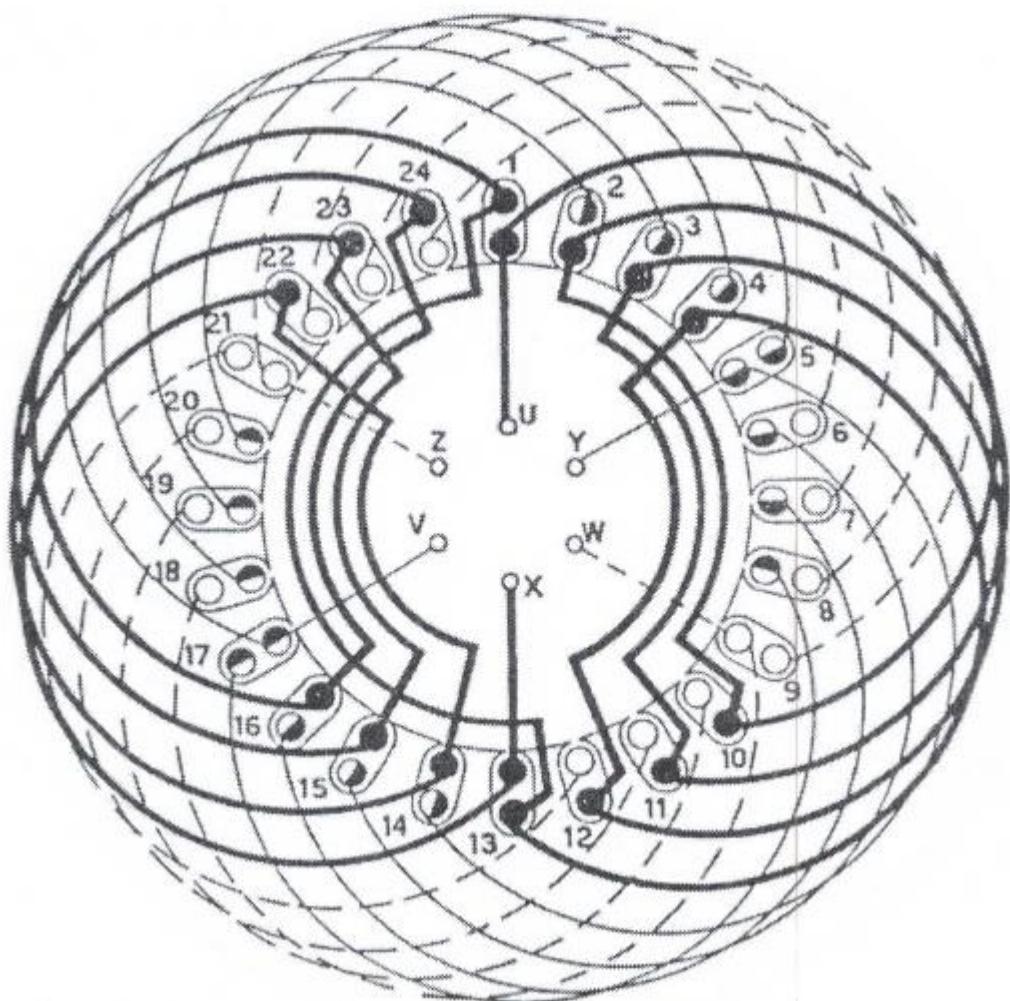


نوع اللف	جانبان بالمحرى	سريات المجموعه	ع
طريقة التوصيل	نهاية - نهاية	معامل اللف	٠.٨٨٥
خطوة اللف			١٠ : ١

محرك ٣ فاز  
٣٠ مجري / ٤ قطب

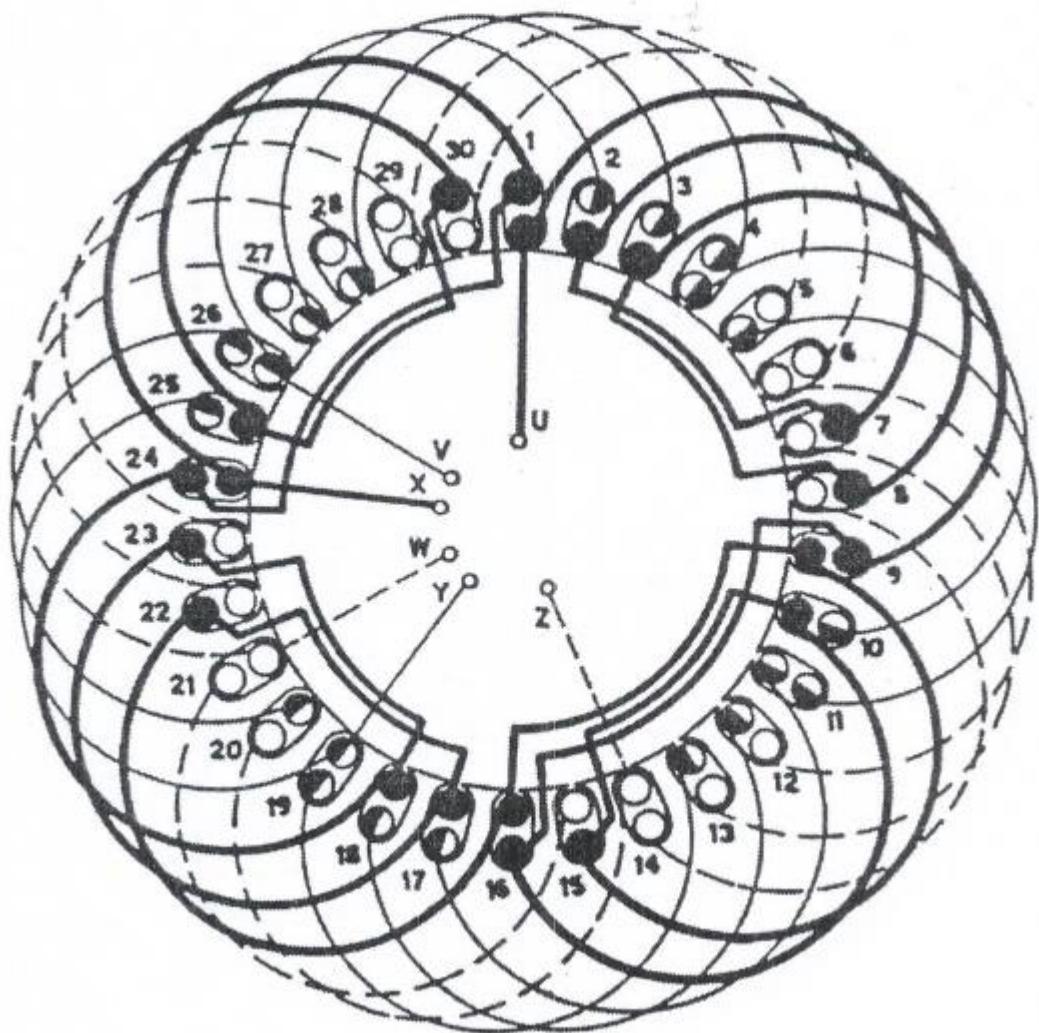


٢ - ٣	series المجموعه	جانبان بالمحرى	نوع اللف
٠.٩١	معامل اللف	نهاية - نهاية	طريقة التوصيل
٧ : ١			خطوة اللف

محرك ٣ فاز  
٣٦ مجري / ٤ قطب

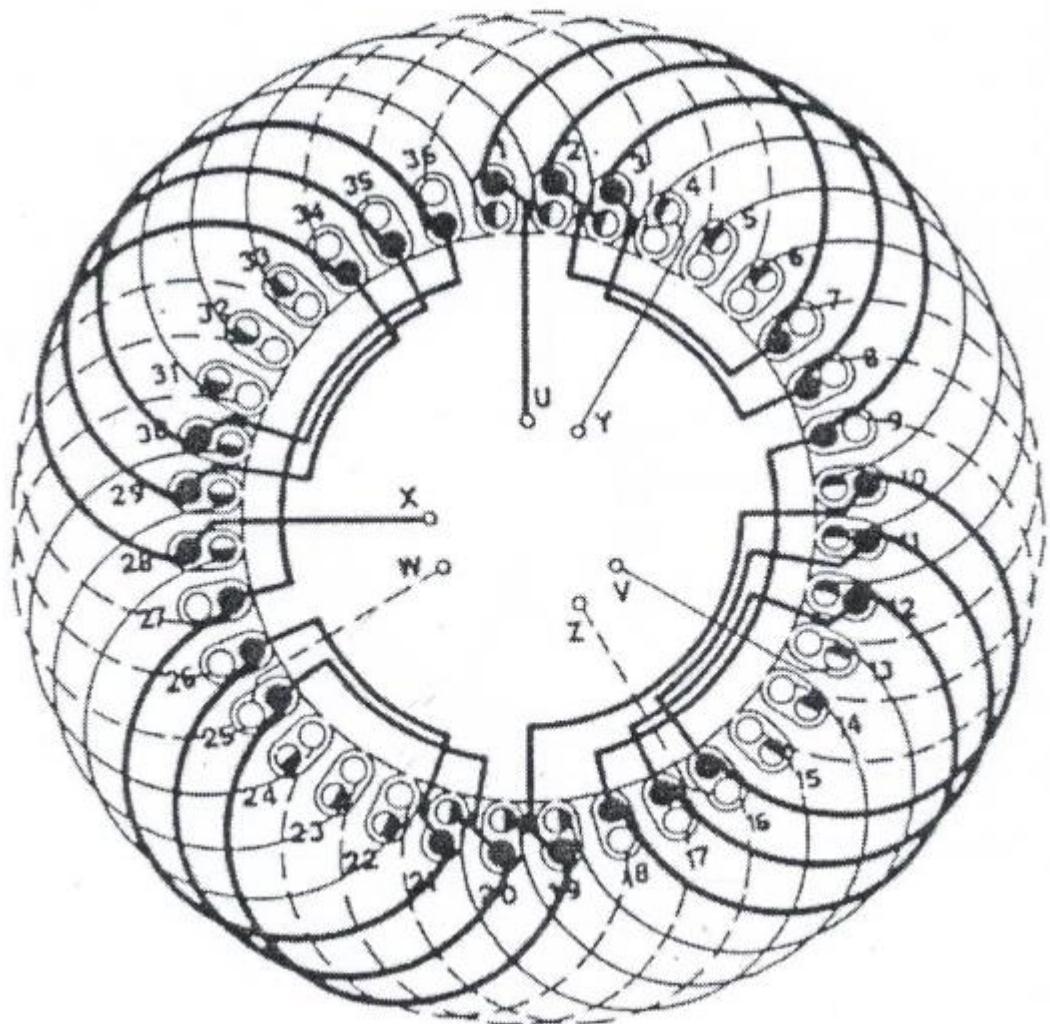


نوع التف	جانبان بالمحرى	سريرات المجموعة	٣
طريقة التوصيل	نهاية - نهاية	معامل التف	٠.٨٣١
خطوة التف			٧ : ١

محرك ٣ فاز  
٣٦ مجرب / ٦ قطب

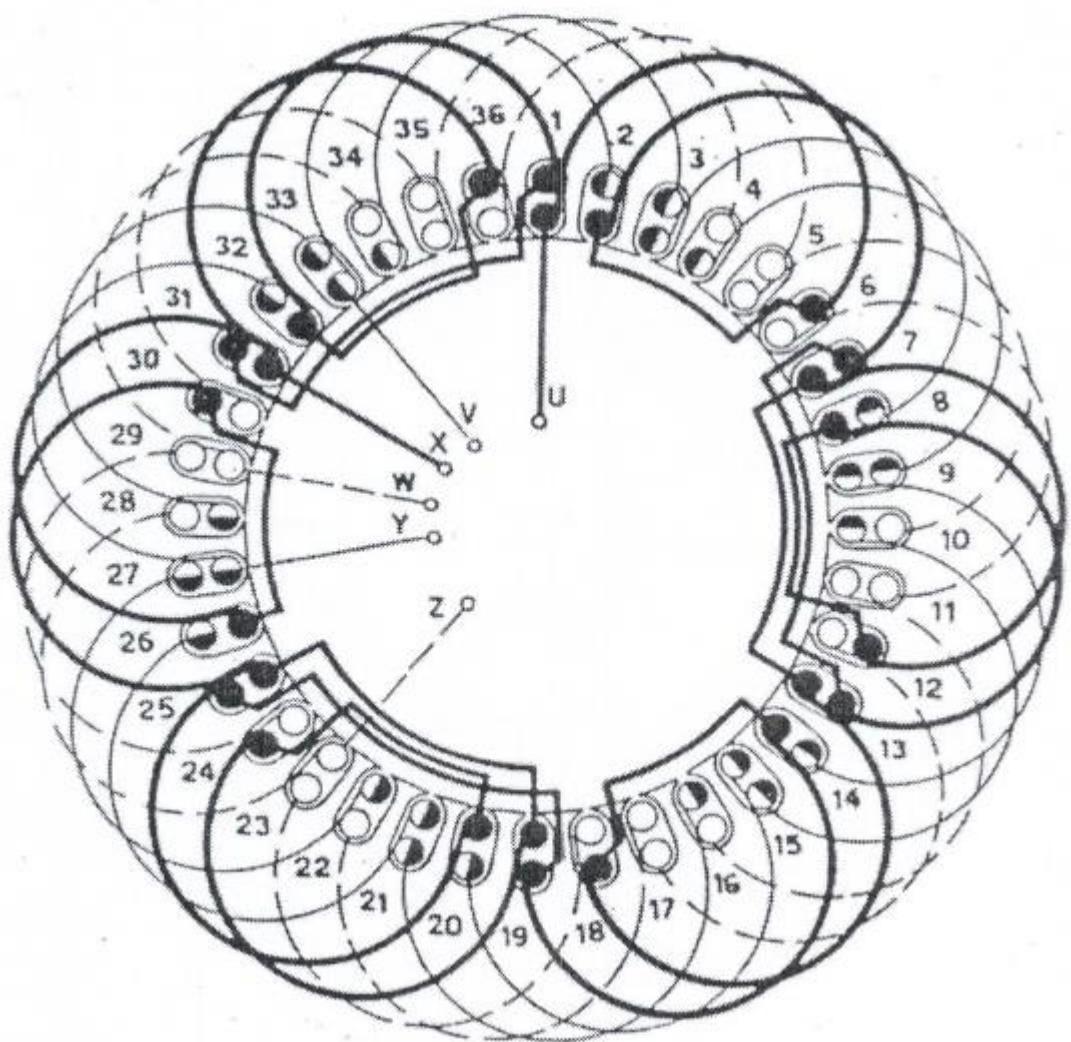


نوع اللف	طريقة التوصيل	جانبان بالمحبى	سريرات المجموعة	
طريقة التوصيل	نهاية - نهاية	جانبان بالمحبى	معامل اللف	٠,٩٣٣
خطوة اللف	١ : ١			

محرك ٣ فاز  
٤٨ مجري / ٤ قطب

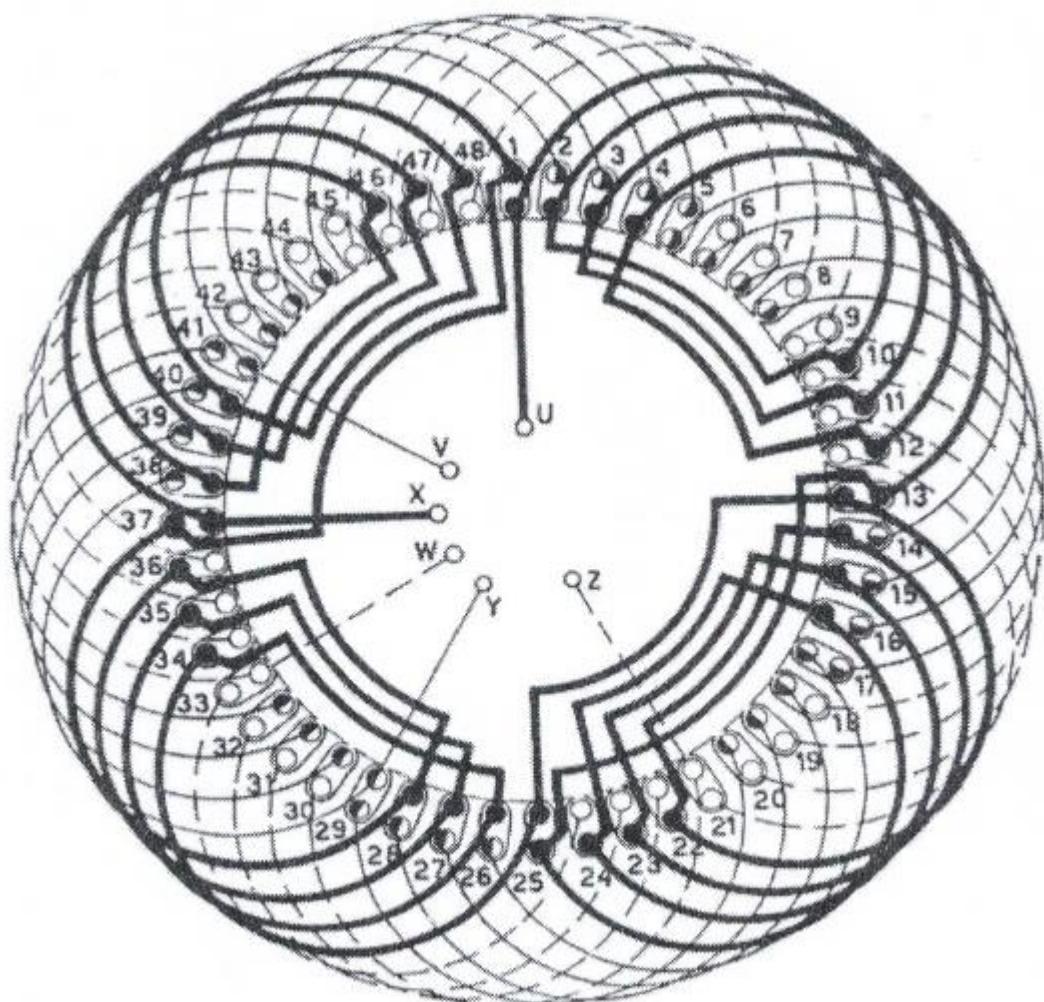


نوع اللف	جانبان بالمحرى	سريرات المجموعة	$\lambda$
طريقة التوصيل	نهاية - نهاية	معامل اللف	٠.٨٨٥
خطوة اللف	١٠ : ١		

محرك ٣ فاز  
١٠ مجرب / ٤ قطب

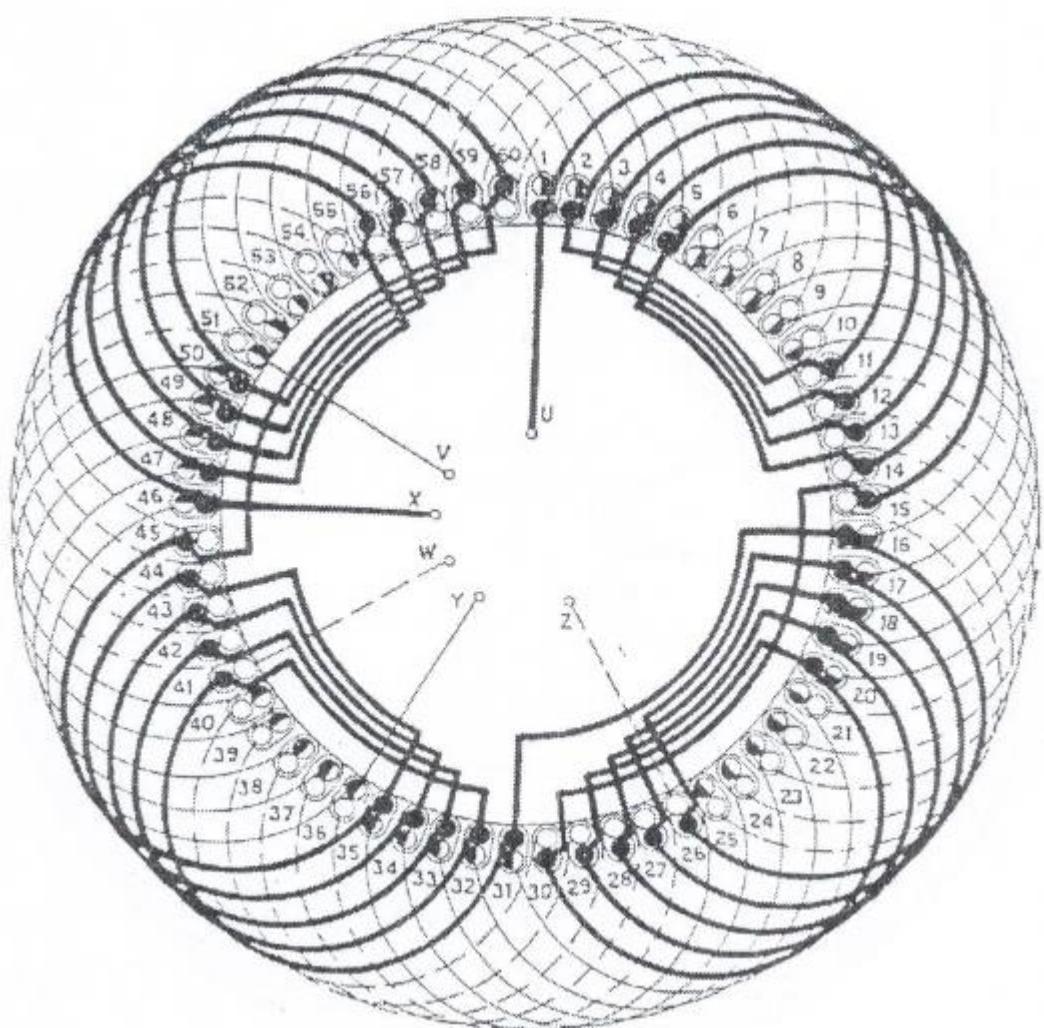

نوع اللف	جانبان بالمجرب	سريرات المجموعة	٥
طريقة التوصيل	نهاية - نهاية	معامل اللف	٠.٨٢٩
خطوة اللف	١١ : ١		

محرك ٣ فاز  
٧٢ مجري / ٤ قطب

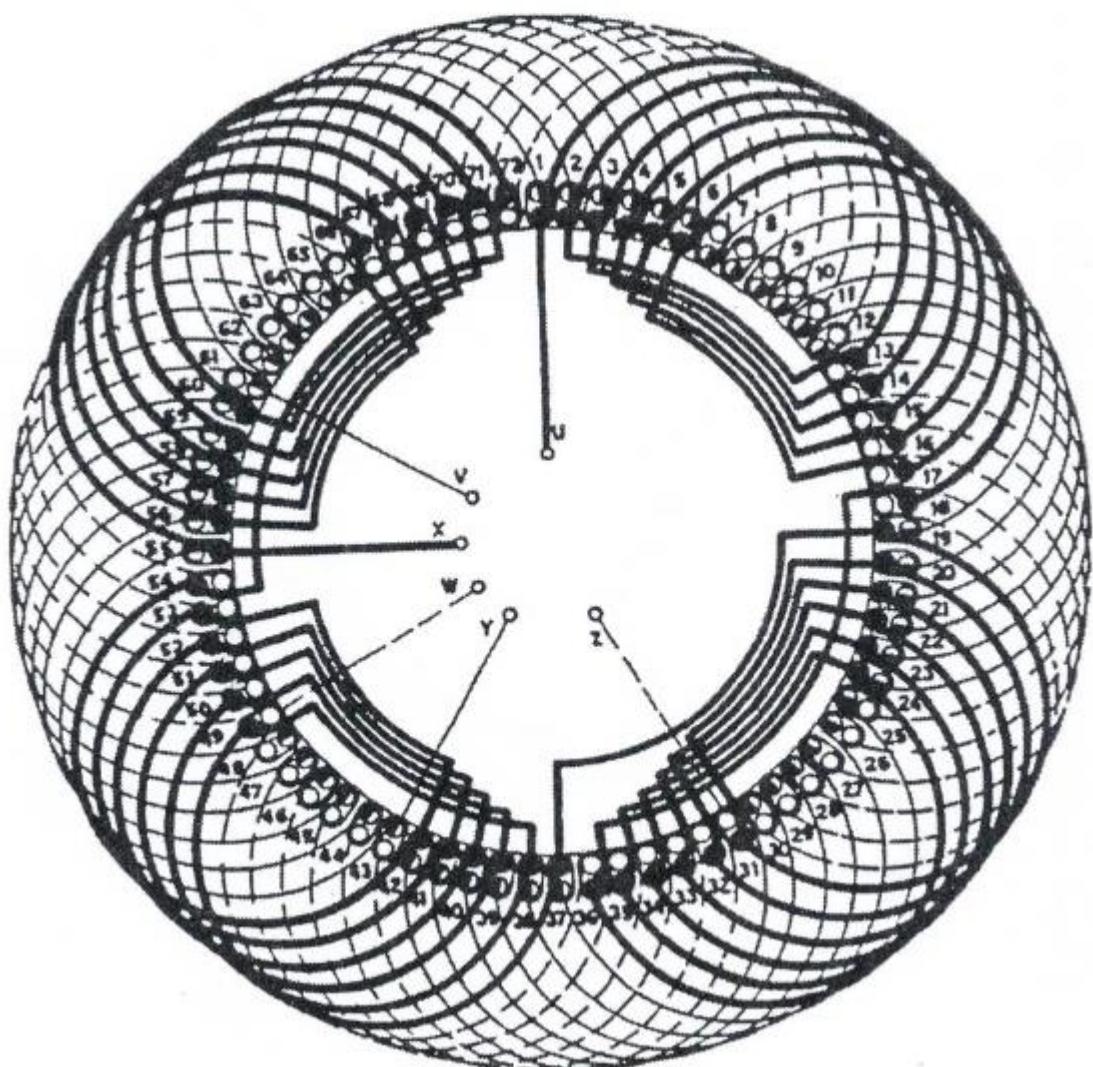

٦	series المجموعة	جانبان بالمحرى	نوع اللف
٠.٨٢٨	معامل اللف	نهاية - نهاية	طريقة التوصيل
١٣ : ١			خطوة اللف

# معانى أهم البيانات التى تكتب على يفطة المحرك

Model - Type - Tipo		موديل
Volt فولت	$\lambda$	ستار
AMP أمبير	$\Delta$	دلتا
Cycle - HZ - P/S - CY - HERTZ		ذبذبة
KW - P - OUTPUT		القدرة الكهربائية
HP - CV - PS - CH		القدرة الميكانيكية حصان
RPM - TPM - U/min - UPM - GIRI		السرعة
POLI - POLE		الأقطاب
PH - PHASE		فاز
CLASS - INS - CL - ISOL - INSUL		درجة العزل
IP		درجة احكام الغلق
C - MF - UF - CON		سعة المكثف
VC		فولت المكثف
CA		مكثف بدء
CD		مكثف دوران
RATING.CON - DUTY CONT - SERVIZIO CONT		خدمة مستمرة
WEIGHT Kg		الوزن
DATE		التاريخ
COS g		معامل القدرة
BEARING		رقم رولمان البلى

CLASS	درجة العزل	$\gamma$	A	E	B	F	H
TEMP	درجة الحرارة	90°	105°	120°	130°	155°	180°

جدول درجات العزل وأقصى حرارة لتحملها

## البيانات التي يجب معرفتها قبل بدء اللف من جديد

لإعادة لف محرك من جديد يفرغ سلكه القديم وعادةً يكون فوق السلك طبقة ورنيش يجعل من الملفات كلها كتلة واحدة يصعب فكها. والطريقة المتبعة لتفريغ المحرك من السلك تقطع الملفات من جانب بواسطة أجنحة ثم يدق فوق الملفات من الناحية المقطوعة بواسطة قطعة معدنية مساحتها أقل من المجرى. مجرى فالآخر ثم يجذب الملفات من الأمام. أو بأى اسلوب آخر لا يتلف الشرائح. وفي بعض الأحيان عندما يكون الورنيش من نوع يجعل من الملفات قطعة صلبة جداً مع الشرائح يحتاج أن يسخن الملفات حتى يتثنى جذب الملفات وقدر المستطاع عند استخدام البورى للتسخين استخدم أقل درجة حرارة تمكنك من اخراج الملفات وكلما ارتفعت درجة حرارة الشرائح بدرجة كبيرة تؤثر على خواصها وبالتالي على قدرة المحرك.

و قبل تفريغ المحرك يجب معرفة البيانات الآتية :

- \* قبل فك أجزاء المحرك توضع علامات مميزة على كل غطاء ومثلها على الجسم الثابت حتى لا يحدث مشاكل عند التركيب.
- \* معرفة توصيل الروزنة الخارجية وتحديد إذا كانت ستار أو دلتا. ثم يفك العضو المتحرك وتجمع مساميره في مكان معروف. وتأكد من صلاحية رولمان البلى وتأكد من الآتى :
- \* عدد المجاري وعدد الأقطاب ونوع اللف ثم رسم دائرة المحرك وتأكد مطابقة الخطوة في الرسم مثلها في المحرك
- \* قياس قطر السلك وإذا كان المحرك ملفوف بأكثر من سلك توأزى يجب قياس كل سلك منهم
- \* عند فك عدد من الملفات عد ملف أو أكثر للتأكد من عدد الملفات. مع ملاحظة

إذا كان الملف ملفوف بسلك فرد فسيكون عدد اللفات هو نفسه عدد الأسانك الموجودة بالمحرى. أما إذا كان المحرك ملفوف بسلكين توازى مثلاً فعدد اللفات يساوى عدد الأسانك داخل المحرى  $\div 2$

(أنظر موضوع توازى الأسانك ص ٨٥)

## خطوات إعادة لف المحرك

- ١: بعد أخذ البيانات وتنظيف المحارى جيداً من بقايا العازل أبدأ بوضع البرسبان داخل المحارى ومن ثم تحديد نوع العازل وسمكه تبعاً لقدرة وجهد المحرك. فكلما ارتفعت قدرة المحرك أو الجهد الذى سيعمل عليه يحتاج إلى قيمة عزل أعلى. ويوضع البرسبان أطول من المحرى بحوالى نصف سم أو أكثر من الجهتين ويحوف تبعاً لتجويف المحرى حتى يتسع لجميع الأسانك بسهولة.
- ٢: تقامس فرم المجموعة تبعاً لخطوة الملفات المحددة بحيث لا تكون صغيرة تصعب دخول المجموعة المجاورة لها بداخلها فيجب أن تكون المحارى التى توجد بين أصغر ملف حرة لا يعوق الملف الأصغر جزء منها . وفي نفس الوقت لا تكون أكبر من الداعى.

٣: تلف ملفات مجموعة واحدة على الفرم المطابقة بعدد اللفات وسمك السلك المطلوب. وأبدأ بتسقيط الملف الأصغر أولاً ثم الأكبر فالأخير. وتأكد أن أطراف الملفات تكون جهة الفتحة التى سيخرج منها الأطراف الستة إلى الروزنة. وإذا كان مقاس المجموعةجيد أكمل لف باقى المجموعات

٤: تسقط باقى الملفات داخل المحارى بالترتيب وطريقة التسقيط السليمة مع ملاحظة تطبيع كل ملف أولاً بأول والتأكد من عدم لمس أى سلك لجسم المحرك.

٥: أعزل بالبرسبان من الجهة التى ليس بها الأطراف. كل مجموعة عن المجموعة الملامسة لها وتأكد من عدم تلامس مجموعة من فاز مع مجموعة لفاز آخر. وهذا


العزل مهم جداً بالنسبة لطول عمر المحرك خاصةً بالنسبة للقدرات العالية ثم يتم أيضاً في نفس الجهة تربط (بندشة) الملفات معاً جيداً مع ملاحظة وجود البرسبان بين المجموعات أثناء الترتيب.

• التوصيل بين المجموعات بدقة وتأني مع تنظيف مكان كل وصلة من الورنيش جيداً ولحامها وعزلها بالمكرونة المناسبة. وإخراج السنت أطراف بسلك شعر مرن ويميز الثلاث بدايات عن الثلاث نهايات.

• العزل بين المجموعات ناحية الأطراف وترتبيتها والتأكد من عدم ارتفاع مستوى الملفات عن شرائح الجسم الثابت أو ارتفاع أي برسبان داخل المحرك.

• تنظيف المحرك جيداً بالهواء ثم وضع الورنيش بواسطة فرشاة أو أي أسلوب آخر. وتأكد من وصول الورنيش لجميع أجزاء الملفات وخاصةً داخل المجاري ولا ترك طبقة ورنيش بارزة فوق الشريان تعوق دوران العضو المتحرك.

• أترك المحرك مفتوح مدة كافية حتى يجف الورنيش تماماً (حدود 12 ساعة على الأقل يختلف من نوع ورنيش إلى نوع آخر) ثم ابدأ في تركيب العضو المتحرك وتوصيل الروزنة الخارجية وتجربة المحرك وقياس شدة تيار كل فاز.

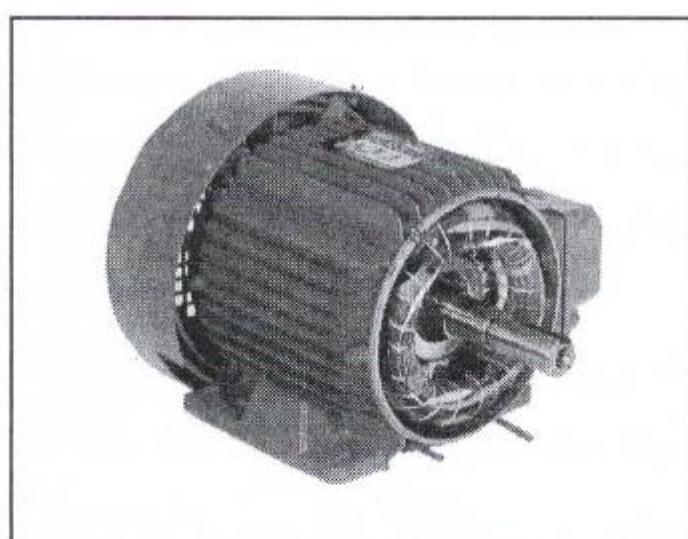

## الاختبارات التي يجب إجراؤها بعد لف المحرك وقبل توصيله بالتيار

بواسطة الأومتر أو مصباح اختبار يتم عمل الاختبارات الآتية:

١- اختبار توصيل ملفات كل فاز على حدٍ.

- |                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| $U \rightarrow X$ | وفي هذه الحالة يجب أن             |
| $V \rightarrow Y$ | يتتحرك مؤشر الأومتر أو يضيء       |
| $W \rightarrow Z$ | مصباح لأن اختبار في الثلاث قياسات |

٢- اختبار عزل ملفات كل فاز مع جسم المحرك.

- |                   |   |
|-------------------|---|
| $\frac{U}{\perp}$ | وفي هذه الحالة يجب أن لا يضيء             |
| $\frac{V}{\perp}$ | مصباح الأختيار وذلك لمعرفة                |
| $\frac{W}{\perp}$ | إذا كان يوجد تلامس بين أي سلك وجسم المحرك |

٣- اختبار عزل ملفات كل فاز عن الفاز الآخر

- |         |                             |
|---------|-----------------------------|
| $U - V$ | وفي هذه الحالة يجب أيضاً أن |
| $U - W$ | لا يضيء مصباح الأختبار وذلك |
| $V - W$ | للتأكد من عدم تلامس ملفات   |
|         | أى فاز مع ملفات فاز آخر     |


**ملحوظة :** هذه الاختبارات يمكنها تأكيد وجود خطأ ولكن لا تؤكّد بصورة قاطعة صلاحية المحرك. فذلك لا يتم التأكيد منه إلا بتشغيل المحرك وقياس شدة تياره وهو يعمل بالحمل.

## التوصيل الخارجي لمحرك ثلاث أوجه سرعة واحدة

أى مmotor ٣ فاز يمكن تشغيله على جهدين مختلفين الفرق بينهما  $\sqrt{3}$ . على سبيل المثال  $380/220$  فولت أو  $660/380$  فولت ...

وإذا عمل المحرك بالفولت المنخفض أو الفولت الأعلى بشرط توصيل الروزنة الخارجية التوصيل المناسب لكل فولت سيعمل المحرك بنفس القدرة والسرعة.

### أولاً: طريقة توصيل جمجمة (STAR) $\lambda$


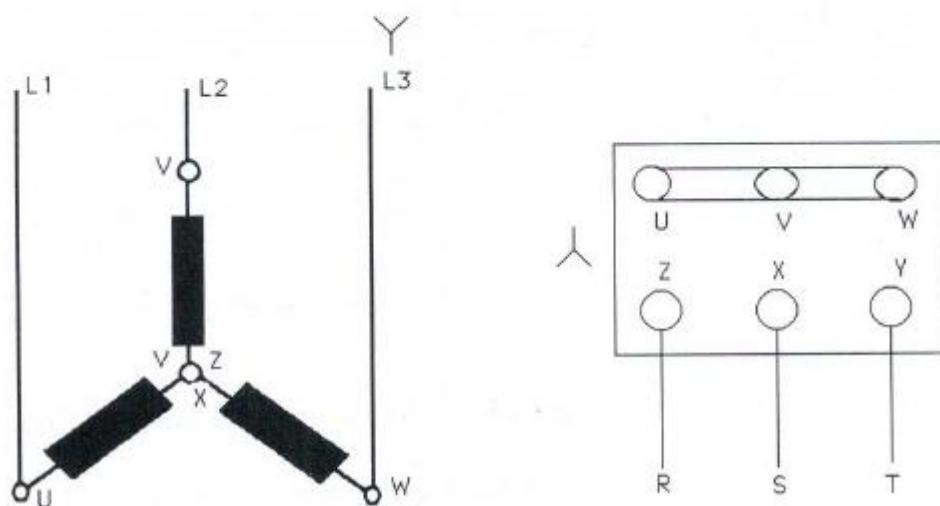


في هذه التوصيلة يجمع النهايات الثلاث معاً ( $X, Y, Z$ ) ويمر التيار في البدايات أو العكس أى يجمع الثلاث بدايات معاً ويمر التيار في النهايات ويعمل المحرك في هذه الحالة على أعلى فولت مسجل على يقطة المحرك. ويستهلك أقل شدة تيار مسجلة على يقطة المحرك. فمثلاً إذا كان مكتوب على المحرك  $380 / 220$  فولت -  $1,7/3$  أمبير فمعنى ذلك إذا كان مصدر التيار الذى يعمل عليه المحرك  $380$  فولت أى أعلى

فولت مسجل على اليفطة . فيجب توصيله ستار ويستهلك أقل شدة تيار مكتوبة على المحرك وهي ١,٧ أمبير.

### ثانياً: طريقة توصيل مثلث (DELTA)

$\Delta$

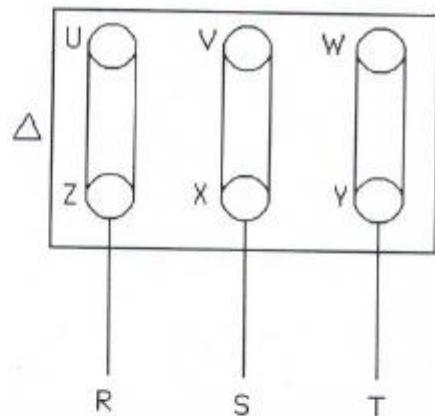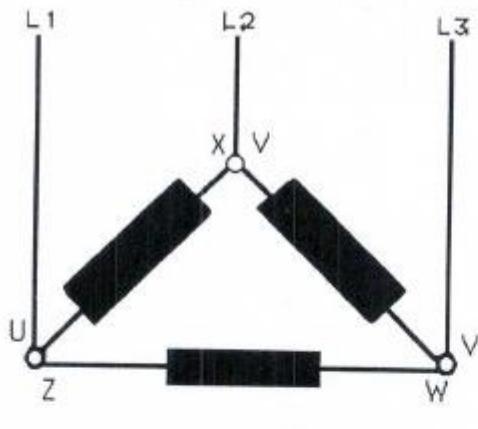

وفي هذه التوصيلية يجمع نهاية كل فاز مع بداية فاز آخر أى  $U-Z$  ،  $V-X$  ،  $W-Y$  ويعمل المحرك في هذه الحالة على أقل فولت مسجل على يفطة المحرك ويستهلك أعلى شدة تيار مسجلة على يفطته فمثلاً إذا كان مكتوب على المحرك  $220/380$  فولت  $1,7/3$  أمبير. فإذا كان مصدر التيار الذي سيعمل به المحرك فولت ٣ فاز أى أقل فولت مكتوب على اليفطة. فيجب توصيله دلتا وسيستهلك أعلى شدة تيار وهي ٣ أمبير.

فمعنى ذلك إذا كان مكتوب على المحرك  $380/660$  فولت فإذا كان مصدر التيار ٣٨٠ فولت يجب توصيل المحرك دلتا حيث أن القيمة ٣٨٠ هي أقل فولت مكتوب ونستخلص من ذلك أن :

في حالة توصيل المحرك ستار يعمل على أعلى فرق جهد

$$V_{\lambda} = V_{\Delta} \times \sqrt{3}$$

ويستهلك أقل شدة تيار

$$A\lambda = \frac{A\Delta}{\sqrt{3}}$$

في حالة توصيل المحرك دلتا يعمل على أقل فرق جهد

$$V\Delta = \frac{V\lambda}{\sqrt{3}}$$

ويستهلك أعلى شدة تيار

$$A\Delta = A\lambda \times \sqrt{3}$$

ويمعلوم أنه كلما زاد فرق الجهد يجب أن تزيد عدد لفات الملف. وكلما زادت شدة التيار يجب أن تزداد مساحة مقطع السلك. فمثلاً إذا كان لديك محرك ي العمل على ١١٠ فولت وترى تشغيله على ٢٢٠ فولت يلف بضعف عدد لفاته وبنصف مساحة مقطع سلكه القديم.

#### ملحوظة :


بعض المحركات توصل ستار أو دلتا داخليا ويخرج ثلات أطراف فقط تتصل مباشرة بالتيار . ومثل هذه المحركات تعمل على فرق جهد معين تبعاً لتوصيله الداخلي . وإذا أردت تغيير توصيلة المحرك في هذه الحالة من ستار إلى دلتا أو العكس فستضطر إلى فك المحرك من الداخل .

## كيفية تشغيل محرك ثلاث أوجه


### على وجه واحد

من الممكن تشغيل المحركات التي تعمل على ٣ فاز والتي لا تتعدي قدرتها ٣ كيلووات (أو أكثر قليلاً) على تيار ١ فاز .

يوصل المحرك ستار أو دلتا عادي تبعاً لقيمة الفولت المسجلة عليه وقيمة المصدر الذي سيعمل به . ثم يصل طرفى مصدر الوجه الواحد مع أي طرفين من الأطراف الثلاثة للمotor . والطرف المتبقى يتصل مع طرف مكثف . طرف المكثف الآخر يوصل مع أي طرف من طرفي التيار وعند توصيله بطرف معين سيكون اتجاه الدوران معاكس عمماً إذا وصل بالطرف الآخر .

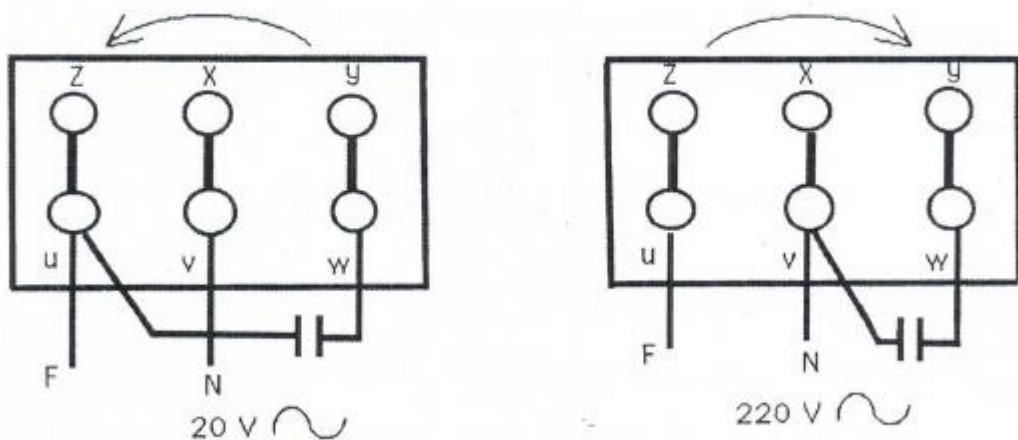

أو من الممكن تثبيت طرفي المكثف مع أي طرفين للمotor . ولتغيير الاتجاه يتم تبديل الطرف الآخر للتيار ويظل طرف التيار الأول ثابت مكانه .

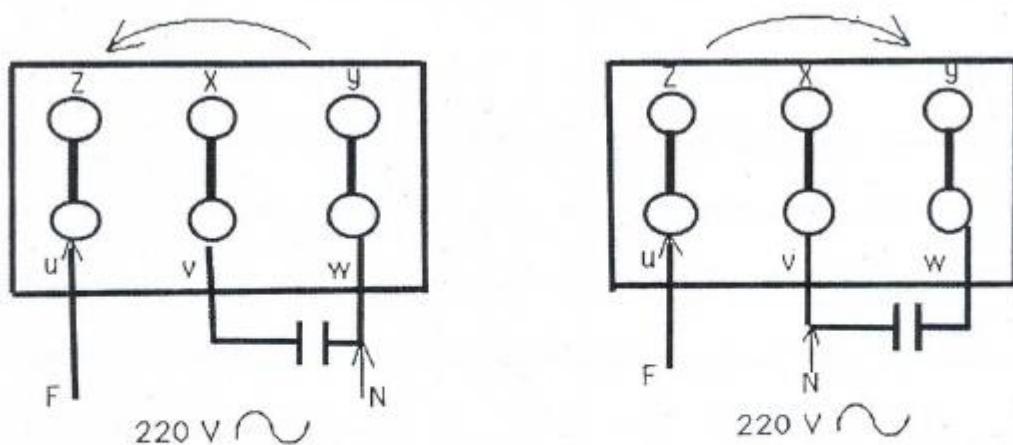

وسيعمل المحرك في هذه الحالة بقدرة أقل من قدرته عندما كان يعمل بمصدر ٣ فاز (حوالى ٧٥٪ من قدرته) وتحدد سعة المكثف تبعاً لقدرة المحرك ولا يوجد قانون دقيق يحدد قيمة المكثف المطلوب بالضبط ولكن قبل التشغيل الدائم يجب تجربة أكثر من مكثف حتى تصل إلى أفضل صوت وأفضل شدة تيار وأعلم أنه كلما ارتفعت سعة المكثف كلما زادت شدة التيار والعكس تنخفض أيضاً قدرته.

يمكن تشغيل محركات ثلاث أوجه أكثر من ٣ كيلووات على وجه واحد. بسعة مكثف عالية ثم يتم إخراج هذا المكثف من الدائرة بواسطة زر جرس أو ريلى فولت أو مفتاح طرد مركزي. ويعمل المحرك بعد البدء بملفات فازتين يكونوا بمثابة ملفات تشغيل وتقويم.

$$\text{سعة المكثف بالفاراد تقريباً} = \frac{W}{\text{تردد} \times 2 \times 14 \times 3 \times 220}$$

## طريقة بدء المحرك ستار - دلتا

أى محرك عند بدء تشغيله يحتاج إلى طاقة أعلى تقوى على بدء حركته من حالة السكون إلى الدوران ونتيجة لذلك عند بدء دورانه يسحب شدة تيار أعلى من التى يستهلكها أثناء الدوران وكلما ارتفعت قدرة المحرك كلما تضاعفت قيمة تيار البدء . وتحسب مساحة مقطع السلك الذى سيلف به المحرك على أساس قيمة تيار المحرك وهو دائر بالحمل وليس قيمة تيار البدء والتى تصل بعض الأحيان إلى أكثر من خمسة أضعاف.

ولذلك فى المحركات ذات القدرات العالية توجد عدة طرق لبدء تشغيلها حتى لا يبدأ بكل قدرته وبالتالي يسحب تيار أعلى بكثير من الذى يتحمله السلك. ومن أكثر هذه الطرق هى بدء المحرك ستار-دلتا. ولتنفيذ هذه الدائرة يجب أن يكون فولت المصدر الذى سيعمل عليه المحرك مساوياً لفولت المحرك وهو يعمل على توصيله دلتا. على سبيل المثال إذا كان المحرك يعمل على ٣٨٠/٦٦٠ ٥٨ ومصدر التيار يساوى ٣٨٠

فولت. وبواسطة مفتاح ستار-دلتا أو دائرة تحكم يبدأ المحرك على توصيله ستار فيعمل المحرك بنصف قدرته تقريباً لأنه على توصيله ستار يحتاج إلى ٦٦٠ فولت. وهو متصل الآن ٣٨٠ فولت فقط وبالتالي عند بدء دورانه سيسحب شدة تيار أقل من شدة التيار التي كان سيستهلكها إذا بدأ بقدرته كاملة. ولكن لا يمكن تحميل المحرك حمل كامل أثناء فترة دورانه ستار فكما علمنا فهو يعمل الآن بنصف قدرته . ولذلك أثناء دورانه وبعد أن يأخذ سرعته كاملة وبواسطة المفتاح أو دائرة التحكم يتغير إلى توصيله دلتا فيعمل بكامل قدرته وفي نفس الوقت لن يسحب شدة تيار بدء عالية لانه غير الى دلتا أثناء الدوران.

ونوضح ذلك بهذا المثال

محرك ٥٠ حصان ٣٨٠/٦٦٠ فولت ٧٥/٤٣ آمبير

إذا بدأ هذا المحرك بمصدر تيار ٣٨٠ فولت على توصيله دلتا. فسيعمل بكامل قدرته ولكنه سيستهلك تيار بدء عالي في حدود ٤٥٠ آمبير.

أما إذا تم توصيله أولاً بنفس فولت المصدر ٣٨٠ فسيعمل المحرك بأقل من قدرته أى حوالي ٢٥ حصان ولكنه سيستهلك شدة تيار بدء أقل بكثير (في حدود ١٥٠ آمبير) ويقل تدريجياً حتى يصل إلى ٣٠ آمبير تقريباً وهى شدة تيار المحرك وهو يعمل بأقل من الفولت المطلوب فكما قلنا ليعمل المحرك بأقل بقدرته كاملة يجب أن يوصل بمصدر قيمته ٦٦٠ فولت ولكنه الآن متصل بمصدر ٣٨٠ فولت فقط فتنخفض قدرته وتنخفض أيضاً شدة تياره. وبعد ذلك وأثناء دورانه يغير إلى دلتا للحظة تغييرة إلى دلتا يسحب شدة تيار أكثر بقليل من شدة تيار دلتا الطبيعية لأنه الآن لن يحتاج إلى أن يبدأ من دورانه فهو طبيعى في حالة دوران. ثم يعود في لحظة إلى تيار دلتا الطبيعي وهو ٧٥ آمبير. وبالطبع عند دورانه دلتا تكون قدرته كاملة. وبهذا تكون قد تلافينا شدة تيار البدء ذات القيمة العالية التي يمكن بسببها حرق المотор حتى لو أنها تستمر عدة ثوان فقط.


## القوانين الخاصة بحسابات محركات الثلاثة أوجه

عادة عند إعادة لف أي محرك تؤخذ بياناته القديمة ويعاد بنفس الطريقة وبنفس عدد اللفات وسمك السلك. ولكن في بعض الأحيان تحتاج إلى عمل حسابات جديدة فمثلاً إذا كان المحرك قد أعيد لفه قبلًا ولم يعمل سوى فترة قصيرة وبعدها أحترق. صحيح من الممكن أن تكون بيانات اللف سليمة وأحترق نتيجة خطأ خارجي أو الخامات المستخدمة في اللف غير جيدة هذه الأشياء من الممكن أن تكون سبباً في حرق المحرك حتى لو كانت بياناته كعدد لفات وسمك سلك سليمة. ولكن من الممكن أن يكون الخطأ أيضاً في البيانات.

ولذلك إذا كان هناك شك في صحة بيانات اللف فمن الممكن تطبيق القوانين الخاصة بالحسابات. مع ملاحظة أنه في بعض الحسابات وخاصة بالنسبة لإيجاد القدرة أو سلك السلك. ليست مجرد قوانين تطبق وتضع مكانها أرقاماً فالحسابات تختلف من محرك إلى آخر تبعاً لنوعية سبيكة الشرائح. أو لقيمة عزل الخامات المستخدمة. أو لفترات التشغيل أو طرق البدء كل هذه العوامل تجعلك تجد محركين بنفس القدرة والسرعة وشدة التيار ولكن كل منهم مختلف عن الآخر في مساحة مقطع السلك أو عدد اللفات أو حجم المحرك. والقوانين التي سنستخدمها في حسابات المحرك الثلاث أوجه تعتبر أدق وأبسط القوانين. ولكن أكرر أن تطبيق القوانين في بعض الحسابات يحتاج إلى شيء من الخبرة. لذلك إن كنت تريد الاستفادة الحقيقية من هذه الحسابات فعند إعادة لف أي مmotor حتى لو كان لفه الأصلي ولم يبعث به أحد وحتى لو أنه ستعيد اللف طبقاً للبيانات الموجودة تماماً. حاول أن تطبق القوانين الخاصة بالحسابات وفي النهاية قارن ناتج الحسابات والبيانات الأصلية ومدى تطابقها أو اختلافها مع البيانات الموجودة.

## أولاً: بالنسبة لحساب عدد الأقطاب

يجب أن تعلم أولاً أنه كلما قل عدد الأقطاب . وزادت سرعة خطوط المجال يجب أن يقابلها زيادة في مساحة شرائح الجسم الثابت وتمثل هذه الزيادة في إرتفاع الكرونا للشريحة فالحركة ٢ قطب تجد أن سمك الشرائح من أسفل وحتى أو المجرى أكبر منه في محرك ٤ قطب أو ٦ قطب وهذا . ولذلك إذا كان هناك محرك مثلاً ٤ قطب وعند إعادة لفه صمم على ٢ قطب فإن الزيادة في سرعة المجال لن يقابلها مساحة شرائح مناسبة لهذه السرعة وبالتالي سيعمل المحرك بسرعة ٢ قطب ولكن سترتفع درجة حرارته خاصة عند التحميل . والعكس إذا تم إعادة لف محرك ٢ قطب على أساس ٤ قطب فسيعمل المحرك بقدرة أقل فإذا تم تحميشه على أساس تقريراً نصف قدرته الأصلية عندما كان يعمل ٢ قطب فلن يحدث شيئاً وبالطبع إذا تم تحميشه بحمله كامل سيحترق .

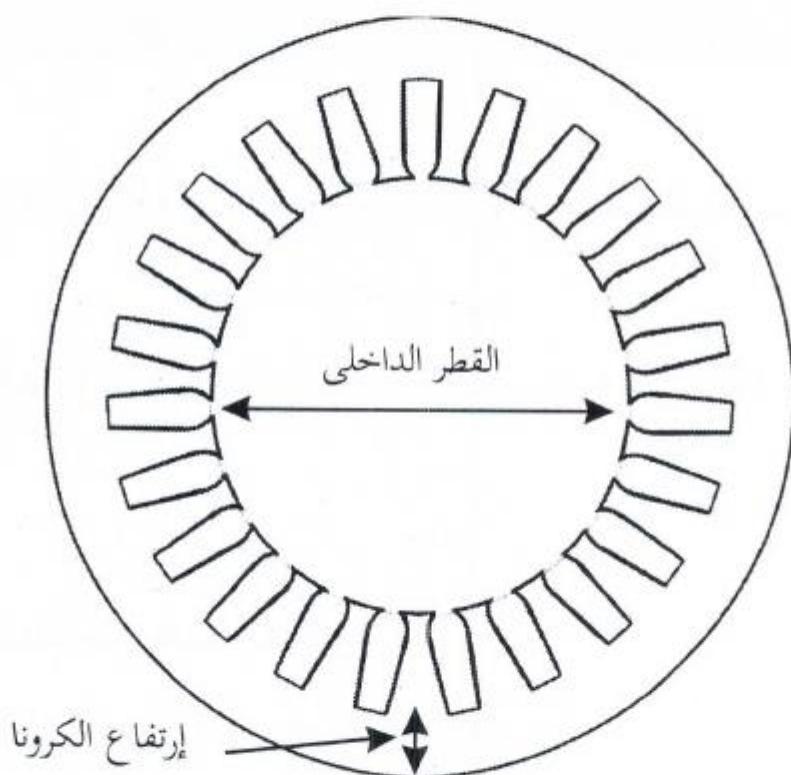

وفي حالة إذا كان المحرك فارغ أى بدون الأسلال و أيضا لوحه بياناته مفقودة . و تزيد معرفة لأى عدد من الأقطاب صممت شرائح ذلك المحرك : يقاس القطر الداخلى لشرائح الجسم الثابت وارتفاع الكرونا بالملم ثم أقسم :

$$\frac{\text{ارتفاع الكرونا}}{\text{القطر الداخلى}}$$

وتبعاً لجدول الأقطاب أبحث عن الناتج محصور بين أى رقمين فمثلاً إذا كان الناتج قيمته بين الرقم ٢٠٠ ، والرقم ٣٢٠ تكون مساحة الشرائح صالحة لتصميم المحرك ٤ قطب .

٨	٦	٤	٢	عدد الأقطاب
				ناتج
				<u>ارتفاع الكرونا</u>
٠,٠٨٠	٠,٠٩٠	٠,١٣٠	٠,٢٠٠	
٠,٠٩٥	٠,١٢٠	٠,١٧٠	٠,٣٢٠	القطر الداخلى

مثال:

محرك ارتفاع الكرونا فيه = ١٨ ملم والقطر الداخلى للجسم الثابت ١٣٠ ملم

$$\frac{١٨}{١٣٠} = ١٣٨ ، ٠ \text{ ملم}$$

وبالنظر إلى الجدول سنجد هذا الرقم محصور بين الرقمين ١٣٠ ، ٠ و ١٧٠ ، ٠ أي ٤ قطب .

ثانياً: بالنسبة لحساب عدد اللفات

لإيجاد عدد لفات محرك ٣ فاز يجب معرفة الآتى :

١ - فرق جهد المحرك الذى سيعمل عليه وهو على توصيله دلتا .

٢ - نصف عدد الأقطاب.

٣ - طول المجرى لشريان الجسم الثابت بالметр

٤ - القطر الداخلي لشريان الجسم الثابت بالметр

٥ - عدد مجاري ١ فاز

٦ - رقم ثابت

٧ - معامل اللف

٨ - معامل القدرة المغناطيسية

ثم استخدم القانون الآتى :

عدد لفات الملف =

$$\text{فرق جهد دلتا} \times \frac{1}{2} \text{ عدد الأقطاب}$$

طول المجرى بالметр  $\times$  القطر الداخلى بالметр  $\times$  عدد مجاري ١ فاز  $\times$  رقم ثابت  $\times$  معامل اللف  $\times$  معامل القدرة المغناطيسية

وعند تطبيق هذا القانون ستجد الخمس نقاط الأولى معلومة ومتوفرة. أما الثلاث نقاط الباقيه وهى الرقم الثابت ومعامل اللف ومعامل القدرة المغناطيسية فسنستخرج كل منها على حدى بسهولة من الجدول الخاص بها.

#### أ- جدول الرقم الثابت

الرقم الثابت	عدد الأقطاب
١٢	١٠
١١٧	١١٦
١١٥	٨
١١٤,٥	٦
١١٤	٤
١١٣,٥	٢

أى إذا كان المحرك ٢ قطب فستأخذ الرقم ١١٣,٥ أو إذا كان ٤ قطب فستكتب مكان الرقم الثابت ١١٤ وهكذا.

## بـ: جدول معامل اللف

إن رقم معامل اللف يتبع عدد المخارى والأقطاب والخطوة فمثلاً من الممكن تقسيم محرك ٢٤ مجرى /٤ قطب بطريقة متداخلة وفي هذه الحالة ستكون خطوة اللف ١ : ٨-٦ أما إذا تم تقسيم نفس المحرك بطريقة ذات الجناحين مثلاً فستصبح خطوة اللف ١ : ٦ فقط أي أنك صغرت عدة ملفات فلو أنك أخرجت ملف ١ : ٨ وأعادت لف نفس الملف ولكن بخطوة ٦-١ وبالطبع عدد لفات الملف ١ : ٦ سيزيد عما كان عليه عندما كان ملفوف بخطوة ١ : ٨ والعكس صحيح. ونسبة اللفات التي تزيد إذا صغرت الخطوة أو تقل إذا كبرت الخطوة يحددها معامل اللف . ولذلك وخاصة في الحركات ذات القدرات العالية إذا بدل طريقة اللف وبالتالي الخطوة يجب أن تعيد حساباتك على أساس خطوة اللف الجديدة وقد أستخراجنا معامل اللف لكل دائرة من دوائر الحركات السابقة بالثلاث طرق وكتب أسفلها. وهنا سنضع الجداول الخاصة بمعامل اللف إذا كانت الخطوة متداخلة أو ثابتة. ومن الممكن تقدير معامل اللف ما بين ٠.٨٠ إلى ٠.٩٦ في المتوسط في حالة عدم توفر الجداول. أو في الحركات الصغيرة التي لا تحتاج إلى دقة معامل اللف . (جدول معامل اللف ص ٧٧ و ٧٨)

## جـ- جدول معامل القدرة المغناطيسية

٣٠	٢٨	٢٦	٢٤	٢٢	١٨	١٤	١٠	٨:٦	طول القطب
٠.٧٥	٠.٧٦	٠.٧٧	٠.٧٨	٠.٧٩	٠.٨٠	٠.٨١	٠.٨٢	٠.٨٣	٢
٠.٧٧	٠.٧٨	٠.٧٩	٠.٨٠	٠.٨١	٠.٨٢	٠.٨٣	٠.٨٤	٠.٨٥	٤
٠.٨٢	٠.٨٣	٠.٨٤	٠.٨٥	٠.٨٦	٠.٨٧	٠.٨٨	٠.٨٩	٠.٩٠	١٢:٦

وإستخراج معامل القدرة المغناطيسية من هذا الجدول يجب أولاً معرفة طول القطب بالقانون الآتى:

$$\text{طول القطب} = \frac{\text{القطر الداخلى} \times ٣,١٤}{\text{عدد الأقطاب}}$$

# جدول معامل اللف

## مخرّكات بخطوة متداخلة

معامل اللف	الخطوة	المجاري	الأقطاب
٠,٩٥٨	١٢ - ١٠ : ١	٢٤	٢
٠,٩٥٦	١٨ - ١٦ - ١٤ : ١	٣٦	٢
٠,٩٦٦	٨ - ٦ : ١	٢٤	٤
٠,٩٥٢	١٠ - ٨ - ٦ : ١	٣٠	٤
٠,٩٦٠	١٢ - ١٠ - ٨ : ١	٣٦	٤
٠,٩٥٨	١٦ - ١٤ - ١٢ - ١٠ : ١	٤٨	٤
٠,٩٦٦	٨ - ٦ : ١	٣٦	٦
٠,٩٦٠	١٢ - ١٠ - ٨ : ١	٥٤	٦
٠,٩٤٦	٦ - ٤ : ١	٣٦	٨
٠,٩٥٦	٨ - ٦ : ١	٤٨	٨
٠,٩٥٢	١٠ - ٨ - ٦ : ١	٦٠	٨
٠,٩٦٠	١٢ - ١٠ - ٨ : ١	٧٢	٨
٠,٩٦٦	٨ - ٦ : ١	٦٠	١٠

# جدول معامل اللف

## مُحرّكات بخطوة ثابتة

معامل اللف	الخطوة	معامل اللف	الخطوة	٨	٦	٤	٢	الأقطاب
+,٩٦٦	٧ - ١	+,٨٣٧	٥ : ١	٤٨	٣٦	٢٤	١٢	
		+,٩٣٤	٦ : ١					
+,٩٤٥	٩ : ١	+,٨٣٢	٧ : ١	٧٢	٥٤	٣٦	١٨	
+,٩٦	١٠ : ١	+,٩٠٢	٨ : ١					
+,٩٢٦	١١ : ١	+,٧٦	٨ : ١					
+,٩٤٦	١٢ : ١	+,٨٣	٩ : ١	٩٦	٧٢	٤٨	٢٤	
+,٩٥٨	١٣ : ١	+,٨٨٥	١٠ : ١					
+,٩١	١٣ : ١	+,٧١	٩ : ١					
+,٩٣٥	١٤ : ١	+,٧٧٤	١٠ : ١		٩٠	٧٠	٣٠	
+,٩٤٧	١٥ : ١	+,٨٢٩	١١ : ١					
+,٩٥٧	١٦ : ١	+,٨٧٤	١٢ : ١					
+,٩٢٣	١٦ : ١	+,٧٨٣	١٢ : ١					
+,٩٤٢	١٧ : ١	+,٨٢٩	١٣ : ١			٧٢	٣٦	
+,٩٤٧	١٨ : ١	+,٨٦٦	١٤ : ١					
+,٩٥٦	١٩ : ١	+,٨٩٨	١٥ : ١					
+,٩٠٢	٢٠ : ١	+,٧٩٤	١٦ : ١					
+,٩٢٣	٢١ : ١	+,٨٢٧	١٧ : ١			٩٦	٤٨	
+,٩٤٤	٢٢ : ١	+,٨٥٦	١٨ : ١					
+,٩٧٧	٢٣ : ١	+,٨٨١	١٩ : ١					

مثال : لاستخراج معامل القدرة المغناطيسية  
محرك ٤ قطب القطر الداخلي لشريحة الجسم ثابت = ٨ سم

$$\text{طول القطب} = \frac{3,14 \times 8}{4} \text{ سم} = 6,28 \text{ سم}$$

ومن الجدول في خط ٤ قطب ستجد أن معامل القدرة المغناطيسية لهذا الطول هو ٠,٨٥

مثال كامل لحساب عدد لفات محرك  
محرك ٣ فاز ٣٦ مجرى / ٤ قطب متداخل ١٢-١٠-٨ : ١ يعمل بجهد ٢٢٠ / ٣٨٠ فولت طول المجرى ٦,٥ سم والقطر الداخلي ٩ سم

بتطبيق القانون :

$$\text{فرق جهد دلتا} \times \frac{1}{3} \text{ عدد الأقطاب} \\ \text{طول المجرى بالمتر} \times \text{القطر الداخلي بالمتر} \times \text{عدد مجاري} 1 \text{ فاز} \times \text{رقم ثابت} \times \text{معامل اللف} \times \text{معامل القدرة المغناطيسية}$$

فرق جهد دلتا ٢٢٠ فولت

$\frac{1}{3}$  عدد الأقطاب ٢ قطب

طول المجرى بالمتر ٠,٦٥ متر

القطر الداخلي بالمتر ٠,٠٩ متر

عدد مجاري ١ فاز ١٢ مجاري

الرقم الثابت من الجدول ١١٤

معامل اللف من الجدول ٠,٩٦

معامل القدرة المغناطيسية ٠,٨٥

ويجب أن تحسب طول القطب أولاً  $\frac{3,14 \times 8}{4} = 7$  سم ومن الجدول في خط ٤ قطب سنجد أن معامل القدرة المغناطيسية  $= 0,85$

تطبيق القانون بالأرقام :

$$\begin{array}{r} 2 \times 220 \\ \hline 0,85 \times 0,09 \times 114 \times 12 \times 0,96 \times 0,065 \end{array}$$

$$\text{عدد لفات الملف الواحد} = \frac{440}{6,53} = 67,37 \text{ لفة}$$

إذا عدد لفات الملف الواحد لهذا المحرك ٦٨ لفة

**ملحوظة :**

في حالة لف المحرك بطريقة جانبان بالمحرى يقسم ناتج عدد لفات الملف  $\div 2$  حيث أن ناتج القانون يعطى عدد اللفات الموجود بالمحرى. وطريقة لف جانبان بالمحرى كما نعلم يوجد بالمحرى الواحدة جانبان ملتفان مختلفان.

### ثالثاً: بالنسبة لحساب مساحة مقطع السلك

مساحة مقطع السلك تتناسب مع شدة التيار تناضباً طردياً أي أنه كلما ارتفعت شدة التيار كلما زادت مساحة مقطع السلك.

كذلك عدد اللفات يتتناسب طردياً مع فرق الجهد فكلما زاد فرق الجهد كلما زادت عدد اللفات وليس لعدد اللفات علاقة مباشرة بشدة التيار. ولا مساحة مقطع السلك لها أي علاقة بفرق الجهد ولذلك لا يجوز التعويض بين الاثنين أي مثلاً تخفص في عدد اللفات وتزيد من مساحة السلك أو العكس.

و قبل أن نبدأ في حساب مساحة مقطع السلك يجب أن تعلم أن هناك فرق بين مساحة المقطع وبين القطر. فقطر السلك هو الذي يقاس بالميكرومتر ووحدة قياسه ديزيم أو ملم. أما مساحة المقطع فلا تفاص ولكنها تحسب ووحدة قياسها ديزيم مربع أو ملم<sup>٢</sup>. ودائماً شدة التيار مرتبطة بمساحة مقطع السلك وليس القطر فدائماً عند حساب السلك أو تغيير سلك مفرد إلى سلك مزدوج أو أكثر أو العكس عليك دائماً التعامل مع مساحة المقطع وليس القطر فمثلاً إذا كان لديك محرك ملفوف بسلك مفرد ١٠ ديزيم وستعيد لفه بسلك مزدوج فلا تأتي بسلكين ٥ ديزيم لأن ١٠ ديزيم أو ٥ ديزيم التي تفاص بالميكرومتر هي قطر السلك وليس مساحة المقطع. وبالتالي فمساحة مقطع سلكين ٥ ديزيم لا تساوى مساحة مقطع سلك ١٠ ديزيم.

وبالنسبة للمحركات فكثافة التيار التي يتحملها سلك نحاس مقطعيه ١ ملم<sup>٣</sup> تكون في المتوسط ٦ أمبير أى أنه إذا مر تيار قيمته ٦ أمبير داخل مساحة مقطع سلك نحاس قدرها ١ ملم<sup>٤</sup> فسيكون ارتفاع درجة حرارة السلك طفيفاً. وكلما زادت قيمة التيار داخل نفس مساحة مقطع السلك كلما أرتفعت درجة حرارته ولذلك فتحديد كثافة التيار للمليمتر المربع تتغير قيمتها من محرك إلى آخر تبعاً لعوامل كثيرة منها. طول فترات تشغيل المحرك إذا كان المحرك سيعمل بصفة مستمرة أو أنه سيعمل فترة صغيرة ويقف فترة تسمح بأنخفاض درجة حرارة السلك. أو أسلوب التبريد الخاص بهذا المحرك إذا كان بمروحة أو بدون أو كان يحتوى على وسيلة تبريد أقوى (ماء - أو زيت تبريد - أو فريون ٠٠٠٠).

أو قيمة عزل الخامات التي سيلف بها المحرك إذا كانت قيمتها عالية أو منخفضة.

كل هذه الأشياء تؤثر في حساب قيمة كثافة التيار. لذلك وحتى يكون لديك خبرة جيدة في تحديد قيمة كثافة التيار. يجب أن تعلم كثافة التيار المحسوبة أصلاً لأى

محرك لديك تعيد لفه . بالقانون.

$$\text{كثافة التيار} = \frac{\text{شدة تيار المحرك في توصيلة ستار}}{\text{مساحة مقطع السلك الكلية}}$$

ومع الوقت ستعلم لماذا حسب كثافة تيار منخفضة لهذا المحرك وعالية لمحرك آخر .  
وعند حساب مساحة مقطع السلك لمحرك فأنت تعلم متوسط كثافة التيار وهي ٦  
أمبير ولكن تعلم أيضاً أنه يمكن خفض أو رفع هذه القيمة تبعاً لظروف عمل المحرك .

$$\text{قانون} \quad \frac{\text{شدة تيار المحرك على توصيلة ستار}}{\text{مساحة مقطع السلك}} = \frac{1}{\text{متوسط كثافة التيار}}$$

ويجب أن تلاحظ أنك تحسب مساحة مقطع السلك الذي سيلف به المحرك والتيار  
الذى سيمر بهذا السلك هو تيار ستار . لأن فى توصيلة دلتا ترتفع شدة التيار ولكن  
يوزع على سلكين وليس السلك الذى تم حسابه (راجع التوصيل الخارجى للمحرك  
( ٣ فاز )

وناتج حساب القانون هنا هو مساحة المقطع بالمليم ٢ وليس القطر . وعند شراء السلك  
فالتعامل يكون بالديزيم ولذلك فالناتج وهو مساحة المقطع يحول الى قطر بالمليم ومنه  
إلى ديزيم .

وللتحويل من مساحة مقطع إلى قطر

$$\text{القطر} = 2 \times \sqrt{\frac{\text{مساحة المقطع}}{3.14}}$$

وللتحويل من قطر إلى مساحة مقطع

$$\text{مساحة المقطع} = \frac{1}{4} \times 3,14 \times \text{القطر تربع}$$

وتسهيلًاً وبدلاً من حسابات التحويل من مساحة مقطع إلى قطر أو العكس. وضعنا جدول بجميع أقطار السلك وناتج مساحة مقطعها وبالتالي إذا كان معلوم القطر وتريد تحويله إلى مساحة مقطع فأبحث عنه بالجدول وستجد جانبه مساحة المقطع مباشرةً. أو العكس.

**مثال:**

محرك ٥,٥ حصان شدة تياره وهو يعمل على توصيله ستار ٨,٧ أمبير. أحسب قطر السلك.

**القانون:**

$$\text{مساحة مقطع السلك} = \frac{\text{شدة تيار}}{\text{متوسط كثافة التيار}}$$

$$\text{مساحة مقطع السلك} = \frac{8,7}{6} = 1,45 \text{ ملم}^2$$

وبالبحث في جدول القطر ومساحة المقطع ستجد أقرب مساحة مقطع للناتج هي ١,٤ ملم<sup>2</sup> يقابلها القطر ١,٣٥ ملم أي ١٣,٥ دينزيم  
أذن القطر المستخدم لهذا المحرك هو ١٣,٥ دينزيم

من الممكن استخدام القانون التقريري التالي في حالة التغيير من سلك فرد إلى سلك مزدوج

$$\frac{\text{قطر السلك المفرد} \times 1,4}{2}$$

# جدول قطر ومساحة مقطع السلك

## بدون عازل

القطر mm	المساحة mm <sup>2</sup>	القطر mm	المساحة mm <sup>2</sup>	القطر mm	المساحة mm <sup>2</sup>
0.1	0.0078	1.6	2.010	4.3	14.522
0.15	0.0176	1.65	2.138	4.4	15.205
0.2	0.0314	1.7	2.269	4.5	15.904
0.25	0.0490	1.75	2.405	4.6	16.619
0.3	0.0706	1.8	2.544	4.7	17.349
0.35	0.0962	1.85	2.688	4.8	18.096
0.4	0.125	1.9	2.835	4.9	18.857
0.45	0.159	2.0	3.141	5.0	19.635
0.5	0.196	2.1	3.463	5.1	20.428
0.55	0.237	2.2	3.801	5.2	21.237
0.6	0.282	2.3	4.154	5.3	22.062
0.65	0.331	2.4	4.523	5.4	22.922
0.7	0.384	2.5	4.908	5.5	23.758
0.75	0.441	2.6	5.309	5.6	24.630
0.8	0.502	2.7	5.725	5.7	25.518
0.85	0.567	2.8	6.157	5.8	26.421
0.9	0.636	2.9	6.605	5.9	27.340
0.95	0.708	3.0	7.068	6.0	28.274
1.0	0.785	3.1	7.547	6.1	29.225
1.05	0.865	3.2	8.042	6.2	30.191
1.1	0.950	3.3	8.553	6.3	31.172
1.15	1.038	3.4	9.079	6.4	32.170
1.2	1.131	3.5	9.621	6.5	33.183
1.25	1.227	3.6	10.179	6.6	34.212
1.3	1.327	3.7	10.752	6.7	35.257
1.35	1.431	3.8	11.341	6.8	36.317
1.4	1.539	3.9	11.946	6.9	37.393
1.45	1.651	4.0	12.566	7.0	38.485
1.5	1.767	4.1	13.203	7.1	39.592
1.55	1.880	4.2	13.854	7.2	40.715

للتغيير من سلكين إلى سلك مفرد

قطر السلك  $\times 1,4$

للتغيير من سلك مفرد إلى ٤ أسلاك

قطر السلك  $\times \frac{1}{2}$

للتغيير من ٤ أسلاك إلى سلك مفرد

قطر السلك  $\times 2$

ولكن باستخدام جدول قطر ومساحة مقطع السلك يمكن تحكم في تغيير الأسانك بأى أعداد حتى لو كانوا غير متساوين في القطر كما سنرى.

## توازى الأسانك

كلما ارتفعت قدرة المحرك كلما ارتفعت قيمة شدة التيار وبالتالي ترتفع قيمة مساحة مقطع السلك وتبعاً لضيق فتحة المجرى من أعلى سيصعب إدخال سلك بقطر أكبر من المناسب. وكذلك عند تطبيق الملف كلما زاد قطر السلك الملفوف به كلما زادت صعوبة تطبيقه.

وتفادياً لهذا تلف ملفات المحرك بعدة أسلاك رفيعة نسبياً بحيث يكون مجموع مساحة مقطع هذه الأسلاك الرفيعة معاً مساوياً لمساحة مقطع السلك المطلوب. ومن الممكن تحويل محرك ملفوف بسلك مفرد إلى أكثر أو العكس.

وستجد عند إعادة اللف أنه أفضل وأسهل أن يلف المحرك بعدة أسلاك توازى رفيعة بدلاً من أن يلف بعدد أسلاك أقل ولكن قطرها أكبر.

## ثانياً: بالنسبة للتوازي الخارجي

كما تحدثنا أنه عندما تكون مساحة مقطع السلك كبيرة تقسم على عدة أسلاك رفيعة تساوى مساحة المقطع الكلية . وعندما تكون مساحة المقطع الكلية كبيرة جداً فتقسمها على عدد أسلاك قليل فسيكون الناتج أيضاً سلك سميك نسبياً ولذلك من الممكن أن تقسم مساحة مقطع السلك الأصلية على ٢٠ أو ٥٠ سلكة أو أكثر وبالتالي سيصعب لف الملفات لأنك ستحتاج إلى تقسيم السلك مثلاً على ٢٠ بكرة أن كنت ستلف بعشرين سلك توازي . وعند لحام التوصيلات الداخلية سيكون صعوبة أكثر حيث أنه تلزم ٢٠ سلك مع ٢٠ سلك وللحام في محركات القدرات العالية نقطة ضعف إذا لم يلحم جيداً ويعزل جيداً ولكن يعزل جيداً فسيحتاج إلى مساحة أكبر . كل هذه الأشياء تؤدي إلى صعوبة اللف بالتوازي الداخلي فقط .

ومعنى توازي خارجي أنه عند التوصيل الداخلي سيجمع في بداية أو نهاية كل فاز ليس بداية أو نهاية مجموعة ولكن عدد من البدايات أو النهايات لمجموعات مختلفة من نفس الفاز . وبالتالي في حالة التوازي الخارجي سيكون عدد الأسلاك المجمعة ببداية أو نهاية الفاز تساوى ضعف أو ضعفان أو ثلث أو أربع أضعاف عدد الأسلاك الملفوف به الملف . فعدد الأسلاك الموجود بطرف بداية مجموعة هو عدد أسلاك التوازي الداخلي (وهو نفس عدد الأسلاك الذي يلف به الملف) .

أما عدد الأطراف المجمعة في بداية الفاز فهي عدد مرات التوازي الخارجي .

بمعنى إذا وجدت طرف المجموعة به مثلاً ثلاثة أسلاك أذن المحرك ملفوف بـ ٣ أسلاك توازي داخلي ووجدت بداية الفاز لـ أو أي بداية أخرى مجمعة بها ٤ أطراف من ٤ مجموعات مختلفة وبالتالي فكل طرف يحتوى على ٣ أسلاك (توازي داخلي) فيكون هذا المحرك موصل ٤ أطراف توازي خارجي وبالتالي فطرف الـ لـ يحتوى الآن على ١٢

وبالنظر إلى الجدول سنجد أن أقرب مساحة مقطع لهذه القيمة هي ١,٢٢٧ ملم٢ ويقابلها القطر ١,٢٥ ملم أي أنه بدلاً من السلكين ٩ ديزيم و ٥ ديزيم يلف المحرك سلك مفرد ١٢,٥ ديزيم.

ويليف بنفس عدد اللفات الأصلي وليس عدد الأislak الموجود بالمحرك فكما قلنا إذا كان بالمحرك ٥٠ سلقة والمحرك ملفوف بسلكين فمعنى هذا أن عدد اللفات يساوى ٢٥ لفة وبالتالي سيلف المحرك ٢٥ لفة سلك مفرد ١٢,٥ ديزيم.


والعكس إذا كان المحرك ملفوف بسلك مفرد ١٢,٥ ديزيم وتريد إعادة لفه بسلكين توازي. فباستخدام الجدول ستتجد أن القطر ١,٢٥ ملم مساحة مقطعه هي ١,٢٢٧ ملم٢ ومن الممكن في هذه الحالة اختيار أي عدد من أقطار السلك بحيث يكون مجموع مساحة مقطع هذه الأقطار يساوى مساحة المقطع الأصلية وهي ١,٢٢٧ ملم٢ . فإذا كان المراد لف بسلكين فبالنظر إلى الجدول ستتجد أنك من الممكن أن تأخذ مساحة المقطع ٥٦٧ ،٠ وقطرها هو ٠,٨٥ ملم+مساحة المقطع ٦٣٦ ،٠ وقطرها هو ٩,٠ ملم

ومجموعهم يساوى ١,٢٠٣ ملم٢ وهي أقرب مساحة مقطع للمساحة المطلوبة وهي ١,٢٢٧ ملم٢ .

أي من الممكن إعادة لف هذا المحرك بسلكين توازي ٩ ديزيم + ٥ ديزيم بدلاً من سلك واحد ١٢,٥ ديزيم.

إذا وبهذا الأسلوب يمكنك ليس فقط تغيير سلك إلى سلكين أو سلكين إلى سلك واحد. بل من الممكن تغيير أي عدد من الأislak إلى عدد أكبر أو أقل. بأسلاك متساوية أو غير متساوية. المهم تأكد دائماً أنك تحصل في النهاية على نفس مساحة المقطع الكلية الملفوف أو التي يجب لف المحرك بها.

محرك ١٨ مجرب / ٢ قطب  
طرفين توازي خارجي

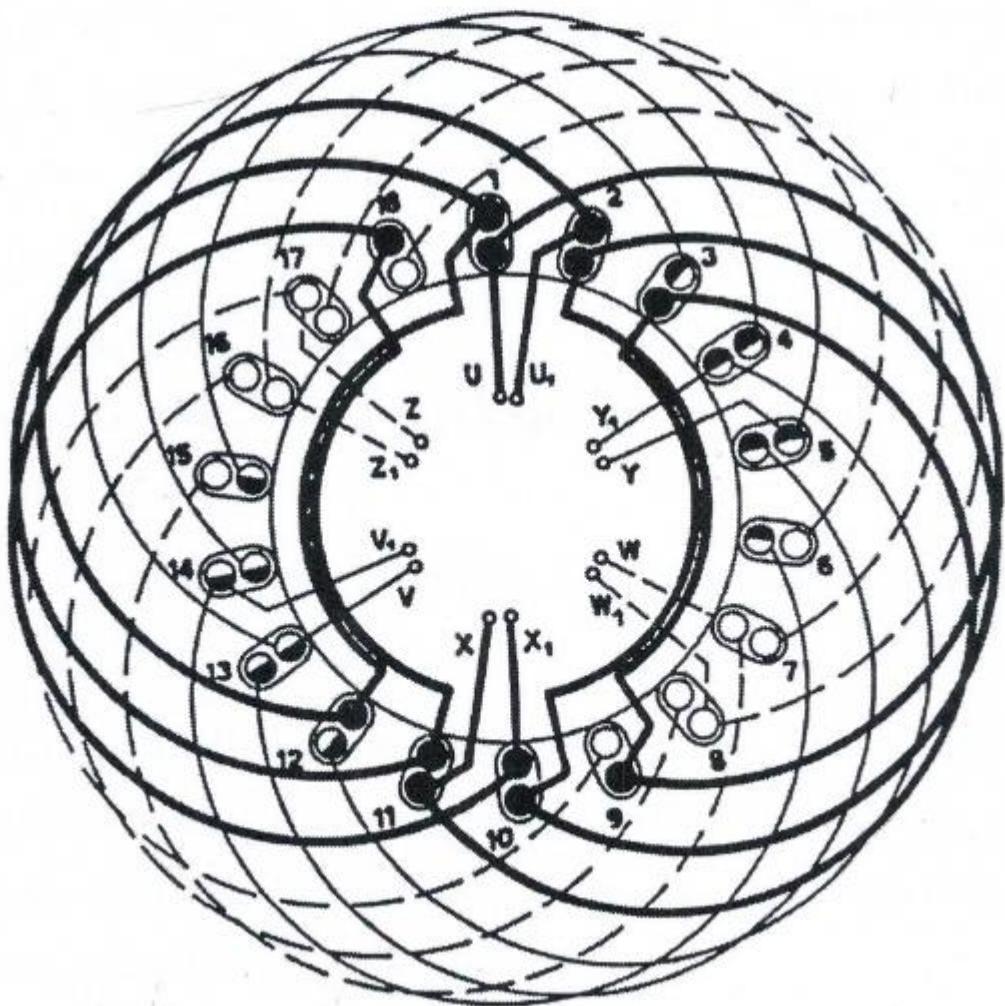

مثال بالأرقام لهذا المحرك

عدد اللفات الأساس = ١٥ لفة - إتجاه التيار المعاكس

مساحة المقطع الأساسية = مساحة سلكين ١٢ ديزيم

وبالتوازي الخارجي بدلاً من لف ١٥ لفة بسلكين ١٢ ديزيم لف ٣٠ لفة

بسلك واحد ١٢ ديزيم. وعند التوصيل جمع U و U1 وأعتبرهم بداية فاز و

X مع X1 نهاية الفاز

سلك عبارة عن ٣ أسلاك توازي داخلي و٤ أطراف توازي خارجي.

وذلك أسهل بكثير من أن يلف المحرك بـ ١٢ سلكة توازي داخلي فقط فسيحتاج في هذه الحالة إلى تقسيم السلك على ١٢ بكرة وكل لحام سيكون بين ١٢ و ١٢ سلكة في حين أنه بالتوابع الخارجي أحتجاج فقط إلى ثلاثة بكرات. وبالنسبة للتوصيل لن توجد لحامات بين المجموعات ولكن جمع ٤ أطراف من ٤ مجموعات في لحام واحد. وأعتبره بداية أو نهاية فاز.

بحيث لا تتغير ثلاثة نقاط أساسية وهي :

- اتجاه مرور التيار داخل المجموعات
- مساحة المقطع الأساسية المجمعة ببداية أو نهاية أى فاز
- عدد اللفات الأساسي

فأفعل وغير ما شئت في لف المحرك ولكن تأكد من عدم تغيير أي نقطة من الثلاث نقاط السابقة.

ولذلك وفي دوائر التوازي الخارجي القادمة إذا تتبع إتجاه مرور التيار داخل المجموعات ستتجدد أنه يخضع لنفس قوانين التوصيل الأساسية وهي إذا كانت المجموعات متجاورة يجب أن يسير التيار في اتجاه معاكس. وإذا كانت المجموعات غير متجاورة يجب أن يسير التيار في إتجاه واحد.

وعند لف محرك به توصيل توازي خارجي ستتجدد أن :



□ عدد أسلاك التوازي الداخلي التي سيلف بها الملف تساوي عدد الأسلake الكلية المجمعة ببداية أى فاز ÷ عدد أطراف التوازي الخارجي.

□ عدد اللفات الذي يلف به الملف = عدد اللفات الأساسي × عدد أطراف التوازي الخارجي.


□ عدد اللفات الأساسي = عدد الأسلake داخل المحرى ÷ عدد الأسلake المجمعة في

بداية أى فاز

محرك ۳۱ مجرب/۴ قطب  
طرفین توازی خارجی

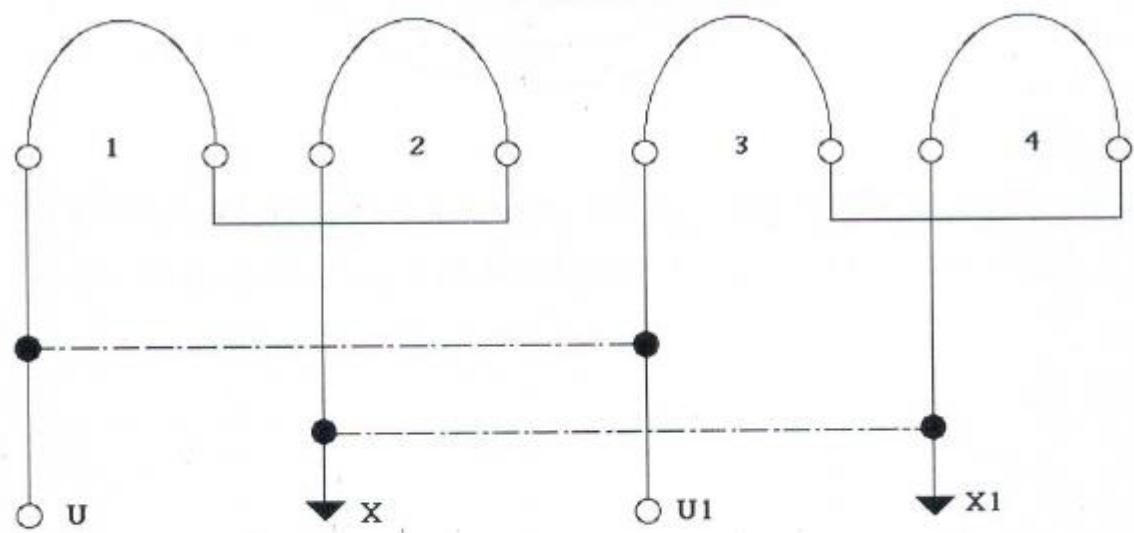
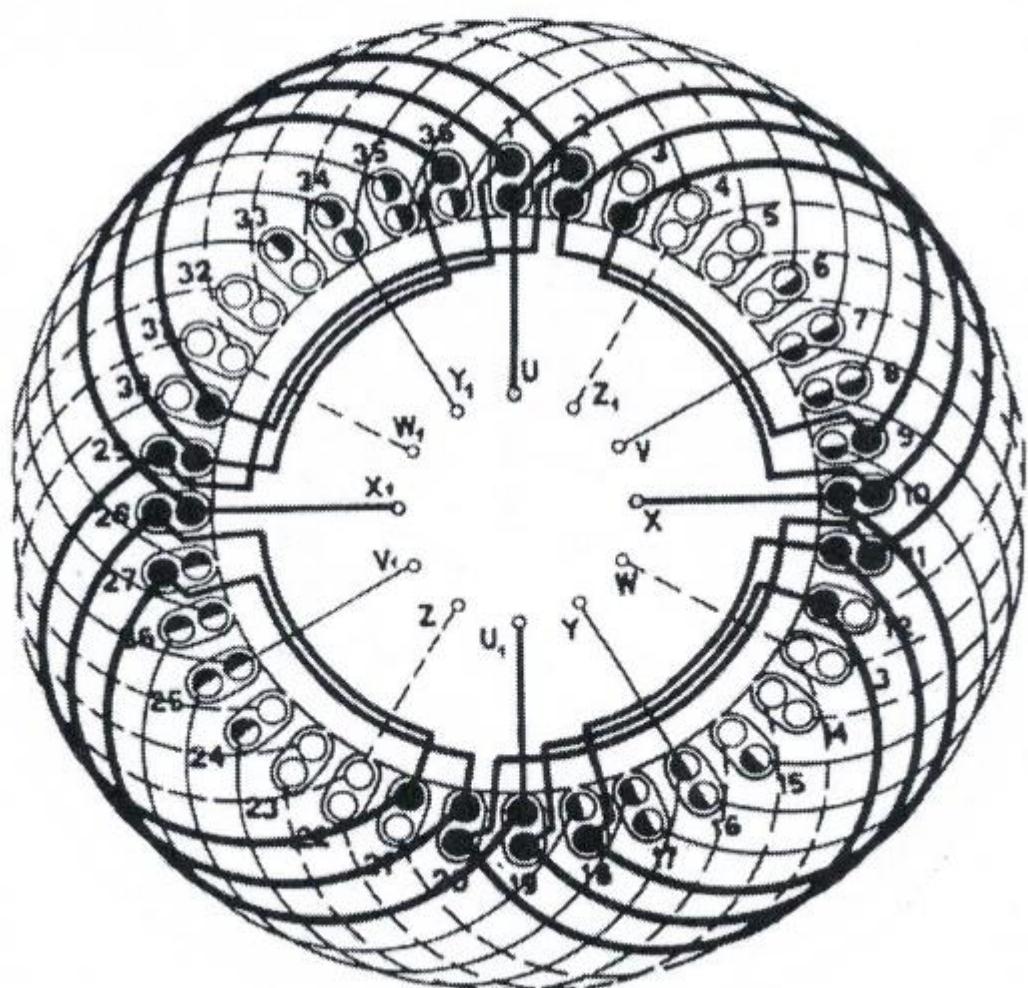


محرك ٤٤ مجرى / ٢ قطب  
طرفين توازي خارجي

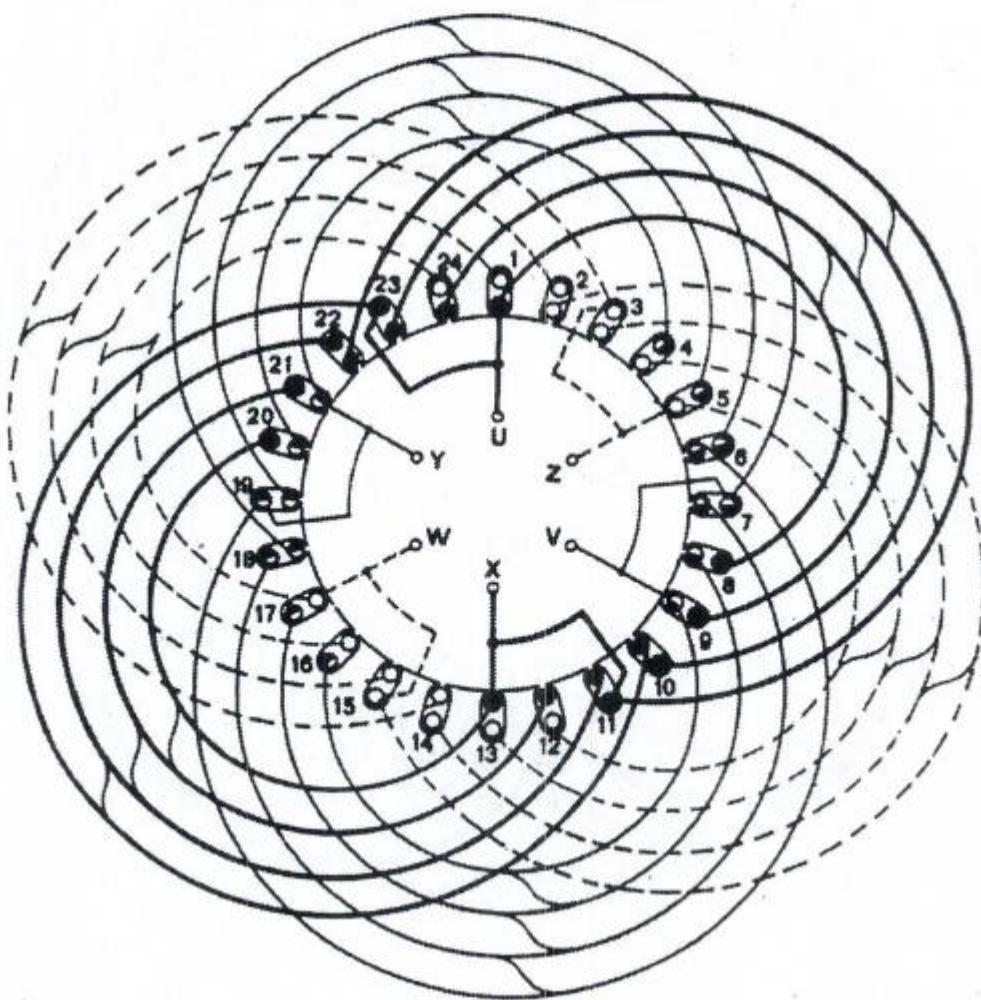


هذه الدائرة بها توصيل طرفين توازي خارجي كالدائرة السابقة ولكن هنا  
جانبان بالمحرى بخطوة غير ثابتة فالخطوة هنا ١ : ٨ - ١٠ - ١٢ - ١٤

محرك ٣٦ مجرى / قطب  
ثلاث أطراف توازى خارجى

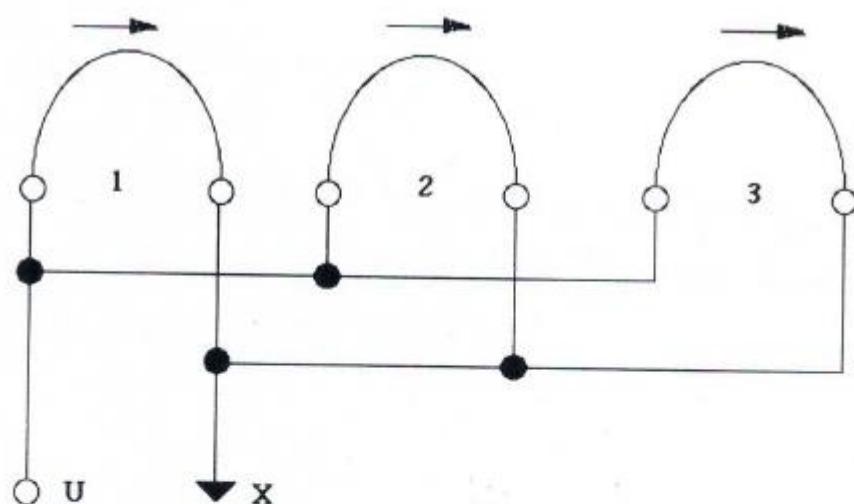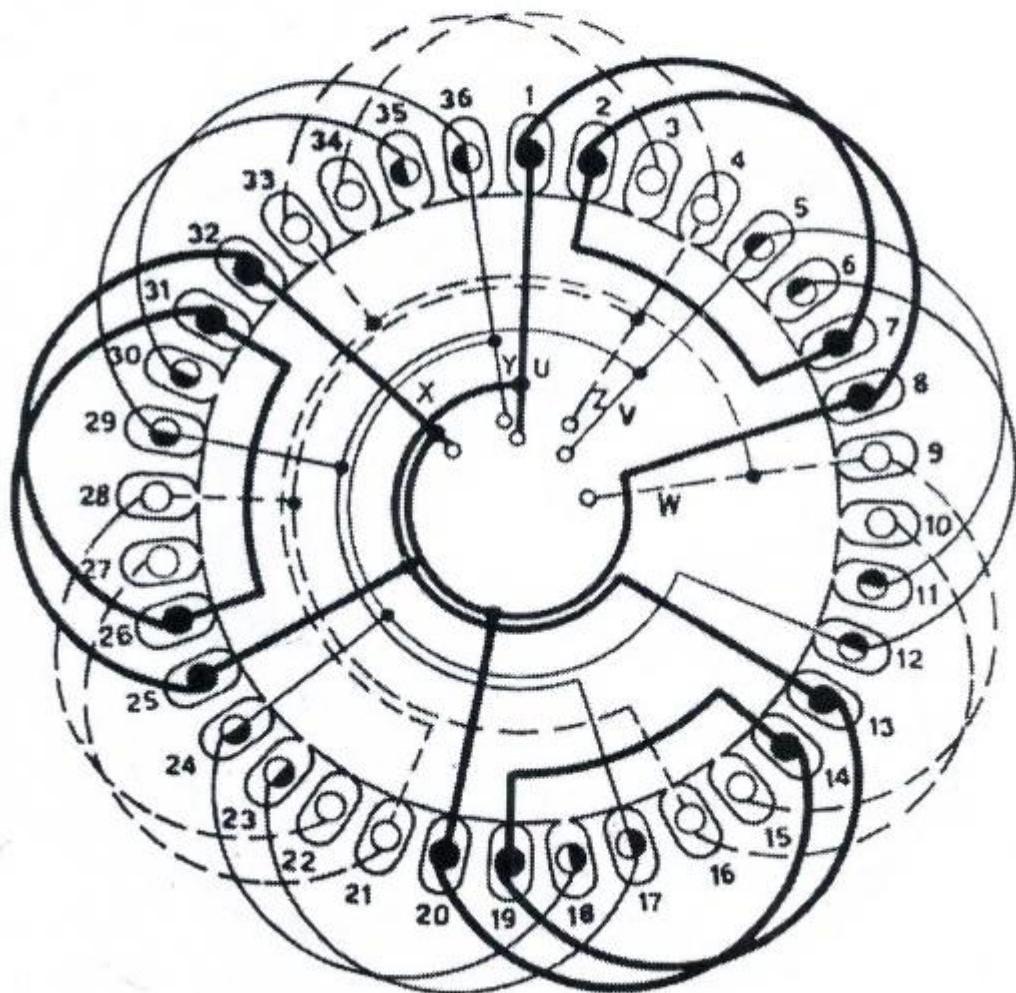

محرك ٢٤ مجرب / ٤ قطب  
طرفين توازي خارجي

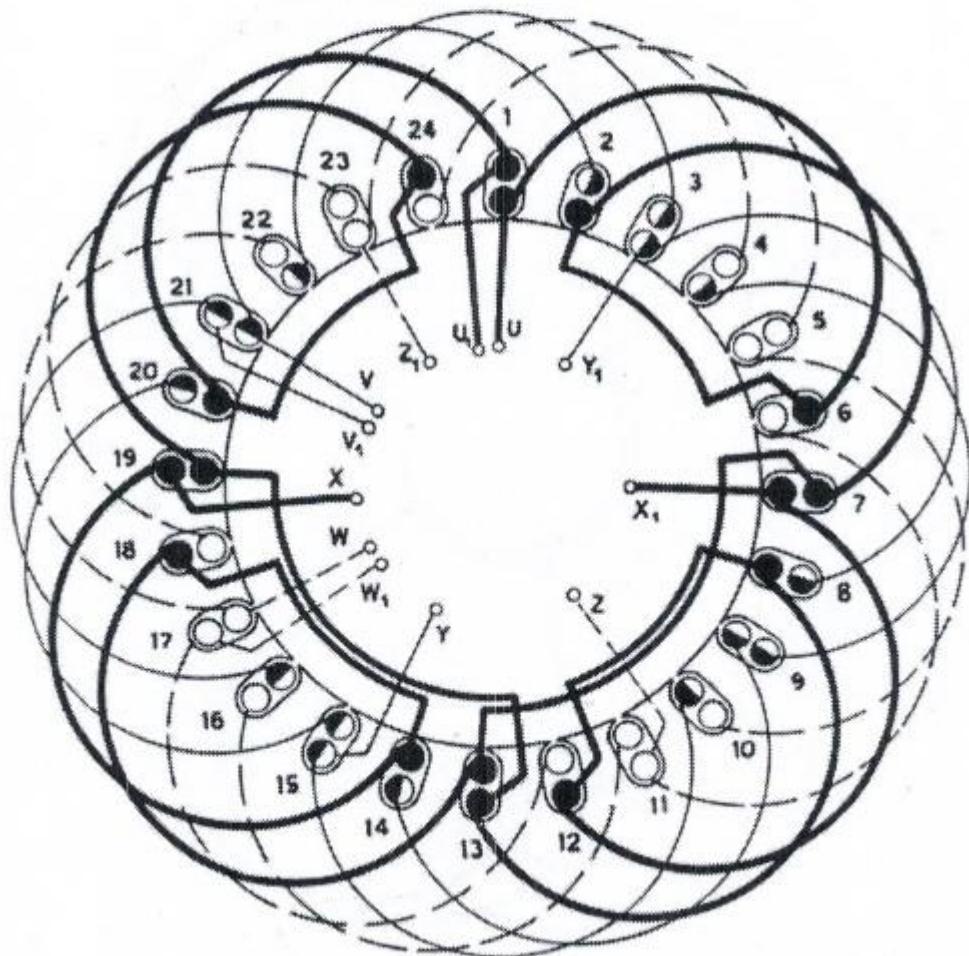


هذه الدائرة كالدائرة السابقة ٤ قطب بطرفين توازي خارجي ولكن هنا أسلوب التوصيل مختلف ولو تبعت إتجاه التيار بالمجموعات فستجد أنه يمر في إتجاه معاكس هنا وفي الدائرة السابقة أيضاً.

## ملاحظات على التوازي الخارجي

- في حالة التوصيل بالتوازي الخارجي لا يتم تغيير أى شيء بالنسبة لتوزيع الملفات أو تسقيطها أو خطوطها كما كانت في أى محرك عادي.
- التغيير يتم فقط في عدد الأسلال التي سيلف بها الملف وأيضاً عدد اللفات. وكما علمت أن عدد اللفات الأساسية ومساحة المقطع الأساسية تعود إلى أصلها عند التوصيل بالتوازي الخارجي.
- لا يمكن توصيل أى محرك بأى عدد أطراف توازي خارجي وهذا يرجع إلى عدد مجموعات الفاز الواحد فعدد أطراف التوازي الخارجي يمكن أن تساوى عدد مجموعات الواحد فاز أو نصفها أو رباعها... وهكذا وبالطبع يجب أن يكون نصفها أو رباعها عدد صحيح وليس كسر.
- يمكن استخدام طريقة التوصيل بالتوازي الخارجي في محركات الوجه الواحد أيضاً وهي مستخدمة فعلاً في أكثر أنواع طلبيات المنازل بالذات.
- لا يستخدم توصيل التوازي الخارجي في محركات تعمل بأكثر من سرعة واحدة.

**محرك ٧٢ مجرى / ٤ قطب**  
**٤ أطراف توازى خارجى**

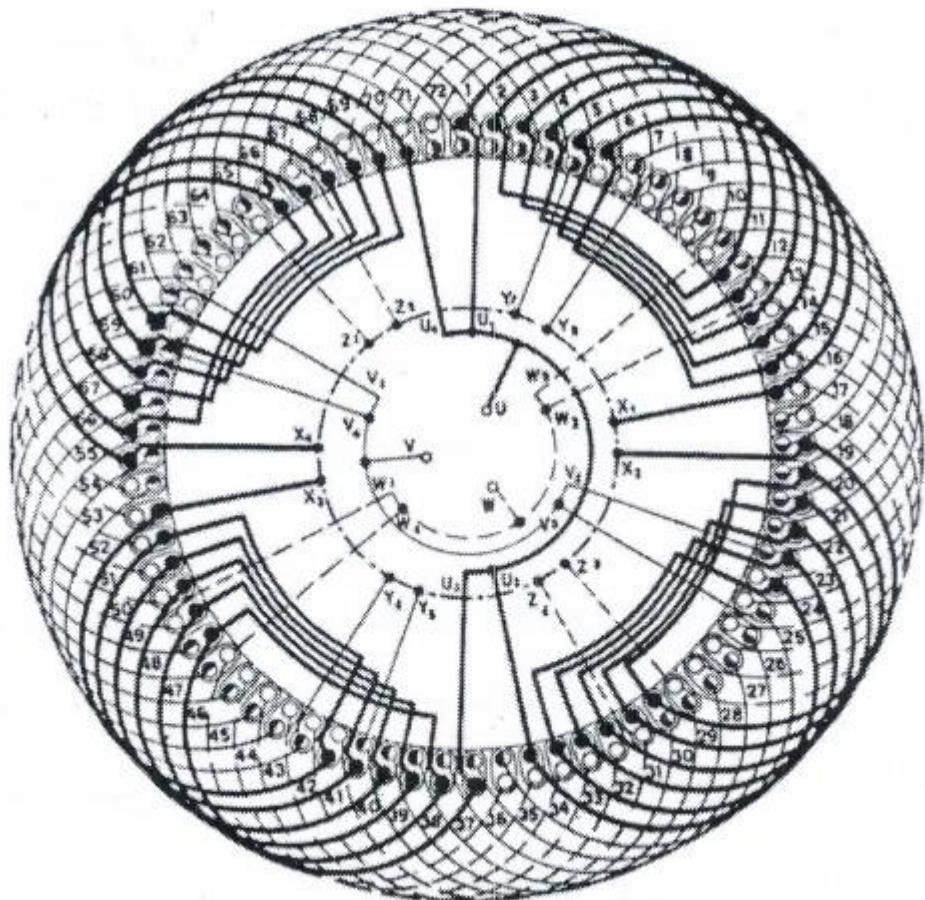

بداية الفاز بها ٤ أطراف وإذا تبعت مرور التيار من البداية  $U_1$  ستجد أن التيار يسير في إتجاه معاكس.

- \* إذا كان المحرك يعمل ٣ فاز وتم تشغيله على ١ فاز (بواسطة مكثف أو أعيد لفه كمحرك وجه واحد) تقل قدرته.
- \* إذا كان المحرك يعمل ١ فاز وتم إعادة لفه على أساس ٣ فاز يعمل بقدرة أكبر دون إرتفاع في درجة حرارته (إذا تم حسابه بدقة)

### ملحوظة :

- معنى أن قدرة المحرك تنخفض عن معدلها الطبيعي. في حالة عدم وجود حمل أو حمل أقل لا يحدث شيئاً ولكن إذا كان المحرك يعمل على الحمل بالكامل ستترتفع درجة حرارته ويحترق.
- وحدة قياس القدرة الكهربائية هي الوات (W) والكيلووات = ١٠٠٠ وات أما القدرة الميكانيكية فتقاس بالحصان (HP) والحصان الواحد يعادل ٧٣٦ وات وفي نظام القياسات الأنجلو-أمريكية فالحصان يساوي ٧٤٦ وات ويرمز له (BHP).
- وبالصفحة القادمة رسم بياني لإيجاد قدرة شرائح محرك ٣ فاز فارغ وبدون يفطة حتى ٩ كيلووات وإستخدام هذا الجدول الأرقام الرئيسية هي حاصل ضرب القطر الداخلي للجسم الثابت  $\times$  طول المحرى بالسم. والأرقام الأفقية هي قدرة المحرك بالكيلووات. أما المنحنيات فكل خطين لأقطاب معينة فمثلاً إذا كان حاصل ضرب الطول  $\times$  القطر يساوي ٨٠ سم والمحرك ٤ قطب إذن قدرة المحرك تكون محصورة بين ١.١ إلى ١.٩ كيلووات وتبعاً لحداثة صنع المحرك نأخذ القيمة الأعلى.

## القدرة الكهربائية والميكانيكية للمحرك

تعتمد قدرة المحرك في المقام الأول على مساحة الشرائح ونوعيتها وعلى أساسها يتم حساب عدد لفات معين وسمك سلك معين وعدد أقطاب معين وعند التشغيل يعمل على فرق جهد معين فإذا حدث خطأ في حساب أي من كل هذه النقاط تتغير قيمة القدرة الأساسية مع ملاحظة أن أي من هذه النقاط يمكن أن يخفض من قيمة القدرة وليس زياقتها لأن حساب أي نقطة من النقاط السابقة بحيث يرفع من قيمة قدرة الشرائح الأساسية كزيادة مساحة مقطع السلك أو زيادة فرق الجهد ستؤدي إلى إرتفاع في درجة حرارة المحرك أيضاً.


ولذلك يجب أن تضع في اعتبارك الآتي :

- \* كلما زاد عدد لفات الملف وظل فرق الجهد ثابت تقل القدرة.
- \* كلما قل عدد لفات الملف وظل فرق الجهد ثابت ترتفع القدرة وترتفع أيضاً درجة الحرارة .
- \* كلما زادت مساحة مقطع السلك (أكثر من اللازم) إرتفعت قدرة المحرك وترتفع أيضاً درجة حرارته.
- \* كلما قلت مساحة مقطع السلك تقل القدرة.
- \* إذا حدث إرتفاع في مصدر التيار ترتفع القدرة وترتفع أيضاً درجة حرارته.
- \* إذا حدث هبوط في مصدر التيار تقل قدرة المحرك.
- \* إذا تم تشغيل المحرك بنفس الفولت المطلوب ولكن بذبذبة أعلى تنخفض قدرة المحرك.
- \* إذا تم تشغيل المحرك بنفس الفولت المطلوب ولكن بذبذبة أقل ترتفع درجة حرارة المحرك .
- \* إذا كان المحرك ملفوف ٢ قطب وأعيد لفه على أساس ٤ قطب تقل قدرته.
- \* إذا كان المحرك ملفوف ٤ قطب وأعيد لفه على أساس ٢ قطب ترتفع قدرته وترتفع أيضاً درجة حرارته عند التشغيل فترات طويلة بحمل كامل .

## جدول قدرة وشدة تيار محركات ثلاثة أوجه

kw	HP	220V	380V		KW	HP	220V	380V
0.37	0.5	1.8	1,03		100	136	325	188
0,55	0,75	2,75	1,6		110	150	356	205
0,75	1	3,5	2		129	175	420	242
1,1	1,5	4,4	2,6		132	180	425	245
1,5	2	6,1	3,5		140	190	450	260
2,2	3	8,7	5		147	200	472	273
3	4	11,5	6,6		150	205	483	280
3,7	5	13,5	7,7		160	220	520	300
4	5,5	14,5	8,5		180	245	578	333
5,5	7,5	20	11,5		185	250	595	342
7,5	10	27	15,5		200	270	626	370
9	12	32	18,5		220	300	700	408
10	13,5	35	20		250	340	800	460
11	15	39	22		257	350	826	475
15	20	52	30		280	380	900	510
18,5	25	64	37		295	400	948	546
22	30	75	44		300	410	980	565
25	35	.85	52		315	430	990	584
30	40	103	60		335	450	1100	620
33	45	113	68		255	480	1150	636
37	50	126	72		375	500	1180	670
40	54	134	79		400	545	1250	710
45	60	150	85		425	580	--	760
51	70	170	98		445	600	--	790
55	75	182	105		450	610	--	800
59	80	195	112		475	645	--	850
63	85	203	117		500	680	--	900
75	100	240	138					
80	110	260	147					
90	125	295	170					

هذه القيم تقريرية لمحركات ٤ قطب تختلف بنسب بسيطة جداً من ماركة محرك إلى ماركة أخرى علاوة على أنه كلما زاد عدد أقطاب المحرك ترتفع قيمة شدة تياره عن محرك آخر له نفس القدرة ولكن بعدد أقطاب أقل.

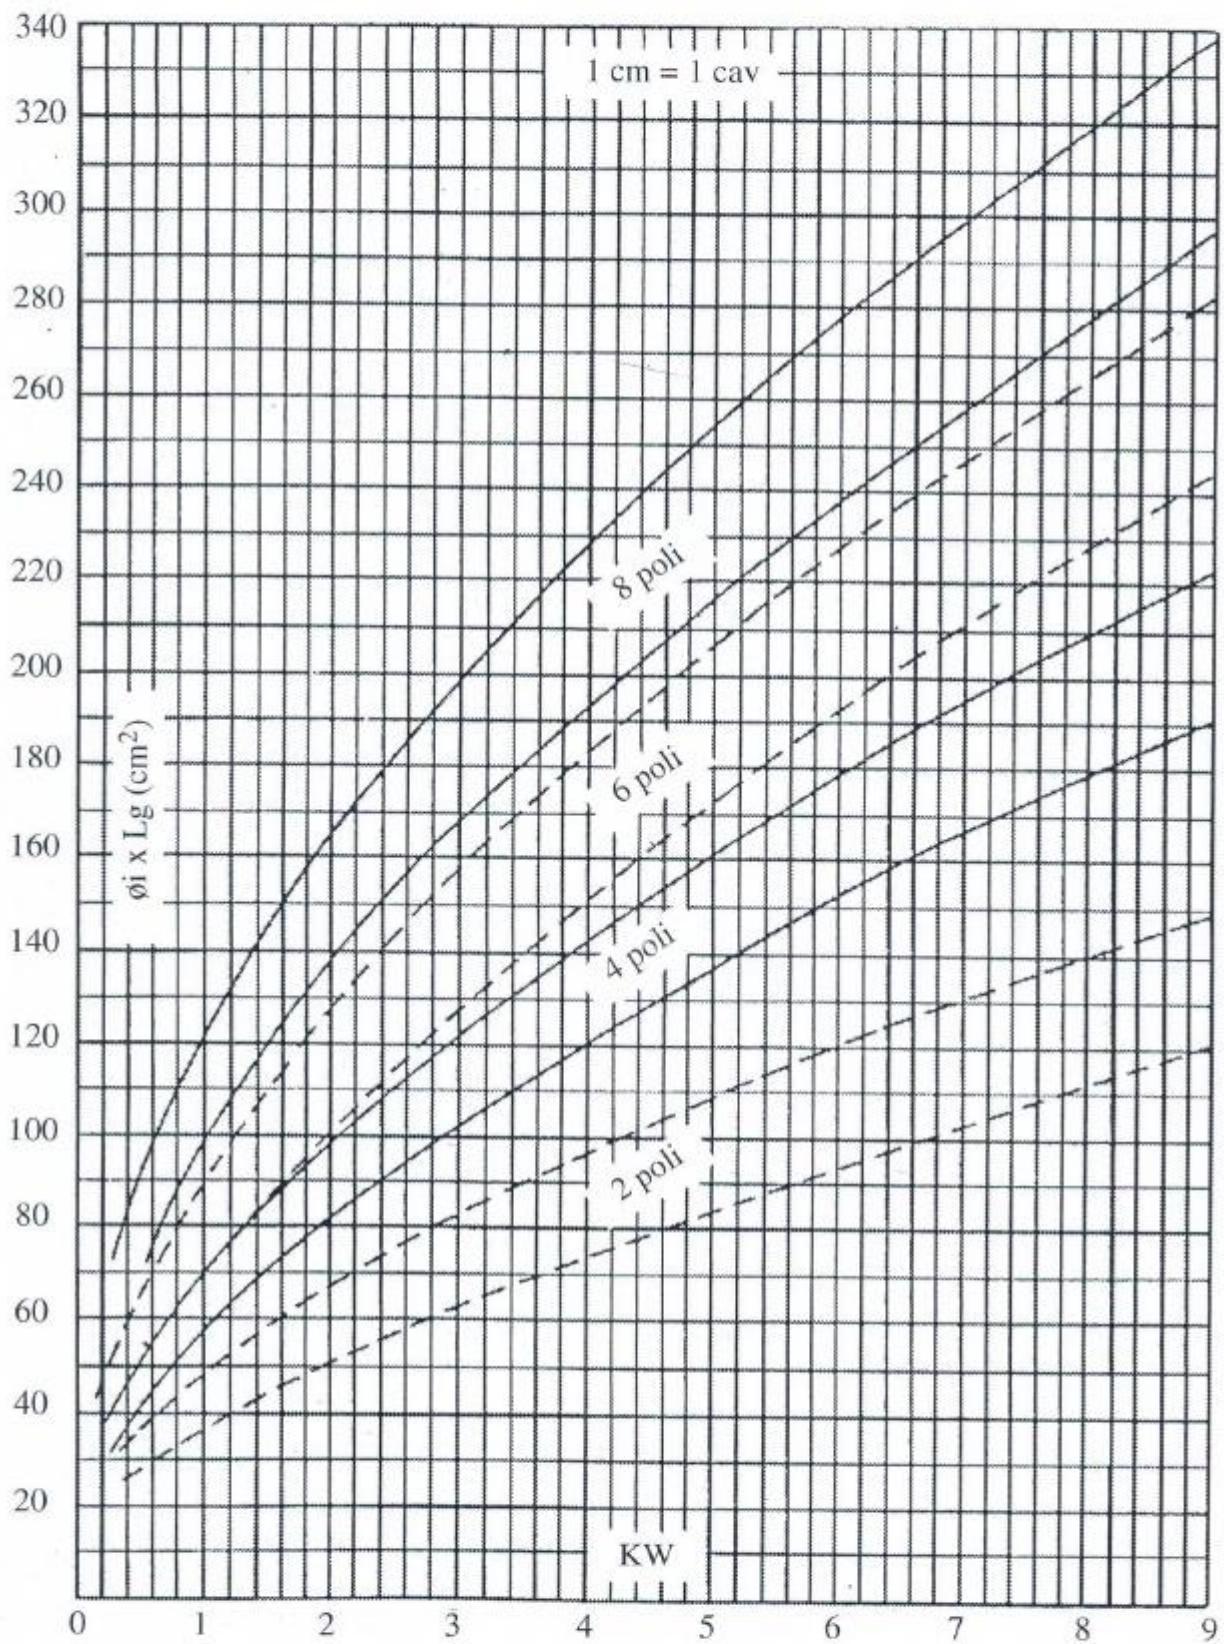

## مِحْرَكَاتٌ ثَلَاثَةُ أُوْجَهٍ

### بِحَلَقَاتٍ إِنْزِلَاقٍ Slip ring


الجسم الثابت مثل هذه المحرّكات يقسم بنفس قوانين محرّكات القفص السنجيّي تماماً ويلف بأى طريقة لف ويوصل خارجياً ستار أو دلتا تبعاً للفولت الذي سيعمل عليه.

أما بالنسبة للعضو المتحرك به مجاري وتوضع داخل هذه المجاري ملفات تقسم أيضاً بنفس قوانين لف الجسم الثابت ويتصل من الداخل ستار أو دلتا تبعاً لحساب عدد لفاته وأطرافه الثلاثة يتصلوا كل طرف بحلقة نحاس مركبة على عمود الإدراة ومعزولة عنه. وتعزّز الحلقات الثلاث بحلقات الإنزالق ويتميز هذا النوع من المحرّكات بإمكانية توصيل مقاومات خارجية بالتوالي مع ملفات العضو المتحرك وذلك عن طريق الشريون الملامس للحلقات. وكلما زادت قيمة مقاومة ملفات العضو المتحرك زاد عزم بدء الدوران وفي نفس الوقت تقل قيمة شدة تيار البداء. وبالتالي عند بدء الدوران يصل قيمة المقاومة الخارجية كاملة بالتوالي مع ملفات العضو المتحرك ثم يخفيض هذه القيمة تدريجياً أثناء الدوران حتى يقصر أطراف ملفات العضو المتحرك معاً.


وإذا أردت تشغيل هذا المحرّك بدون مقاومات خارجية من الممكن عمل كوبرى بين الحلقات الثلاث أى أنك ستقتصر ملفات العضو المتحرك على نفسها ويبدأ المحرّك بعزم دوران عادى مثله مثل محرّك القفص السنجيّ.

وبالطبع إذا وصل تيار ملفات الجسم الثابت بدون عمل قصر على ملفات العضو المتحرك سيسحب المحرّك شدة تيار عالية ويدور ببطء شديد فيحترق.

## توضيح أجزاء محرك بحلقات إنزلاق

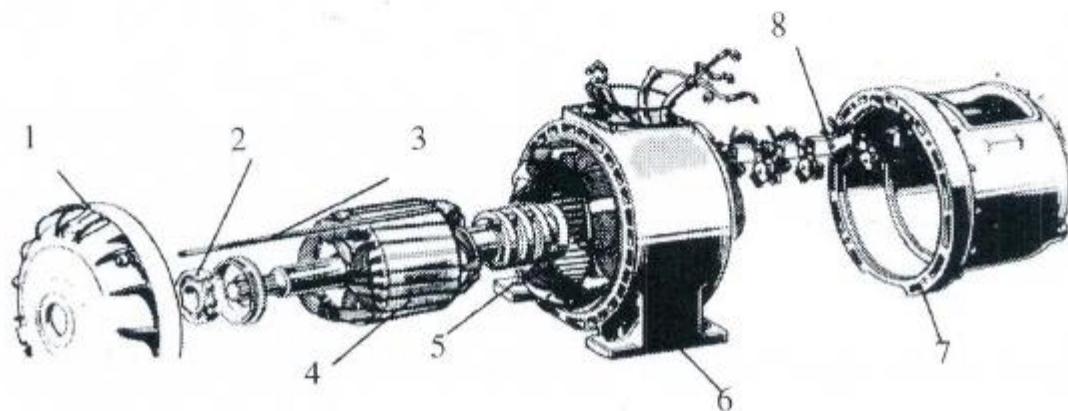

- ١ - غطاء
- ٢ - رولان بلی
- ٣ - مسامر ربط
- ٤ - العظو المتحرك
- ٥ - حلقات إنزلاق
- ٦ - الجسم الثابت
- ٧ - غطاء
- ٨ - عمود مركب عليه حواصل الشربون.

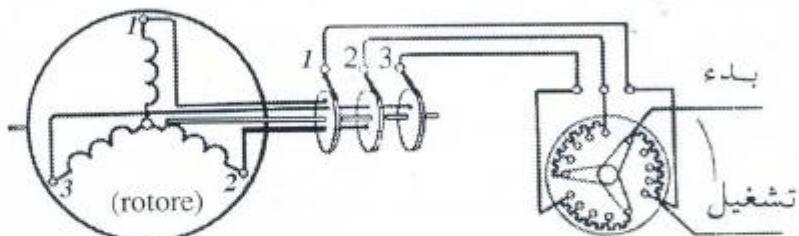

لحظة بدء الدوران تكون نجمة الريostات في وضع أعلى مقاومة وببدايات المقاومات الثلاثة متصلة مع ملفات الروتور بواسطة الشربون وحلقات الإنزلاق (٣ - ٢ - ١) وبعد بدء الدوران يبدأ في تحريك نجمة الريostات في إتجاه اليمين فيخفض قيمة المقاومات تدريجياً حتى تلامس نجمة الريostات أطراف الشربون مباشرةً ويكملاً الحرك دورانه بملفات الروتور بدون المقاومات .

## الأعطال الرئيسية لمحركات الثلاثة أوجه

أعطال محرك القفص السننجاب محدودة خاصة الثلاث أوجه فهو يعتبر محرك مثالى مقارنة بأنواع المحركات الأخرى فإذا كانت خامات لف المحرك جيدة وظروف تشغيله مناسبة لتصميمه . وقيمة مصدر التيار ثابتة فنادرًا ما يحدث له أعطال ولا يحتاج إلى صيانة على فترات قصيرة فعليك فقط التأكد من صلاحية رولمان البلى . ومن أعطاله القليلة ما يلى :

### ١- المحرك يدور بشدة تيار طبيعية ولكن صوته مرتفع:

في هذه الحالة يجب فصل المحرك عن الحمل وتشغيل المحرك بدون حمل فإذا عمل المحرك بدون صوت مرتفع فالصوت يكون من الحمل عليك بصيانته . أما إذا عمل المحرك بصوت مرتفع فاختبر صلاحية رولمان البلى وتأكد من عدم لمس المروحة للغطاء .

### ٢- ارتفاع في درجة حرارة المحرك:

- المحرك يعمل بدون مروحة التبريد أو بدون الغطاء الخاص بها .
- زيادة الحمل أكثر من قدرة المحرك
- إنخفاض فرق الجهد أو ارتفاعه .
- تلف رولمان البلى أو الجلب
- وجود قصر بالملفات (أى تلامس بين الملفات وبعضها نتيجة رطوبة أو إنخفاض فى العزل)

### ٣- المحرك يحدث صوتاً ولا يبدأ دورانه .

- سقوط فاز من الثلاث من مصدر التيار أو من داخل المحرك

- تلف كبير في رولمان البلي أو الجلب

- الحمل أكبر كثيراً من اللازم

- وجود ماس بين ملفات المحرك والجسم أو ملفات فازتين معاً

٤- المحرك لا يحدث صوتاً ولا يبدأ دورانه:

- سقوط فازتين أو الثلاثة من مصدر التيار أو داخل المحرك

- عدم وجود توصيلة ستار أو دلتا

٥- المحرك يعمل بدون حمل ولا يعمل بالحمل

- الحمل لا يتحرك بسهولة أو أكبر من قدرة المحرك

- إنخفاض فرق الجهد بنسبة كبيرة

- إنخفاض عزل الملفات

- تلف رولمان البلي

- فصل في قضبان القفص السنجابي.

٦- شدة تيار المحرك مرتفعة في الثلاث فازات مع إرتفاع في درجة الحرارة

- وجود قصر بين الملفات وبعضها

- فصل في قضبان القفص السنجابي للعضو المتحرك وفي هذه الحالة لا يمكن عمل شيء بالنسبة للمحركات الصغيرة أما بالنسبة للمحركات ذات القدرات العالية فمن الممكن لحام القضبان المفككة مع الحلقة خاصة إذا كانت من النحاس.

#### ملحوظة :

هذه الأعطال لمحرك كان يعمل بكفاءة وظهرت عليه هذه الأعطال أما في حالة أن المحرك أعيد لفه وظهر أى عطل من أول مرة فإحتمال وجود خطأ في اللف وارد.

## كيفية إستخراج شرائح العضو الثابت

بعض الحركات عند إعادة لفها يتحتم عليك إخراج مجموعة الشرائح من داخل الغلاف الخارجي لعدم إمكانية لفها وهي بداخله نتيجة لأن جسم المرك مفتوح من جهة واحدة.


وإخراج مجموعة الشرائح توجد عدة طرق يمكن استخدامها والطريقة الأكثر استخداماً هي أن يعلق الشرائح من المفات القديمة أو بأى أسلوب آخر. ثم يسخن الغلاف الخارجي فيتمدد وبثقله يسقط (أو يحتاج إلى الدق عليه) وتظل الشرائح معلقة.

وبعد الإنتهاء من اللف وعند إعادة مجموعة الشرائح داخل الغلاف الخارجي مرة أخرى تنظف جيداً مجموعة الشرائح من الخارج ويوضع عليها قليل من الزيت. وينظف أيضاً جيداً جسم المرك من الداخل ثم يسخن منفصلاً وبعدها توضع مجموعة الشرائح بوضع رأسى متزن ومن الممكن رفع الجسم بالشرائح ودقه على الأرض حتى تعود الشرائح إلى وضعها الأصلى

### \* ملاحظات :

- في مثل هذه الحركات تدخل مجموعة الشرائح كبس ويكتفى بنسبة الشحط. وفي البعض منها يضع مسامار أو أكثر يربط الجسم الخارجي بالشرائح. ولذلك يجب البحث جيداً إذا كانت هناك مثل هذه المسامير وفكها قبل التسخين.
- عادةً يوجد أسفل الشرائح جزء بارز تركز فوقه الشرائح. وللتتأكد قبل الفك يجب وضع علامة على الجسم الثابت تحديد بداية الشرائح من أعلى. وعند إعادة تركيب الشرائح تضغط أسفل حتى تظهر هذه العلامة بحيث تتأكد أن وضع الشرائح كما كان.

□ قبل اللف يجب قياس بعد الملفات من الجهتين والتأكد بعد اللف أنها ليست أطول مما كانت وكذلك التأكد من صحة جميع اختبارات اللف والعزل لأنه لا مجال هنا للتجربة. فأى خطأ يعني أنك ستتلف اللف الجديد عند استخراج الشرائح مرة أخرى.

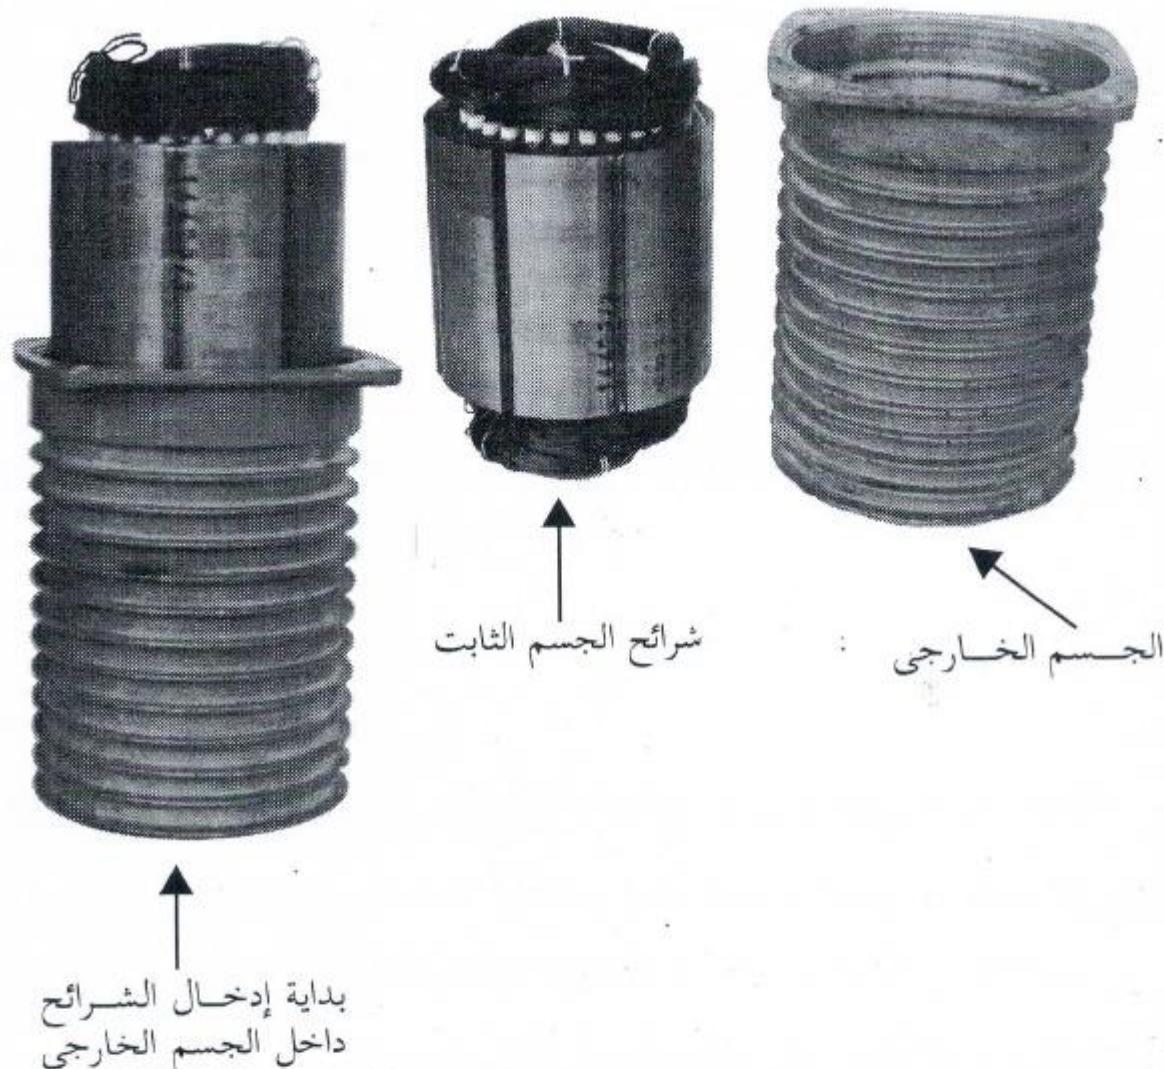

## حميات حرارية داخلية (ثرموكابل)

ويوجد منه عدّة أنواع منها من يحتوى على كونتاكٍ من معدنين مختلفين عند تعرضه لدرجة حرارة معينة يفصل هذا الكونتاكٍ ويظل مفصولاً حتى تنخفض درجة حرارته فيعود مرة أخرى إلى وضع التوصيل . وهذا يوضع ملامساً ملفات المحرك من الداخل ويخرج طرفيه على الروزته . فإذا كان المحرك وجه واحد يتصل طرفي الترموكابل بالتوازي مع الطرف الرئيسي للمحرك . وفي حالة إرتفاع درجة حرارة الملفات لأى سبب يتأثر بها الترموكابل وينفصل طرفيه فيقف المحرك حتى تنخفض حرارة الملفات فيعود كونتاكٍ الترموكابل في وضع توصيل ويمكن تشغيل المحرك مرة أخرى .


أما في محركات الثلاث أوّجه يضع ثلاثة . كل ترموكابل يلامس ملفات فاز ويتصلوا معاً الثلاثة على التوازي ويخرج طرفيين فقط على الروزته يتصلوا بالتوازي مع بوبينة الكونتاكٍ . فإذا ارتفعت حرارة ملفات أى فاز فسيفصل الترموكابل الخاص بها فيفصل التيار عن بوبينة الكونتاكٍ وبالتالي عن المحرك .

### ملاحظات :

- في حالة إذا كان المحرك وجه واحد يجب التأكد من أن شدة تياره يتحملها كونتاكٍ الترموكابل فإذا كانت أعلى لا يتصل الترموكابل مباشرةً بالتوازي مع الطرف الرئيسي للمحرك ولكن يوصل بالتوازي مع بوبينة الكونتاكٍ .
- بعض أنواع الترموكابل حجمها صغير جداً ولا يوجد بداخلها ريشة تلامس ولكنها مكونة من مادة لها قيمة مقاومة منخفضة وهي في درجة الحرارة العادية وترتفع

مقاومتها كلما زادت درجة الحرارة (PTC) حتى درجة حرارة معينة تصل مقاومتها إلى عدة ملايين من الأوم فتصبح وكأنها نقطة مفتوحة لا يمر التيار من خلالها.

- بعض الأنواع تتصل بدائرة اليكترونية خاصة تفصل عند وصول الترموكابل إلى قيمة مقاومة معينة وليس مالانهاية. وفي هذه الحالة لا يجب تغيير الترموكابل إلا باخر نفس الموديل. أو تركيب ثرموكابل مختلف ولكن دائرة جديدة خاصة به ومثل هذه الأنواع لا يجب اختباره بمصباح توالي أو أومتر أكثر من 1.5 فولت فأى قيمة فولت أكثر من ذلك تمر به تؤدى إلى إتلافه.
- توجد حمايات حرارية بأشكال أخرى ترکب على جسم المحرك من الخارج أو فوق رولمان البلي خاصةً بالمحركات ذات القدرة والسرعة العالية.

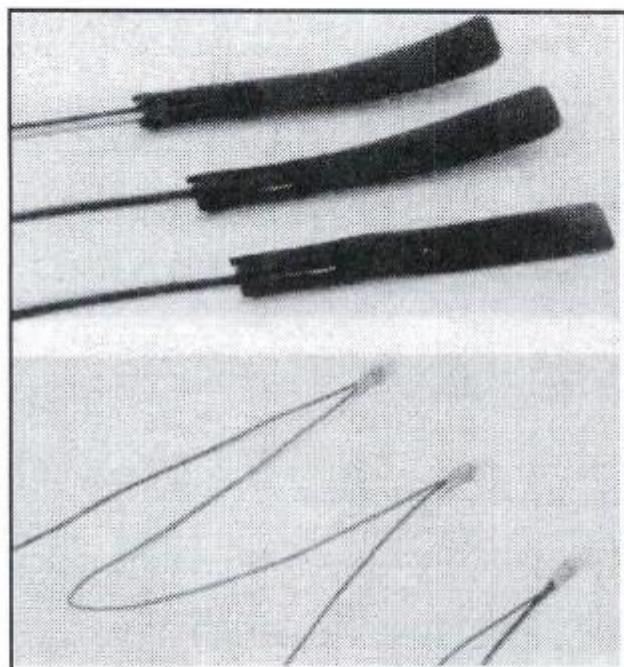


ترمو كابل PTC لاحظ صغر حجمه

## محركات مزودة بفرملة


أى محرك لحظة فصل التيار عنه يظل دائراً مدة بقية القصور الذاتي.

وفي بعض ماكينات مثل المصاعد أو الأوناش يتحتم وقوف المحرك في نفس لحظة فصل التيار عنه حتى لا يتعدى النقطة المراد وقوفه عندها وتتعدد أشكال وطرق الفرملة ومنها أنه يركب على اكس الحرك طنبور يدور معه. وفوق هذا الطنبور يضع تيل فرامل فيما سكط طنبور وبالتالي لا يمكن دوران المحرك.


وبواسطة بوبينة عند تغذيتها بالتيار تجذب الذراع الحامل للتيل ويصبح المحرك حرّة. ويصل التيار إلى هذه البوبينة في بعض الأحيان عن طريق دائرة تحكم. أو بأخذ طرفين من الأطراف الثلاث الواسقة إلى الحرك إذا كانت البوبينة تعمل على ٣٨٠ فولت. أو يأخذ طرف واحد والطرف الآخر يأخذه من نقطة توصيل ستار وذلك إذا كانت البوبينة تعمل على ٢٢٠ فولت. وبالتالي لحظة وصول التيار إلى المحرك يصل أيضاً إلى بوبينة الفرملة فتجذب الذراع الحامل للتيل ويبدأ المحرك دورانه. وعند فصل التيار عن الحرك ينفصل أيضاً عن البوبينة فيعود ذراع التيل فيما سكط طنبور بقية اليائ.

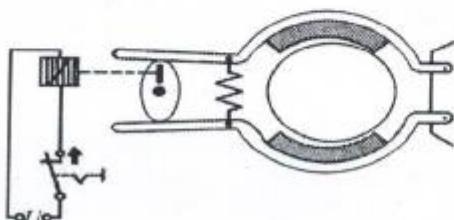

عند توصيل التيار للبوبينة ينجدب الذراع فتكون القطعة البيضاوية في وضع عمودياً فيفتح التيل ويصبح الطنبور حرّاً.

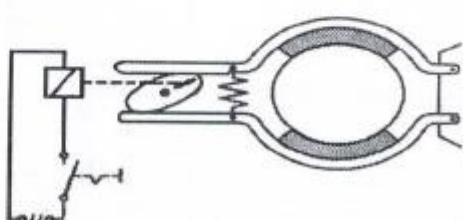


عند قطع التيار عن البوبينة يندفع الذراع إلى الأمام فتميل القطعة البيضاوية ويطبع التيل على طنبور المحرك

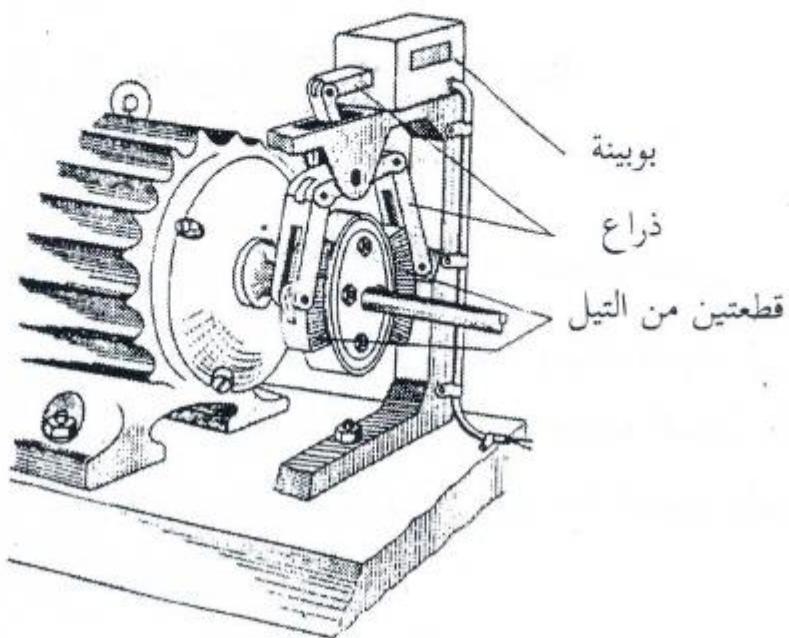

### \* ملحوظة :

بعض بوبينات الفرملة تعمل على تيار مستمر وفي هذه الحالة يصل التيار أولاً لدائرة التوحيد ومنها إلى طرف البويبة.

توجد بعض محركات أوناش تفرمل بنظرية العضو المتحرك المسلوب وليس لها بويبة فرملة . وفي حالة الوقوف يوجد ياي يدفع الروتور للأمام فيلامس التيل المركب على الأكس التيل الثابت فيكون المحرك في حالة فرملة . وعند وصول التيار للفئات المحرك ينجدب الروتور متغلباً على قوة اليائحيث أن قوة المجال تكون أعلى تجاه اليائى نتيجة لأن سmek شرائح الجسم الثابت أكبر في تلك الجهة .

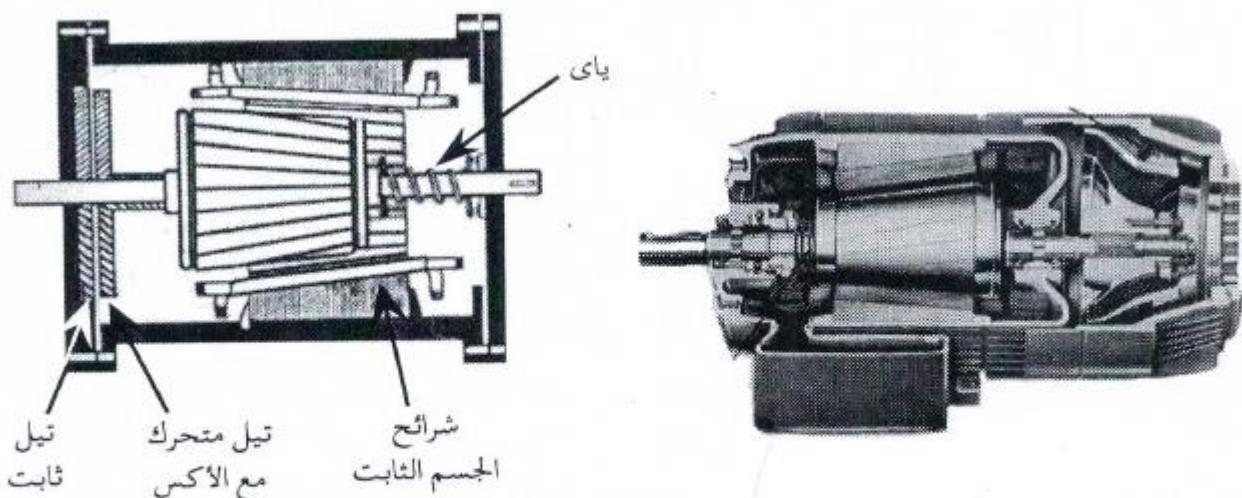


## تغییر قيمة التردد في المحركات

يجب أن يعمل أي مotor بنفس قيمة الفولت والتردد التي تم حسابها في تصميم المotor وتوصيله الخارجي فإذا كان المotor مصمم للتشغيل على ٣٨٠ فولت / ٥٠ هيرتس وتم تشغيله بنفس الفولت ولكن ٦٠ هيرتس. سيعمل المotor بقدرة أقل وبالتالي إذا تم تحميله كامل سيؤدي هذا إلى إحتراق المmotor. مع ملاحظة أن سرعة المmotor ستترتفع في هذه الحالة. فتبعاً لقانون سرعة المجال إذا كان المmotor ٢ قطب مثلاً في حالة تشغيله على ٥٠ هيرتس تكون سرعته ٣٠٠٠ لفة/دقيقة. أما إذا عمل على ٦٠ هيرتس فستكون سرعته ٣٦٠٠ لفة/دقيقة.

إذا كان المmotor مصمم لتشغيله على ٦٠ فولت / ٣٨٠ هيرتس وقمت بتشغيله على ٣٨٠ فولت / ٥٠ هيرتس ستترتفع قدرته وأيضاً درجة حرارته وسيؤدي ذلك إلى إحتراق ملفاته. ولذلك إذا أرتفعت قيمة التردد يجب أن ترتفع أيضاً قيمة الفولت بنفس النسبة. وإذا انخفضت قيمة التردد يجب أن تنخفض أيضاً قيمة الفولت.

على سبيل المثال إذا كان مmotor ي العمل على ٣٨٠ فولت / ٥٠ هيرتس . فعند تشغيله على ٦٠ هيرتس يجب أن ترتفع قيمة الفولت بنفس النسبة أي ٢٠٪ . فيصبح ٤٦٠ فولت تقريباً .

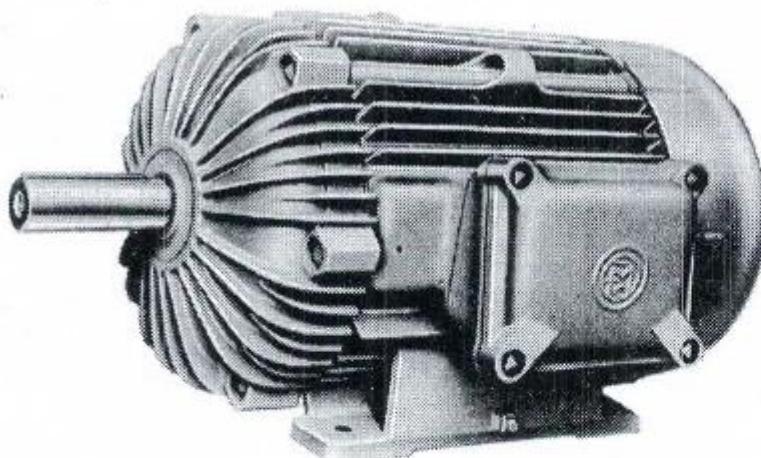

وبذلك يعمل المmotor  
بكفاءة متساوية في حالة  
تشغيله على ٣٨٠ فولت / ٥٠ هيرتس أو على ٤٦٠ فولت / ٦٠ هيرتس.

## مِحْرَكَاتٌ ثُلَاثٌ أُوْجَهٌ سُرُعَاتٌ

كما علمنا من القانون الخاص بسرعة المجال المغناطيسي أن التحكم في سرعة المجال هو التردد وعدد الأقطاب فكلما زاد التردد (HZ) كلما زادت سرعة المجال وكلما زاد عدد الأقطاب كلما انخفضت السرعة وحتى زمن ليس بعيد لم يكن التحكم في تردد التيار ميسوراً إلا بمولدات خاصة. ولذلك كان وحتى الآن يتحكم في سرعة المحرك بتغيير الأقطاب. وبهذه الطريقة يحصل على سرعات متباينة وليس سرعات تدريجية.


### أولاً : تغيير السرعة بواسطة التحكم في قيمة التردد

وذلك بواسطة جهاز (SPEED CONTROL) وهو يتحكم الكترونياً في قيمة التردد ويمكن بواسطته رفع قيمة التردد حتى ١١٠ هيرتس / ثانية وبالطبع وحتى يعمل المحرك بكفاءته ودون ارتفاع غير عادي في درجة حرارة الملفات فهو يتحكم أيضاً في فرق الجهد بحيث كلما زاد التردد زاد معه الجهد وكلما انخفض التردد انخفض الجهد أيضاً بنسب محددة تجعل المحرك بكفاءته الطبيعية في كل السرعات . وهذه ميزة كبيرة جداً لم تكن متوفرة قديماً . فمحرك القفص السنجيابي يعتبر محرك مثالى من حيث تكلفته وصيانته وحجمه مقارنة بمحركات أنواع أخرى . ولكن قديماً عندما يريد آلة تعمل بسرعات تدريجية لا يستطيع استخدام محرك القفص السنجباب ويضع مثلاً محرك تيار مستمر بالرغم من ارتفاع تكلفته وصعوبة صيانته ولكن محرك التيار المستمر يمكن التحكم في سرعته تدريجياً .

أما الآن وبواسطة جهاز التحكم في السرعة اليكترونياً أصبح التحكم في سرعات محرك قفص السنجباب تدريجياً . كما تشاء فهو يتحكم في التردد وليس الأقطاب أى أنك ستركتب مثلاً أى محرك سرعة واحدة ولكن ٢ قطب وهذا المحرك بالتردد الموجود

٥٠ هيرتس سرعته تقريرياً ٢٩٠٠ لفة/دقيقة فكلما زاد التردد ستزيد سرعته وحيث أنه يمكن التحكم في التردد حتى ١١٠ هيرتس. أى ممكن أيضاً أن يصل إلى أكثر من ضعف السرعة المقمنة لهذا المحرك وكذلك إذا انخفض التردد. وتتم هذه العملية تدريجياً كما تشاء.

وبالتالي التحكم في سرعة المحرك ستكون أيضاً تدريجياً كما تشاء أى أن محرك قفص سنجاب + جهاز (Speed control) يساوى محرك تيار مستمر بل أفضل.

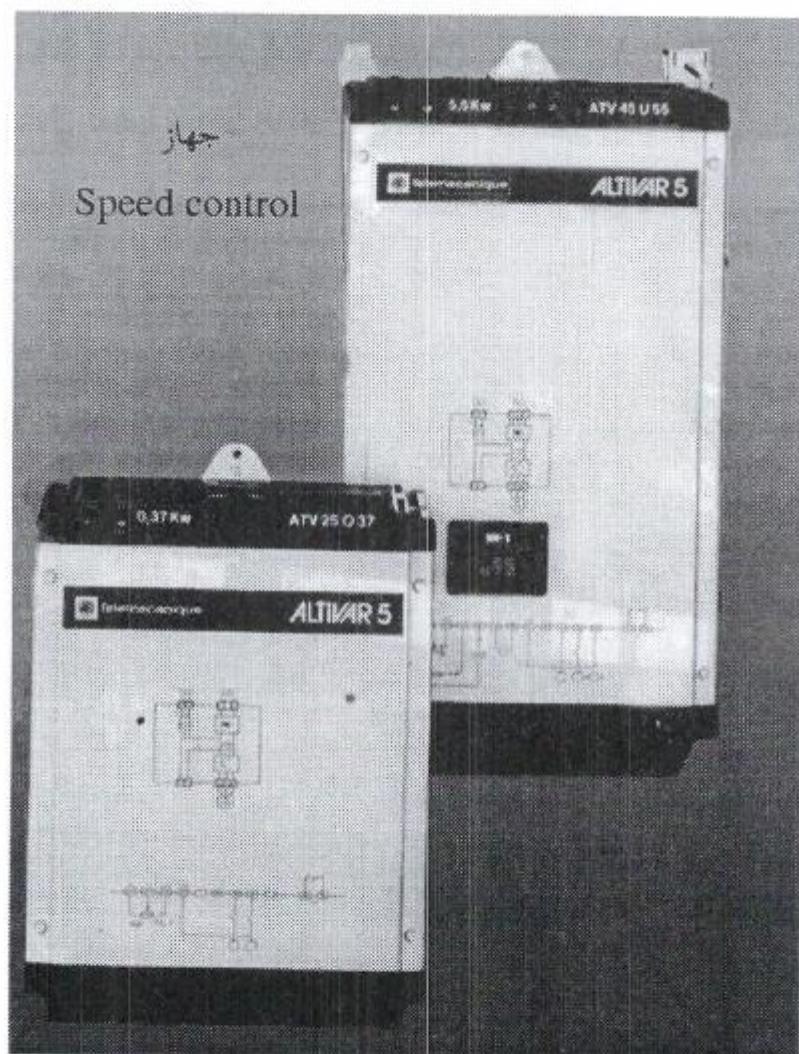

## ثانياً : تغيير السرعة بواسطة تغيير عدد الأقطاب

وتحتختلف هنا طريقة اللف إن كنت تريدين سرعات غير متضاعفة أى ٢ و ٦ قطب أو ٤ و ٦ قطب مثلاً. وطريقة لف أخرى إن كنت تريدين سرعات متضاعفة أى ٢ و ٤ قطب أو ٤ و ٨ قطب مثلاً:

### أ - بالنسبة للسرعات الغير متضاعفة:


لف هذه الطريقة ليس به الجديد فهو يقسم نفس مجاري الحرك على دائرتين منفصلتين. فمثلاً إذا كان المحرك ٣٦ مجرب والسرعات ٤ و ٦ قطب. فيتم أولاً تقسيم المحرك على أساس ٣٦ مجرب / ٤ قطب بأى طريقة لف وبعد لفات وقطر سلك خاص بهذه السرعة كأنك تلف محرك عادي سرعة واحدة وفي نفس المجاري وفوق ملفات السرعة الأولى يقسم المحرك على أساس ٣٦ مجرب / ٦ قطب. ويبدأ لف السرعة الثانية كأنه محرك آخر منفصل له طريقة لف وخطوة وعدد لفات وسمك سلك يخص هذه السرعة. وسيخرج من كل سرعة ٦ أطراف يصل كلاً منهم ستار أو دلتا إلى الجهد الذي سيعمل عليه المحرك. وبواسطة مفتاح خاص أو دائرة تحكم يصل التيار إلى أطراف ملفات دائرة ٤ قطب فيدور بسرعة ١٤٠٠ تقريراً بقدرة وشدة تيار معينة وعندما يريد تشغيل السرعة الثانية يفصل أولاً التيار عن ملفات السرعة الأولى ويصلها إلى أطراف ملفات ٦ قطب فيعمل المحرك بسرعة ٩٠٠ لفة تقريراً بقدرة وشدة تيار أقل من سرعة ٤ قطب.

### ملاحظات :

\* من الممكن توصيل كل سرعة ستار أو دلتا داخلياً ويخرج من المحرك ٦ أطراف فقط. وفي هذه الحالة عند اختبار الأطراف ستجد قراءة بين الثلاث أطراف الأولى معاً وقراءة بين الثلاث أطراف الآخرين ولا يوجد قراءة بين أى طرف من أطراف السرعة الأولى مع أطراف السرعة الأخرى.

\* من الممكن لف المحرك ثلاط سرعات بنفس الطريقة كل سرعة تعتبر محرك منفصل له بيئاته الخاصة وستجد أن مثل هذه الحركات قدراتها صغيرة بالنسبة لحجمها لأن هذا المجال الذي يدفع العضو المتحرك هو مجال متولد من جزء من الملفات وباقى الملفات كأن لا وجود لها. ودائماً قدرة السرعة البطيئة أقل.

\* في محركات السرعات لا يتم أبداً توصيل الملفات توازي خارجي في أي سرعة. لأنه عند توصيل التيار إلى سرعة يتولد تيار في ملفات السرعة الأخرى ولذلك يجب أن تكون دائتها مفتوحة. فإذا كانت السرعة الأخرى بها توازي خارجي. فتصبح كأنها ملف ثانوي حول كهربائي به شورت. مما يؤدي إلى إرتفاع كبير في شدة التيار.

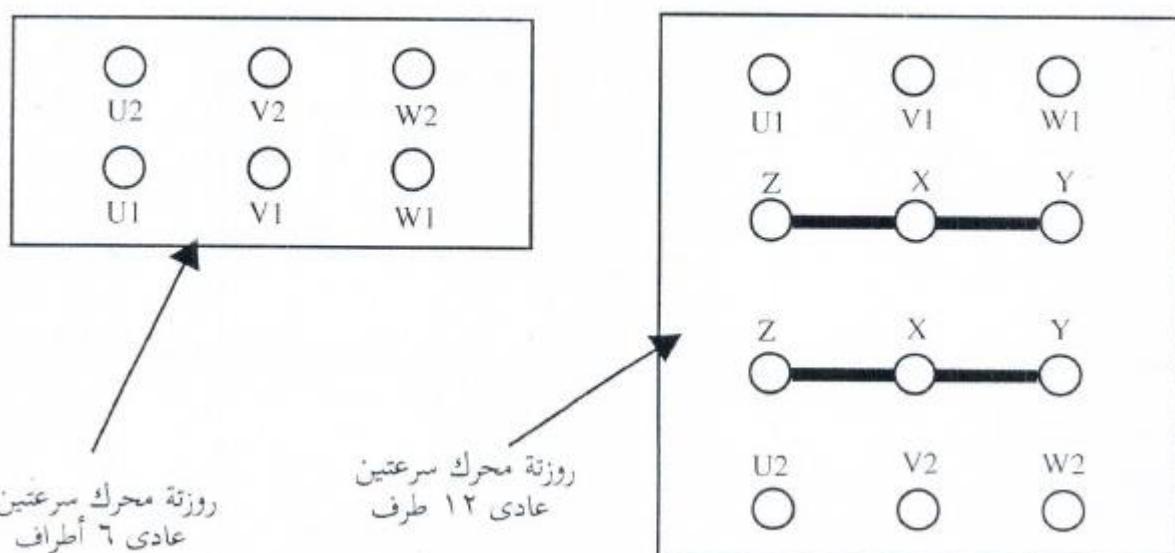


### ب- بالنسبة للسرعات المتضاعفة


وتعرف هذه الطريقة باسم دلاندر (DAHLANDER) ويتم فقط تطبيقها لمحرك سرعاته متضاعفة ٢ و ٤ قطب أو ٤ و ٨ قطب وهكذا.

وفكرة عمله. هي أنه يقسم المحرك بحيث يكون عدد مجموعات الفاز الواحد يساوى عدد أقطاب السرعة العالية. على سبيل المثال إذا كانت سرعات المحرك ٢ و ٤ قطب فالسرعة العالية هي ٢ قطب وبالتالي يقسم المحرك بحيث يكون عدد مجموعات الفاز الواحد يساوى مجموعتين. وتوصل المجموعتان معًا بطريقة بحيث يمكن أن يمر

التيار فيهما في اتجاه واحد مرة فيدور بالسرعة الطبيعية (٤ قطب) لأنه إذا مر التيار في اتجاه واحد فعدد الأقطاب المترتب = ضعف عدد المجموعات. وإذا مر التيار في نفس المجموعتين ولكن في اتجاه معاكس فيدور بالسرعة العالية (٢ قطب) (إذا مر التيار في اتجاه معاكس عدد الأقطاب يساوى عدد المجموعات)


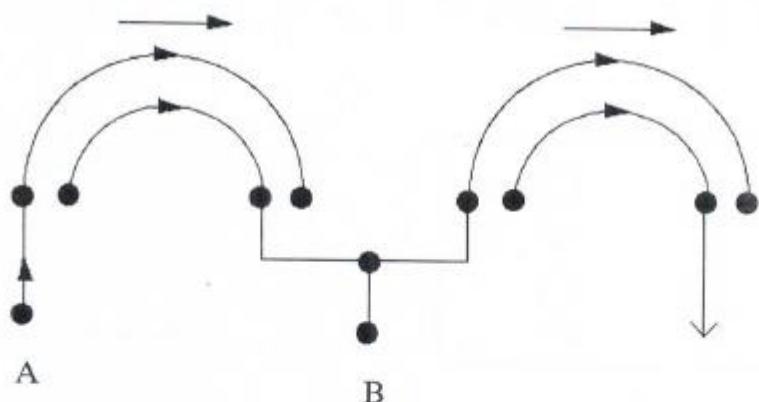


إذا بدأ التيار مروره بالطرف A فإنه سيسير في اتجاه واحد وتكون هذه السرعة الطبيعية (٤ قطب)

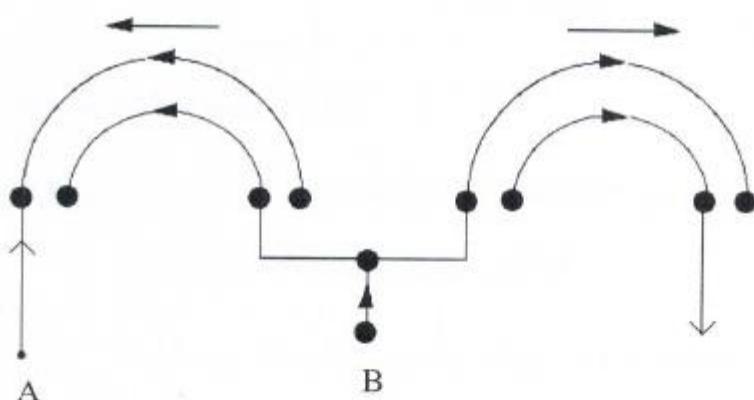

إذا بدأ التيار مروره بالطرف B فإنه سيسير في اتجاه معاكس وتكون هذه هي السرعة العالية (٢ قطب)

## محرك ٣ فاز سرعتين ٢٤ مجري - ٤ قطب

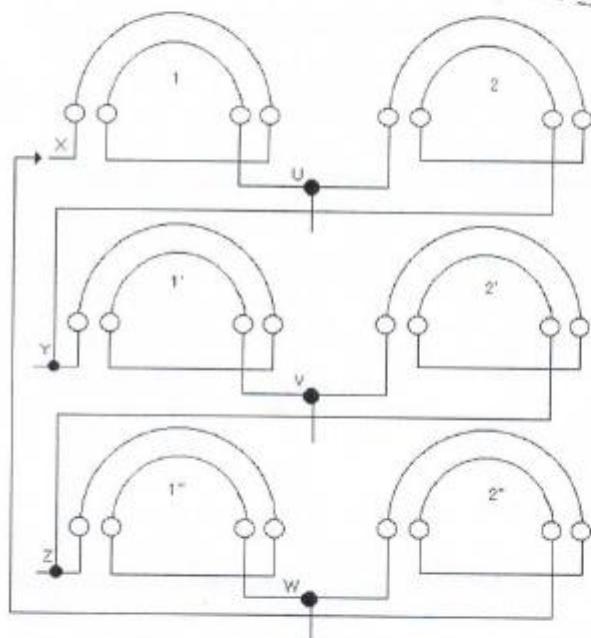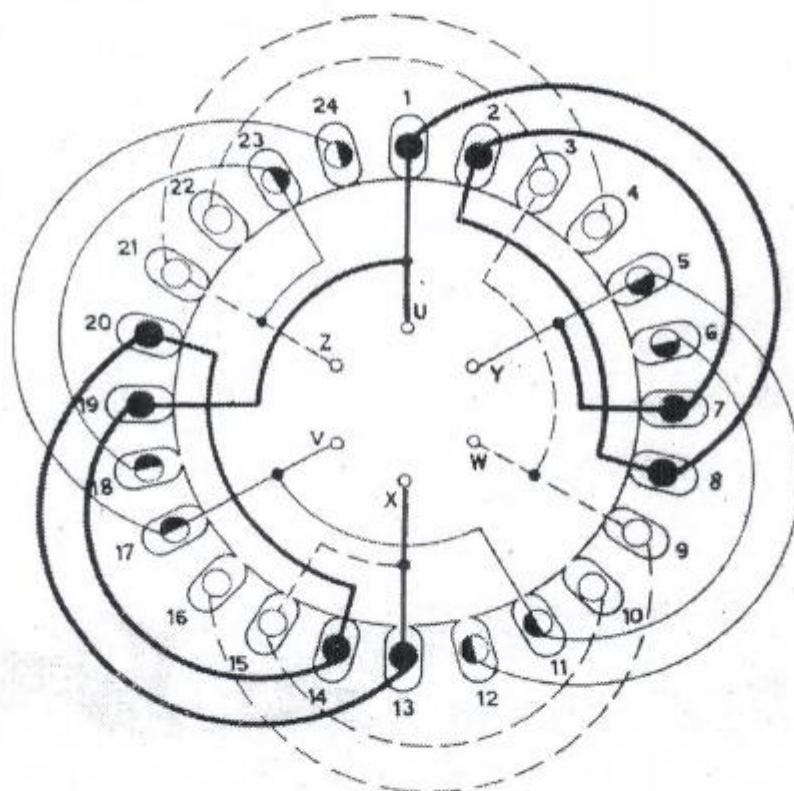

نجد في هذه الدائرة أنه قد تم توزيع الملفات بطريقة عادلة بنفس القوانين على أنه محرك ملفات متداخلة ٢٤ مجري / ٤ قطب. أما بالنسبة للتوصيل فلنتبعه بسهولة أكثر على هذا الرسم الأفراادي.


فهو بدأ بالطرف (X) من أي مجموعة وأعتبرها المجموعة الأولى . ووصل نهاية المجموعة الأولى مع بداية المجموعة الثانية وأخرج من هذه الوصلة الطرف (U) .

ووصل نهاية الفاز الأول مع بداية المجموعة الأولى للفاز الثاني وأخرج الطرف (Y) . ثم وصل نهاية المجموعة الأولى للفاز الثاني مع بداية المجموعة الثانية لنفس الفاز وأخرج الطرف V ووصل نهاية الفاز الثاني مع بداية المجموعة الأولى للفاز الثالث وأخرج منها الطرف (Z) ثم وصل نهاية المجموعة الأولى للفاز الثالث مع بداية المجموعة الثانية لنفس الفاز وأخرج الطرف (W) . ونهاية الفاز الثالث وصلت مع بداية الفاز الأولى . وبالتالي فعند مرور التيار بالأطراف X-Y-Z يعمل المحرك بالسرعة البطيئة ويكون متصل داخلياً دلتا .

## التوصيل الخارجي لمحرك


### سرعتين (DAHLANDER)

الروزنة الخارجية لمحرك سرعتين دلاندر لا تختلف عن روزته المحرك ذات السرعة الواحدة.

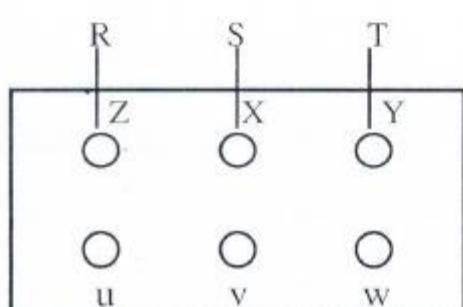

#### • في حالة تشغيل السرعة البطيئة :

يصل التيار في الثلاث أطراف X-Y-Z فقط وتظل الأطراف U V W حرة كما هي ويكون التوصيل داخلياً  $\Delta$ .

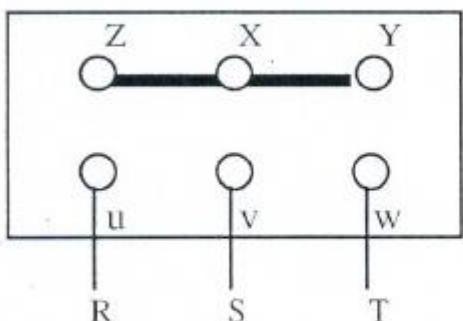


#### • في حالة تشغيل السرعة العالية :

يصل التيار إلى الأطراف الثلاث W - V - U . وتقصر الأطراف X-Y-Z معاً.

ويكون التوصيل داخلياً + الكبارى الخارجية دوبل ستار  $\Delta\Delta$

بعض محركات دلاندر تكون السرعة البطيئة فيها متصلة داخلياً  $\Delta$  وليس  $\Delta$  وفي هذه الحالة يسجل على اليفطة  $\Delta\Delta$  أى أن السرعة البطيئة تعمل ستار والسرعة العالية تعمل دوبل ستار أما إذا كان مسجل على يفطة المحرك الرموز  $\Delta\Delta\Delta$  تعنى أن السرعة البطيئة تعمل على توصيلة دلتا داخلياً والسرعة العالية تعمل دوبل ستار وبالتالي سيكون عدد لفات الملف في المحرك الذى تعمل سرعته البطيئة  $\Delta$  أكثر من عدد لفات الملف لذات المحرك لو كانت سرعته البطيئة تعمل على توصيلة  $\Delta$ .

### دائرة دلاندر $\Delta\Delta\Delta$

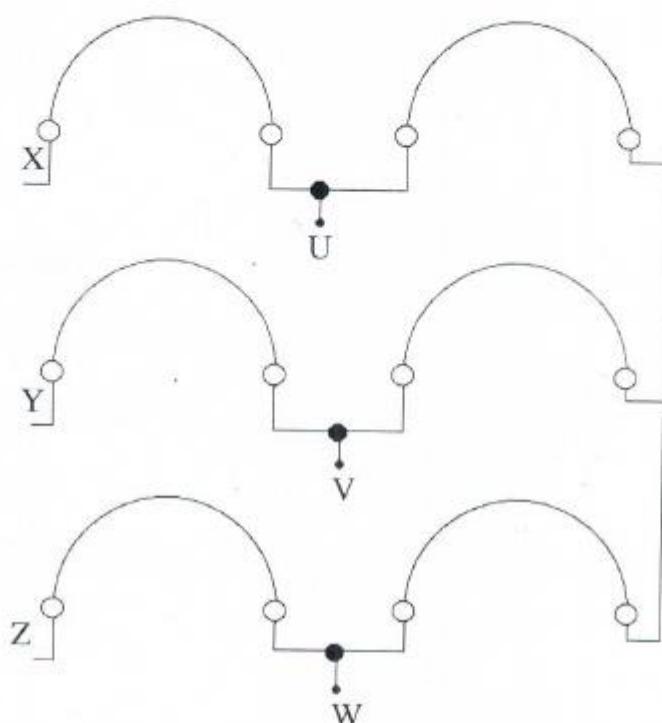

## القوانين الخاصة بحركات

### سرعتين دلاندر

#### أ- بالنسبة للتقسيم:

إذا كان الحرك سيلف بطريقة ملفات متداخلة يتم تقسيمه على أساس السرعة البطيئة. أما إذا كان سيتم لفه بطريقة جانبان بالمحرى فيقسم على أساس السرعة العالية.

وفي كل الحالات سيكون عدد مجموعات الفاز الواحد يساوى عدد أقطاب السرعة العالية.

مع ملاحظة أنه في حالة جانبان بالمحرى يصغر من خطوة الملف بحيث يكون بين مجموعة ومجموعة أخرى لنفس الفاز مجرى أو أكثر.

#### ب- بالنسبة للبدايات:


- بداية الفاز الأول (X) يبدأ من أي طرف
- بداية الفاز الثاني (Y) يبدأ من المجموعة الواقعة قبل نهاية الفاز الأول مباشرةً أو المجموعة الخامسة
- بداية الفاز الثالث (Z) يبدأ من المجموعة الواقعة قبل نهاية الفاز الثاني مباشرةً أو المجموعة التاسعة

#### ج- بالنسبة لتوصيل مجموعات الفاز :


إذا كان الحرك  $\frac{4}{2}$  قطب يصل نهاية المجموعة الأولى مع بداية المجموعة الثانية ويخرج منها الطرف (U)

إذا كان الحرك  $\frac{4}{1}$  قطب يصل نهاية المجموعة الأولى مع بداية المجموعة الثالثة.

ونهاية المجموعة الثالثة مع بداية الرابعة ويخرج منها الطرف (U). ثم يصل نهاية المجموعة الرابعة مع بداية المجموعة الثانية.

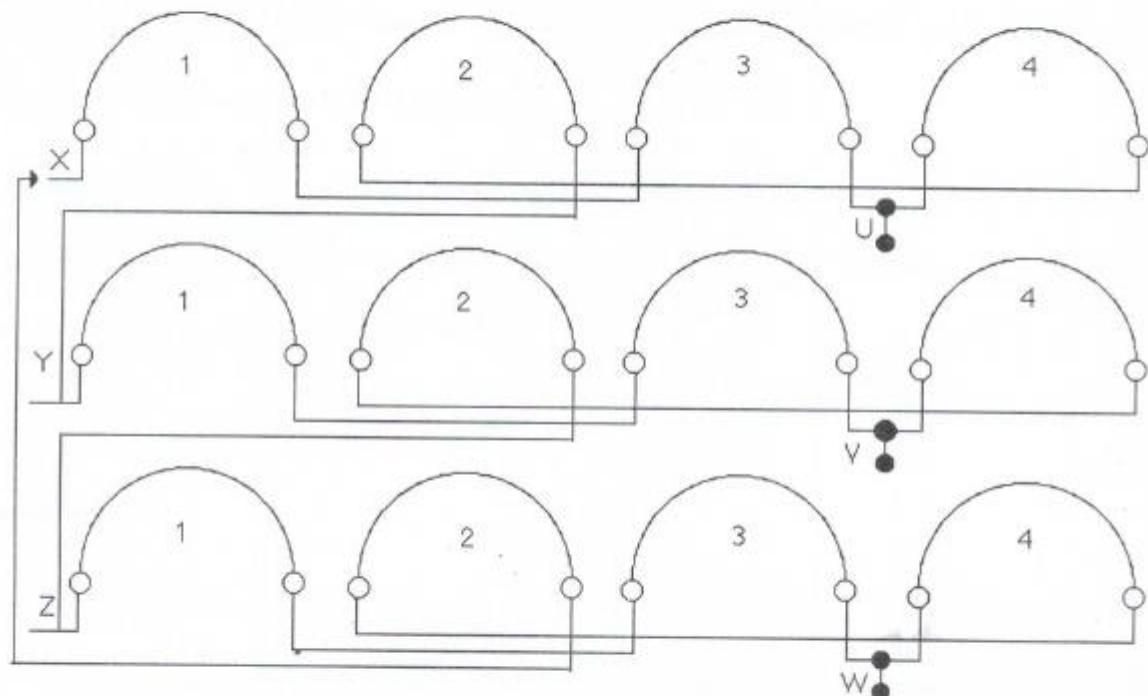

وهكذا كلما زاد عدد الأقطاب فهو دائماً يصل نهاية مع بداية للمجموعات الفردية أى الأولى مع الثالثة والثالثة مع الخامسة. حتى يصل الى المجموعة قبل الأخيرة فيصل نهايتها مع بداية الأخيرة ثم يعود ليصل نهاية المجموعة الأخيرة مع بداية باقي المجموعات الزوجية لنفس الفاز.

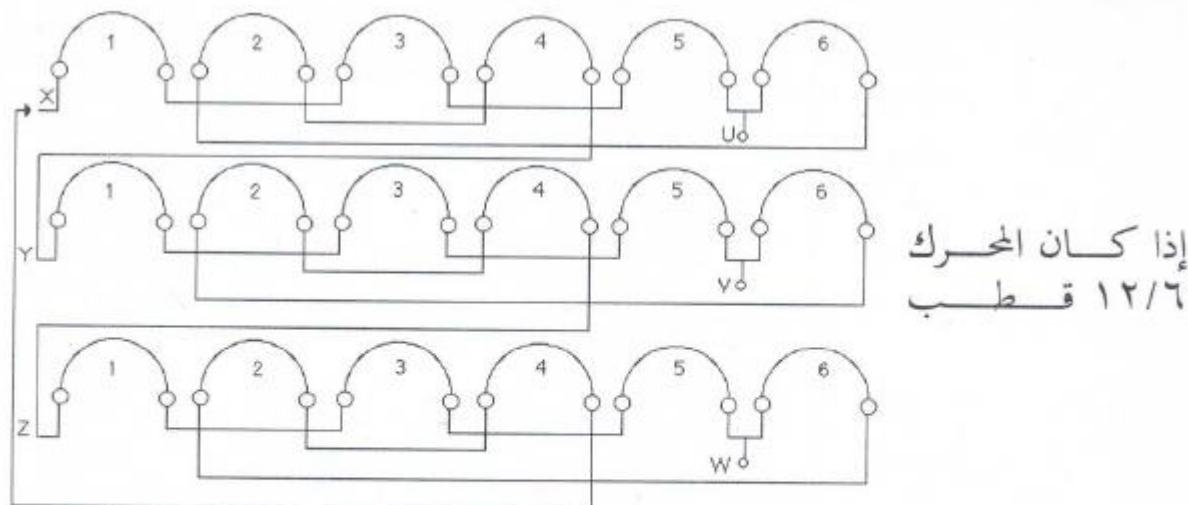

#### د- بالنسبة لحساب عدد اللفات

تحسب عدد اللفات بنفس القانون الخاص بالسرعة الواحدة. على أساس السرعة الطبيعية ويلاحظ إذا كانت السرعة الطبيعية ستكون متصلة داخلياً ستار أم دلتا. ودائماً تكتب قيمة الفولت للمحرك وهو يعمل على توصيله دلتا.

بمعنى إذا كان مصدر التيار الذي سيعمل عليه المحرك ٣٨٠ فولت. ومسجل على يقطة المحرك الرموز ٥.٨٨ فستوضع الفولت ٣٨٠ أما إذا كان مسجل على اليفطة الرموز ٨.٨٨ فستوضع الفولت ٢٢٠

#### ملحوظة :


توجد محركات ثلاث سرعات غير متضاعفة تلف كثلاث محركات منفصلة كل سرعة لها ملفاتها وقدرتها وشدة التيار الخاص بها. كذلك توجد محركات ثلاث سرعات عبارة عن محركين منفصلين منهم محرك عبارة عن سرعتين متضاعفتين دلاندر ومحرك آخر سرعة واحدة.

وتوجد محركات ٤ سرعات عبارة عن محركين منفصلين كل منهما سرعتين دلاندر مثلاً ٢ و ٤ قطب والآخر ٦ و ١٢ قطب.

يتم لف المحرك دلاندر بطريقة جانبان بالمجرى أو ملفات متداخلة فقط . ولا يتم لفه بطريقة كرونا . والأفضل هي طريقة جانبان بالمجرى .

محرك دلاندر  
١٢ مجري / ٤ قطب


$\Delta - \lambda\lambda$

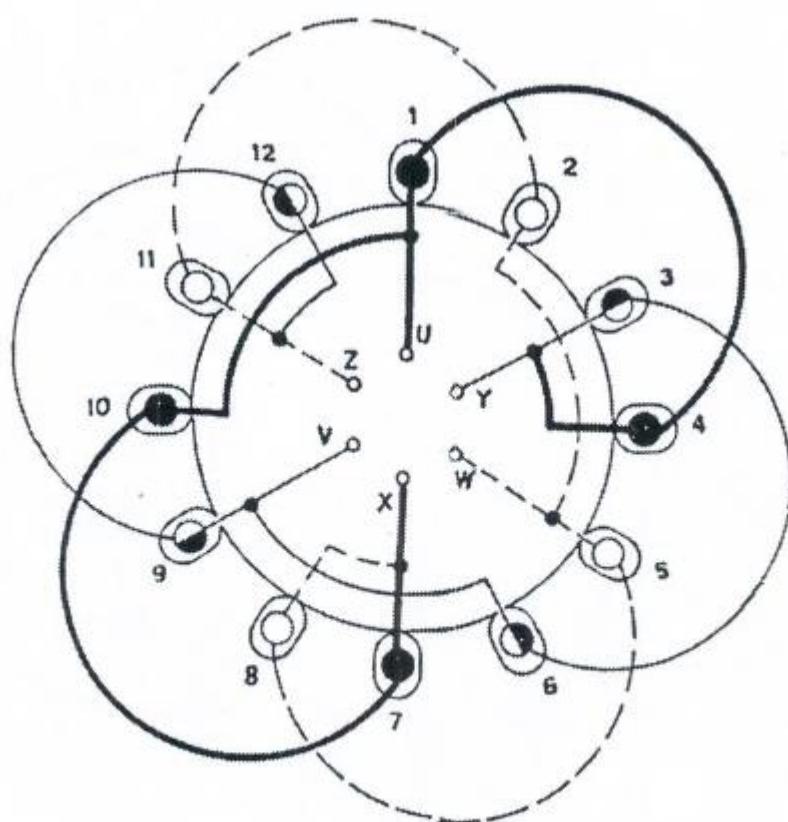

نوع اللف	متداخل	سريرات المجموعة	١
طريقة التوصيل	نهاية - بداية	معامل اللف	١
خطوة اللف			٤ : ١

محرك دلاندر  
١٨ مجري / ٤-٢ قطب


$\Delta - \lambda\lambda$

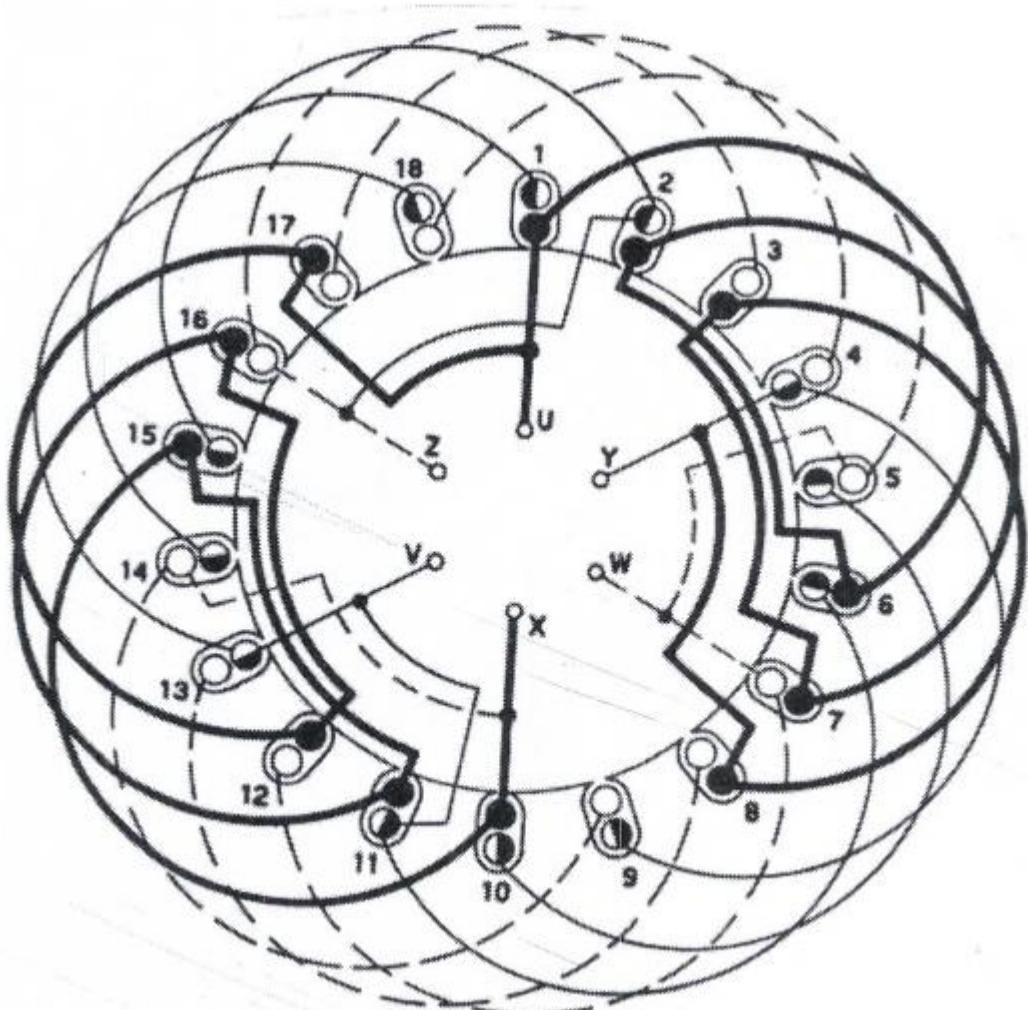

نوع التف	جانبان بالمحرى	سريرات المجموعة	٣
طريقة التوصيل	نهاية - بداية	معامل التف	٠.٨٣١
خطوة التف	٦ : ١		

محرك دلاندر  
٤٤ مجري / ٤-٤ قطب


$\Delta - \lambda\lambda$

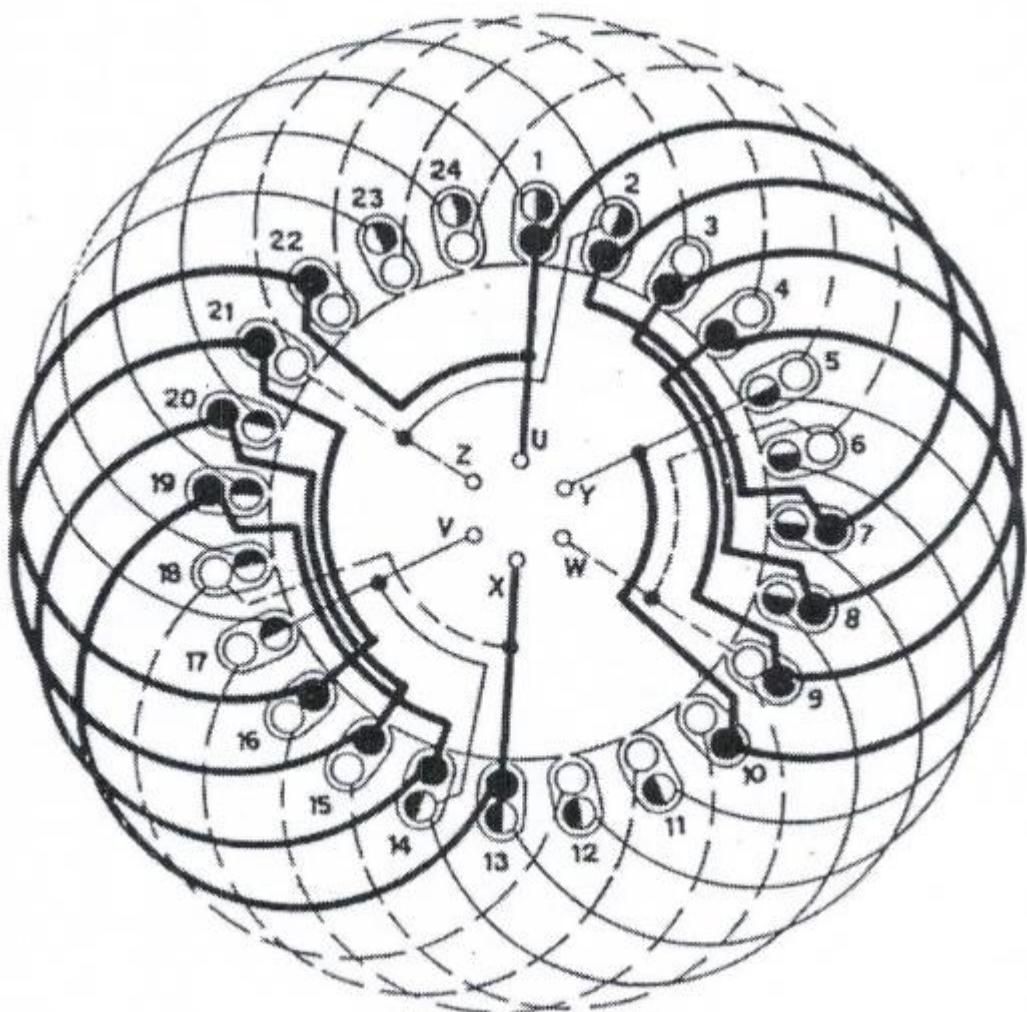

نوع اللف	جانبان بالمحرى	سریات المجموعه	٤
طريقة التوصيل	نهاية - بداية	معامل اللف	٠.٨٣٧
خطوة اللف	٧ : ١		

محرك دلاندر  
٤ مجري / ٨ - قطب


$\Delta - \lambda\lambda$

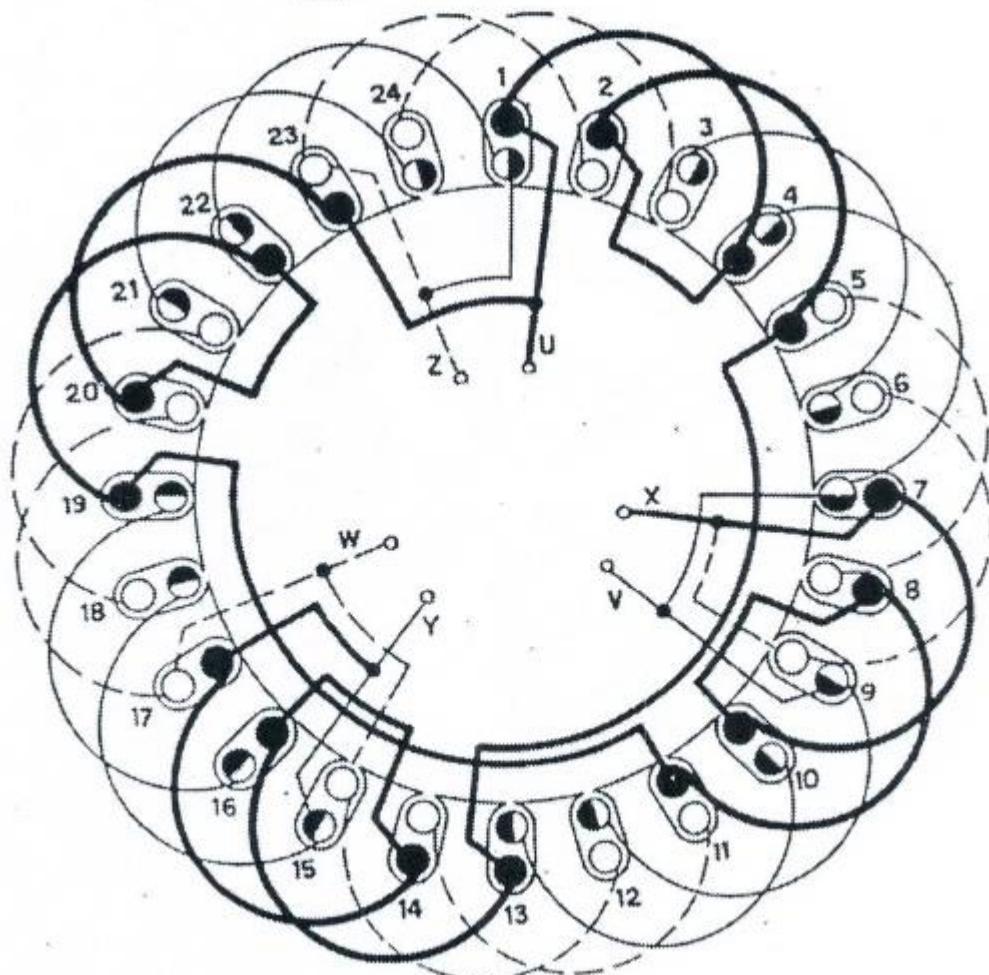

نوع اللف	جانبان بالمحرى	سريات المجموعة	ر
طريقة التوصيل	نهاية - بداية	معامل اللف	٠.٨١١
خطوة اللف			٤ : ١

محرك دلاندر  
٣٠ مجري / ٤ - قطب


$\Delta - \lambda\lambda$

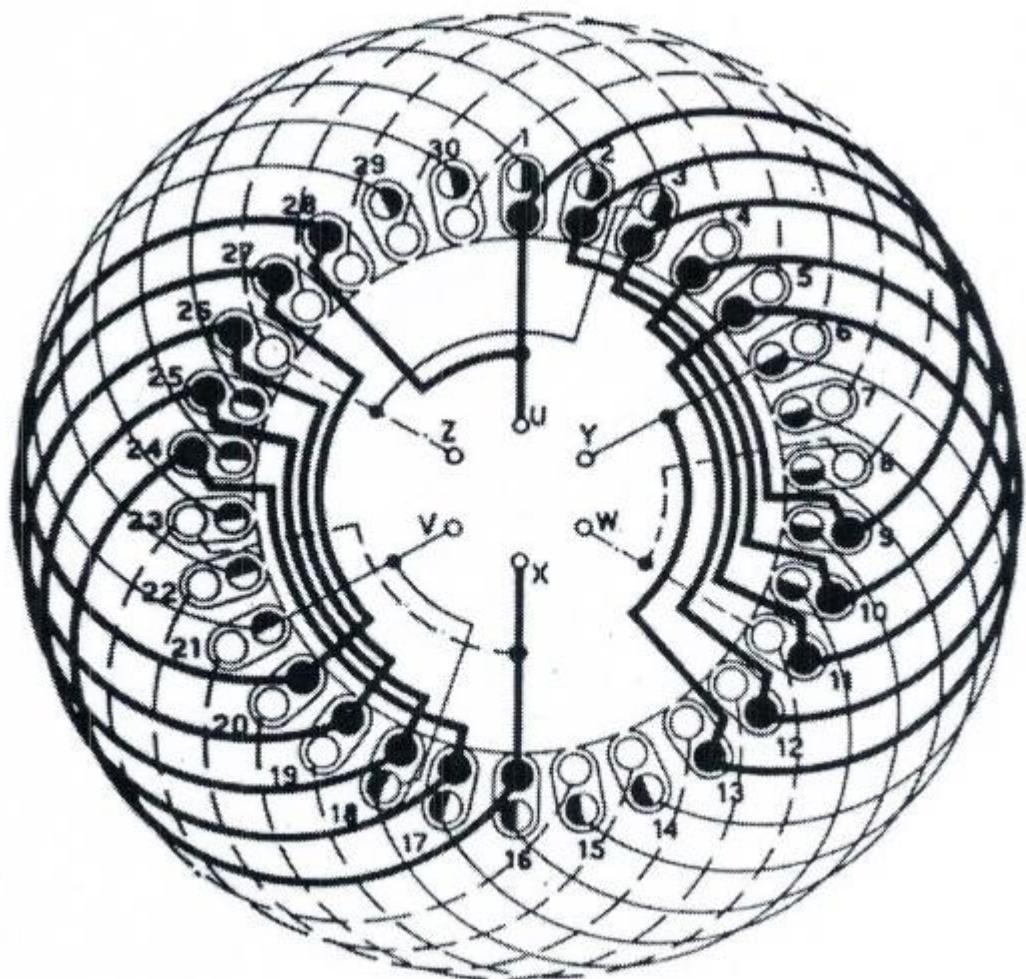

نوع اللف	جانبان بالمجرى	سريرات المجموعة	٥
طريقة التوصيل	نهاية - بداية	معامل اللف	٠.٨٢٩
خطوة اللف	٩ : ١		

محرك دلاندر  
٣٦ مجري / ٤ - قطب


$\lambda - \lambda\lambda$

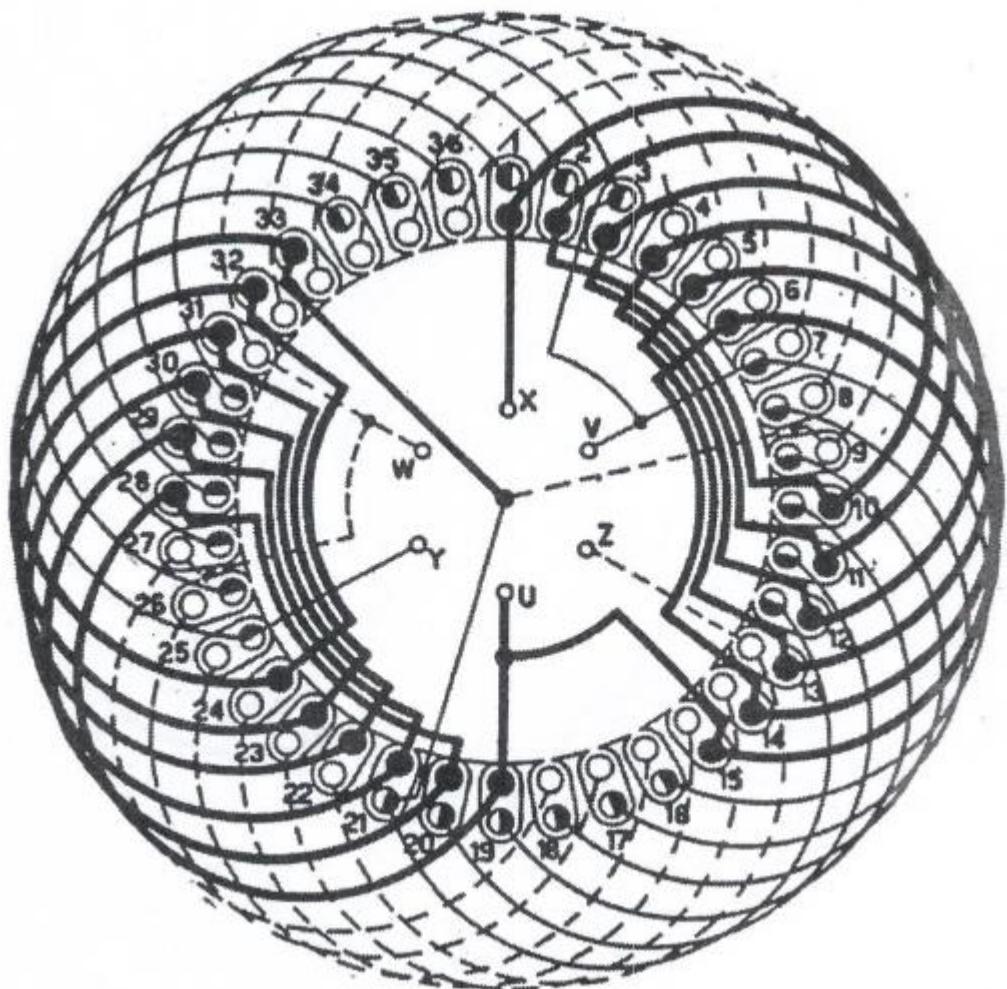

نوع التف	جانبان بالمحرى	سریات المجموعه	١
طريقة التوصيل	نهاية - بداية	معامل التف	٠.٨٣١
خطوة التف			١٠ : ١

محرك دلاندر  
٣٦ مجري / ٤ - ٤ قطب


$\Delta - \lambda\lambda$

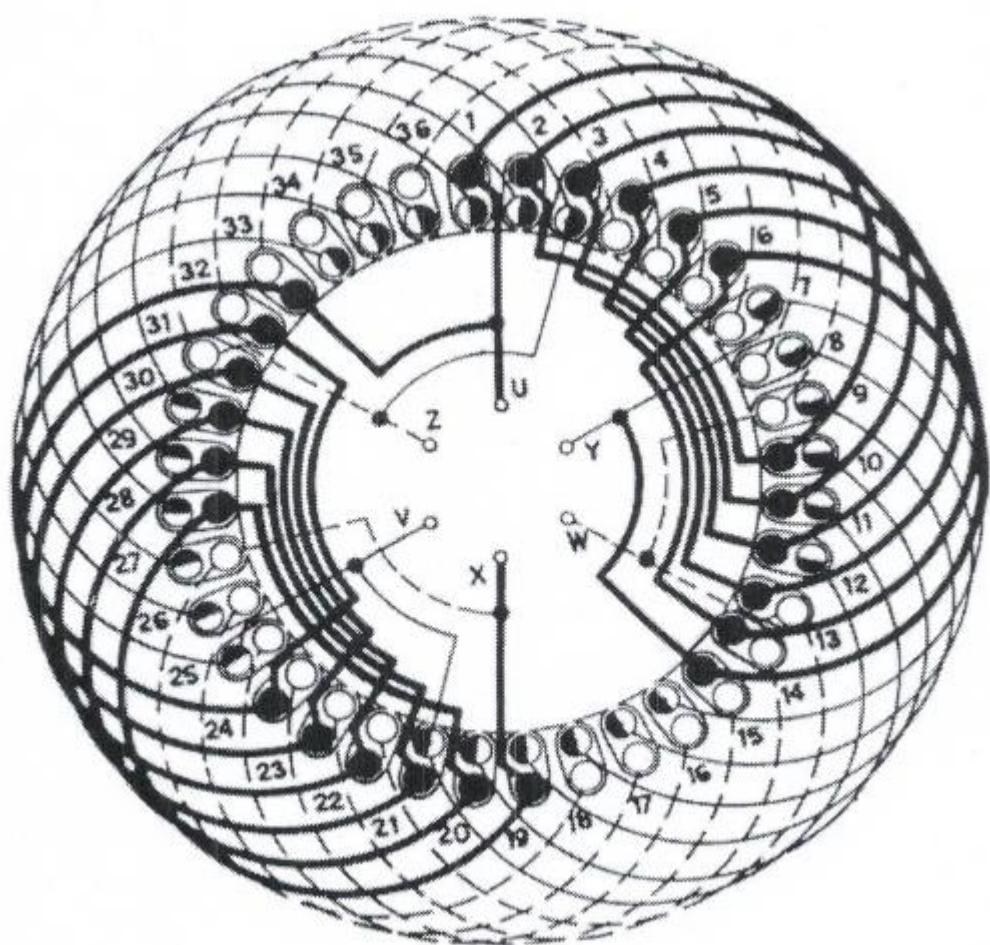

نوع اللف	جانبان بالمحرى	سريرات المجموعة	٦
طريقة التوصيل	نهاية - بداية	معامل اللف	٠.٨٣١
خطوة اللف	١٠ : ١		

محرك دلاندر  
٣٦ قطب / ٤ - مجري


$\Delta - \lambda\lambda$

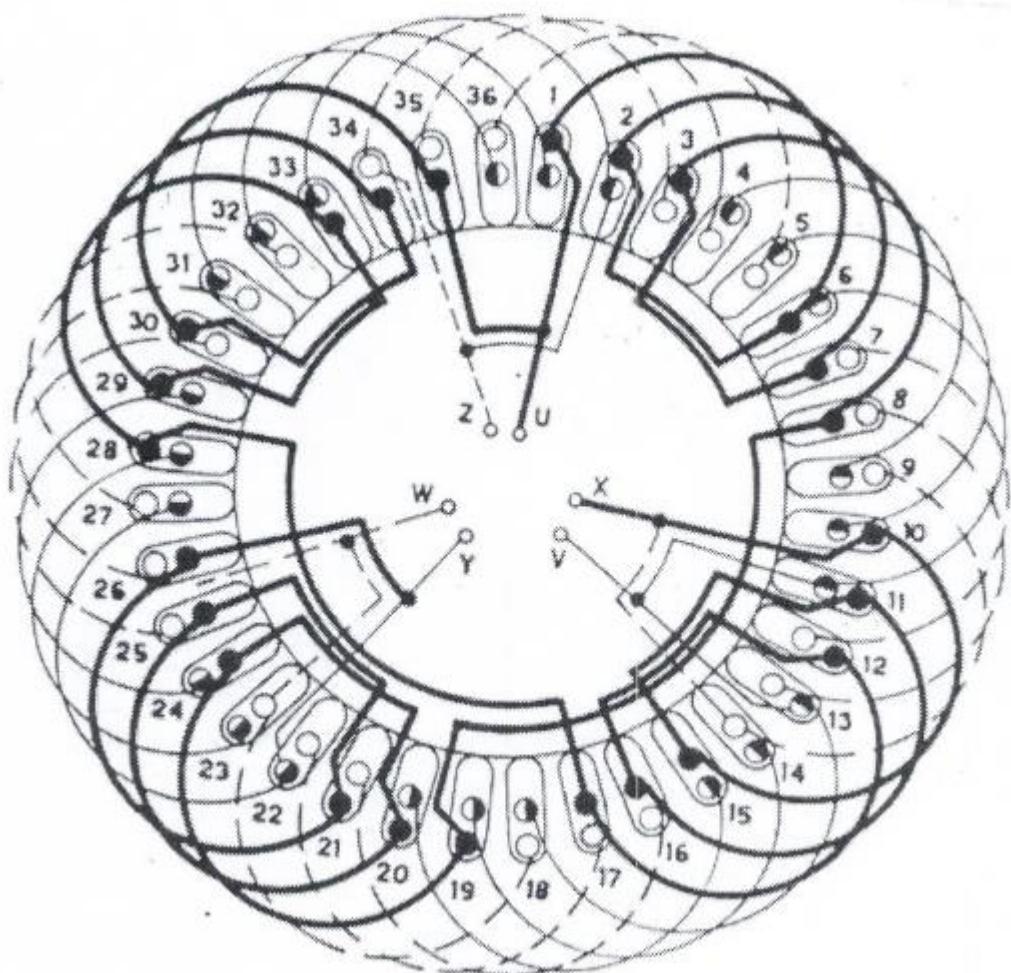

نوع اللف	جانبان بالمحرى	سریات المجموعه	٣
طريقة التوصيل	نهاية - بداية	معامل اللف	.٨٣١
خطوة اللف	١ : ١		

محرك دلاندر  
٤ مجرب / ٤ - ٨ قطب


$\Delta - \lambda\lambda$

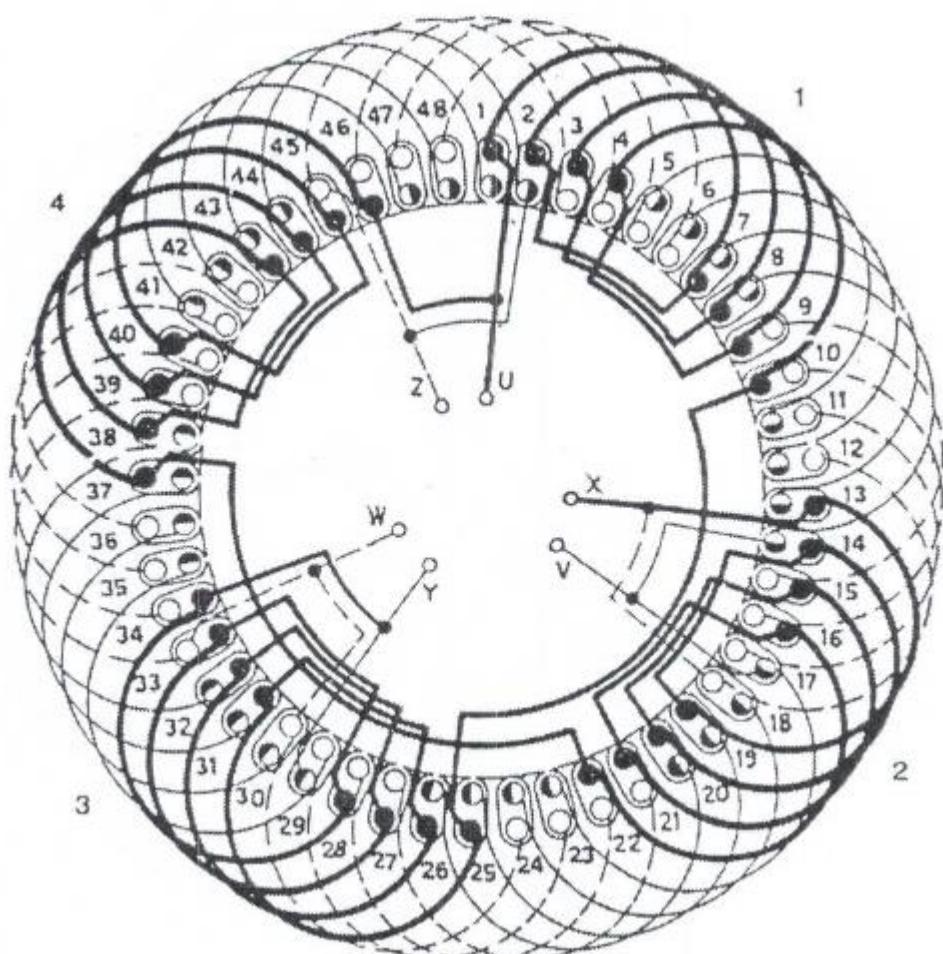

نوع اللف	جانبان بالمجرب	سريرات المجموعة	٤
طريقة التوصيل	نهاية - بداية	معامل اللف	٠.٨٣٧
خطوة اللف			٧ : ١

محرك دلاندر  
٤٨ قطب / ٤ مجرب


$\Delta - \lambda\lambda$

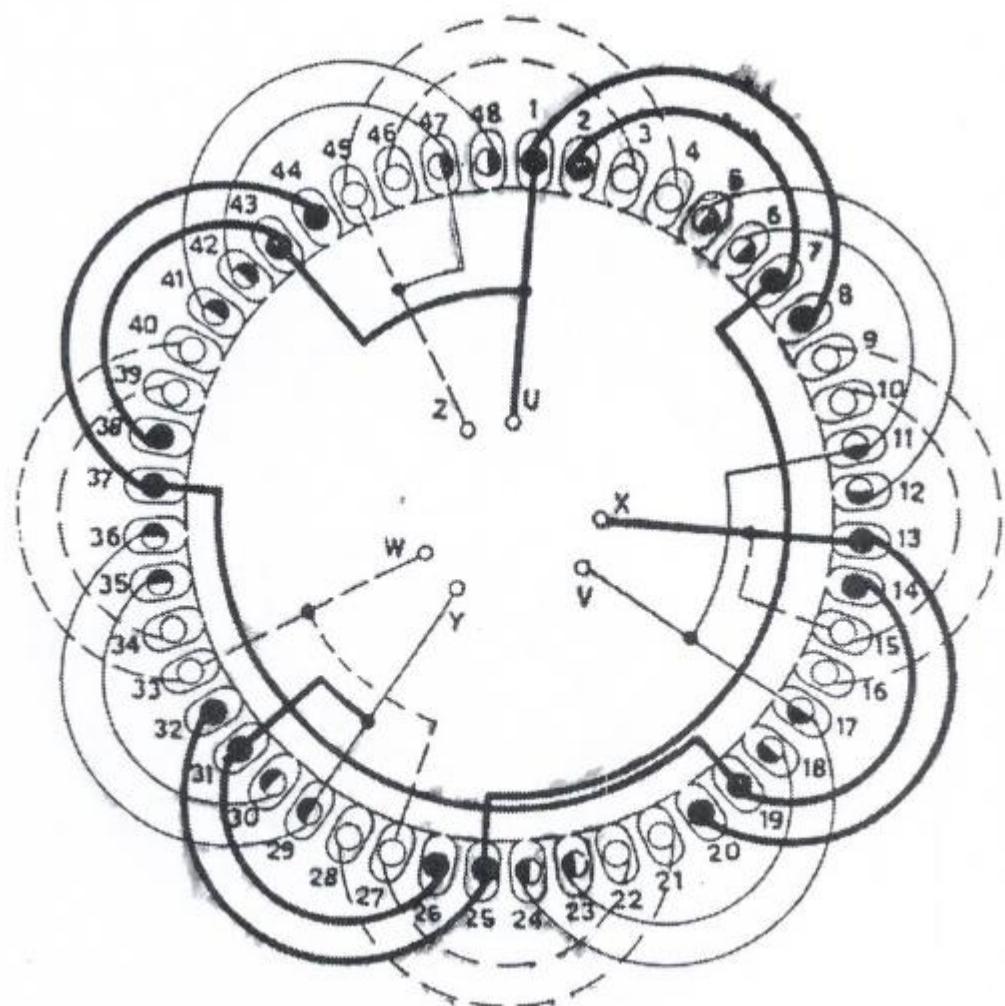

نوع اللف	طريقة التوصيل	متداخل	سريرات المجموعة	٢
طريقة التوصيل	نهاية - بداية	معامل اللف	سريرات المجموعة	٠.٩٦٦
خطوة اللف	١ : ٦ - ٨			

محرك دلاندر  
١٠ قطب / ٤ - ٨ مجري

$\lambda - \lambda\lambda$

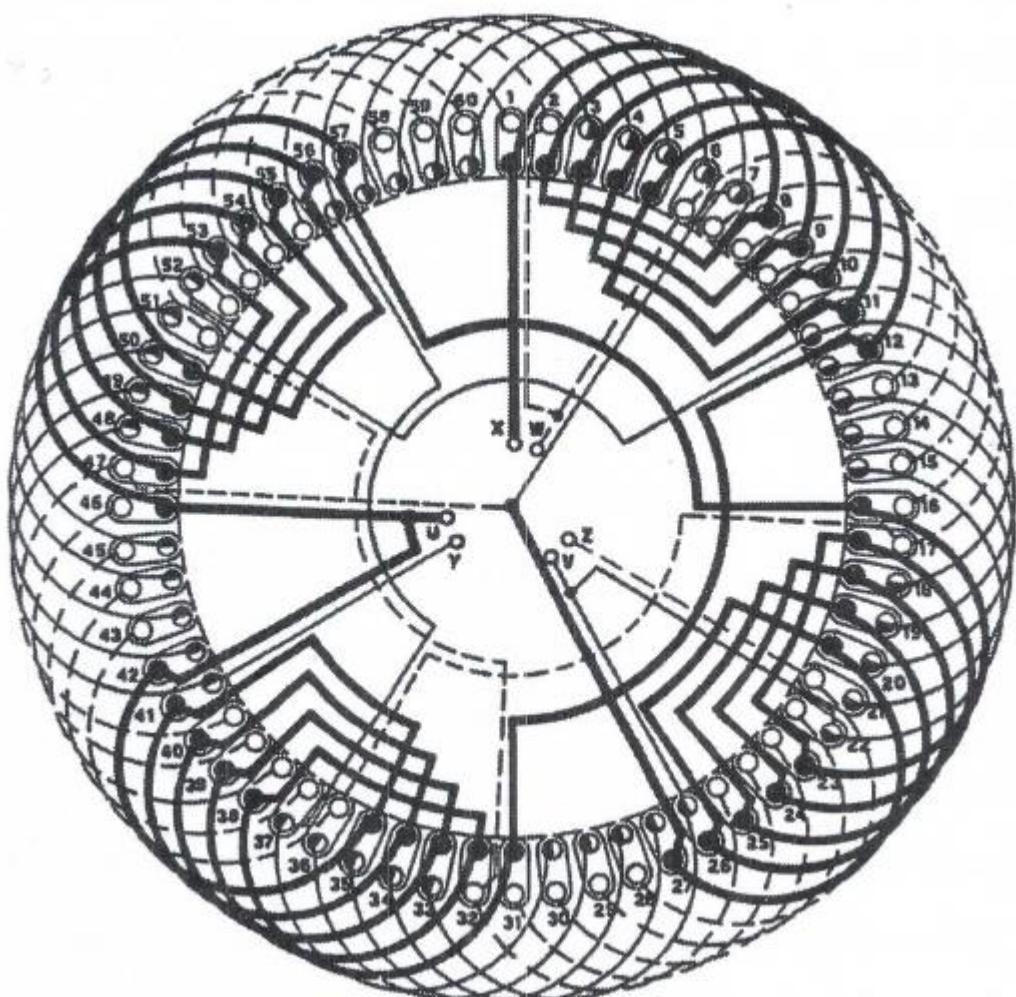

نوع اللف	جانبان بـ مجرى	سريرات المجموعة	و
طريقة التوصيل	نهاية - بداية	معامل اللف	٠.٨٢٩
خطوة اللف	٨ : ١		

## محركات قفص سنجاب وجه واحد

محركات الوجه الواحد تختلف نوعاً ما عن محركات الثلاث أوجه. فكما علمنا أن الملفات الموجودة بالمحرك ٣ فاز موزعة بالتساوي على كل فاز وعند إتصالها بالتيار تتولد ثلاث مجالات مغناطيسية بين كل مجال والجال الآخر زاوية معينة وبالتالي يبدأ المحرك دورانه بعزم الثلاث مجالاً. ولكن محركات الوجه الواحد تتصل بطرفان فقط. فإذا وصل بهما بداية ونهاية ملفات فازة واحدة فسيتولد مجال مغناطيسي واحد في لحظة واحدة يؤدي إلى فرملة المحرك بدلاً من دورانه. لذلك فهو يضع ملفات فازة أخرى. تحدث مجالاً آخر مع ملفات الفاز الأول حتى يتثنى للمحرك البدء في الدوران بقوة المجالين. ولذلك فعزم دوران محركات الوجه الواحد أقل من عزم دوران محركات الثلاث أوجه. وطبعاً أنك ستتجدد حجم المحرك الوجه الواحد أكبر من حجم محرك ثلاثة أوجه نفس القدرة. ولا يمكن تصميم محرك وجه واحد ليعمل بقدرات عالية فلا تتعذر قدرات محركات الوجه الواحد أكثر من ١٠ حصان. في حين أن محركات الثلاث أوجه تصل قدراتها إلى ماشاء ومنها أيضاً قدرات صغيرة جداً. ولذلك في حالة وجود مصدر تيار ٣ فاز يفضل أن تكون المحركات ثلاث أوجه. لأن عزم دوران محركات الثلاث أوجه أكبر وأعطال محركات الوجه الواحد أكثر لما يحتويه من ملحقات إضافية مثل مفتاح الطرد المركزي أو المكثف أو غيرها كما سنرى في التوصيل الخارجي.

وتتنوع طرق التقسيم لهذا المحرك رغم أنها في النهاية تخضع لنفس قوانين التوصيل الداخلي لمحركات الثلاث أوجه مع ملاحظة أن هنا سيكون التقسيم على أساس فازتين فقط بحيث كل فاز يكون نفس عدد أقطاب المحرك فإذا كان المحرك مثلاً ٤ قطب يقسم الفاز الأول بحيث يكون ٤ مجموعات متجاورة والتيار يمر بهم في إتجاه

معاكس وتسقط هذه المجموعات أولاً وتعتبر بمثابة الملفات الأساسية أو ملفات التشغيل . هذا بالنسبة للفاز الأول أو كما يسمى ملفات التشغيل .

أما بالنسبة للفاز الثاني فهو يقسم أيضاً بحيث ملفاته تكون متباورة والتيار فيهم في اتجاه معاكس . أو مجموعتين غير متباورتين ويمر التيار فيهم في إتجاه واحد .

وتسقط ملفات الفاز الثاني فوق ملفات التشغيل ويطلق على ملفات الفاز الثاني ملفات التقويم . ولا يتشرط في محركات الوجه الواحد أن يكون ملفات الفاز الأول (التشغيل) مساوية لملفات الفاز الثاني (التقويم) . فمن الممكن أن تكون ملفات التقويم أقل من حيث عدد الملفات أو اللفات أو سلك السلك . ومن الممكن أيضاً أن يكون التشغيل والتقويم متساويان في هذه النقاط أو بعضها . وهذا تبعاً لتصميم المحرك بالنسبة للتوصيل الخارجي فإذا كانت ستستمر ملفات التقويم بالدائرة أو سيفصل عنها التيار بعد بدء دوران المحرك مباشرةً .

ومن أكثر طرق التقسيم تطبيقاً هي أنه يحدد خطوة أكبر ملف بملفات التشغيل بالقانون :

$$* \text{خطوة أكبر ملف تشغيل} = \frac{\text{عدد المجاري}}{\text{عدد الأقطاب}}$$


أو

$$* \text{خطوة أكبر ملف تشغيل} = \frac{\text{عدد المجاري}}{\text{عدد الأقطاب الناجع}} + 1$$

**مثال :**

محرك وجه واحد ٣٦ مجرى / ٤ قطب

$$\text{خطوة أكبر ملف تشغيل} = \frac{36}{4} = 9$$

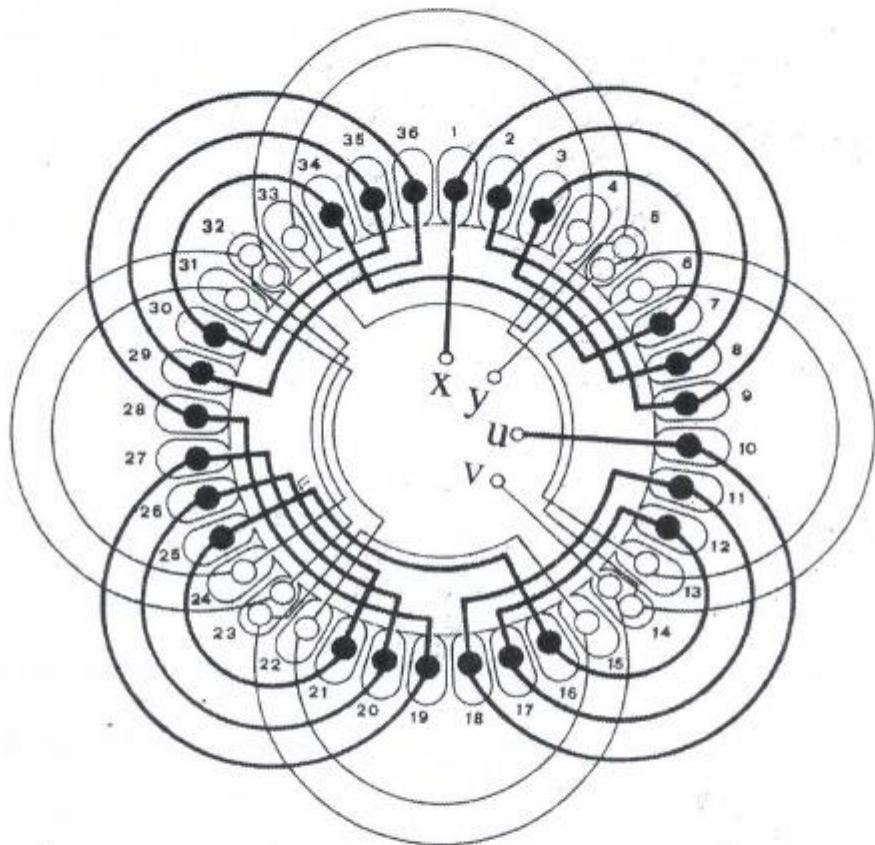

وضع ملفات التشغيل عبارة عن ٤ مجموعات متجاورة خطوة أكبر ملف فيهم ١:٥ وبداخله ١:٧ و ١:٩ ويتم تسقيطهم أولاً ويتصلوا معاً بنفس قوانين توصيل محركات الثلاث أوجه أي نهاية التيار يمر عكس الإتجاه حيث أن وضع المجموعات متجاور وأخرج الطرفان X-U و أخرج الطرفان Y-Z.

أما بالنسبة لملفات التقويم ولها في هذه الدائرة ثلاث مجاري داخل كل مجموعة. وضع ملف بين أول مجاري يمين مع أول مجاري في المجموعة الأخرى وكذلك أول مجاري من جهة الشمال أما المجاري الوسطى فقد وضع بها مشترك ملف يمين وآخر شمال. وأصبحت مجموعة التقويم مكونة من ملفين وأتصلت المجموعات الأربع معاً نهاية مع نهاية وبداية ويخرج الطرفان Y-Z.

#### ملاحظة :

من الممكن وضع ملف تقويم آخر بخطوة ٦:٦ مشترك مع ملف التشغيل وليس


بالضرورة أن تكون جميع ملفات التقويم في مجاري خاصة بها فمن الممكن أن تجد ملف تقويم فوق ملف تشغيل أو ملفين تشغيل معاً في مجاري واحدة أو أيضاً ملفين تقويم في مجاري واحدة.

### تطبيق المثال بالقانون الثاني :

$$\text{عدد المجاري} : \text{عدد الأقطاب الناجح} + 1 = \text{خطوة أكبر ملف}$$

$$10 : 4 + 1 = 36$$

$$\text{إذن خطوة أكبر ملف} = 10 : 1$$

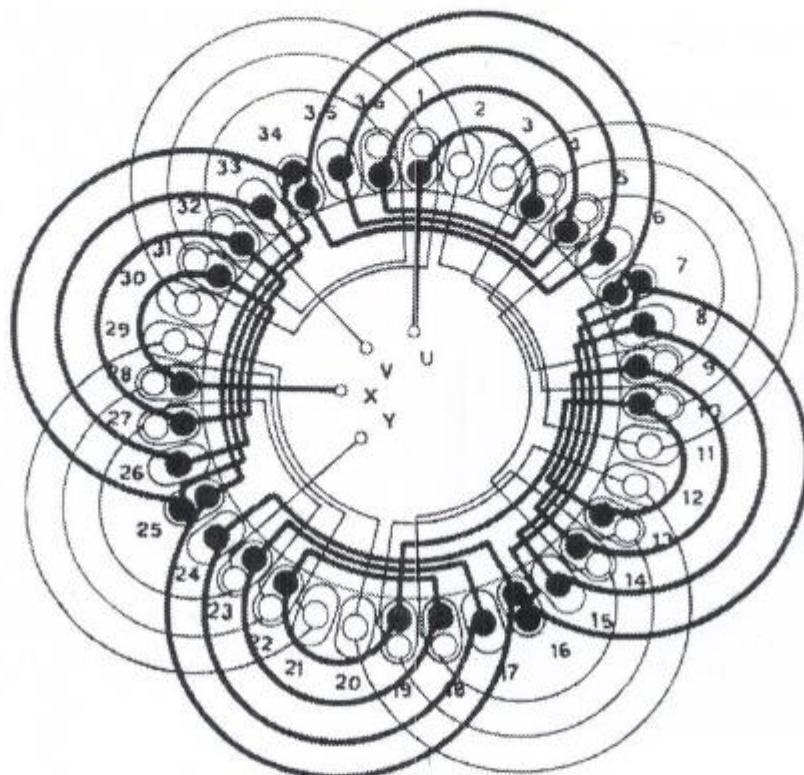


ونلاحظ في المثال السابق أنه وضع أيضاً 4 مجموعات تشغيل ولكن هنا أكبر ملف تم تسقيطه مشتركاً مع الملف الأكبر للمجموعة الأخرى بخطوة 10:1 وداخله ملف بخطوة 1:8 و 1:6 و 1:4 والمجموعة هنا مكونة من 4 ملفات والتوصيل بينهم نهاية مع نهاية والتيار يمر عكس الاتجاه وأنخرج طرفي التشغيل X - U

أما بالنسبة لملفات التقويم ولها هنا مجرتين داخل كل مجموعة وضع في كل مجرى ملف معاكس للملف الآخر بخطوة ١ : ٩ ثم وضع الخطوة الأصغر ١ : ٧ و ١ : ٥ فوق ملفات التشغيل وتم توصيلمجموعات التقويم بنفس القوانين بحيث يمر التيار في إتجاه معاكس وأخرج الطرفان ٢-٧.

### ملحوظة :

في محركات الوجه الواحد عدد ملفات داخل المجموعة الواحدة لا يشترط أن تكون متساوية ولذلك عند أخذ بيانات من محرك وجه واحد يجب عد جميع ملفات مجموعة واحدة من التشغيل كل ملف على حده وكذلك مجموعة واحدة من ملفات التقويم . نفس الشيء بالنسبة لقطر السلك يقاس قطر سلك التشغيل وقطر سلك التقويم .

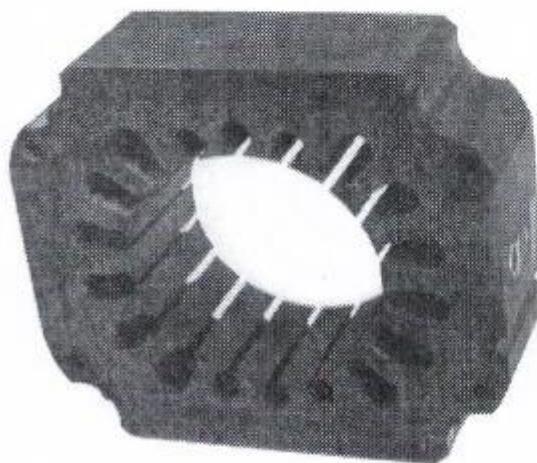


توجد بعض محركات ١ فاز مجاريها غير متساوية ويجب مراعاة ذلك عند التسقيط فلا يمكن البدء من أي مجرى .

# التوصيل الخارجي لمحركات الوجه الواحد

تعدد طرق توصيل محركات الوجه الواحد بـأي تصميم الملفات من الداخل ونسبة عدد ملفات التقويم بالنسبة لعدد ملفات التشغيل.


## ١- توصيل المحرك مع مكثف دائم بالدائرة

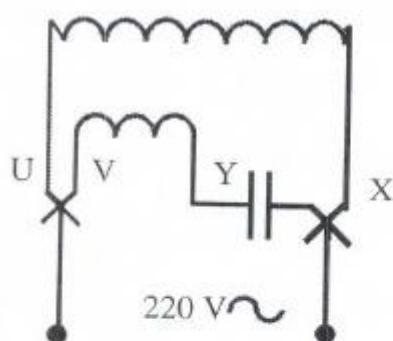

وفي هذه الطريقة يجمع أي طرف تشغيل مع أي طرف تقويم بطرف من مصدر التيار. ثم يصل المكثف بين طرف التشغيل والتقويم الآخرين. والطرف الثاني لمصدر التيار يصله بطرف المكثف المتصل مع طرف التشغيل. وتكون ملفات التقويم في هذه الحالة تساوى عدد ملفات التشغيل تقريباً. أما بالنسبة لمساحة مقطع سلك التقويم فمن الممكن أن


تساوى مع مساحة مقطع سلك التشغيل أو أقل منه تختلف في تصميم محرك إلى محرك آخر كذلك سعة المكثف هنا فهي مرتبطة بمقاومة ملفات التقويم فكلما زادت مقاومتها انخفضت سعة المكثف ولذلك ستتجدد سعة المكثف الدائم في الدائرة عادةً أقل من سعة المكثف الذي يخرج من الدائرة والمكثف الدائم في الدائرة له دور أساسى في التشغيل وتلفه يؤدي إلى عدم قدرة المحرك على الدوران. ولا يمكن الغاء المكثف أو ملفات التقويم وبده دوران المحرك بدفعه يدوياً فهنا قدرة المحرك معتمدة على مساحة مقطع سلك التشغيل والتقويم معاً فإذا عمل المحرك بملفات التشغيل فقط فسيحترق خاصةً إذا كان يعمل بالحمل. وعند تغيير المكثف في هذه الطريقة غيره بمكثف نفس السعة قدر المستطاع فالزيادة في سعة المكثف تؤدي إلى ارتفاع في شدة التيار وهذا مكثف دائم في الدائرة فيكون تأثيره على إتلاف المحرك تأثيراً مباشراً.

## ٢- توصيل المحرك مع مفتاح طرد مركزي (Centrifugal switch)

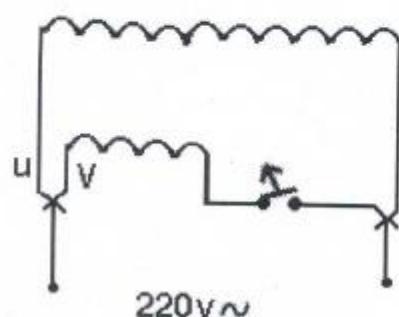

وفي هذه الطريقة يجمع أى طرف تشغيل مع أى طرف تقويم بطرف من مصدر التيار ثم يصل طرف مفتاح الطرد المركزي مع طرف التشغيل والتقويم الآخرين والطرف الثانى لمصدر التيار يصله بطرف المفتاح المتصل مع طرف التشغيل وفي هذه الحالة يكون سلك التقويم وعدد لفاته أقل من سلك التشغيل فى حدود الثنين تقريباً. ولذلك لا يمكن لملفات التقويم أن تظل بالدائرة طوال فترة تشغيل المحرك. بل يجب فصلها سريعاً بعد دوران المحرك مباشرةً وهذه هي وظيفة مفتاح الطرد المركزي فعندما يكون المحرك في حالة سكون تكون نقاط توصيل هذا المفتاح في وضع توصيل وعند دوران المحرك ووصوله إلى سرعته تفصل نقاط التلامس وبالتالي ينقطع التيار عن ملفات التقويم ويكملاً المحرك دورانه بقوة المجال المولد من ملفات التشغيل فقط. أذن فالتفويم هنا وظيفته فقط بدء الدوران مع ملفات التشغيل.

وبالتالي فسمك سلك ملفات التشغيل وحده يتحمل شدة تيار المحرك أثناء الدوران ففي حالة حدوث عطل بملفات التقويم أو مفتاح الطرد المركزي يمكن بدء دوران المحرك بدفع العضو المتحرك يدوياً وبعدها سيكمل المحرك دورانه بقدرته.

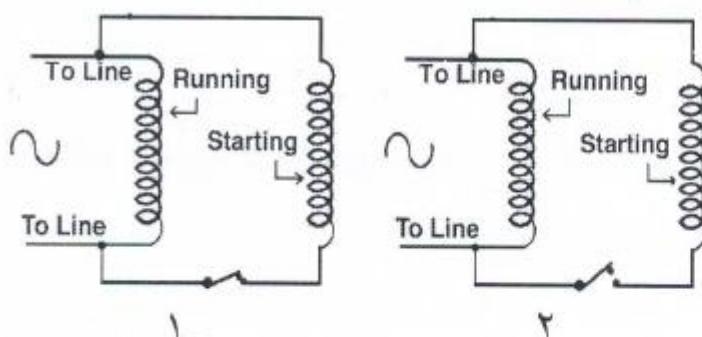


الدائرة رقم ١ توضح وصول التيار إلى ملفات التشغيل وملفات التقويم لحظة بدء الدوران حيث أن مفتاح الطرد المركزي موصل.


الدائرة رقم ٢ بعد دوران المحرك وقد فصل التيار عن ملفات التقويم بعد فصل مفتاح الطرد المركزي.

تعدد أشكال  
مفتاح الطرد  
المركزي. ودائماً  
الفكرة أنه يركب  
على الأكس ثقل مع  
ياباً وأمامه قطعة فبر  
تكون ملامسة  
للكونتاك المركب  
في غطاء المحرك.


وعند الدوران ينفرج  
الثقل ويرجع بقطعة  
الفبر للخلف فيفصل  
الكونتاك. ونوع  
آخر يكون الجزء  
الثابت منه عبارة عن

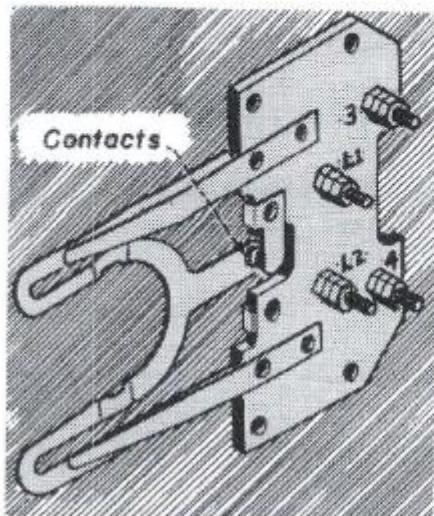


قطعة الفبر

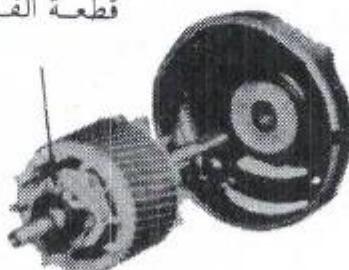

الأذرع

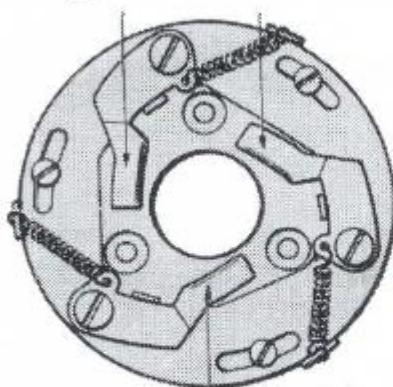

قطعتي النحاس

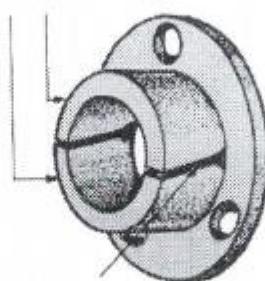


قطعتين من النحاس بينهم عازل والجزء المتحرك عبارة عن ثلاث ذراعات موصلين معاً  
ويكونوا ملامسين قطعتي النحاس (في وضع توصيل) وعند الدوران ينفرج الثلاث  
أزرع بعيداً عن قطعتي النحاس فيصبحوا (في وضع فصل).

### ٣- توصيل المحرك برييلي حراري (PTC)

ويعرف برييلي الإلكتروني وظيفته نفس وظيفة مفتاح الطرد المركزي وهي فصل التيار  
عن ملفات التقويم بعد بدء الدوران. وليس لهذا الريللي أي أجزاء ميكانيكية أو ريشة  
تلامس ولكنه مكون من مادة معينة مقاومتها صغيرة جداً وهي درجة الحرارة  
العادية وترتفع قيمة مقاومتها كلما ارتفعت درجة حرارتها. وبالتالي فعند توصيل  
المotor بالمنبع يصل التيار إلى ملفات التشغيل وملفات التقويم من خلال مقاومة الريللي

الإلكترونى التى تكون قيمتها صغيرة جداً وبمرور التيار داخلها ترتفع قيمتها لتصل إلى أكثر من مليون أوم فلا يستطيع التيار المرور من خلالها. فتخرج ملفات التقويم من الدائرة . وبالتالي فمن الممكن أن يحل الريلى الحرارى محل مفتاح الطرد المركزى أو ريلى التيار . وفي مثل هذه الحالة لا يجب إعادة تشغيل المحرك بعد إيقافه مباشرةً . ولكن على الأقل بعد مرور دقيقتين كى تنخفض مقاومة الريلى مرة أخرى .


#### ٤- توصيل المحرك بمفتاح طرد مركزى ومكثف ببدء

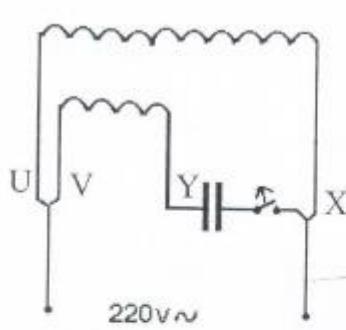

التوصيل كما بالطريقة الثانية ولكن هنا أضاف المكثف بالتالى مع ملفات التقويم وهنا أيضاً ستنفصل ملفات التقويم عن التيار هى والمكثف أيضاً وبالتالي فسمك سلك التقويم وعدد لفاته أقل من سلك التشغيل فى حدود  $\frac{2}{3}$  تقريباً.


والمكثف فى هذه الطريقة يعتبر مساعداً مع ملفات التقويم فى زيادة عزم بدء دوران المحرك وفي أكثر الأحيان تكون سعته أكبر من سعة المكثف الدائم فى الدائرة.

#### ٥- توصيل المحرك بمفتاح طرد مركزى ومكثف ببدء وأخر دائم.

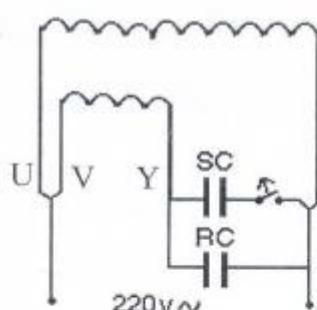

وعادةً تستخدم هذه الطريقة لحركات أكبر من ٢ حسان تقريباً وهو يبدأ بسعة المكثفين المتصلين معاً على التوازى والثانان معاً توالي مع ملفات التقويم فتكون سعة المكثفات فى التوازى تساوى سعة مكثف التقويم (SC) + (SC) سعة مكثف الدوران الدائم فى الدائرة (RC) وبالتالي يبدأ المحرك بعزم دوران كبير وشدة تيار عالية وبعد الدوران يفصل مكثف البدء ويظل مكثف الدوران بالدائرة.

## ١- توصيل المحرك بrielly تيار

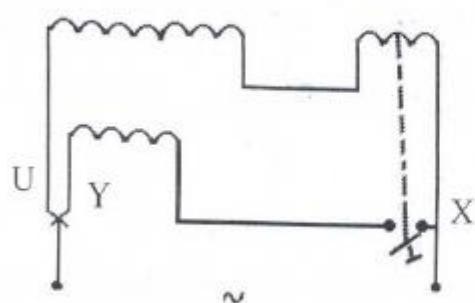

وظيفة ريلى التيار هى نفس وظيفة مفتاح الطرد المركبى. وهو مكون من ملف بعدد لفات قليلة وسمك كبير نسبياً لأن ملف الريلى يتصل بالتالى مع ملفات التشغيل. نقطة تلامس فى وضع طبيعى مفصوله (NO) وتتصل بالتالى مع ملفات التقويم ومشترك البويبة ونقطة التلامس يتصل بطرف تيار.




### \* فكرة التشغيل:

لحظة توصيل المحرك بالمنبع يمر تيار فى ملفات التشغيل وملف الريلى أما التقويم دائرة ملفات التشغيل (لأن نقطة تلامس الريلى فى وضع فصل) فيمر تيار عالي فى ملفات التقويم فيجذب ملف الريلى نقطة التلامس وتتصبح فى وضع توصيل (NC) فيمر تيار فى ملفات التقويم فيبدأ المحرك دورانه فتنخفض شدة التيار المارة فى التشغيل وملف الريلى فتضعف قوة مجاله المغناطيسى فتفصل نقطة تلامس الريلى وتخرج ملفات التقويم من الدائرة. وتم هذه العملية فى لحظات لا تتعدى الثانية الواحدة أو أكثر قليلاً. لأنه كما تعلم إذا ظل ملف التقويم فى الدائرة مدة أكثر سيحترق ولا يتم توصيل أي ريلى تيار مع أي محرك فالريلى الذى يعمل مع محرك ٦/١ حصان مثلا لا يمكنه توصيله مع محرك ٣/١ حصان وهكذا لأن عمل الريلى معتمد أساساً على قيمة تيار البدء وقيمة تيار الحرك أثناء التشغيل. فإذا كانت قيمة تيار البدء أقل من المصمم لها ملف الريلى فلن يستطيع غلق نقطة التلامس وكذلك إذا كانت شدة تيار الحرك أثناء الدوران أكبر من المصمم لها ملف الريلى

فستظل نقطة التلامس مغلقة بقوة المجال المتولد من ملف الريلى.

(يستعمل ريلى التيار فى أكثر الأحيان فى تشغيل محركات الثلاجة الكهربائية)


#### ٧- توصيل المحرك بريلى تيار ومكثف بدء

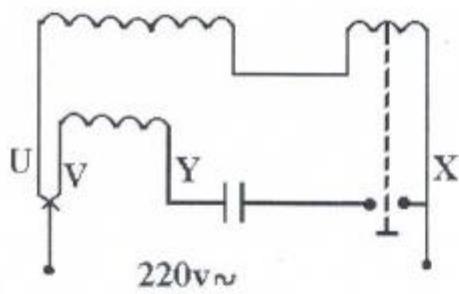

التوصيل مثل الدائرة السابقة رقم (٦) مع زيادة مكثف البدء الموصل بالتوالى مع ملف التقويم والتقويم والمكثف توالى مع نقطة تلامس الريلى فعند فصل نقطة التلامس تخرج ملفات التقويم والمكثف معاً من الدائرة.

وظيفة المكثف هنا هي زيادة عزم بدء الدوران وتكون سعته مرتفعة.

#### ٨- توصيل المحرك بريلى تيار ومكثف بدء ومكثف تشغيل

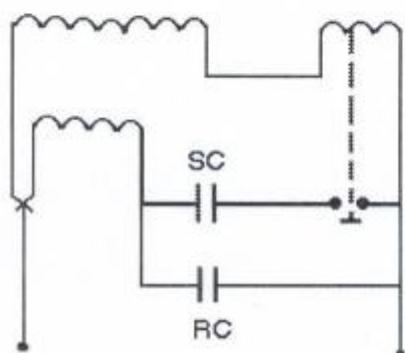

وهنا يبدأ المحرك بسعة المكثفين معاً على التوازى فيبدأ بعزم دوران عالى جداً وبعد الدوران يفصل مكثف البدء (SC) ويظل مكثف التشغيل (RC) بالتوالى مع ملفات التقويم في الدائرة.


#### ٩ - توصيل المحرك بريلى فولت ومكثف بدء ومكثف تشغيل :

يختلف ريلى الفولت عن ريلى التيار فى تكوينه وتقريراً عكسه تماماً فنقطة تلامس ريلى التيار وضعها الطبيعي مفصول بينما نقطة تلامس ريلى الفولت وضعها الطبيعي موصل . ملف ريلى التيار يتصل بالتوالى مع ملفات التشغيل ولذلك عدد لفاته قليلة

وقطره كبير وريلى الفولت ملفه يتصل بالتوازى مع ملفات التقويم ولذلك عدد لفاته كثيرة وقطره رفيع . وعند توصيل المحرك بالمنبع ولحظة البدء يكون فرق الجهد على ملفات التقويم منخفض فتظل نقطة تلامس ريلى الفولت مغلقة ويصل تيار ملفات التقويم وبعد الدوران يرتفع الفولت على ملفات التقويم فتجذب البوبينه الكونتاكت فيفصل التيار عن مكثف البدء .

#### ملاحظات:

- قليل من محركات الوجه الواحد يكون عدد لفات التقويم أكثر قليلاً من التشغيل .
- في بعض حالات يلف عدد قليل من اللفات في ملف تقويم عكس باقى اللفات وذلك يزيد من عزم بدء الدوران . مع ملاحظة أن هذه العملية لا تتم إلا في حالة خروج التقويم من الدائرة .

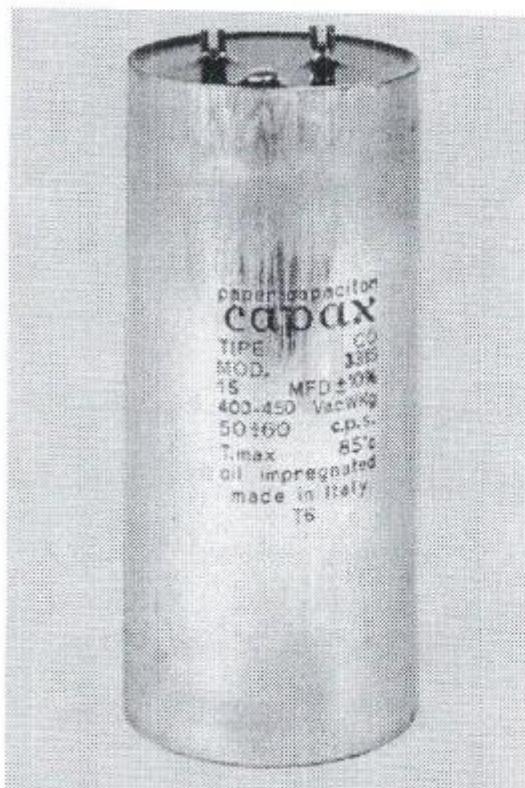

#### كيفية اختبار المكثف

يعرف المكثف بأسماء لغات أخرى مثل كباتور أو كوندنسير وكل مكثف له سعة معينة تمقاس بالميكروفرايد (MF)

وإختبار صلاحية المكثف من الممكن استخدام الأومتر بتوصيله على طرفي المكثف فيعطي قراءة أوم صغيرة ثم ترتفع تدريجياً بسرعة أى يعود مؤشر الأومتر إلى وضعه الطبيعي . وإذا لم يتحرك مؤشر الأومتر بدل طرفيه على المكثف . وإذا لم يتم تبديل طرفي الأومتر فسيتحرك المؤشر في المرة الأولى فقط أما المرات التالية فلن يعطى قراءة .

ومن الممكن أن يعطى المكثف قراءة ولكن تكون سعته أضعف لا يقدر على بدء حركة المحرك وفي هذه الحالة يفضل اختبار المكثف بتوصيل طرفيه بمصدر الكهرباء

مع قياس شدة تياره واستخدام المعادلة الآتية لتحديد سعته التقريرية.

$$\text{السعة بالميكروفراد} = \frac{\text{شدة التيار} \times 3180}{\text{فولت} 220}$$

ويراعى الدقة في قراءة شدة التيار


ملحوظة :

- في حالة فك أو توصيل أطراف مكثف داخل دائرة يجب عمل قصر على طرفيه لتفریغ شحنته حتى لا تتفرغ فيك . ويفضل أن يكون تفريغ الشحنة من خلال مقاومة وليس توصيل طرفيه مباشرةً خاصاً في المكثفات عالية السعة .
- مكثف البدء تكون في العادة سعته أعلى ومن النوع ذات السائل الكهربائي أما المكثف الدائم فيكون من النوع الورقى المشبع بالزيت (Oil impregnated paper)

وإذا استخدم مكثف بدء كمكثف دائم بالدائرة فسينفجر حتى إذا كان نفس سعة المكثف الدائم .


- عند توصيل مكثفين على التوازي تكون السعة الكلية تساوى سعة المكثف الأول + سعة المكثف الثاني
- عند توصيل المكثف بالتيار لتحديد سعته لا يجب تركه فترة طويلة . وقبل توصيله بالتيار يجب التأكد بواسطة الأومتر أنه ليس في حالة شورت .

محرك ١ فاز  
١٢ مجري / ٢ قطب

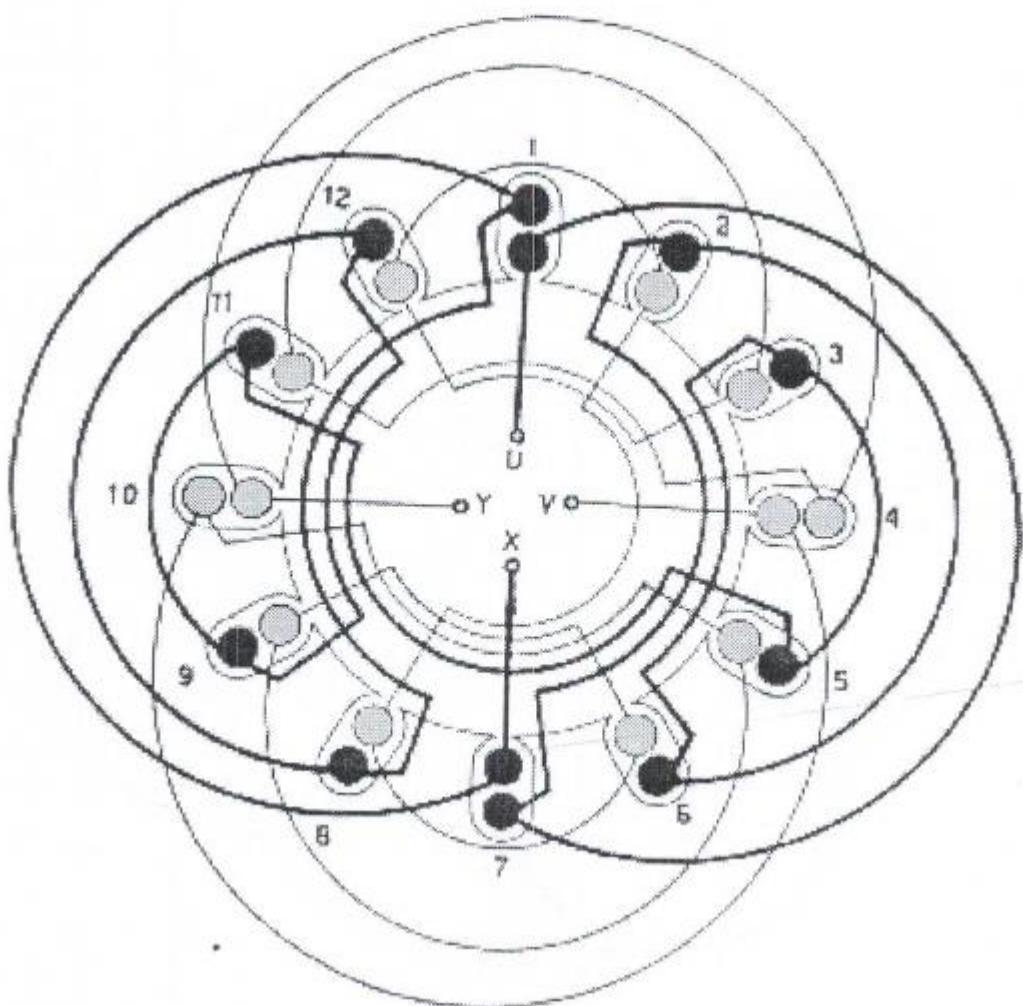


التقويم		التشغيل	
٧ - ٥ - ٣ : ١	خطوة	٧ - ٥ - ٣ : ١	خطوة
نهاية	-	نهاية	-
نهاية	-	نهاية	-

**محرك ١ فاز  
١٢ مجري / ٤ قطب**

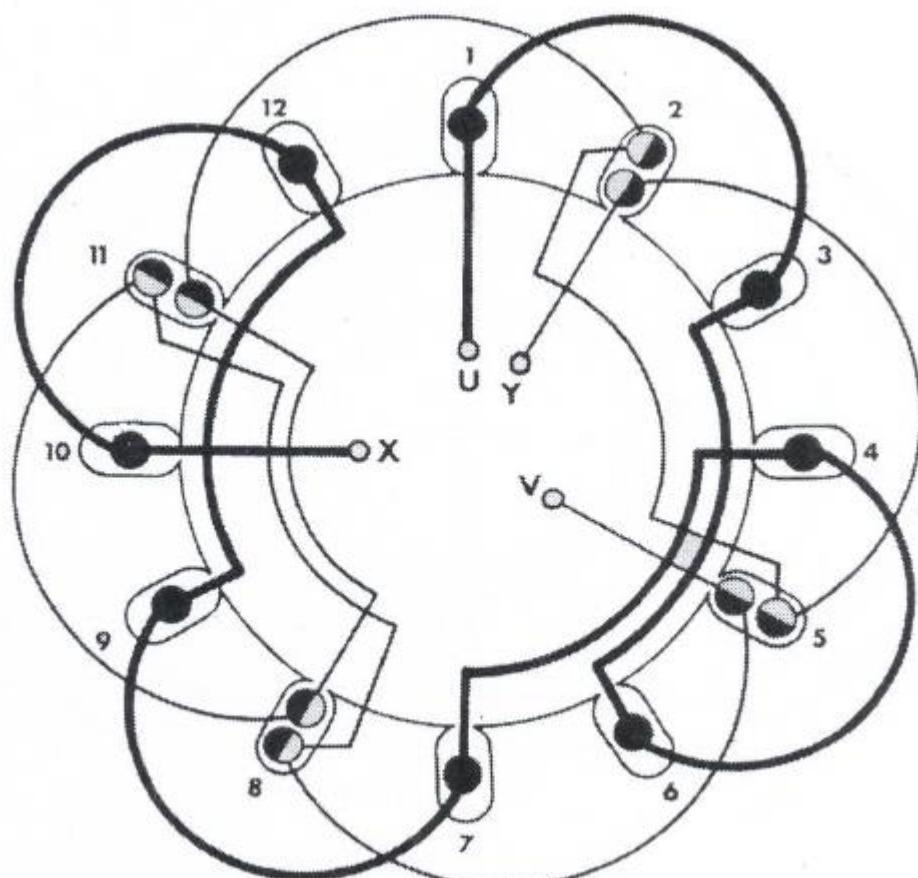


التناظر		التشغيل	
٤ : ١	خطوة	٣ : ١	خطوة
نهاية - نهاية	التوصيل	نهاية - نهاية	التوصيل

محرك افاز  
١٨ مجري / ٢ قطب

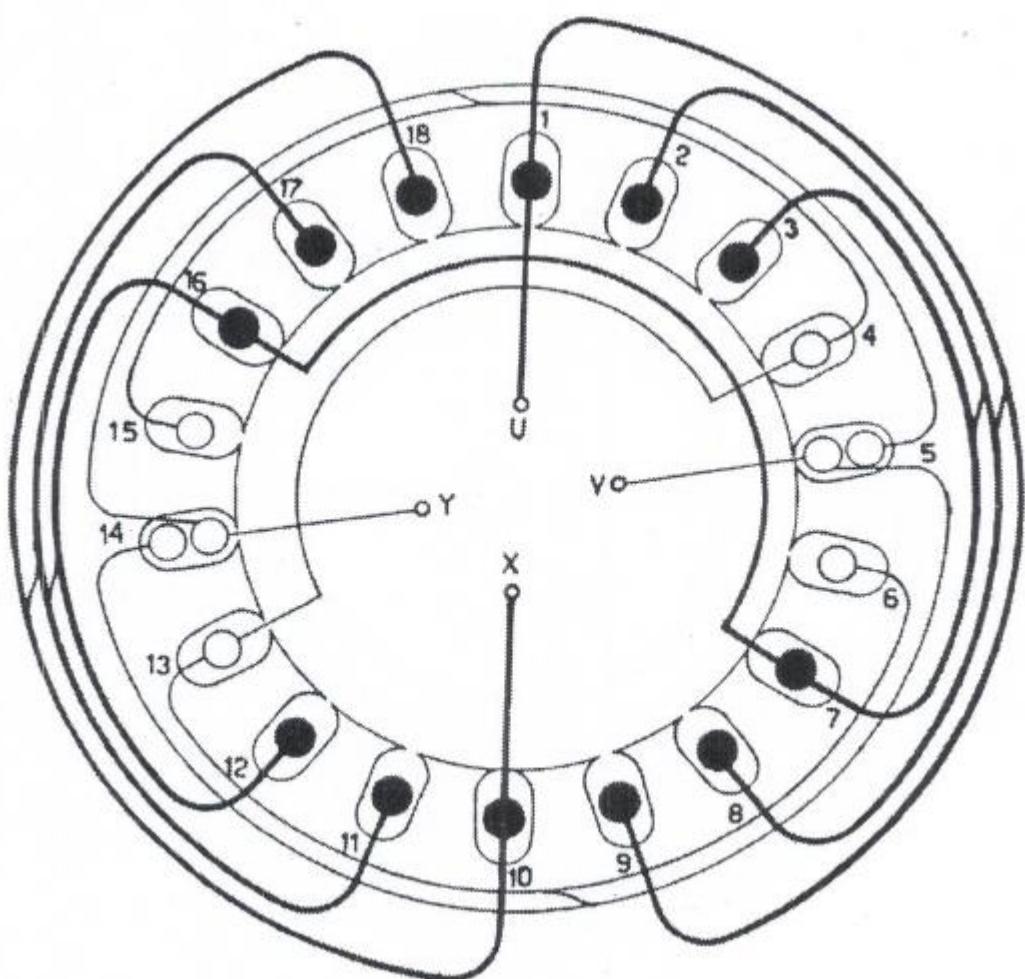


التفوييم		التشغيل	
خطوة	الخطوة	خطوة	الخطوة
١٠ - ٨ : ١	الخطوة	٩ - ٧ - ٥ : ١	الخطوة
نهاية - نهاية	التصويم	نهاية - نهاية	التشغيل

**محرك افاز  
٢٤ مجري / ٢ قطب**

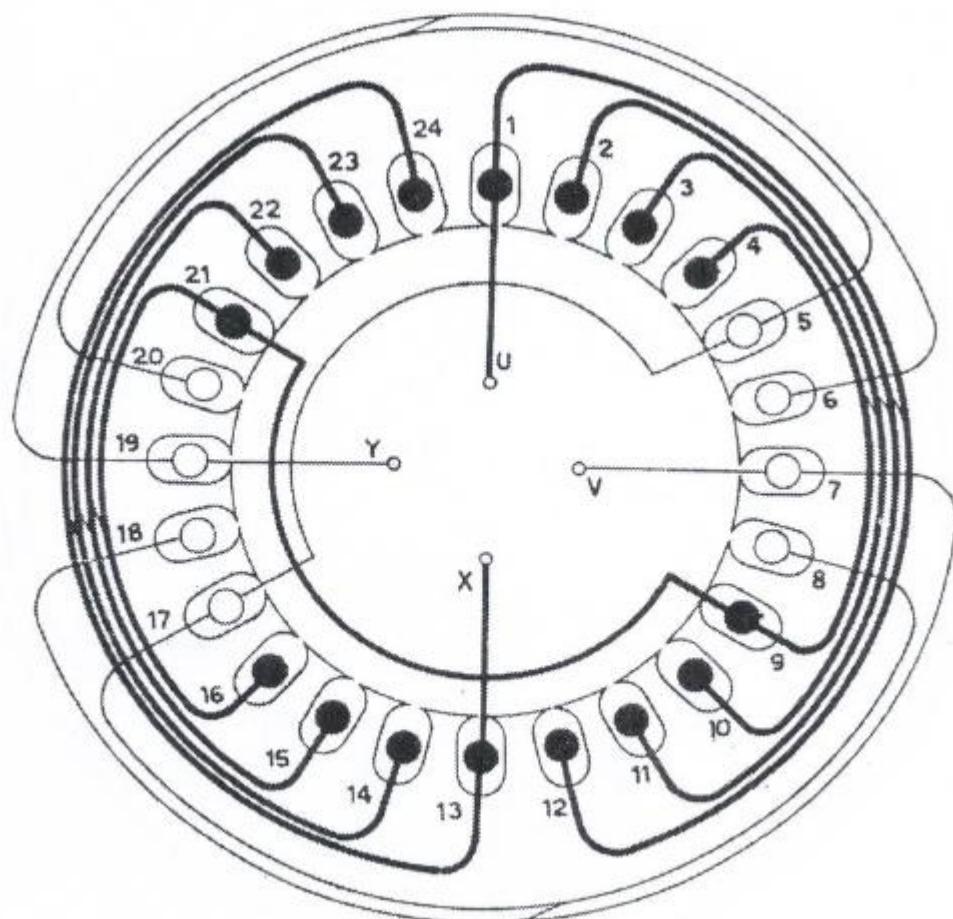


التفاهم		التشغيل	
١٠ - ١٢ : ١	خط وة	١٢ - ٨ - ٦ : ١	خط وة
نهاية - نهاية	التوصيل	نهاية - نهاية	التوصيل

محرك ١ فاز  
٢٤ مجري / ٢ قطب

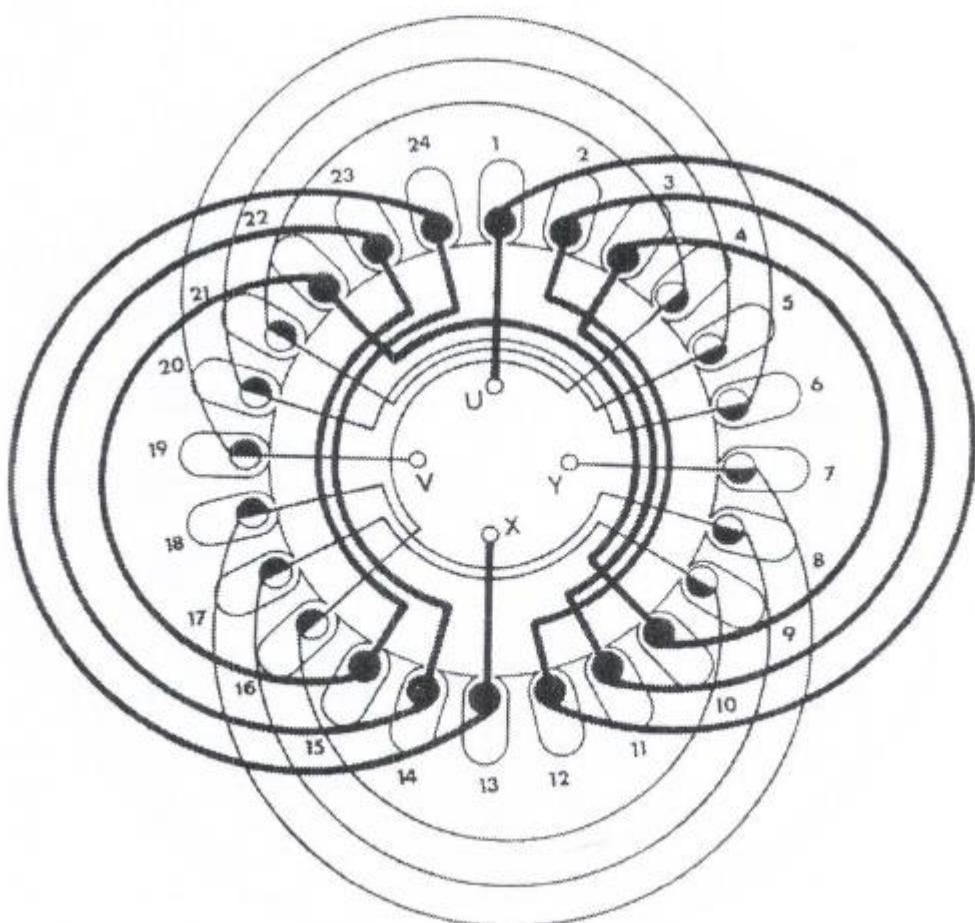


التقويم	الخطوة	التسلق	خطوة
١٠ - ٨ : ١	خطوة	١٠ - ٨ : ١	خطوة
نهاية - نهاية	الوصيل	نهاية - نهاية	الوصيل

**محرك ١ فاز  
٢٤ مجري / ٤ قطب**

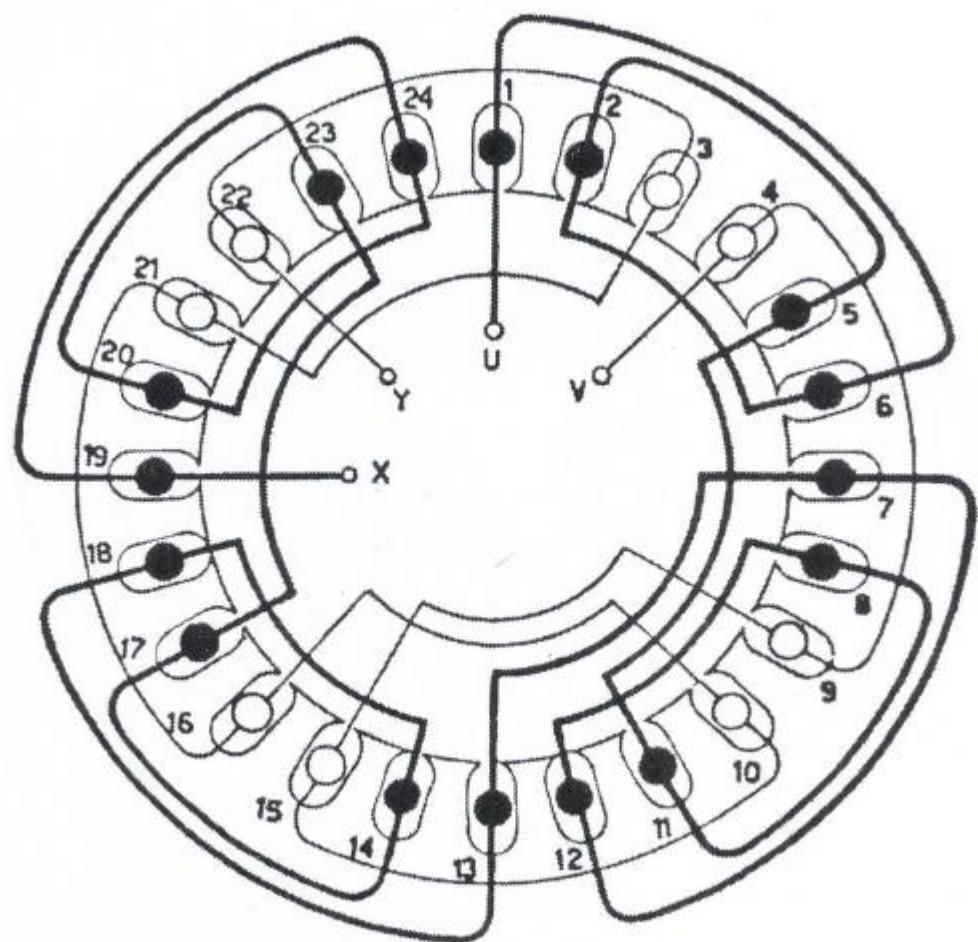


التقويم		التشغيل	
٦ : ١	الخطوة	٦ - ٤ : ١	الخطوة
نهاية - نهاية	التصويم	نهاية - نهاية	التصويم

**محرك ١ فاز  
٤٤ مجري / ١٢ قطب**

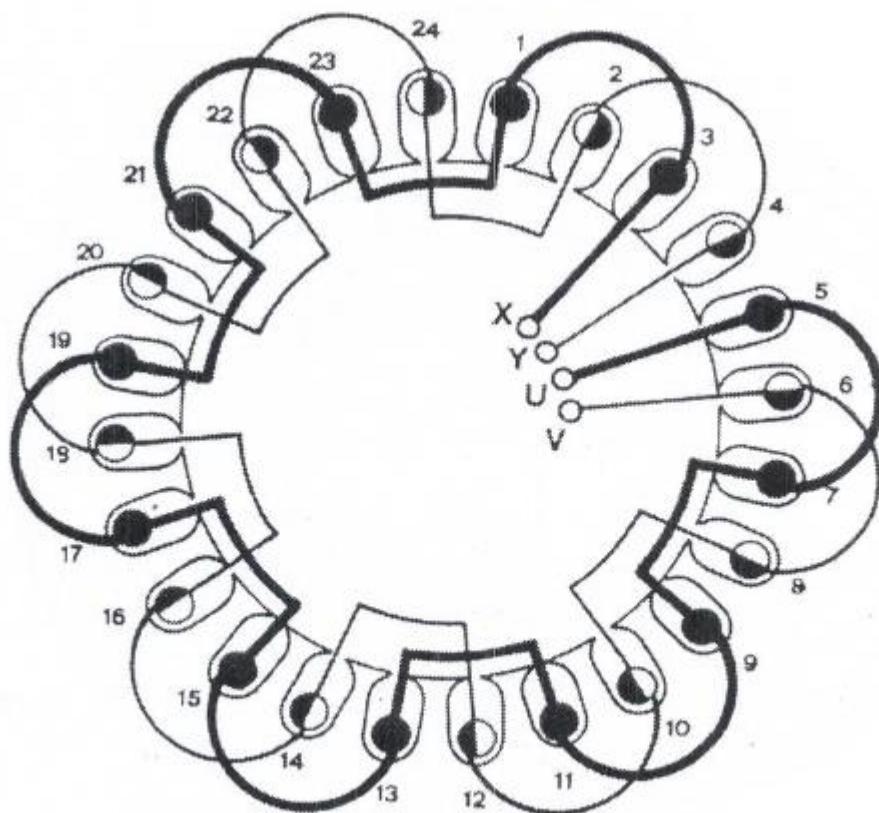


التقويم	التشغيل
٣:١	خطوة
نهاية - بداية	الوصيل التوصيل

**محرك ١ فاز  
٣٠ مجري / ٢ قطب**

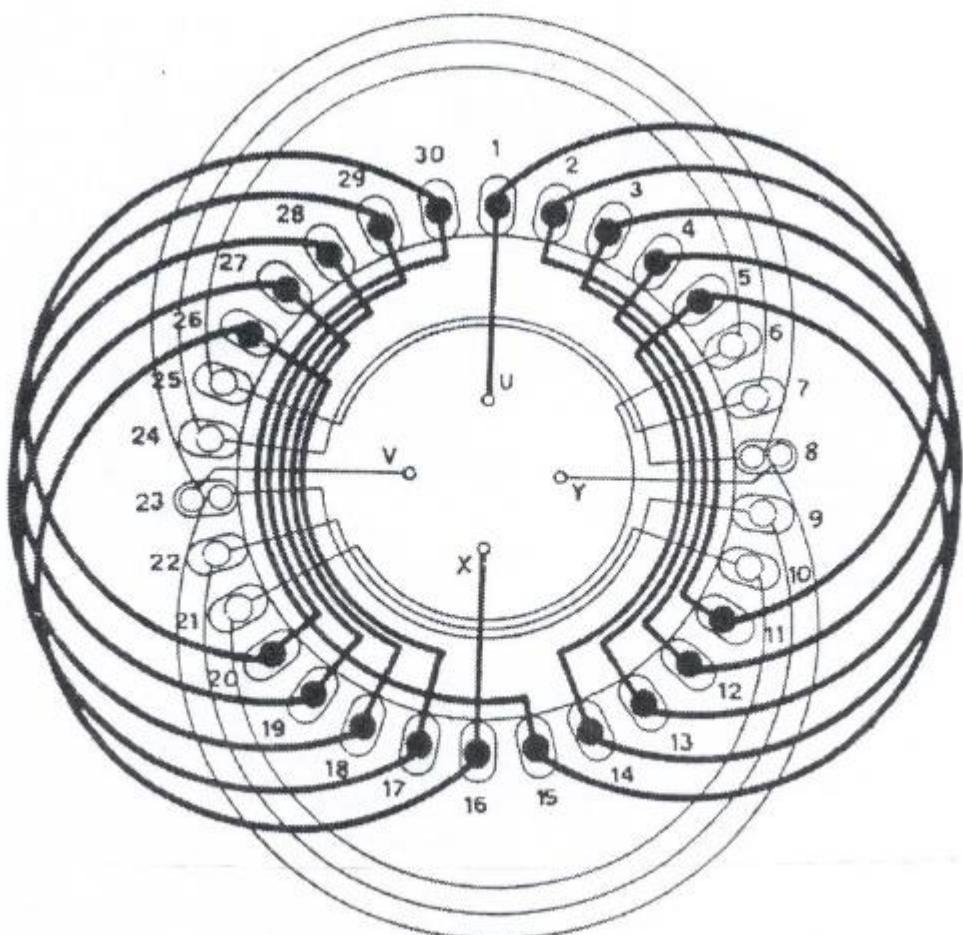


التقويم		التشغيل	
الخطوة	الخطوة	الخطوة	الخطوة
١٦-١٤-١٢ : ١	الخطوة	١١ : ١	الخطوة
نهاية - نهاية	التصویل	نهاية - نهاية	التصویل

محرك افاز  
٣٢ مجري / ٤ قطب

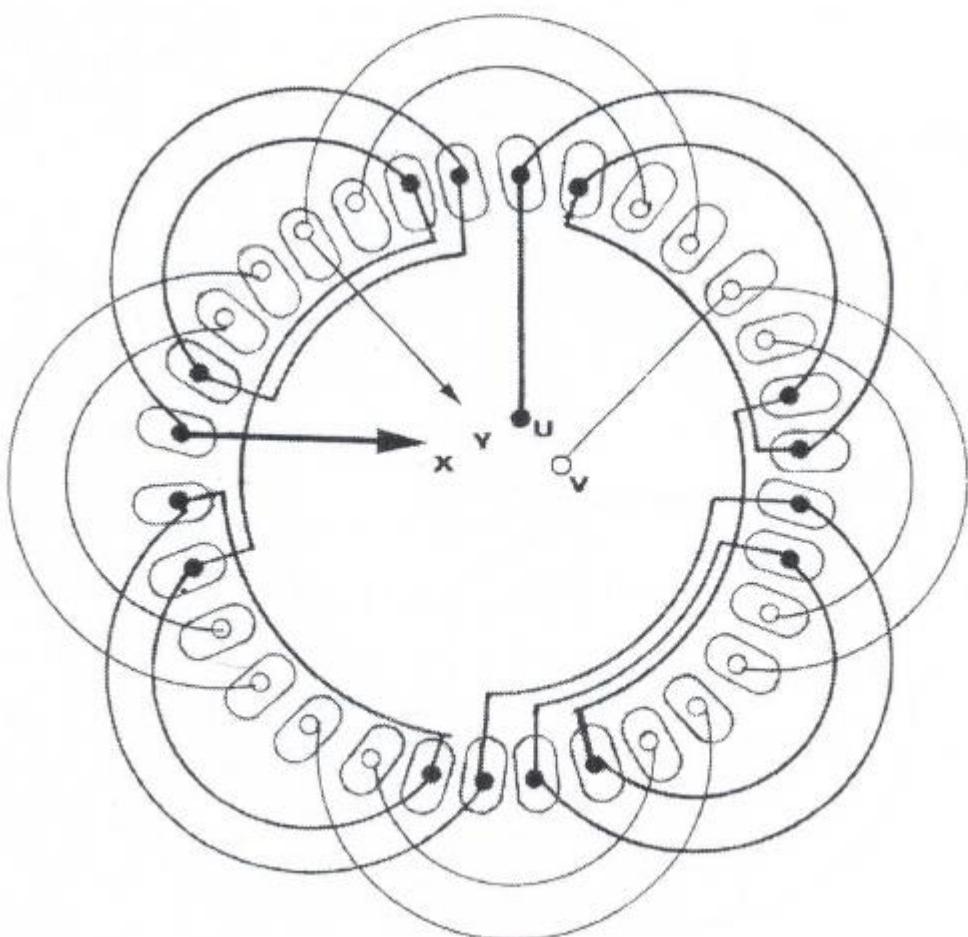


التقسيم		التشغيل	
٨-٦:١	خطوة	٨-٦:١	خطوة
نهاية - نهاية	التوصيل	نهاية - نهاية	التوصيل

محرك افاز  
٣٢ مجري / ٤ قطب

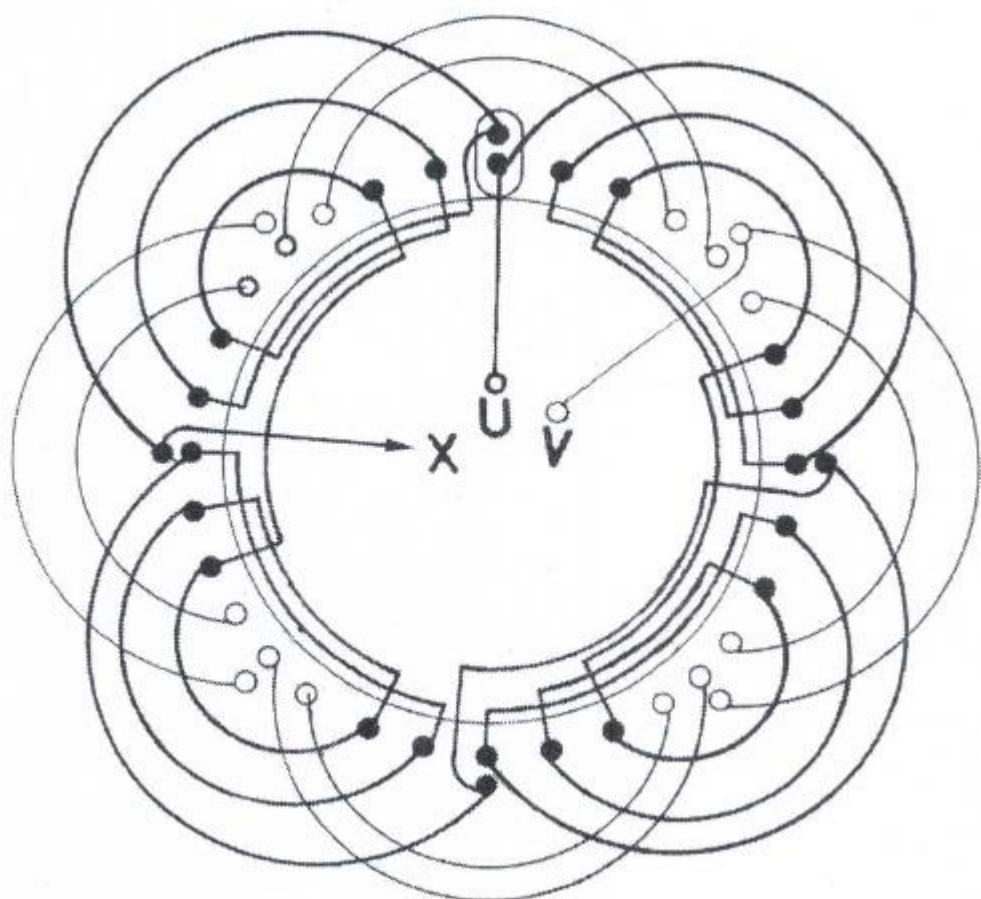

التقويم		التشغيل	
خطوة ١ : ٧-٩	خطوة	خطوة ١ : ٥-٧-٩	خطوة
نهاية - نهاية	الوصيل	نهاية - نهاية	الوصيل


محرك افاز  
٣٦ مجري / ٢ قطب

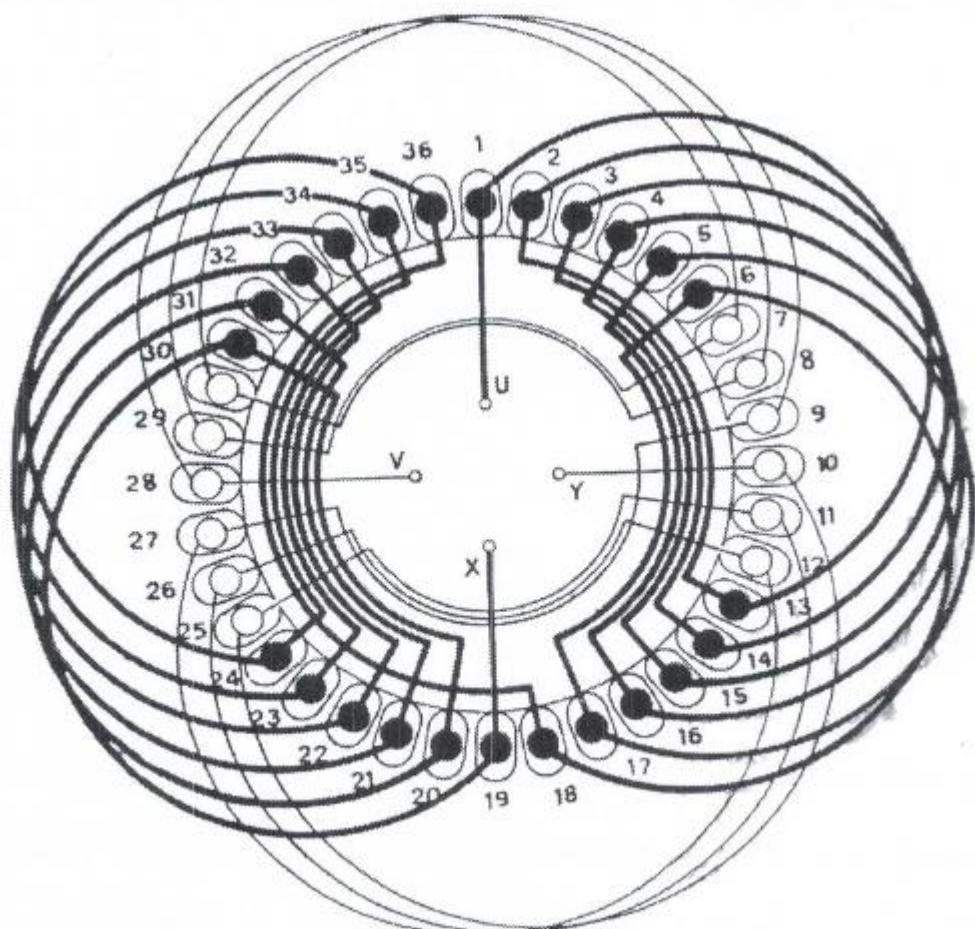

التقويم		التشغيل	
١١:١	خطوة	١٢:١	خطوة
نهاية - نهاية	الوصيل	نهاية - نهاية	الوصيل


### \* كيفية تغيير اتجاه دوران محرك وجہ واحد

يتم تغيير اتجاه الدوران بتبديل طرف ملفات التقويم طرف مكان الآخر. مع تثبيت أطراف التشغيل كما هي أو بتبديل طرف ملفات التشغيل طرف مكان الآخر. مع تثبيت أطراف التقويم.

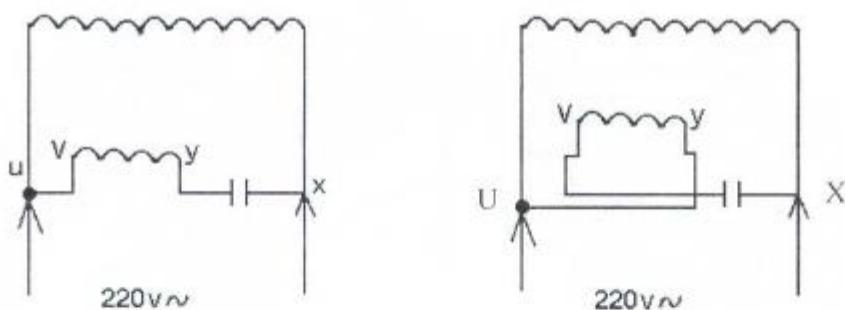


ونفس الطريقة لا تغير إذا كان المحرك مزود بمحفأ طرد مركزي أو بمكثف ومحفأ طرد مركزي معاً.

والطريقة الثانية يتم توصيل بداية ملفات التقويم مع اللحام الأوسط لملفات التشغيل ويتصل نهاية ملفات التقويم مع المكثف أو محفأ طرد المركزي والطرف الثاني للمكثف أو محفأ طرد المركزي يلامس بداية التشغيل فيعمل في إتجاه وإذا تلامس مع نهاية التشغيل يعمل في الإتجاه الآخر.

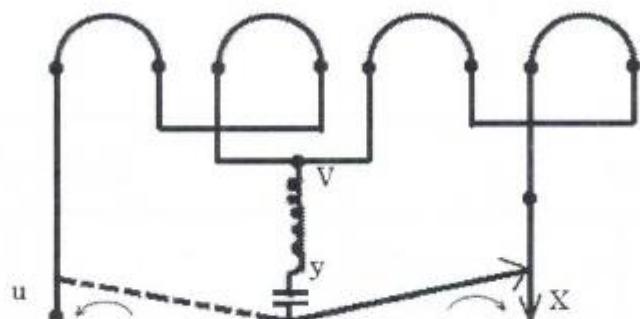


### ملحوظة :

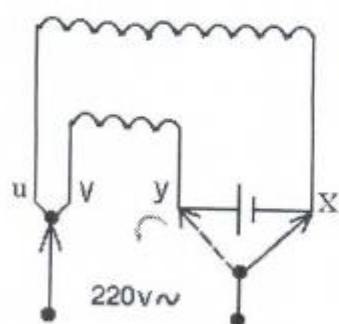


في حالة تساوى ملفات التقويم مع ملفات التشغيل تماماً من حيث عدد اللفات وسمك السلك يمكن تغيير الاتجاه بتبدل طرف التيار الواصل بالمحكثف مع الطرف الثاني للمكثف.


### \* محركات وجه واحد تعمل على ٢٢٠/١١٠ فولت

توجد بعض محركات وجه واحد يمكن تشغيلها على جهدتين مختلفتين على سبيل المثال ١١٠ فولت أو ٢٢٠ فولت وكما نعلم أنه كلما زاد الفولت يجب أن يقابلها زيادة في عدد اللفات وكذلك إذا زادت شدة التيار يجب أن يقابلها زيادة في مساحة مقطع السلك والعكس صحيح ولذلك في مثل هذه المحركات يقسم الملفات إلى جزئين ويخرج ٤ أطراف وفي حالة عمل المحرك على الفولت الأعلى يصل ملفات الجزئين معاً على التوالى فيوزع فرق الجهد على عدد لفات أكثر أما في حالة تشغيل المحرك على الفولت المنخفض فيصل ملفات الجزئين معاً على التوازي فيوزع فرق الجهد على عدد لفات أقل . وبالنسبة لشدة التيار فعندما يعمل المحرك على ١١٠ فولت يستهلك ضعف شدة التيار وهو يعمل على ٢٢٠ فولت . ولذلك عند توصيله توازي يمر التيار في مساحة مقطع سلكين معاً.

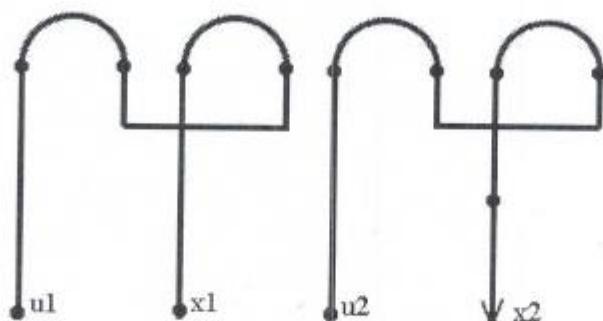

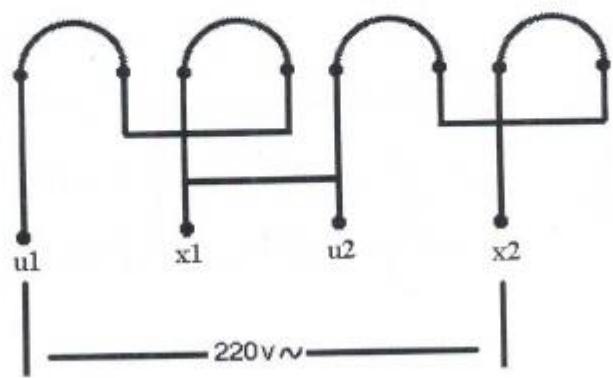

فى حالة تشغيل المحرك على ٢٢٠ فولت يجمع  $u_2$  و  $x_1$  معاً ويصل  $x_2$  و  $u_1$  بالتيار.

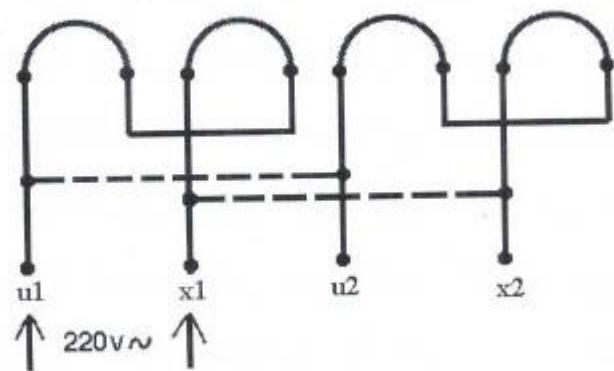

فى حالة تشغيل المحرك على ١١٠ فولت يصل الجزئين على التوازي  $u_1$  مع  $u_2$  ويصلهم معاً بطرف تيار و  $x_1$  مع  $x_2$  ويصلهم معاً بطرف التيار الثاني

## جدول شدة تيار ومكثفات

### محركات وجهاً واحداً

KW	HP	220V/A	RUN	START
0,075	0,1	0,5	3 MF	--
0,092	0,125	0,6	3,5 MF	--
0,11	0,15	0,8	4 MF	--
0,132	0,18	0,9	6 MF	--
0,15	0,2	1	8 MF	--
0,185	0,25	1,2	10 MF	
0,2	0,27	1,3	10 MF	40 MF
0,26	0,35	1,6	12,5 MF	45 MF
0,28	0,38	1,8	14 MF	45 MF
0,37	0,5	2,4	16 MF	45 MF
0,55	0,75	3,5	18 MF	45 MF
0,75	1	4,8	20 MF	50 MF
1,1	1,5	7	30 MF	50 MF
1,5	2	9,7	40 MF	60 MF
1,8	2,3	11,5	40 MF	60 MF
2	2,5	12,5	40 MF	70 MF
2,2	3	14	45 MF	80 MF
3	4	20	45 MF	100 MF
4	5	26	45 MF	120 MF
4,4	6	28	50 MF	130 MF
5,2	7	33	60 MF	150 MF
5,5	7,5	35,5	60 MF	150 MF

## ملحوظة :

هذه القيم لمحركات ٤ قطب يمكن أن تختلف بنسب بسيطة من ماركة إلى ماركة أخرى.

علماً بأنه كلما انخفض عدد الأقطاب تنخفض شدة التيار بنسبة بسيطة جداً . مع ملاحظة أن معامل القدرة في محركات الوجه الواحد منخفض جداً يصل في بعض المحركات إلى ٦٠ .

أما بالنسبة لسعة المكثف فمن الممكن أن تختلف بنسب أكبر من محرك إلى آخر تبعاً لحساب عدد لفات وسمك سلك التقويم الملفوف على أساسه المحرك

RUN.CAP يعني مكثف التشغيل أي يستمر في الدائرة.

START. CAP يعني مكثف البدء أي يخرج من الدائرة بعد دوران المحرك وعادة تكون سعته أكبر.

ومن الممكن تحديد سعة المكثف الثابت في الدائرة بواسطة القانون الآتي :

$$\text{القدرة بالوات} = \frac{\text{سعة المكثف بالفاراد}}{(\text{فرق الجهد} \times ٢٧^٢) \times \text{تردد} \times ٢ \times ٣,١٤}$$

$$\text{سعة المكثف بالميكروفراد} = \text{الناتج} \times ١٠٠٠٠٠$$

## حساب عدد لفات محرك ١ فاز

قانون

فرق الجهد  $\times \frac{1}{2}$  عدد الأقطاب

$$\text{عدد لفات التشغيل} = \text{طول المجرى بالметр} \times \text{القطر الداخلي بالметр} \times \sqrt{3} \times 80$$

توضيح القانون:

عدد لفات التشغيل : هي عدد ملفات التشغيل بالكامل

فرق الجهد : هو أعلى فولت يعمل عليه المحرك

طول المجرى بالметр : القطر الداخلي لشرائح الجسم الثابت ويتحول الى متر

القطر الداخلي بالметр : القطر الداخلي للجسم الثابت ويتحول الى متر

$$\sqrt{3} : \text{يساوي } 1,732$$

٨٠ : رقم ثابت

وفي محرك الوجه الواحد لا يمكن تحديد عدد لفات الملف الواحد لأنه كما علمنا من الدوائر السابقة من الممكن وجود ملف تشغيل في مجراه أخرى بها ملفين أو مركب عليها تقويم ولذلك فهو يحسب عدد لفات المجموعة الواحدة للفات التشغيل بالقانون :

عدد لفات التشغيل

$$\text{عدد لفات مجموعة التشغيل} = \frac{\text{عدد مجموعات التشغيل}}{\text{عدد ملفات المجموعة}}$$

ويتم توزيع عدد لفات المجموعة على ملفاتها تبعاً لحجم المجرى ولا يتشرط أن يكون عدد لفات كل الملفات متساوياً.

أما بالنسبة لعدد لفات التقويم فذلك يحدد تبعاً للتوصيل الخارجي إذا كانت

ملفات التقويم مستمرة في الدائرة أو ستخرج منها بعد بدء الدوران. ففي حالة إذا كانت لفات التقويم مستمرة في الدائرة فعددها يكون مساوياً للفات التشغيل تقريرياً.

أما إذا كان المحرك يحتوى على مفتاح طرد مركزى أو ريلى تيار أو أي وسيلة أخرى تخرج ملفات التقويم من الدائرة ففى هذه الحالة فتحسب عدد لفات التقويم بالقانون:

$$\text{عدد لفات التقويم} = \frac{\text{عدد لفات التشغيل} \times 2}{3}$$

أى عدد لفات التقويم تساوى  $\frac{2}{3}$  التشغيل تقريرياً

\* بالنسبة لحساب مساحة مقطع السلك بنفس قانون الثلاث أوجه

$$\text{مساحة مقطع السلك} = \frac{\text{شدة التيار}}{\text{كثافة التيار}}$$

ومتوسط كثافة التيار في محركات الوجه الواحد حوالي ٧ أمبير لكل ١ ملم<sup>٢</sup> من الممكن أن ترتفع إلى ٨ أمبير في المحركات الصغيرة أقل من ١ حصان. (راجع موضوع حساب مساحة المقطع لمحركات الثلاث أوجه ص ٨٠)

\* **ملاحظة :**

حسابات محركات الوجه الواحد خاصة القدرات الصغيرة لا تعطى نتيجة دقيقة فهي يتم حسابها على أساس أنها محركات غير معمرة . ولذلك يفضل من يعمل مجال لف محركات الوجه الواحد أن يسجل داخل أجندة البيانات الكاملة لكل محرك يقوم بإعادة لفه . بحيث إذا جاء له محرك فيه شك من صحة بياناته أو بدون أسلاك يعود إلى البيانات التي سجلها .

ولذلك فقد وضعنا بيانات بعض محركات ثلث حصان الخاصة بالغسالات العادية . وبعض محركات طلمبات المنازل .

## بيانات لمحركات غسالة عادية ثلث حصان

### ● محرك روماني

٣,٥ ديزيم	التفويم	٥,٥ ديزيم مزدوج	التشغيل
٢٠ لفة	٦ : ١	٥٥ لفة	٣ : ١
٢٠ لفة	٨ : ١	٥٥ لفة	٥ : ١
٥٠ لفة	١٠ : ١	٦٢ لفة	٧ : ١
		٦٢ لفة	٩ : ١

### ● شبرا للصناعات الهندسية

٤ ديزيم	التفويم	٧,٥ ديزيم	التشغيل
٢٣ لفة	٦ : ١	٤٢ لفة	٥ : ١
٤٥ لفة	٨ : ١	٨٦ لفة	٧ : ١
٤٥ لفة	١٠ : ١	٨٦ لفة	٩ : ١

### ● فوجي

٣,٥ ديزيم	التفويم	٧ ديزيم	التشغيل
٢١ لفة	٤ : ١	٤٢ ديزيم	٤ : ١
٢٩ لفة	٦ : ١	٦٣ لفة	٦ : ١
٤٠ لفة	٨ : ١	٧٧ لفة	٨ : ١

### ● جنرال أمريكي

٣,٥ ديزيم ألومنيوم	التفويم	٧,٥ ديزيم ألومنيوم	التشغيل
٢١	٤ : ١	٣٨ لفة	٤ : ١
٢٧	٦ - ١	٦٢ لفة	٦ : ١
٤٥	٨ - ١	٧٢ لفة	٨ : ١

● بروك أنجليزي ٢٤ مجري

٣,٥ ديزيم	التفوييم	٧ ديزيم	التشغيل
٤٠ لفة	٤ : ١	٧٧ لفة	٤ : ١
٦٠ لفة	٦ : ١	١١٠ لفة	٦ : ١

● بروك إنجليزي ٣٢ مجري

٤ ديزيم	التفوييم	٦,٥ ديزيم	التشغيل
٣٦ لفة	٤ : ١	٣٩ لفة	٤ : ١
٣٦ لفة	٦ : ١	٥٨ لفة	٦ : ١
٤٧ لفة	٨ : ١	٦٨ لفة	٨ : ١

● بروك إنجليزي ٣٦ مجري

٤ ديزيم	التفوييم	٦,٥ ديزيم	التشغيل
٣٥ لفة	٦ : ١	٥٥ لفة	٥ : ١
٤٢ لفة	٨ : ١	٧٣ لفة	٧ : ١
٢٤ لفة	١٠ : ١	٨٢ لفة	٩ : ١

● بروك إنجليزي ٣٦ مجري

٤ ديزيم	التفوييم	٦,٥ ديزيم	التشغيل
٢٦ لفة	٥ : ١	٣٦ لفة	٤ : ١
٣٨ لفة	٧ : ١	٣٨ لفة	٦ : ١
٤٢ لفة	٩ : ١	٢٧ لفة	٨ : ١
		٢٣ لفة	١٠ : ١

● ناشيونال ٣٢ مجري

٤ ديزيم	التفوييم	٧,٥ ديزيم	التشغيل
٣٥ لفة	٦ : ١	٤٥	٤ : ١
٤٥ لفة	٨ : ١	٦٠	٦ : ١
		٦٠	٨ : ١

● الالماني VEM ١٤ مجري

٣,٥ ديزيم	التفويم	٦,٥ ديزيم	التشغيل
١٤٦ لفة	٦: ١	٧٤ لفة	٤ : ١
		٧٤ لفة	٦ : ١

● الماني EAK 80 مكثف ٤٠ ميكروفراد

٥ ديزيم	التفويم	٥ ديزيم مزدوج	التشغيل
١٦٠ لفة	٦: ١	٦٨ لفة	٤ : ١
		٦٨ لفة	٦ : ١

● توشيبا ٣٢ مجري موديل EORM

٤ ديزيم	التفويم	٧ ديزيم	التشغيل
٢٣ لفة	٤ : ١	٢٥ لفة	٤ : ١
٣٠ لفة	٦: ١	٥٣ لفة	٦: ١
٤٠ لفة	٨ : ١	٦٦ لفة	٨: ١

● توشيبا ٣٢ مجري روتور قصير

٣,٥ ديزيم	التفويم	٧ ديزيم	التشغيل
٢٠ لفة	٤ : ١	٣٣ لفة	٤ : ١
٢٥ لفة	٦: ١	٦٣ لفة	٦: ١
٤٥ لفة	٨ : ١	٧١ لفة	٨: ١

● سيفير

٤ ديزيم	التفويم	٦ ديزيم	التشغيل
١٩٠	٦: ١	٨٠ لفة	٤ : ١
		٩٠ لفة	٦ : ١

● هيتاشي ٢٢ مجرى

٤ ديزيم	التقويم	٧ ديزيم	التشغيل
٢٥ لفة	٤ : ١	٣٥ لفة	٤ : ١
٣٠ لفة	٦ : ١	٦٠ لفة	٦ : ١
٤٥ لفة	٨ : ١	٦٥ لفة	٨ : ١

● وين WIEN مكثف ١٢ ميكروفراد

٤ ديزيم	التقويم	٤,٥ ديزيم	التشغيل
١٢٥ لفة	٥ : ١	١٠٠ لفة	٥ : ١
٦٦ لفة	٧ : ١	٥٠ لفة	٧ : ١

● صيني معدل

٤ ديزيم	التقويم	٧ ديزيم	التشغيل
٣٠ لفة	٣ : ١	٤٥ لفة	٣ : ١
٣٠ لفة	٥ : ١	٧٥ لفة	٥ : ١
٤٥ لفة	٧ : ١	٤٥ لفة	٧ : ١

● صيني كبير

٤ ديزيم	التقويم	٦,٥ ديزيم	التشغيل
٢٦ لفة	٥ : ١	٢٤ لفة	٤ - ١
٣٠ لفة	٧ : ١	٣٨ لفة	٦ - ١
٤٠ لفة	٩ : ١	٦٠ لفة	٨ - ١
		٤٠ لفة	١٠ - ١

● صيني قديم

٤ ديزيم	التقويم	٧ ديزيم	التشغيل
٢٦ لفة	٥ : ١	٤٦ لفة	٤ : ١
٤٠ لفة	٧ : ١	٥٠ لفة	٦ : ١
٥٢ لفة	٩ : ١	٦٥ لفة	٨ : ١
		٣٥ لفة	١٠ : ١

● بلغارى

٣,٥ ديزيم	التفويم	٦,٥ ديزيم	التشغيل
٢٠ لفة	٥ : ١	٣٠ لفة	٤ : ١
٣٠ لفة	٧ : ١	٣٥ لفة	٦ : ١
٤٥ لفة	٩ : ١	٤٠ لفة	٨ : ١
		٢٥ لفة	١٠ : ١

● بولندي ٢٤ مجри SEMF 11 مكثف ١٤ ميكروفرايد

٥ ديزيم	التفويم	٦ ديزيم	التشغيل
١١٠ لفة	٥ : ١	٨٥ لفة	٥ : ١
٦٠ لفة	٧ : ١	٤٥ لفة	٧ : ١

● بولندي ٣٦ مجري

٤ ديزيم	التفويم	٥ ديزيم	التشغيل
٢٠ لفة	٦ : ١	٦٥ لفة	٥ : ١
٣٠ لفة	٨ : ١	٧٢ لفة	٧ : ١
٢٥ لفة	١٠ : ١	٧٢ لفة	٩ : ١

● بولندي ٣٦ مجري

٣,٥ ديزيم	التفويم	٧,٥ ديزيم	التشغيل
٢٠ لفة	٤ : ١	٥٠ لفة	٣ : ١
٢٠ لفة	٦ : ١	٥٠ لفة	٥ : ١
١٨ لفة	٨ : ١	٦٥ لفة	٧ : ١
٤٥ لفة	١٠ : ١	٦٥ لفة	٩ : ١

● أوساكا

٣,٥ ديزيم	التفويم	٧ ديزيم	التشغيل
٤٠ لفة	٦ : ١	٣٥ لفة	٤ : ١
٦٠ لفة	٨ : ١	٦٤ لفة	٦ : ١
		٦٩ لفة	٨ : ١

● أوساكا ٣٦ مجري

٤ ديزيم	التقويم	٧ ديزيم	التشغيل
١٣ لفة	٤ : ١	٣٠ لفة	٣ : ١
٢٦ لفة	٦ : ١	٤٠ لفة	٥ : ١
٣٩ لفة	٨ : ١	٤٦ لفة	٧ : ١
٤٥ لفة	١٠ : ١	٥٠ لفة	٩ : ١

● ايطالى S.P.A

٤ ديزيم	التقويم	٥ ديزيم مزدوج	التشغيل
٢٥ لفة	٥ : ١	٤٥ لفة	٤ : ١
٢٧ لفة	٧ : ١	٥٠ لفة	٦ : ١
٥٥ لفة	٩ : ١	٦٠ لفة	٨ : ١
المف ١	٩ : ٤٠ لفة	٢٦ لفة	١٠ : ١
	و ١٥ لفة عكس		

● كوري


٤ ديزيم	التقويم	٧,٥ ديزيم	التشغيل
٢٥ لفة	٥ : ١	٤٥ لفة	٤ : ١
٣٥ لفة	٧ : ١	٦٠ لفة	٦ : ١
٤٠ لفة	٩ : ١	٥٨ لفة	٨ : ١
		٣٦ لفة	١٠ : ١

## محركات رفع المياه الطلمية

محرك طلمية رفع المياه محرك عادى ٣ فاز أو واحد فاز وعادةً يكون ٢ قطب بالنسبة لطلمبات المنازل و٤ قطب للمحركات ذات القدرات العالية.

و فكرة رفع المياه أنه يركب في نهاية اكس العضو الدوار مروحة لها ريش بطريقة خاصة تختلف من طلمية إلى أخرى تبعاً لكمية وأرتفاع دفع المياه منها . وتكون هذه المروحة موجودة داخل غطائين الطلمية المحكمين الغلق وبالغطاء الأمامي فتحة دخول المياه وفتحة أخرى لخروجها .

وتتعدد أنواع الطلمبات تبعاً لاستخدامها . وعلى أساس ذلك يختلف تصميم الريشة التي تدفع المياه وقطر فتحة دخول وخروج الماء وأيضاً قدرة وسرعة المحرك تبعاً لكمية وارتفاع الماء المدفوع وتتعدد أيضاً طرق توصيل محرك الطلمية فمن الممكن تشغيلها يدوياً من داخل كل شقة أو آوتوماتيكياً بواسطة البلونة ومفتاح الضغط بحيث أنه في حالة وصول ضغط الماء إلى درجة معينة يفصل التيار عن المحرك وعند تسرب الماء من أي مصدر مستهلك ينخفض الضغط ويعمل المحرك مرة أخرى. أو عن طريق عوامة عند ملي الخزان أعلى المبني يفصل التيار عن المحرك وبعد استهلاك الماء إلى حد معين يصل التيار مرة أخرى عن طريق العوامة إلى المحرك حتى يمتليء الخزان مرة أخرى.

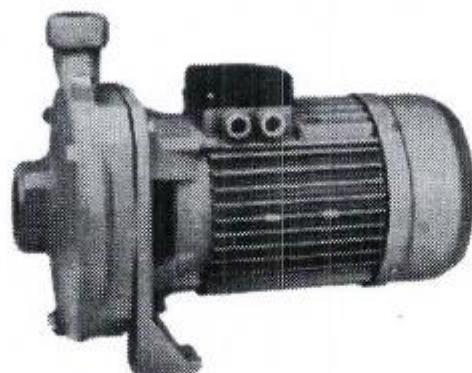

## ملاحظات :

- أى محرك طلمبة يجب أن يدور فى الاتجاه معين تبعاً لتصميم المروحة فإذا دار عكس الاتجاه الصحيح لا يرفع الماء أو يدفعها بضغط ضعيف جداً.
- لا يجب تشغيل الطلمبة فى حالة عدم وجود ماء فذلك يؤثر على مانع تسرب الماء الرئيسي (الميكانيكل سيل) لأن تقليل وتغيير المياه يساعد على تبريدة. ولذلك توجد بعض طلمبات كبيرة بها حيز خاص للميكانيكل سيل مملوء بزيت تبريد. وفي حالة تشغيل المحرك أوتوماتيكياً عن طريق عوامة أو مفتاح ضغط أو أى طريقة أخرى فى حالة إنقطاع مصدر الماء لن يفصل التيار عن المحرك وبالتالي من الممكن أن يؤثر على ملفاته نتيجة دورانه فترة أطول من اللازم .
- توجد بعض طلمبات غاطسة أى أنها تكون موجودة داخل الماء بكمالها مع المحرك وفي هذه الحالة يجب التأكد تماماً من أحکام ربط جميع الأجزاء بالجوانب الخاصة .
- عند إعادة لف محرك طلمبة خاص بمسكن يفك مروحة التبريد والغطاء الخلفي فقط ثم فك الجسم الثابت ولا يفك الروتور بالطلمبة إلا في حالة تغيير رولمان البلي أو إصلاح أو صيانة الطلمبة وفي هذه الحالة سنطر إلى قطع المياه حتى تنتهي من عملك أو تعمل وصلة بين ماسورة الدخول والخروج .
- عند فك أجزاء الطلمبة أجمع أجزاءها بالترتيب وخاصة الميكانيكل سيل أو إذا كانت الطلمبة تحتوى على أكثر من ريشة رفع حتى يسهل عليك الأمر عند تركيبها .

## بيانات أنواع طلبيات منازل

### محرك كالبيدا ١١٠,٧٥ cv ٥٥ ميكروفرايد

٥,٥ ديزيم	التفوييم	٥,٥ ديزيم مزدوج	التشغيل
٧٥ لفة	١٠ : ١	٣٢ لفة	٦ : ١
٧٥ لفة	١٢ : ١	٣٢ لفة	٨ : ١
		٣٢ لفة	١٠ : ١
		٣٢ لفة	١٢ : ١

### محرك ايطالي ٢٥ ٠,٥ HP VEMA ٥٥ ميكروفرايد

٤ ديزيم	التفوييم	٥ ديزيم	التشغيل
١١٠ لفة	١٠ : ١	٥٥ لفة	٦ : ١
١١٠ لفة	١٢ : ١	٥٥ لفة	٨ : ١
		٥٥ لفة	١٠ : ١
		٥٥ لفة	١٢ : ١

### محرك إيطالي ٥٨ w vema

٤ ديزيم	التفوييم	٧,٥ ديزيم	التشغيل
١٢٠ لفة	١٠ : ١	٤٨ لفة	٦ : ١
١٢٠ لفة	١٢ : ١	٤٨ لفة	٨ : ١
		٤٨ لفة	١٠ : ١
		٤٨ لفة	١٢ : ١

### محرك لورا 0,8 HP ستانلس

٦ ديزيم	التقويم	٨ ديزيم	التشغيل
٦٢ لفة	٨: ١	٤٢ لفة	٨: ١
٦٢ لفة	١٠: ١	٤٢ لفة	١٠: ١
٦٢ لفة	١٢: ١	٤٢ لفة	١٢: ١

### محرك لورا ١٦ ٠,٧٥ HP ميكروفرايد

٥ ديزيم	التقويم	٧ ديزيم	التشغيل
٦٥ لفة	٨: ١	٤٦ لفة	٨: ١
٦٥ لفة	١٠: ١	٤٦ لفة	١٠: ١
٦٥ لفة	١٢: ١	٤٦ لفة	١٢: ١

### محرك لورا ٣٠ ١,٥ HP ميكروفرايد

٨ ديزيم	التقويم	٧,٥ ديزيم مزدوج	التشغيل
٤٦ لفة	٨: ١	٣٣ لفة	٨: ١
٤٦ لفة	١٠: ١	٣٣ لفة	١٠: ١
٤٦ لفة	١٢: ١	٣٣ لفة	١٢: ١

### محرك صيني ١ HP

٥ ديزيم	التقويم	٧ ديزيم	التشغيل
٧٠ لفة	١٠: ١	٣٤ لفة	٦: ١
٧٠ لفة	١٢: ١	٣٤ لفة	٨: ١
		٣٤ لفة	١٠: ١
		٣٤ لفة	١٢: ١

### محرك ٢٠ HP LINZ ميكروفراد

٦ ديزيم	التفويم	٦ ديزيم مزدوج	التشغيل
٦٧ لفة	١٠ : ١	٣٢ لفة	٦ : ١
٦٧ لفة	١٢ : ١	٣٢ لفة	٨ : ١
		٣٢ لفة	١٠ : ١
		٣٢ لفة	١٢ : ١

### محرك ٤٥ HP LINZ ٢ ميكروفراد

٨ ديزيم	التفويم	٧,٥ ديزيم مزدوج	التشغيل
٥٣ لفة	١٠ : ١	٢٧ لفة	٦ : ١
٥٣ لفة	١٢ : ١	٢٦ لفة	٨ : ١
		٢٦ لفة	١٠ : ١
		٢٥ لفة	١٢ : ١

### محرك ASEA دماركي ٤٥ KW ١,٣ ميكروفراد

٥ ديزيم	التفويم	٦ ديزيم مزدوج	التشغيل
٨٢ لفة	١٠ : ١	٤٠ لفة	٦ : ١
١٠٠ لفة	١٢ : ١	٤٥ لفة	٨ : ١
		٥٠ لفة	١٠ : ١
		٦٠ لفة	١٢ : ١

### محرك ساير 0,5 HP ميكروفرايد

٤ ديزيم	التفرييم	٥,٥ ديزيم	التشغيل
١٢٥ لفة	١٠ : ١	٥٨ لفة	٦ : ١
١٢٥ لفة	١٢ : ١	٥٨ لفة	٨ : ١
		٥٨ لفة	١٠ : ١
		٥٨ لفة	١٢ : ١

### محرك ساير 0,75 HP

٤ ديزيم	التفرييم	٧,٥ ديزيم	التشغيل
٩٢ لفة	١٠ : ١	٤٦ لفة	٦ : ١
٩٢ لفة	١٢ : ١	٤٦ لفة	٨ : ١
		٤٦ لفة	١٠ : ١
		٤٦ لفة	١٢ : ١

### محرك ساير 1,5 HP

٧,٥ ديزيم	التفرييم	٧,٥ ديزيم مزدوج	التشغيل
٦٣ لفة	١٠ : ١	٢٧ لفة	٦ : ١
٦٦ لفة	١٢ : ١	٢٧ لفة	٨ : ١
		٢٧ لفة	١٠ : ١
		٢٧ لفة	١٢ : ١

**محرك ايطالي SAGIT ٢٠ ميكروفراد ٥,٢ A**

٥,٥ ديريم	التقويم	٨ ديريم	التشغيل
٧٥ لفة	١٠ : ١	٣٩ لفة	٦ : ١
٧٥ لفة	١٢ : ١	٣٩ لفة	٨ : ١
		٣٩ لفة	١٠ : ١
		٣٩ لفة	١٢ : ١





### **طلمبة غاطسة**

يجب التأكد من صلاحية الچوانات عند التركيب بحيث لا يوجد مجال لدخول ماء داخل المحرك .

## المحرك ذو القطب المظلل (Shaded-Pole Motor)



توجد محركات وجهاً واحداً تعمل بدون ملفات تقويم وبالتالي بدون أي ملحق خارجي كالمكثف أو مفتاح الطرد المركزي أو غيره.

فهو يعمل فقط بملفات التشغيل وتلف عبارة عن ملفين أو أربع ملفات متتجاوزة تمثل هذه الملفات عدد الأقطاب وتنفصل معاً نهاية مع نهاية بحيث يمر التيار في إتجاه معاكس ويتبقي طرفان يتصلان مباشرةً بالتيار.

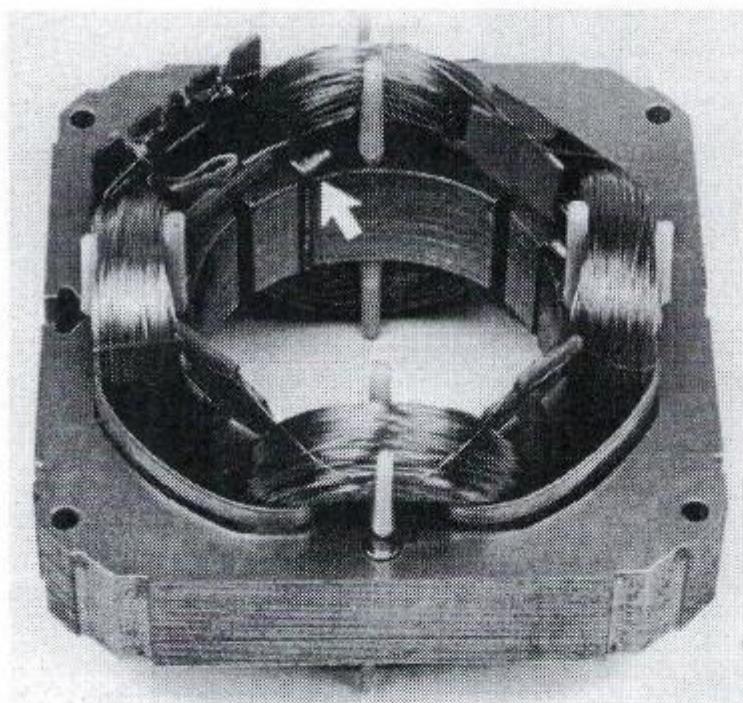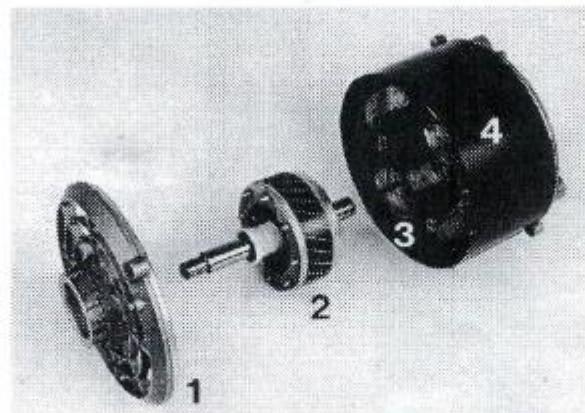

ونظرية عمل هذا المحرك هي أنه يوجد داخل كل ملف حلقة من سلك نحاس سميك . توضع حول الشرائح أثناء التصنيع ولا تتأثر بعد ذلك بإحتراق الملفات أى عند إعادة لف مثل هذه الحركات يعاد لف الملفات فقط وتترك الحلقات كما هي . وتمثل هذه الحلقات ملفات التقويم . فعند وصول تيار إلى ملفات التشغيل يتولد مجال مغناطيسي فيتولد تيار تأثيري داخل الحلقات النحاسية بفعل وجودها داخل المجال . فتولد مجالاً مغناطيسي آخر فيبدأ المحرك دورانه وبالطبع المجال المتولد من هذه الحلقات ضعيف لا يمكن أن يبدأ حركة محرك بقدرة كبيرة . فهذه الحركات يصنع منها فقط قدرات صغيرة وتستعمل في أكثر الأحيان في بعض أنواع المراوح أو طلمبات الطرد في الغسالات الآوتوماتيكية . ويتم تغيير إتجاه الدوران في مثل هذه الحركات بتغيير وضع الجسم بملفاته .

وي بعض أنواع هذه الحركات لها ملف واحد ملفوف فوق بكرة من البلاستيك . وعند إعادة لفه يجب إخراج هذه البكرة بالدق فوق طرف الشرائح التي بداخل البكرة مع تثبيت باقي أجزاء الشرائح . ثم يفك الشرائح من داخل البكرة ويعاد لفها بنفس حستابات المحول أو يزن البكرة بلفاتها ثم يزنهما بدون اللفات ليعرف وزن السلك الملفوف وينفس الوزن والقطر يبدأ في إعادة اللف وبعض أنواع من هذه الحركات يوصل معها ثرموم كابل للحماية في حالة ارتفاع حرارة الملفات يفصل . ويكون شكله في بعض الأحيان مثل لمبة صغيرة كما هو واضح في الصورة القادمة .

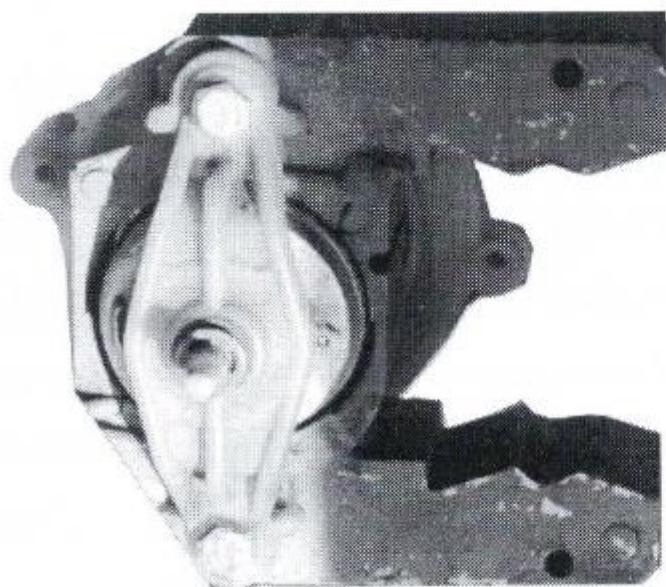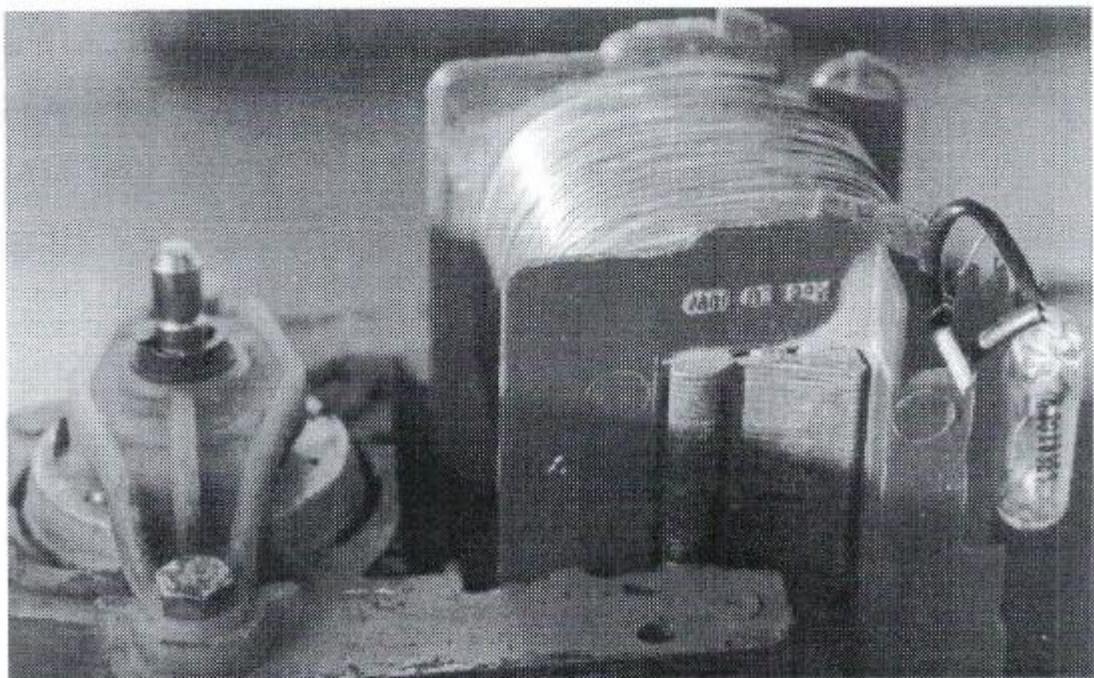

توضيح كيفية إخراج البكرة .

وفي الصورة الجانبية الجزء  
الباقي من المحرك بعد إخراج  
البكرة وسلح الشرائح الذي  
بداخلها


#### ملحوظة :

من الممكن تقسيم ملف من ملفات الجسم الثابت إلى جزئين أى عدد لفات ثم يخرج طرف ويكملا عدد لفات أخرى ثم يخرج طرف.

فإذا وصل الطرف الأول بالتيار يعطي السرعة الأعلى وإذا وصل الطرف الأخير يعطي سرعة أقل

## سرعات محركات الوجه الواحد

التحكم في سرعة المحرك وجه واحد بقدرات صغيرة كالمراوح يختلف عن المحركات التي تعمل بقدرة أكبر من نصف حصان ففي مثل هذه الحركات يعتمد في تغيير السرعة على تغيير عدد الأقطاب وسنشرح لاحقاً محرك الغسالة الآوتوماتيكية كمثال لذلك.

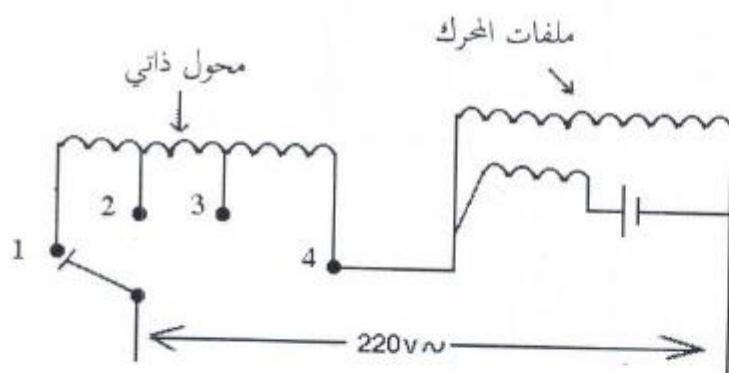


أما بالنسبة للتحكم في سرعات الحركات الصغيرة مثل المراوح له طريقتين الطريقة الأولى أنه يلف المحرك عادي جداً كأنه سرعة واحدة ويوصل

بالمكثف فإذا مر بالتيار دار بأقصى سرعة له وعن طريق مقاومة خارجية متدرجة يصلها بالتالي مع المحرك وكلما زادت قيمة هذه المقاومة انخفضت السرعة ومن الممكن أن تكون هذه المقاومة من سلك نيكل كروم كالمستخدم في السخانات العادية أو تكون عبارة عن محول ذاتي صغير له عدة مخارج من كل عدة لفات ويستخدم هذه الطريقة في أكثر ماركات مراوح السقف وفي ماركات قليلة بالنسبة لمراوح المكتب.

أما بالنسبة للطريقة الثانية بدلاً من أن يضع اللفات التي ستتحكم في السرعة خارج المحرك كالطريقة الأولى. يضع هذه اللفات الإضافية داخل المحرك فيصبح به ملفات تشغيل وملفات تقويم وملفات سرعات وبينس الفكرة كلما أدخل عدد لفات أكثر من ملفات السرعات بالتالي مع المحرك كلما انخفضت السرعة حتى يعمل المحرك بدون أي ملفات سرعات فيدور بأقصى سرعة له.

وعند اللف يلف ٤ ملفات تشغيل معاً يتم تسقيطهم بحيث يمر التيار في اتجاه معاكس ويخرج منهم الطرفان (رقم ١، ٢) ثم يلف ٤ ملفات تقويم معاً يتم تسقيطهم في مجاري

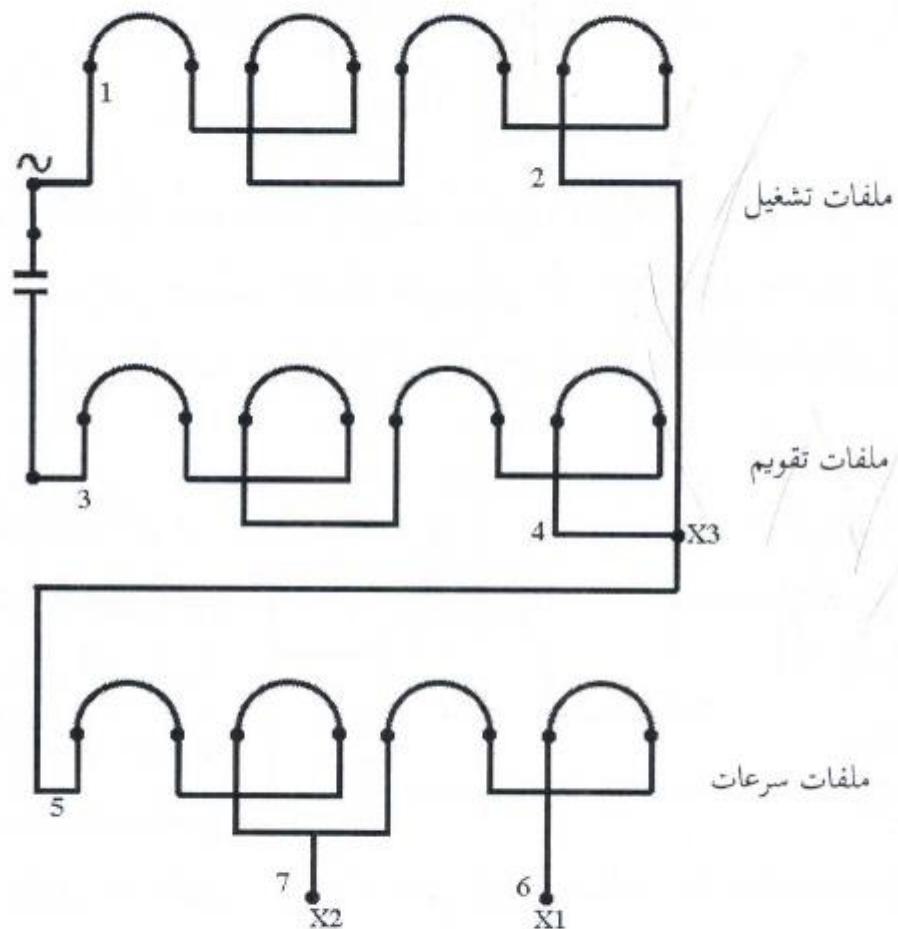

منفصلة بحيث يمر التيار أيضاً في اتجاه معاكس ويخرج الطرفان (رقم ٣، ٤)

ثم يلف ٤ ملفات سرعات فوق ملفات التقويم ويكون كل ملفين ملف تقويم + ملف سرعة حزمة واحدة أى سيكون الشكل النهائي للمحرك عبارة عن ٨ ملفات فقط أربع ملفات متجاورة أولاً يمثلوا ملفات التشغيل ثم أربع ملفات متجاورة من فوق كل ملف منهم يمثل ملف تقويم + ملف سرعات. ويخرج من ملفات السرعات. ثلات أطراف بداية ونهاية رقم (٥ و ٦) وطرف من اللحام الأوسط (رقم ٧)

وعند التوصيل يجمع بداية التشغيل (رقم ١) مع طرف مكثف ويتصلوا معاً بطرف تيار.

وبنهاية التقويم (رقم ٣) تتصل بالطرف الآخر للمكثف ثم يصل نهاية التشغيل (رقم ٢) مع نهاية التقويم (رقم ٤) مع بداية ملف السرعات (رقم ٥) والثلاث أطراف يتجمعوا في نقطة واحدة تعتبر هي طرف أعلى سرعة (٣x) والطرف (رقم ٧) المأخوذ من اللحام الأوسط لملفات السرعات هو السرعة المتوسطة (٢x) ونهاية ملف السرعات (رقم ٦) هو طرف السرعة البطيئة (١x).

تتعدد طرق توصيل سرعات المروحة ولكنها في النهاية تهدف إلى أنه يستخدم ملفات التشغيل + ملفات التقويم فقط بدون أن يصل معهم أي ملفات سرعات وبذلك يعمل المحرك بأعلى سرعة ثم يصل بالتالي مع ملفات التقويم جزء من ملفات السرعات وي العمل المحرك بالسرعة المتوسطة ثم يضيف عليهم باقي ملفات السرعات فيعمل المحرك بأقل سرعة.


#### ملاحظة :

\* لمعرفة عدد اللفات الخاص بملفات السرعات عد عدد لفات تقويم بالكامل ثم طبق المعادلة التقريرية

$$\text{عدد لفات ملف التقويم} = \frac{\text{عدد اللفات} \times 2}{3}$$

$$\text{عدد لفات ملف السرعات} = \frac{\text{عدد اللفات} \times 1}{3}$$

في بعض مراوح السقف النجفة يتحكم في السرعة بزيادة قيمة المكثف . / فمثل هذه المحركات تحتوى على مكثف بسعتين مثلاً ٢ ميكروفراد و ٥ ميكروفراد وبواسطة مفتاح خاص بها عند تشغيل السرعة البطيئة يصل بالتالي مع ملفات التقويم المكثف ذو السعة المنخفضة وعند تشغيل السرعة المتوسطة يصل المكثف ذو السعة الأعلى . وعند تشغيل السرعة العالية يصل المكثفين معاً على التوازي بالتالي مع ملفات التقويم .

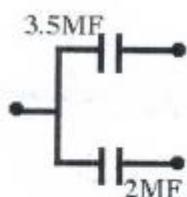

## بيانات لبعض أنواع المراوح

### مروحة توшибا ١٦ مجرى مكثف ٣ ميكروفراد

التشغيل	٢,٢ ديزيم	٢,٢ ديزيم	٤ : ١	٤ : ١
	التقويم+السرعات			

٢,٢ ديزيم  
٤ : ١  
٤ : ١  
٦٠٠ لفة  
٤ : ١

١٥٠ + ٤٥٠ لفة

### مروحة ميتسوبيشى ١٦ مجرى ٣.٨ ميكروفراد

التشغيل	٢,٢ ديزيم	٢,٢ ديزيم	٤ : ١	٤ : ١
	التقويم+السرعات			

٢,٢ ديزيم  
٤ : ١  
٥٧٥ لفة  
٤ : ١

١٢٥ + ٣٢٥ لفة

### مروحة سانيدو ١٢ مجرى ٢ ميكروفراد

التشغيل	١,٥ ديزيم	١,٥ ديزيم	٤ : ١	٣ : ١
	التقويم + السرعات			

١,٥ ديزيم  
٤ : ١  
٤٤٠ لفة  
٣ : ١

١٥٠ + ٣٠٠ لفة

### مروحة سانيدو ١٢ مجرى ٢ ميكروفراد

التشغيل	١,٥ ديزيم	١,٥ ديزيم	٤ : ١	٤ : ١
	التقويم + السرعات			

١,٥ ديزيم  
٤ : ١  
٦٥٠ لفة  
٤ : ١

٢٥٠ + ٥٠٠ لفة

### مروحة سانيدو سقف ٤٠ مجرى

التشغيل	٣ ديزيم	٣ ديزيم	٣ : ١
	التقويم		

٣ ديزيم  
٣ : ١  
١٨٠ لفة  
٣ : ١

٣٦٥ لفة

### مروحة سوبر ١٤

١,٥ ديزيم	التوقيم + السرعات	٢ ديزيم	التشغيل
٦٠٠ لفة ٢٥٠ + ٤ : ١		٧٠٠ لفة	٤ : ١

### مروحة انترناشونال ١٦ مجري

٢ ديزيم	التوقيم + الشرعات	٢ ديزيم	التشغيل
٥٠٠+٢٥٠ لفة ٤ : ١		٧٠٠ لفة	٤ : ١

### مروحة ناشيونال ١٦ مجري ٣ ميكروفراد

٢,٢ ديزيم	التوقيم + السرعات	٢,٢ ديزيم	التشغيل
٤٢٥+١٥٠ لفة ٤ : ١		٧٠٠ لفة	٤ : ١

### مروحة TDK ١٦ مجري

١,٥ ديزيم	التوقيم+الشرعات	٢ ديزيم	التشغيل
٤٢٥+٢٥٠ لفة ٤ : ١		٦٧٥ لفة	٤ : ١

### مروحة CEC ١٦ مجري

٢,٢ ديزيم	التوقيم + السرعات	٢,٢ ديزيم	التشغيل
٤٥٠+١٥٠ لفة ٤ : ١		٦٠٠ لفة	٤ : ١

### مروحة مصانع ذات القطب المظلل

٣٦٠ لفة	٤,٥ ديزيم	٤ ملفات
---------	-----------	---------

### مروحة إيوا ٢ ميكروفراد

٢ ديزيم	التقويم + السرعات	٢ ديزيم	التشغيل
١ : ٤	٢٠٠+٥٠٠ لفة	٥٥٠ لفة	١ : ٤

### مروحة سوبر ديلوكس ٦ مجرى

٢ ديزيم ١,٥	التقويم + السرعات	٢ ديزيم	التشغيل
٤ : ١	٢٣٠+٤٥٠ لفة	٦٢٥ لفة	٤ : ١

### كرتون سوبر ديلوكس ٢ ميكروفراد

١,٨ ديزيم	التقويم+السرعات	٢,٢ ديزيم	التشغيل
٤ : ١	١٥٠+٥٥٠ لفة	٥٧٠ لفة	٤ : ١

### مروحة سقف كرون

٢٤٥ لفة	٢,٥ ديزيم	٣ : ١
---------	-----------	-------

### مروحة كريوكا سقف صيني ٦ مجرى


١,٥ ديزيم	التقويم+السرعات	١,٥ ديزيم	التشغيل
٤ : ١	١٧٠+٦٠٠ لفة	٧٧٠ لفة	٤ : ١

### مروحة ستاند فريش ٦ مجرى

٢ ديزيم	التقويم+السرعات	٢ ديزيم	التشغيل
٤ : ١	١٢٥+٣٠٠+٦٢٠ لفة	٨٠٠ لفة	٤ : ١

## كيفية تحديد أطراف محرك الثلاجة واختباره

محرك الثلاجة كتقسيم لا يختلف عن أي مotor آخر فعادةً يكون motor وجه واحد ٢ قطب غير أنه موجود داخل غلاف صلب مغلق ولا يظهر منه سوى ثلات أطراف. طرف مشترك (C) وطرف تشغيل (R) وطرف تقويم (S) وأكثر أنواع محركات الثلاجة

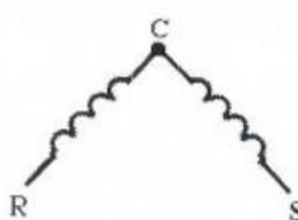


المنزلية توصيلها الخارجي بريلى تيار أو ريلى تيار مع مكثف وأحياناً كثيرة يكون ريلى التيار سبباً في عدم تشغيل المотор أو تشغيله مع عدم فصل ملفات التقويم وبالتالي يفصل الآفولود. وللتتأكد من تلف المotor أو صلاحيته كهربائياً من الممكن تشغيله مباشرةً. وكى يتم ذلك يجب تحديد أطرافه

وذلك بواسطة الأومتر يقاس الثلات أطراف بين كل طرف منهم والطرفين الآخرين والطرفان اللذان يعطيان أكبر قيمة. يكون الطرف الثالث هو الطرف الرئيسي ثم يقاس بين الطرف الرئيسي وكل من الطرفين الآخرين والذي يعطى قراءة أكبر من الآخر يكون هو طرف التقويم والأقل هو طرف التشغيل. ولتشغيله مباشرةً وصل طرف تيار

بالطرف المشترك ويفضل توصيل الآفولود بالتوكالي معه. وبين طرف التشغيل والتقويم وصل زر جرس أما الطرف الثاني لمصدر التيار فيوصل مع طرف زر الجرس المتصل بالتشغيل وقبل توصيل التيار أضغط على زر الجرس ثم وصل التيار وبعد التشغيل أرفع يدك من على زر الجرس.


ومن الممكن توصيل مكثف بالتوكالي مع ملفات التقويم لزيادة عزم الدوران إذا كان بداخل المotor أي إحتمالات تعوق دورانه ميكانيكياً.

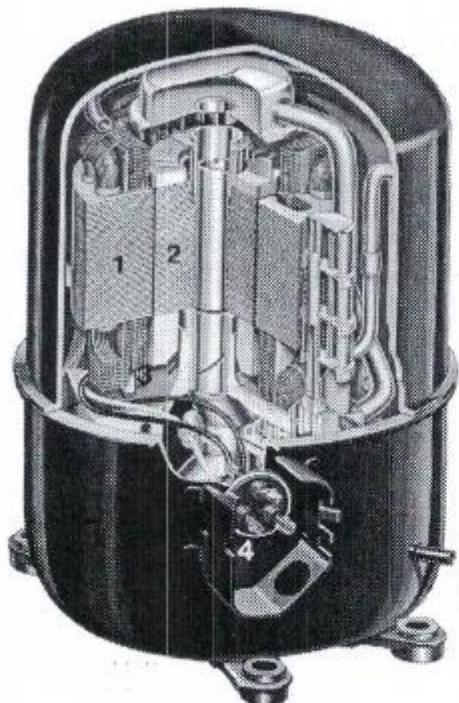

## محرك الغسالة الآوتوماتيكية

مُقْسَم على أساس محركين داخل جسم واحد محرك سرعة عالية خاصة بعملية العصر وعادة تكون ٢ قطب والسرعة الثانية تكون ما بين ١٠ إلى ١٦ قطب وهي السرعة الخاصة بالتلقيب أثناء الغسيل بالنسبة للسرعة البطيئة يتم تقسيمها في بعض الأحيان كمحرك وجه واحد وتكون في العادة ملفات التقويم متساوية لملفات التشغيل في عدد اللفات وسمك السلك ويتم تشغيله بمكثف دائم في الدائرة وفي موديلات

كثيرة يتم تقسيم السرعة البطيئة كمحرك ٣ فاز ويصل ستار داخلياً ويخرج ثلات أطراف وبواسطة مكثف يتم تشغيله كمحرك ١ فاز فيصل طرف بالتيار ويجمع الطرفان المتبقيان مع طرف المكثف وعند التشغيل يصل الطرف الثاني لمصدر التيار على طرف مكثف فيعمل المحرك في اتجاه ثم يفصله ويصله على الطرف الثاني للمكثف فيعمل في الإتجاه الآخر.

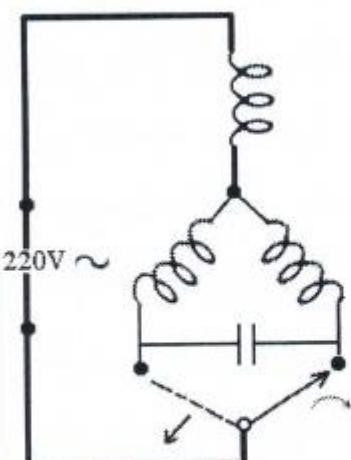

وفي العادة يتم تسقيط ملفات السرعة البطيئة أولاً ويخرج منها ثلات أطراف ثم يسقط ملفات السرعة العالية ويخرج منها أيضاً ثلات أطراف ثم يجمع الطرف المشترك للسرعة البطيئة مع الطرف المشترك للسرعة العالية في طرف واحد يعتبر الطرف الرئيسي للسرعتين ويتبقي ٤ أطراف هم تشغيل وتقويم السرعة البطيئة. وتشغيل وتقويم السرعة العالية.

## ملاحظات :

- يجب عزل ملفات السرعة العالية عن ملفات السرعة البطيئة.
- في حالة إذا كانت السرعة البطيئة مقسمة كالمحرك ٣ فاز يجب عد ملف من كل فاز فمن الممكن أن تكون جميع الملفات متساوية وفي بعض الحركات يكون عدد لفات ملفات فاز أقل من عدد لفات الفازتين الآخرين وفي هذه الحالة يجب أن يكون الطرف المشترك للسرعة البطيئة هو طرف الفاز الذي يحتوى على عدد لفات أقل.
- سعة مكثف محرك الغسالة تكون ما بين ١٤ و ١٦ ميكروفرايد. فى اکثر الأحيان .
- محرك الغسالة الآوتوماتيكية به روزة خاصة تحتوى على أطراف المحرك ويجب إعادة أطراف المحرك بالروزette بنفس الترتيب حتى لا يحدث مشاكل عند توصيل المحرك بالدائرة الكهربائية للغسالة.
- بعض أنواع محركات الغسالة الآوتوماتيكية يلف ملفات فاز من السرعة البطيئة بملف واحد على فرمة كبيرة ويتم تشكيل هذا الملف داخل المجاري لتكون منه جميع ملفات الفاز بالكامل .


## كيفية تحديد أطراف محرك الغسالة الأوتوماتيك وأختباره

لتحديد أطراف المحرك يجب أن تعلم الآتي أولاً :

- كلما زاد عدد اللفات للملفات الموجودة بالمحرك ارتفعت قيمة المقاومة والعكس.
- كلما زادت مساحة مقطع سلك الملفات الموجدة بالمحرك انخفضت قيمة المقاومة والعكس.

وبالنسبة للسرعة الطبيعية يكون عدد لفات ملفاتها أكثر من السرعة العالية ومساحة مقطع السلك الذي يلف به هذه السرعة أقل من السرعة العالية وبالتالي فقيمة مقاومة ملفات السرعة الطبيعية دائماً أعلى من قيمة مقاومة ملفات السرعة العالية.

والسرعة العالية العكس فملفاتها بعدد لفات أقل وسمك سلك أكبر وبالتالي دائماً مقاومة ملفات السرعة العالية أقل من مقاومة ملفات السرعة الطبيعية.

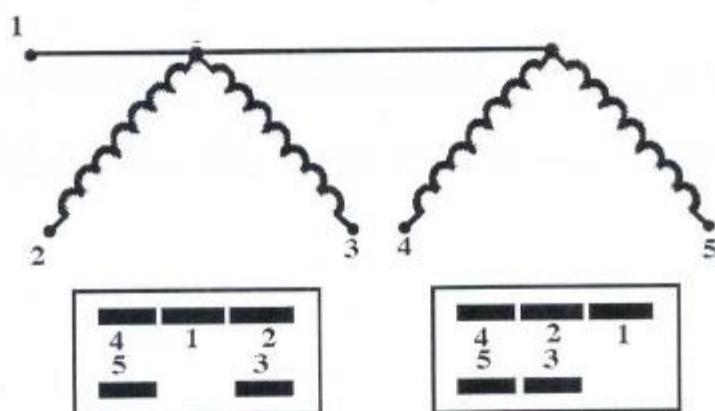


وعادة يخرج من محرك الغسالة الأوتوماتيك 5 أطراف متصلة بروزنة خاصة به بترتيب معين .

وفي أكثر الأحيان لا يكتب على الروزنة أرقام ولكن الطرف الموجود في وضع مميز

هو الطرف المشترك بين الطرف الرئيسي للفات السرعة العالية والطرف الرئيسي للفات السرعة البطيئة أى هنا فى الرسم رقم (١) والطرفان (٢) و (٣) يكونا تشغيل وتقويم سرعة والطرفان (٤) و (٥) للسرعة الأخرى.

ولتحديد الأطراف في حالة وجود روزة عملية بسيطة جدا فبواسطة الأومتر قم بقياس الطرفان ٢ و ٣ ثم قم بقياس الطرفان ٤ و ٥ والقراءة الأكبر ستكون بين طرفى السرعة البطيئة وعادة يكون لفات التشغيل مساوية لفات التقويم.

#### **ولاختبار السرعة البطيئة بالتيار:**

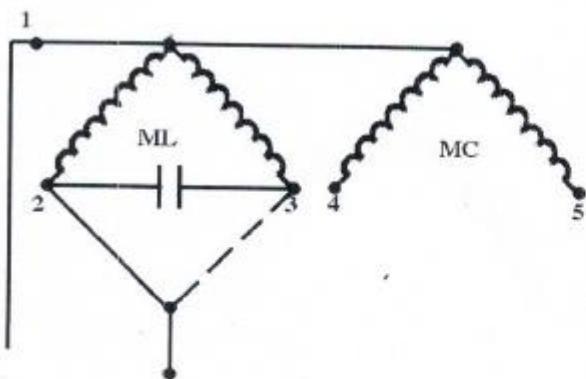

وصل طرف كهرباء بالطرف الرئيسي ١ وصل مكثف بين طرفى التشغيل والتقويم للسرعة البطيئة ولنفرض أنهم ٢ و ٣.

- ضع طرف الكهرباء الآخر على الطرف ٢ فسيدور المحرك في اتجاه معين.

- افصل طرف الكهرباء عن رقم ٢ وانتظر حتى يقف المحرك ثم صله بالطرف رقم ٣ فسيدور المحرك في الاتجاه المعاكس هذا ويجب قياس شدة التيار ولا تزيد فى المتوسط عن ٢ أمبير.

#### **ملحوظة :**

سعة المكثف تكون في المتوسط ١٦ ميكروفراد.

#### **لاختبار السرعة العالية:**


بواسطة الأومتر قم بقياس الطرف المشترك والطرف ٤ ثم الطرف المشترك والطرف ٥ فإذا أعطى قيمة مقاومة ثابتة في الحالتين يتم تجربته تماما كالسرعة البطيئة علما بأن السرعة العالية تعمل اتجاه واحد.

اما إذا اعطي قراءة غير متساوية بين الطرف ١ والطرف ٤ أو ١ والطرف ٥ فيجب توصيل طرف الكهرباء الآخر بالطرف الذي يعطى بينه وبين الطرف المشترك قيمة مقاومة أقل وهي التي تخص ملفات التشغيل.

#### اختبار أطراف المحرك في حالة عدم وجود الروزنة :

إذا كان أحد قد حل أطراف الروزنة دون تميزهم وأصبح الأطراف الخمس متماثلين في هذه الحالة أرمز لكل طرف برقم من عندك ثم قم بقياس الأطراف بهذا الترتيب ودون القراءة.

مثال :

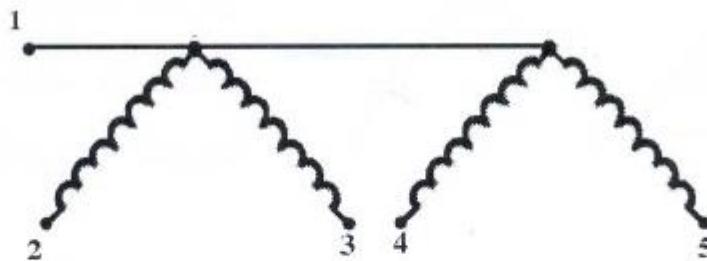

$$52 = 4 - 2 \text{ أوم}$$

$$52 = 5 - 2 \text{ أوم}$$

$$70 = 4 - 3 \text{ أوم}$$

$$70 = 5 - 3 \text{ أوم}$$

$$80 = 5 - 4 \text{ أوم}$$

$$12 = 2 - 1 \text{ أوم}$$

$$30 = 3 - 1 \text{ أوم}$$

$$40 = 1 - 4 \text{ أوم}$$

$$40 = 1 - 5 \text{ أوم}$$

$$42 = 3 - 2 \text{ أوم}$$

وابحث في هذه القراءات عن أقل قيمتين ففي مثل هذا المحرك ستتجد أن أقل قيمة مقاومة هي ١٢ أوم بين الطرفين ١ و ٢ والمقاومة الثانية ٣٠ أوم بين الطرفين ١ و ٣ أما باقي القيم فهي أعلى من هذين الرقمين ومعنى ذلك أن كل قراءة منهم تخص ملفات تشغيل السرعة العالية (١٢ أوم) والقراءة الأخرى تخص ملفات تقويم السرعة العالية أيضاً (٣٠ أوم)

(فتدكر دائماً أن قيمة مقاومة السرعة العالية دائماً أقل من قيمة مقاومة السرعة البطيئة). بمعنى أن ١ و ٢ ملفات تشغيل السرعة العالية ١ و ٣ ملفات تقويم السرعة العالية

(تذكرة أنه إذا كانت المقاومتان تخص نفس السرعة وكانتا غير متساوية فقيمة المقاومة الأعلى تخص ملفات التقويم).

إذن الطرف رقم ١ هو الطرف المشترك بين ملفات التقويم والتشغيل.

(تذكرة أن مشترك السرعة البطيئة هو نفسه مشترك السرعة العالية).

وزيادة في التأكيد أن القراءة بي الطرفان ٢ و ٣ تساوى مجموع قراءة الطرفان ١ و ٣.

والآن وقد حددت ثلات أطراف من المحرك هم الطرف ١ مشترك والطرف ٢ تشغيل السرعة العالية والطرف ٣ تقويم السرعة العالية.

يتبقى الطرفان ٤ و ٥ وبديهياً أنهم يخصو تقويم وتشغيل السرعة البطيئة ، من القراءات التي اختبرتها ستتجد أن بين الطرف الرئيسي ١ والطرف ٤ يساوى ٤٠ أوم وكذلك بين الطرف ١ و ٥ = ٤٠ أوم وهذا عادة ما يكون أن السرعة البطيئة ملفات التقويم فيها تساوى ملفات التشغيل تقريرياً في أكثر الأحيان .

في بعض المحركات تلف السرعة البطيئة على أنها محرك ٣ فاز لكل فاز بداية ونهاية ومعروف أن ملفات كل فاز تساوى ملفات الفاز الآخر في كل شيء متساوية في عدد اللفات وفي سmek السمك وفي طريقة التوصيل.

ويجمع نهايات الثلاث فازات معاً وتظل داخل المحرك، أما بالنسبة للبدايات فيأخذ أي طرف منها دون تحديد مع الطرف المشترك للسرعة العالية ويصبحا معاً الطرف الرئيسي للسرعتين.

وفي هذه الحالة عند قياس أطراف السرعة البطيئة ستتجد أن جميع القراءات متساوية

حيث أنك إذا وضعت طرفى الاومتر بين أى طرفان من السرعة البطيئة ستقيس مقاومة ملفات فاز+ مقاومة ملفات فاز آخر فكما تحدثنا أن ملفات الثلاث فازات متساوية.

ويعامل عند تشغيله كأنه محرك ١ فاز عادى يضع طرفى المكثف بين طرفى السرعة البطيئة وطرف الكهرباء فى النقطة الرئيسية للسرعتين (رقم ١) وطرف الكهرباء الآخر يصل مرة مع الطرف رقم (٤) فيعمل المحرك فى اتجاه أو يضعه على الطرف رقم ٥ فيعمل فى الاتجاه الآخر.

ولكن هنا تذكر أنك عند قياس الطرفان ٤ و ٥ سيعطى نفس القراءة التى قراءها الأومتر بين ١ و ٤ أو ١ و ٥ وليس مجموع مقاومة الاثنين مثلما يقرأ فى حالة لف المحرك تشغيل وتقويم.

### كيفية اختبار محرك ذات ٧ أطراف

توجد بعض محركات الروزنة لها ٧ أطراف وفي هذه الحالة لا توجد أى مشكلة لتحديد الاطراف والاختبارات.

فمثل هذه الحركات بها ٥ أطراف تماما مثلما شرحنا مسبقا بالتفصيل. أما الطرفان الآخرين فهما منفصلان تماما عن ملفات المحرك وهما طرفان اوفرلود موجود داخل المحرك ملامس الملفات. وعند حدوث ارتفاع في درجة حرارة الملفات لا يسبب بفصل نقطة تلامسه المغلقة أى سيفصل الطرفان.

وبالتالى عند الاختبارات ستتجد أنه توجد قراءة بين طرفين تساوى صفراء أو و هذان الطرفان لا يتصلان مع أى طرف آخر من الاطراف الخمس فيصبح هذان الطرفان هما طرفا الاوفلود وباقى الاطراف تعامل تماما مثل محرك له ٥ أطراف فقط.

- ويتصل طرفان الاوفلود في دائرة التيمر مع السرعة البطيئة فقط أو في بعض الأحيان توصل بالتوالى مع الخط الرئيسي للمحرك أى مع السرعة البطيئة أو العالية أيضا.

وفي بعض الأحيان يفصل هذا الاوفرلود نقاطه نتيجة لارتفاع درجة حرارة الملفات ويظل مفصولاً حتى بعد أن تنخفض حرارتها وبذلك لا يعمل المحرك أو يعمل بالسرعة العالية فقط وفي هذه الحالة من الممكن إلغائه بتوصيل الطرفان معاً من خارج المحرك.

وفي المحركات التي تحتوى على 5 أطراف فقط يتصل هذا الاوفرلود من الداخل بالتالى مع الطرف الرئيسي للسرعتين وفي هذه الحالة اذا ظل مفصولاً يجب فك المحرك وتحديد طرف الاوفرلود وتوصيلهما معاً.


#### ملحوظة :

في بعض المحركات اذا بدلت طرف التقويم مع طرف التشغيل في السرعة العالية سيعمل المحرك بقدرة أقل أى من الممكن أن يدور بدون وجود غسيل بالغسالة ولا يستطيع البدء في حالة وجود الغسيل . وفي هذه الحالة غير مكان طرف التشغيل والتقويم في السرعة العالية طرف مكان الآخر .

في بعض المحركات التي تلف فيها السرعة البطيئة كأنها محرك 3 فاز . يكون فيها عدد لفات ملفات فازة أقل من لفات الفازتين الآخرين . فإذا وجدت هذا يجب أن تكون بداية الفاز الذي يحتوى على عدد لفات أقل هو الذي يجمع مع مشترك السرعة العالية .

بعض المحركات التي تحتوى على 7 أطراف تكون السرعة البطيئة ملفوفة كمحرك 3 فاز ولكن فاز منهم عدد لفاتة تقريرياً نصف عدد لفات الفازتين الآخرين وبسمك سلك أكبر منهم . وطرفين من الفازة المختلفة يخرجوا منفصلين على الروزته ليصبح أطراها 7 أطراف بدلاً من 5 .

**دائرة محرك غسالة آلوماتيك  
٢٤ مجرب و ١٢ قطب**

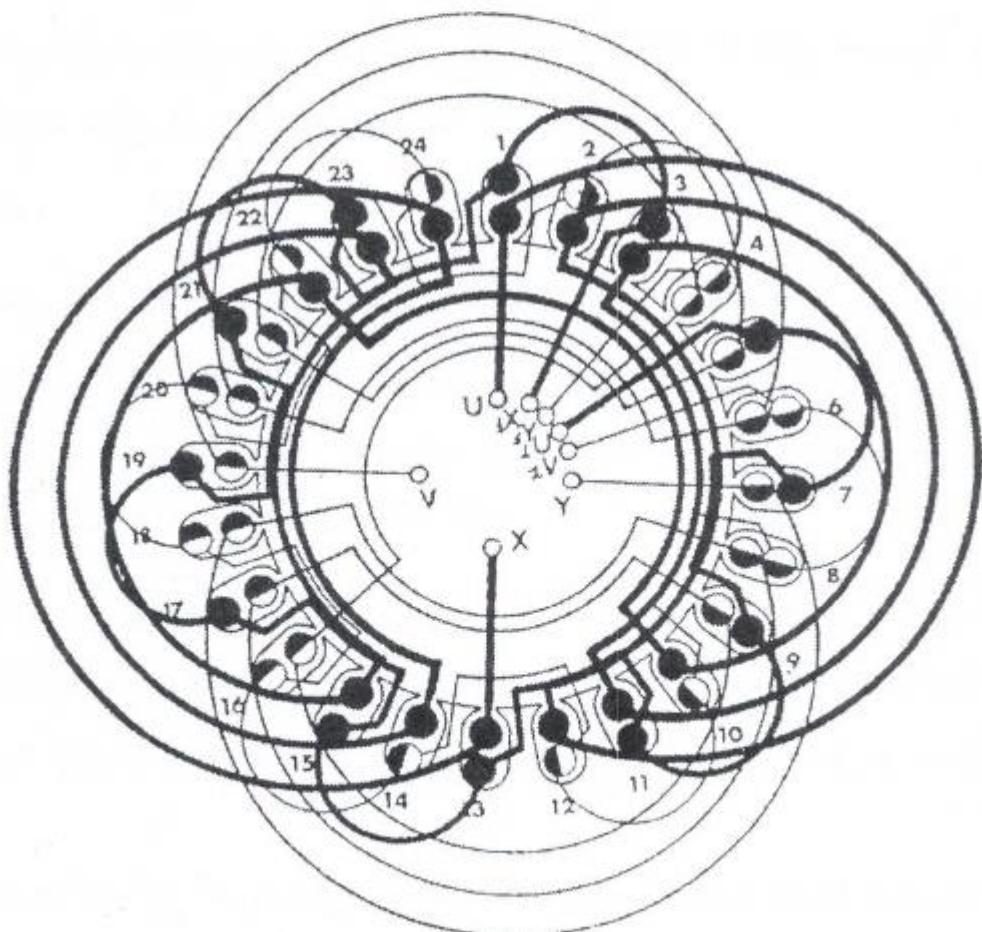


تشغيل السرعة البطيئة U1 - X1

تقويم السرعة البطيئة V1 - Y1

تشغيل السرعة العالية X - U

تقويم السرعة العالية Y - V

**دائرة محرك غسالة أوتوماتيك  
٤٨ مجرى و ١٢ قطب**

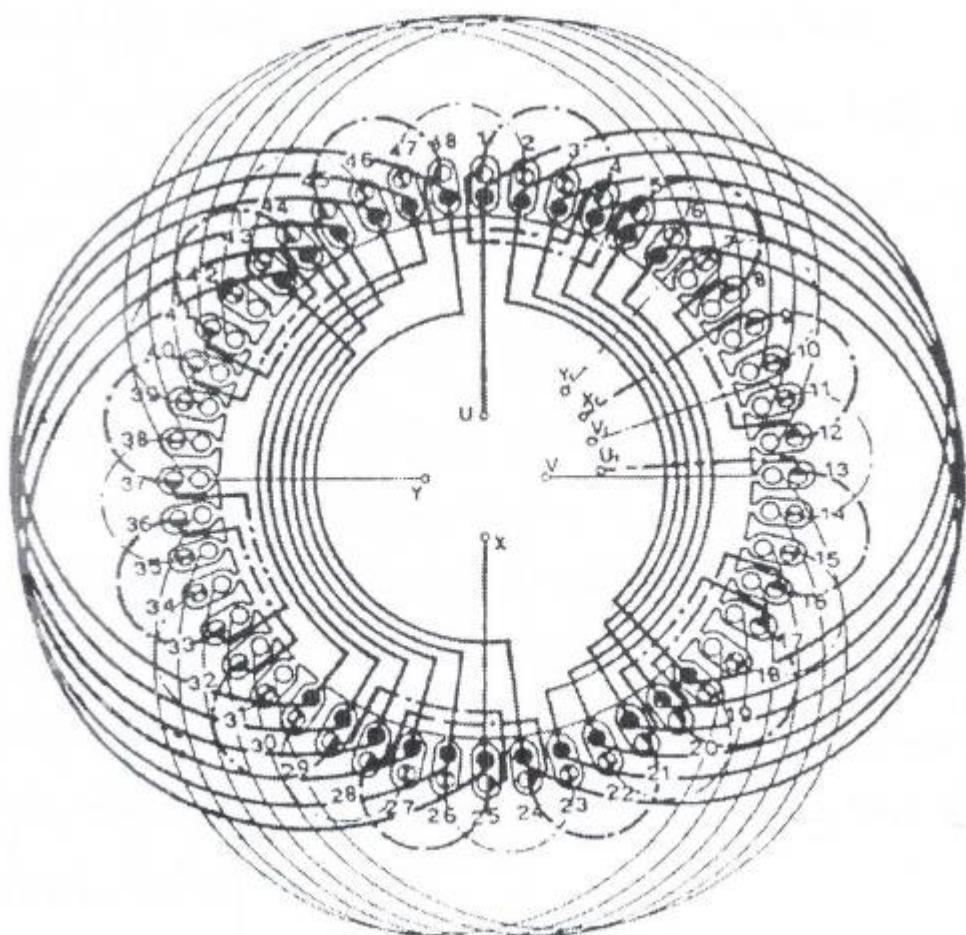

تشغيل السرعة البطيئة U1 - X1

تقسيم السرعة البطيئة V1 - Y1

تشغيل السرعة العالية X - U

تقسيم السرعة العالية V - Y

## أعطال محركات الوجه الواحد

إحتمال حدوث أعطال لمحركات الوجه الواحد أكثر من محركات الثلاثة أوجه حيث أن محرك الوجه الواحد يعمل بملحقات خارجية كمفتاح الطرد المركزي أو المكثف أو غيرها وكل هذه من الممكن أن تكون سبباً في حدوث أعطال.

ولذلك وبدلاً من تكرار الكلام فأعطال المحرك الوجه الواحد تشبه أعطال محركات الثلاث أوجه باستثناء عطل سقوط فازة إضافة إلى الملحقات التي تتصل مع ملفات التقويم.


(أنظر التوصيل الخارجي لمحركات الوجه الواحد)

فإذا لم يبدأ المحرك دورانه بعد أن تتأكد من صلاحية رولمان البلي وأحكام غلق المحرك جيداً فالعطل ينحصر بين ملفات التقويم والملحقات التي تتصل معه فإذا كان مكثف أو مفتاح طرد مركزي أو ريلى تيار فتأكد من صلاحية الملحق المتصل مع ملفات التقويم ثم ملفات المحرك نفسها أما في حالة عدم فصل التيار عن ملفات التقويم أو مكثف التقويم فسيدور المحرك بسرعة أبطأ من سرعته ويسحب شدة تيار عالية ويكون له صوت مزعج وإذا ترك هكذا التيار يحترق. فتأكد في هذه الحالة من مفتاح الطرد المركزي أو ريلى التيار أو ريلى الفولت.

مع ملاحظة إذا كان المحرك قد أعيد لفه من جديد فإحتمال وجود خطأ باللف. ولسهولة كشف أسباب العطل بسهولة أدرس جيداً التوصيل الخارجي لمحركات الوجه الواحد.

أما المولدات الحديثة فلا يوجد بها حلقات أنسلاق وبالتالي لا يوجد شربون. وأيضاً لا تحتاج تغذية خارجية بتيار مستمر.

و سنشرح هنا كيفية توليد التيار من المولدات الحديثة بدون شربون أو تغذية خارجية حيث أنها تختلف في تكوينها عن المولدات التي تعمل بشربون فمثل هذه المولدات تكون من جسم ثابت رئيسي وآخر مساعد. وكذلك رotor رئيسي وآخر مساعد وسنوضح كل جزء على حدى.

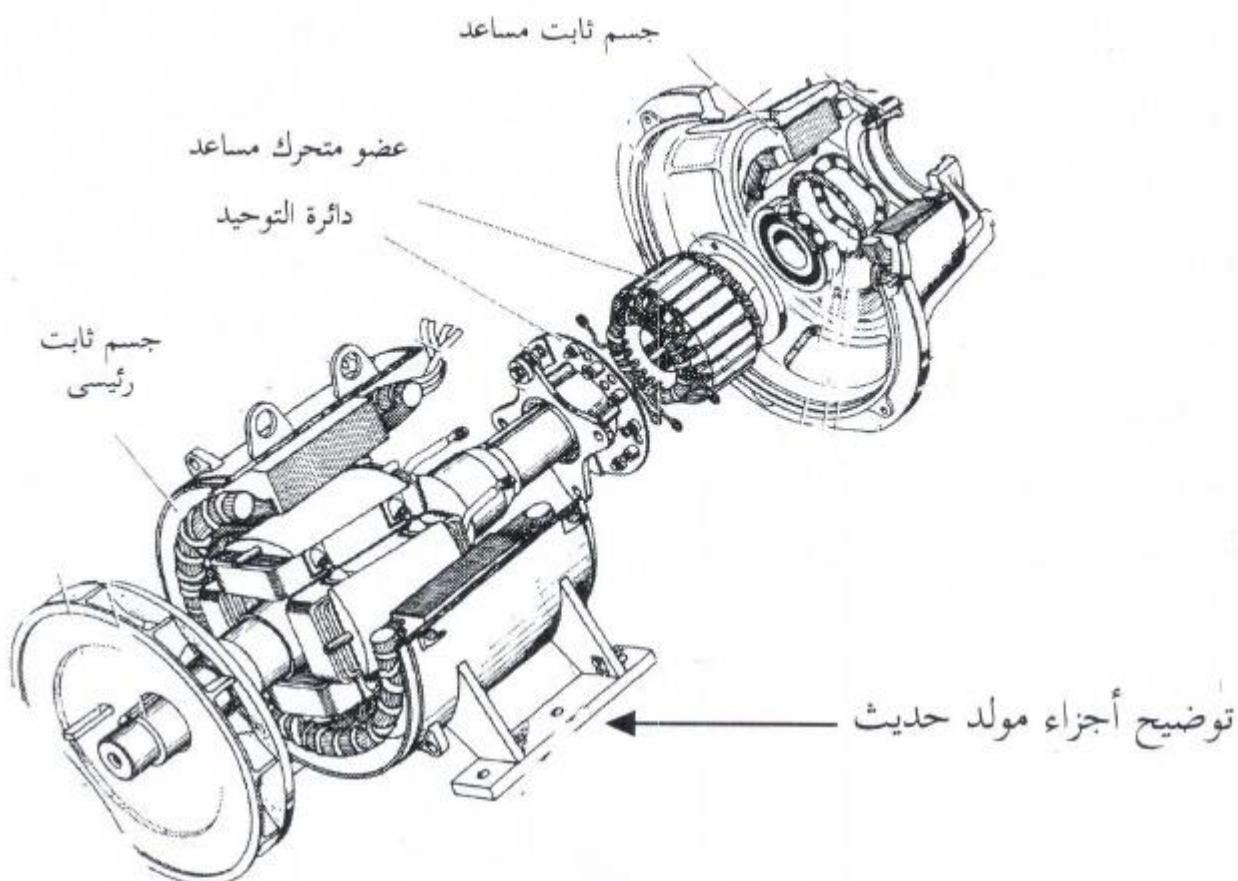

### الجسم الثابت الرئيسي:

وهو لا يختلف في تكوينه عن الجسم الثابت للمحرك سوى أن مجاريه في وضع مائل. ويقسم بنفس اسلوب محركات الثلاث أوجه تماماً وأكثر الأحيان يكون 4 أقطاب ويمكن لفه بأى طريقة وأكثر الطرق التى يلف بها المولد (جانبان بالجرى) ويتم


## مولدات ثلاثة أوجه

لن ندرس المولدات بأستفاضة ولكن الغرض التعرف على أساسياته ومدى الاختلاف بينه وبين المحرك بحيث يتمكن من له خبرة في لف الحركات أن يكون بإمكانه إعادة لف مولد تيار متعدد.

فكما نعلم أن المولد يأخذ طاقة ميكانيكية دوارة (في أكثر الأحيان بواسطة محرك ديزل أو بنزين) ويعطي طاقة كهربائية.

وفكرة عمله تعتمد على القانون الذي يقول أن أي ملف يقطع خطوط فيض مغناطيسي يتولد فيه تيار. والمولد عبارة عن جسم ثابت يلف مثل المحرك تماماً. أما العضو المتحرك فيلف عليه مخدات بنفس عدد أقطاب الجسم الثابت ويتصلوا معاً بحيث يمر التيار فيهم بإتجاه معاكس. وينتهيوا بطرفان يتصلوا بحلقتين نحاس مركبتين على أكس العضو المتحرك ومعزولين عنه. وبواسطة الشربون الموجود فوق الحلقتين يصل تيار مستمر (من بطارية مثلاً) إلى ملفات العضو المتحرك فيتولد فيض مغناطيسي وبدوران العضو المتحرك تقطع خطوط هذا الفيض الملفات الموجودة بالجسم الثابت فيتولد فيها تيار.

الفكرة الأساسية  
لعمل المولد

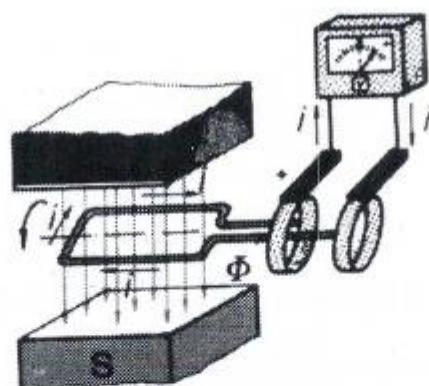

حساب عدد لفاته وسمك سلكه بنفس حسابات المحرك وبالطبع أيضاً التوصيل إذا كان عادي أو به توازي خارجي . وفي النهاية يخرج منه ٦ أطراف توصل على الروزنة الخاصة به ستار أو دلتا تبعاً لفرق الجهد المطلوب.

مع ملاحظة أنه في بعض المولدات يحتاج إلى فولت خاص لدائرة الكنترول الالكترونية . فمن الممكن أن يأخذ لهذه الدائرة طرفين من الأطراف الرئيسية للمولد . أو طرف واحد والطرف الآخر من نقطة تجمع ستار . أو (وهذا ما يجب ملاحظته جيداً) أنه يأخذ طرف من الأطراف الرئيسية والطرف الثاني من لحام بين مجموعة وأخرى أو بين ملف وآخر . أو في بعض أحياناً أخرى يلف لها ملفات خاصة وأخرى أو بين ملف وآخر . عبارة عن توصيلة محرك آخر ولكن بلفة واحدة أو أكثر قليلاً auxiliary winding بسلك معزول بقطن أو بلاستيك تحت الملفات الرئيسية . ويجب أن تخرج هذه الأطراف كما هي وبين الخطوة واللillas لأنه كما تحدثنا هي خاصة بفرق الجهد الذي سيغذي دائرة الكنترول . وتختلف قيمة هذا الجهد من دائرة مولد إلى مولد آخر تبعاً لتصميمه . فلا يجب تغيير هذه الأطراف إلا إذا كنت ستصمم للمولد دائرة كنترول جديدة .

### الجسم الثابت المساعد (Exciter stator)

ويقف بعدد من المخدات تمثل عدد الأقطاب ومن الممكن أن يكون عددها نفس عدد أقطاب الجسم الثابت أو أكثر منه .

ويخرج من هذه الملفات بعد توصيلها معاً (بنفس قوانين توصيل المحركات) طرفين . وفي أحياناً قليلة يقسم الجسم المساعد إلى جزئين ويخرج منهم ٤ أطراف وذلك تبعاً لتصميم كنترول المولد .


### العضو المتحرك الرئيسي:

وهو عبارة عن ٤ مخدات تمثل نفس عدد أقطاب الجسم الثابت الرئيسي وتتصل معاً نهاية مع نهاية بحيث يمر التيار في المخدات بالاتجاه معاكس ويخرج منهم في النهاية

طرفان فقط يتصلوا بطرفى الموجب والسلب لدائرة توحيد مركبة على عمود الأدارة وتدور معه.

### العضو المتحرك المساعد (Exciter Rotor)

يلف كمحرك ثلاث أوجه ويخرج منه ٦ أطراف يوصل ثلاث نهايات منهم ستار داخلياً ويتصل الثلاث بدايات بدائرة التوحيد المركبة على عمود الأدارة.

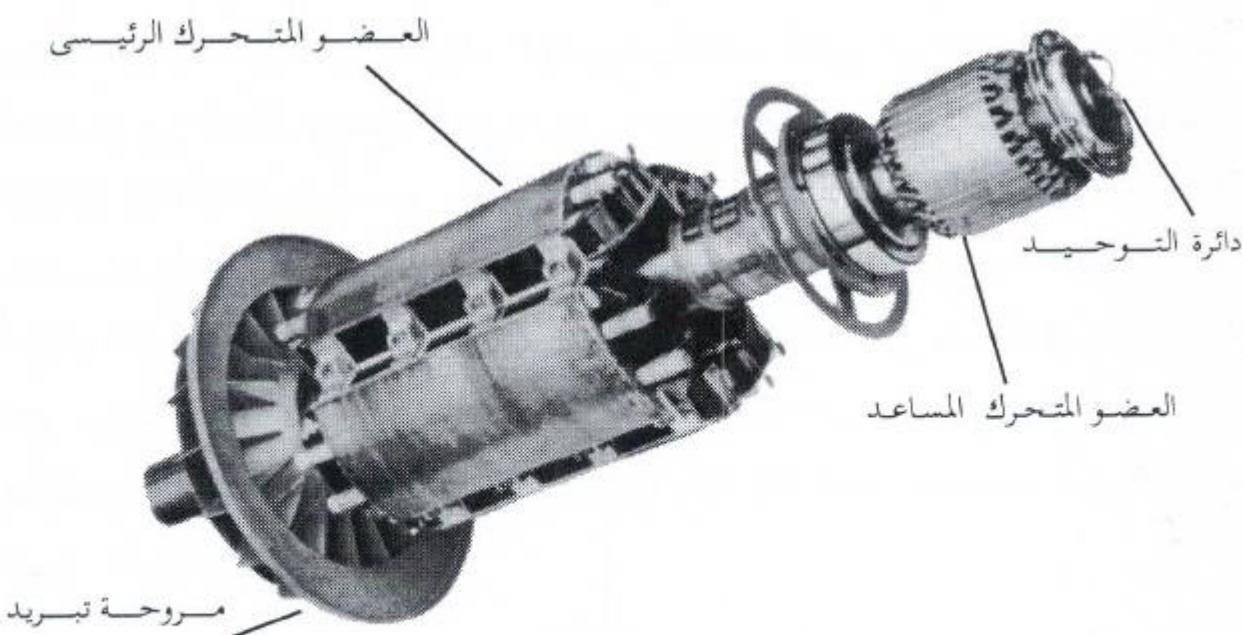

### فكرة التشغيل:

بداية توليد التيار تكون بنظرية المغناطيسية المتبقية (residual magnetism) وهي تقول أنه عند مرور تيار بال ملفات تتمغنت الشرائح وطالما تم غنطت أول مرة فعند فصل التيار بعد ذلك لا تفقد المغناطيسية تماماً ولكنها تظل حاملة خواص المغناطيسية ولو بأجزاء بسيطة.

وهو يستغل هذه المغناطيسية المتبقية فعند دوران المولد يتولد فرق جهد بسيط جداً على الأطراف الخاصة بدائرة الكترون في الجسم الثابت ومنها وبعد رفعها بواسطة محول صغير تصل إلى أطراف الجسم الثابت المساعد فيتولد فرق جهد مناسب في

ملفات العضو المتحرك المساعد المتصلة بدائرة التوحيد المركبة على اكس المحرك والمتصل بها طرفى البوينة الرئيسية فى نقطتى الموجب والسلب وبذلك أصبح على طرفى البوينة الرئيسية تيار مستمر بقيمة مناسبة وبالتالي يتولد فرق الجهد المطلوب فى ملفات الجسم الثابت الرئيسي.


#### ملحوظة:

من فكرة التشغيل تلاحظ أن بداية توليد التيار معتمدة على المغناطيسية المتبقية بشرائح الجسم الثابت لذلك عند إعادة لف المولد من الممكن أن تفقد هذه المغناطيسية إذا تم إخراج الملفات بواسطة التسخين مثلاً. أو إذا طرق على شرائح الجسم الثابت بشدة أو لأى سبب آخر. وبالتالي فعند التجربة إذا لم يبدأ المولد في إخراج أى قيمة جهد فمن الأسباب الرئيسية التي تؤدى إلى ذلك هي فقد المغناطيسية. ومن الممكن في هذه الحالة تغذية طرفى ملفات الجسم المساعد بتيار مستمر في حدود ١٢ فولت (من بطارية مثلاً) (في بعض كتالوجات ماركات معينة يحدد قيمة هذا الفولت) ولحظة توصيل التيار المستمر سيتولد فولت في ملفات الجسم المساعد المتحرك ومنه دائرة التوحيد ومن دائرة التوحيد إلى البوينة الرئيسية. ولا يجب التحميل على المولد أثناء هذه العملية. وبعد فترة قليلة أفضل التغذية الخارجية. فإذا ظل الفولت كما هو بملفات الجسم الرئيسي فمعنى هذا أن الشرائح قد أكتسبت المغناطيسية المطلوبة وسيعمل في المرات التالية بدون هذه التغذية.

ويجب أن تظل قيمة فرق الجهد المولدة ثابتة في كل الأحوال إذا كان بالحمل كامل أو بحمل متوسط أو بدون حمل وتتوقف هذه العملية على عدة عوامل أهمها:


أ- قيمة التيار المستمر الذي يصل إلى ملفات البوينة الرئيسية تمر بعدة مراحل منها محول الكترون. ودوائر التوحيد ودائرة الكترون الاليكترونية والملفات المساعدة وغيرها فأى عطل بأى جزء من هذه الأجزاء يؤدي إلى وصول التيار المستمر للبوينة الرئيسية بقيمة غير مناسبة فيرتفع أو ينخفض فرق الجهد على الأطراف

الرئيسية للمولد. أو لا يصل أصلاً تيار إلى البويبة الرئيسية وبالتالي لا ينتج فرق جهد نهائياً.

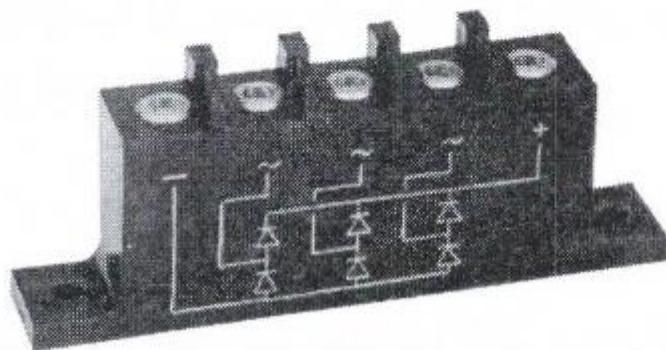

دائرة توحيد تحول  
تيار ٣ فاز الى سالب  
وموجب

ب - سرعة دوران العضو الدائر يجب أن تكون نفس سرعة المجال المغناطيسي للأقطاب بمعنى أنه إذا كان المولد ٤ قطب يجب أن يدور بسرعة ١٥٠٠ لفة/دقيقة فمن الممكن حدوث تفويت في محرك الديزيل فتضعف قدرته وعند توصيل الحمل بالمولد تنخفض سرعته وبالتالي ينخفض فرق الجهد والتردد أيضاً وبالطبع يشكل هذا خطراً على الأحمال الموصولة بالمولد. وكذلك إرتفاع السرعة يؤدي إلى زيادة فرق الجهد والتردد.

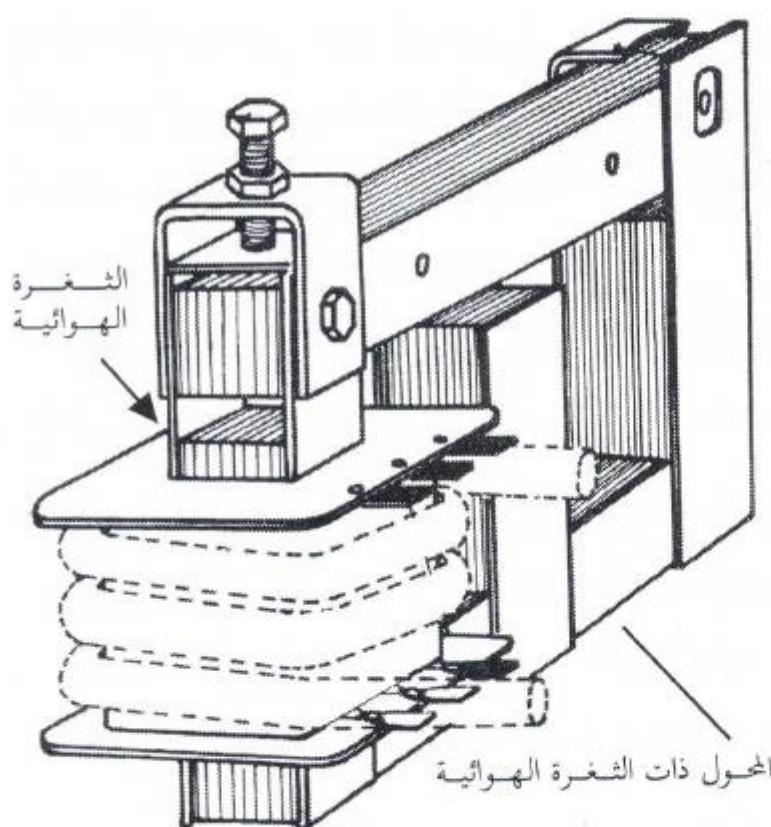

ج - من الممكن ضبط قيمة  
الجهد في حدود معينة  
بواسطة مقاومة متغيرة توجد  
بدائرة الكنترول الإلكترونية  
أو عن طريق المحول ذات  
الثغرة الهوائية وهو موجود  
بأكثر المولدات . فكلما  
ذادت الثغرة الهوائية كلما  
إرتفعت قيمة فرق الجهد .

## الأعطال الرئيسية للمولد

□ لا يوجد فولت والمولد يعمل بدون حمل

\* فيوز دائرة الكنترول الالكترونية (AVR) تالف

\* شورت بدائرة التوحيد المركبة على الأكس

\* شورت بمكثف دائرة التوحيد إن وجد

\* فصل أو شورت ب ملفات الجسم الثابت المساعد

\* فصل في اللفات المساعدة المغذية دائرة الكنترول

\* فقد المغناطيسية المتبقية ويحتاج تغذية خارجية

\* سرعة المولد منخفضة

\* فصل في الملف الثانوي لمحول الكنترول

□ جهد المولد منخفض وهو يعمل بدون حمل

\* تلف موحد أو أكثر بدائرة الكنترول المطبوعة أو بدائرة التوحيد المركبة على الأكس

\* سرعة المولد منخفضة

\* الشغرة الهوائية لمحول الكنترول صغيرة جداً.

\* انخفاض في عزل الملفات

□ جهد المولد مرتفع وهو يعمل بدون حمل

\* شورت في الملف الثانوي لمحول الكنترول

\* سرعة المولد مرتفعة

\* تلف في بعض محتويات دائرة الكنترول المطبوعة

\* الشغرة الهوائية لمحول الكنترول كبيرة

□ جهد المولد ينخفض عند التحميل

- \* السرعة تنخفض عند التحميل نتيجة لضعف محرك дизيل
- \* الحمل أكبر من قدرة المولد
- \* انخفاض في عزل ملفات الجسم المساعد أو الرئيسي

□ جهد المولد غير ثابت (مذبذب)

- \* سرعة المولد غير ثابتة
- \* أطراف التوصيل لدائرة الكنترول المطبوعة غير جيدة وكذلك أى أطراف تخص الكنترول

□ إرتفاع درجة حرارة المولد

- \* تحميل زائد
- \* مرات هواء التبريد غير نظيفة أو أتربة بكمية كبيرة تغطي الملفات
- \* انخفاض في عزل الملفات

ملاحظات :

□ عند تغذية أطراف ملفات الجسم الثابت المساعد بتغذية خارجية نتيجة فقد المغناطيسية المتبقية أبداً بفولت منخفض ولتكن ٦ فولت. أو بواسطة مقاومة متغيرة على التوالي يمكنك التحكم في قيمة الفولت الواصل للأطراف.

□ عند فك الأطراف الواصلة إلى دائرة الكنترول المطبوعة يجب تميزها جيداً حتى يعود كل طرف مكانه. خاصةً في حالة عدم وجود كاتلوج للمولد. نفس الشيء عند فك ملفات الجسم الثابت أو المساعد.


- في حالة اختبار عزل الملفات بالميجر أو بفولت مرتفع يجب فصل أطراف الدائرة الالكترونية هذا ولا يفضل اختبار عزل ملفات العضو المتحرك بفولت مرتفع.
- عادةً القدرة التي تسجل على يفطة المولد هي القدرة الظاهرية KVA ويمكنك بواسطة هذه القانون التقريري تحديد القدرة الفعالة KW

$$KW = \frac{A}{2} - 5\%$$

$$KVA + 1\% = \frac{A}{1,5}$$

- تقسم ملفات الجسم الثابت لمولدات الوجه الواحد على أنها ١ فاز (ملفات تشغيل فقط). ومجموعة واحدة ثانوية بسلك أرفع لدائرة الكنترول.



مولد صغير  
٢ قطب

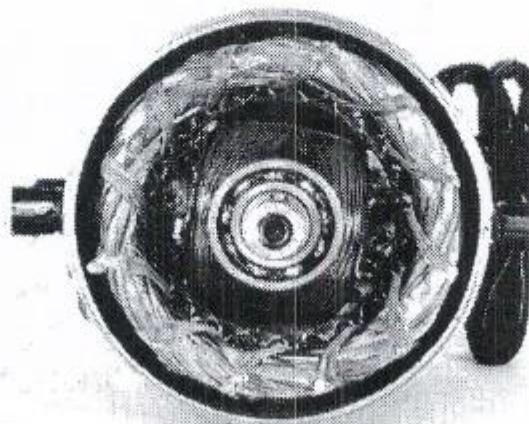

- دوائر ملفات الجسم الثابت للمولدات هي نفس دوائر المحركات وخاصة الدوائر التي تحتوى على توصيل توازى خارجي. غير أنه يجب ملاحظة أطراف دائرة الكنترول وهى أطراف بسلك أرفع من البدايات والنهاءات الرئيسية للثلاث فازات.

## المحولات الكهربائية

يستخدم المحول الكهربائي في خفض أو رفع قيمة الفولت ويكون من مجموعة شرائط بمساحة معينة تبعاً لقدرة المحول وحوله هذه الشرائط وفوق بكرة من البلاستيك أو الفبريلف عدد لفات معين من السلك فإذا مر تيار بهذا الملف يتولد مجال مغناطيسي وأى عدد لفات أخرى فوق البكرة تقطع المجال فيتولد فيها تيار تبعاً لعدد لفاتها وكلما زاد عدد هذه اللفات زاد الفولت المتولد فيها والعكس.

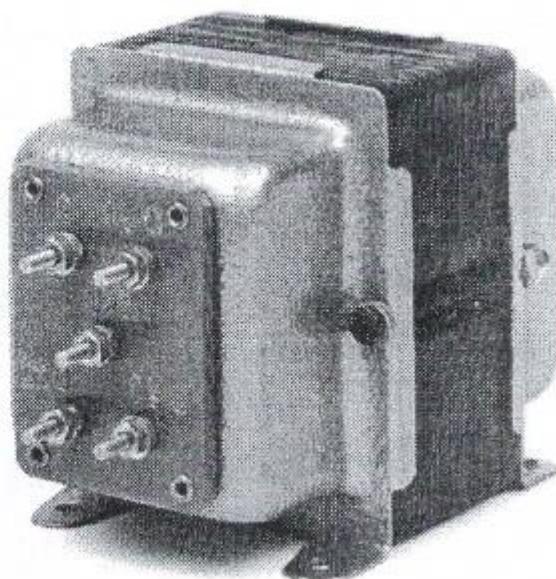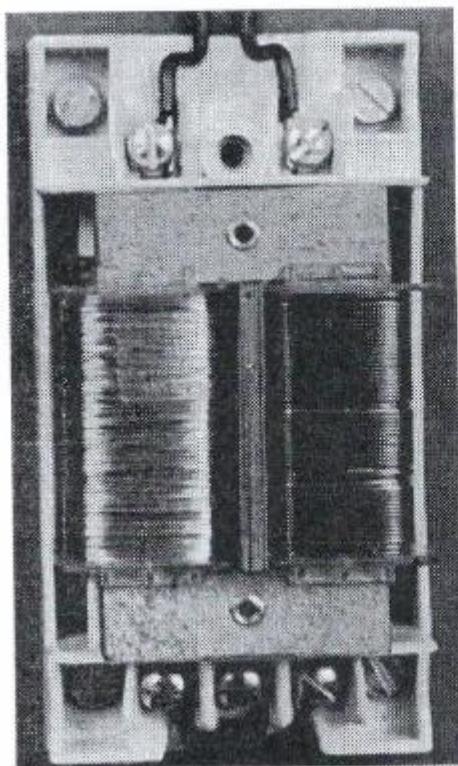

تتعدد أشكال الشرائط والشكل المعتمد أكثر هو شكل حرف E والضلع الأوسط فيه عرضه يساوى ضعف عرض الضلع الجانبي وتكون الملفات حول الضلع الأوسط فقط . والأشكال الأخرى مهما اختلفت فعند حساب عدد اللفات يقاس سماكة وعرض الضلع الذي سيركب فوقه البكرة.

## خطوات إعادة لف المحوّل

- \* معرفة قيم الفولت المطلوبة. إذا كانت مسجلة على المحوّل أو إن لم تكن معلومة فيجب معرفة قيمة مصدر التيار الذي سيعمل به المحوّل وقيمة الفولت الذي يعمل به الجهاز المستخدم له هذا المحوّل.
- \* فك أي أجزاء خارج الشرائح والبكرة.
- \* قياس سمك الشرائح وهي مضغوطة معاً
- \* فك شريحة وقياس عرض الجزء الذي بداخل البكرة. مع ملاحظة أن أول شريحة تخرج بصعوبة خاصة في المحوّلات جيدة الصنع.
- \* تطبيق قانون ايجاد عدد لفات الفولت الواحد ومعرفة عدد اللفات الخاص بكل قيمة.
- \* فك باقي الشرائح من داخل البكرة.
- \* فك سلك الملف الثانوي مع قياس قطره بالميكرومتر. ثم الملف الإبتدائي وقياس قطره أيضاً.

**قانون:**

$$\text{عدد لفات الفولت الواحد} =$$

١

---

$$4,44 \times \text{تردد} \times \text{معامل القدرة المغناطيسية} \times (\text{السمك} \times \text{العرض بالметр المربع})$$

**توضيح القانون:**

- \* ٤,٤٤ رقم ثابت يستخدم لجميع المحوّلات
- \* تردد هو قيمة ذبذبة التيار بالهيرتس (HZ)
- \* معامل القدرة المغناطيسية يمكن تحديده طبقاً للجدول الآتي:

معامل القدرة المغناطيسية	قدرة المحول
١	أقل من ١ كيلو وات
١,٠٥	أكثـر من ١ : ٣ كيلو وات
١,١	أكثـر من ٣ : ٥ كيلو وات
١,٢	أكثـر من ٥ كيلو وات

السمك  $\times$  العرض هو سلك وعرض القلب الحديدي الذى بداخل البكرة ويتحول إلى متر مربع.

وناتج القانون هو عدد لفات الفولت الواحد وهذا الناتج خاص بقيم الفولت فى الملف الابتدائى أو الملف الثانوى.

مثال:

محول ١ فاز قدرته ٤٠٠ وات يعمل بتيار تردد ٥٠ هيرتس / ثانية سلك القلب ٥٠ ملـم وعرضه ٤٠ ملـم القيم المطلوبة ملف ابتدائى ٢٢٠-١١٠ فولت - ملف ثانوى ١٢-٦-١,٥

الحل :

$$\text{عدد لفات الفولت الواحد} = \frac{1}{\frac{50 \text{ ملـم} \times 40 \text{ ملـم}}{100000} \times 1 \times 50 \times 44,4}$$

$$= \frac{1}{0,444} = 2,252 \text{ لفة/فولت}$$

إذن عدد لفات الفولت الواحد = ٢,٢٥٢ لفة

ثم أضرب الناتج دون اختصاره فى قيم الفولت المطلوبة.

## الملف الابتدائي

١١٠ فولت  $\times$  ٢٤٨ لفة = ٢,٢٥٢ أى ٢٤٧,٧

٢٢٠ فولت  $\times$  ٤٩٦ لفة = ٢,٢٥٢ أى ٤٩٥,٤٤

## - الملف الثانوي:

١,٥ فولت  $\times$  ٣٣٧٨ لفة = ٢,٢٥٢ أى ٣,٣٧٨

٦ فولت  $\times$  ١٣,٥١٢ لفة = ٢,٢٥٢ أى ١٤

١٢ فولت  $\times$  ٢٧,٠٢٤ لفة = ٢,٢٥٢ أى ٢٨

وعند اللف فوق البكرة أبداً بالملف الابتدائي لأن سلكه قطره أقل من سلك الملف

الثانوى


وببداية سلك الملف الابتدائي يعتبر طرف الزирولو ٠ وإذا كان قطر سلك الملف الإبتدائي رفيع جداً يلحم الأطراف بسلك معزول بالبلاستيك حتى يتثنى التعامل مع هذه الأطراف في النهاية بسهولة دون الخوف من قطعها . أما إذا كان السلك الذي سيلف به المحول قطره سميك نسبياً من الممكن أن تخرج الأطراف بنفس السلك مع عزلها بمكرونة .

وبعد خروج بداية سلك زيرولو الملف الإبتدائي أكمل الملف قدر المستطاع كل لفة مجاورة للفة الأخرى وبعد الإنتهاء من طبقة كاملة أبدء في طبقة جديدة وهكذا حتى يصل عدد اللفات إلى ٢٤٨ لفة فيخرج طرف ثانٍ هو طرف ١١٠ فولت ثم أكمل بنفس السلك فوق ٢٤٨ لفة . ٢٤٨ لفة أخرى ليكون العدد بين الزيرولو والطرف ٢٢٠ فولت هو ٤٩٦ لفة . وبعد الإنتهاء من لف الملف الإبتدائي توضع ورقة برسبان حول السلك وتأكد أنها تغطي لفات الملف الإبتدائي بالكامل .

ثم إبدأ ببداية جديدة بسلك الملف الثانوى وتكون هذه البداية هي زирىو الملف الثانوى ثم أكمل عدد لفات لتصل إلى ٤ لفة ثم أخرج الطرف ١,٥ فولت ثم أكمل عدد اللفات حتى ١٤ لفة وانخرج الطرف ٦ فولت ثم أكمل فوق عدد اللفات الملفوف حتى ٢٨ لفة فيخرج الطرف الخاص بجهد ١٢ فولت ثم أقطع السلك وأعزل الملف الثانوى بطبيقة برسبان.

ولا يتم توصيل تيار للملفات قبل وضع الشرائح فإذا حدث ذلك ستحترق الملفات حيث أن التغرة الهوائية في هذه الحالة كبيرة جداً. ومن الممكن إختبار الأطراف قبل وضع الشرائح بواسطة الأومتر أو مصباح التوالى للتأكد من عدم وجود فصل فقط وليس لاختبار قيمة الجهد.

ثم أبدأ بوضع الشرائح داخل البكرة بنظام بحيث لا يوجد فراغ بين الشرائح وبعضها وتضغط قدر المستطاع داخل البكرة وكلما ضغطت الشرائح معاً ولا يوجد أي ثغرة هوائية كلما زادت كفاءة المحول وأنخفض صوته تماماً.

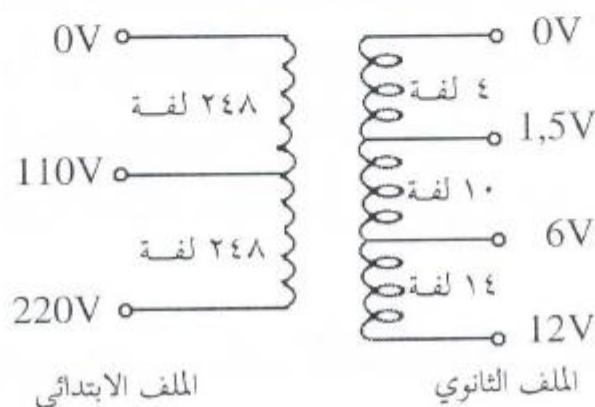


### جريدة المحول بالتيار:



بعد التأكد من عزل الملفات عن الشرائح يوصل فولت المصدر بين طرفين في المحول لهم نفس القيمة بمعنى إذا كان لديك ٢٢٠ فولت يتصلوا بين طرف الزيرو للملف الإبتدائى بين الطرف ٢٢٠ أو إذا كان المصدر ١١٠ فولت يوصل بين طرف الزيرو والطرف ١١٠ وطالما وصل فرق جهد معين بين طرفين لهم نفس القيمة.

سيعطي المحوّل باقي قيم الفولت المتولدة بين باقي الأطراف. ويمكنك إختبار باقي هذه الأطراف بواسطة فولتميتر للتأكد أن بين كل طرفين القيمة المطلوبة.

### ملاحظات :

- في محولات القدرات الصغيرة يكتفى بعزل الملف الإبتدائي عن الملف الثانوي أما في المحولات ذات القدرات الكبيرة يعزل كل طبقة لفات عن الطبقة التي فوقها وكلما زادت قيمة العزل كان أفضل ولكن يجب أن تعلم أن هناك حجم معين فوق البكرة لا يجب أن ترتفع عنه فإذا حدث ذلك في النهاية لا يمكن دخول الشرائح على جانبي البكرة.
- يفضل قبل فك الأطراف وضع علامات بالقلم الفلومستر توضح جهة خروج أطراف الملف الإبتدائي وجهة خروج أطراف الملف الثانوي أو إذا كانوا من جهة واحدة..
- في المحولات الصغيرة يكتفى بوضع البكرة البلاستيك على اكس ماكينة اللف ويحجزها بقطعتين خشب من الجهتين. أما في المحولات الكبيرة والتي ستحتاج إلى الدق فوق الملفات لتطبيعها كمحولات اللحام مثلاً. يفضل في هذه الحالة وضع فرمة خشب تملئ فراغ البكرة بالضبط وتشق الفرمة بقطار يساوى اكس ماكينة اللف حتى لا تتأثر البكرة بالدق فوق الأسلاك أو تضيق مساحة الفراغ الذي ستدخل فيه الشرائح خاصةً إذا كانت البكرة من الورق المقوى.
- من الممكن تغذية المحوّل بقيمة فولت الملف الثانوي ووضع الحمل على قيمة من الملف الإبتدائي مع التأكد أن شدة تيار الحمل تتحملها مساحة مقطع سلك الملف الإبتدائي علماً بأن المحوّل يعمل فقط بتيار متعدد (AC) ولا يعمل على التيار المستمر (DC).

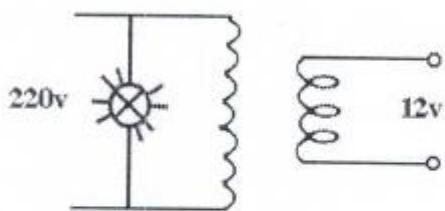

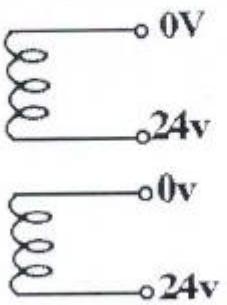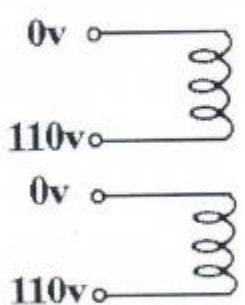

□ من الممكن أن يحتوى المحول على أكثر من ملف إبتدائى منفصل كل منهما عن الآخر وكذلك من الممكن أن يحتوى على أكثر من ملف ثانوى. وفي هذه الحالة إذا كان سيعذى الملف الإبتدائى بـ ٢٢٠ فولت يصل نهاية الملف الأول (١١٠) مع بداية الملف الثانى (٠) ويصل التيار ب أول زир و آخر ١١٠ فولت.

أما في حالة تغذية الملف الإبتدائى بـ ١١٠ فولت فيصل طرفى الزير و معاً وكذلك طرفى الـ ١١٠ معاً ويكون الملفين توازى.

ونفس الشئ في الملف الثانوى إذا كان يريد ٤٨ فولت يصل الملفان على التوالى. وإذا كان يريد من الملف الثانوى ٢٤ فولت فقط يصل الملفان على التوازى.

وذلك لأنه في حالة تشغيل المحول على الفولت المنخفض يستهلك شدة تيار أعلى وبالتالي يكون سmek السلك مضاعف. وعدد اللفات النصف. والعكس إذا كان المحول سيعمل على الفولت الأعلى.


□ في محولات القدرات الصغيرة يلف الملف الإبتدائى بقطر سلك موحد حتى إذا كان يحتوى على أكثر من قيمة للجهد وكذلك الملف الثانوى يلفه سلك موحد أكثر سمكاً أما في محولات القدرات الكبيرة كلما كان عدد اللفات التى بينها فولت أقل تلف بسمك سلك أكبر ويقل كلما زاد الجهد فمثلاً إذا كان الملف الإبتدائى يحتوى على قيم ٢٢٠ و ٣٨٠ فولت يلف بين الزير و الطرف ٢٢٠ بسمك سلك معين واللفات بين ٢٢٠ و ٣٨٠ فولت تلف بسلك أقل سمكاً لأنه في حالة تشغيل المحول على ٢٢٠ فولت سيستهلك شدة تيار معينة وإذا عمل نفس المحول على ٣٨٠ فولت سيستهلك شدة تيار أقل.

□ كلما زاد فرق الجهد كلما زاد عدد اللفات وبالتالي زادت قيمة المقاومة فدائماً الملف الإبتدائى مقاومته أعلى من الملف الثانوى والمقاومة بين الطرف زير و ٢٢٠

- فولت أعلى من قيمة المقاومة بين الطرف زورو والطرف ١١٠ فولت.
- عند توصيل حمل على المحول يجب التأكد من أن قدرة المحول أكبر من قدرة الحمل وليس أقل منه.

## محول شحن البطاريات (توجنر)

المحول الخاص بشحن البطاريات محول عادي واحد فاز أو ٣ فاز له قدرة معينة تبعاً لتيار البطارية أو مجموعة البطاريات التي سيشحنها. وقيمة فولت الملف الثانوي هي نفس قيمة فولت البطارية إذا كانت ٦ أو ١٢ أو ٢٤ فولت. وكما علمنا أن المحول يعمل على تيار متعدد وخرج الملف الثانوي تيار متعدد أيضاً. والبطارية عند شحنها يجب أن تتغذى بتيار مستمر. ولذلك يتم وضع دائرة توحيد تحول فولت الملف الثانوي من متعدد إلى مستمر.

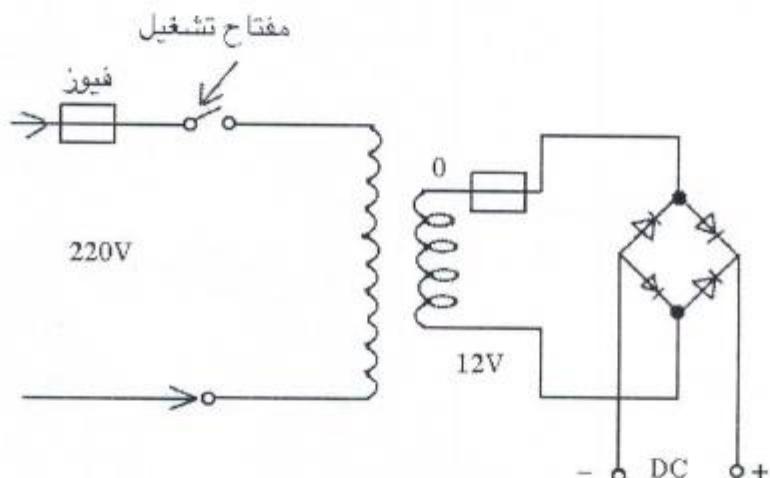

دائرة محول شحن بسيط


وبعض محولات شحن لها أشكاليات أكثر من هذه الدائرة البسيطة فمن الممكن أن يحتوى المحول على أكثر من فولت بحيث يمكن له أن يستعمله لشحن أكثر من نوع

لبطاريات جهدها مختلف. كما أنه من الممكن أن يحتوى على إمكانية شحن عادى أو شحن سريع وال فكرة فى شحن البطارية شحن سريع أنه يرفع من قيمة الفولت الذى يشحن به البطارية فمثلاً إذا كانت البطارية ١٢ فولت يتم شحنها بـ ١٣,٥ أو ١٣ فولت فى وقت أسرع.

وعند لف مثل هذه المحولات يلف الملف الإبتدائى على أساس ٢٢٠ فولت ثم يخرج أطراف أخرى تحمل فولت أعلى وليكن ٢٤٥-٢٣٥-٢٣٠ فولت أما بالنسبة للملف الثانوى فيحسب أكثر من الفولت المطلوب بحوالى ١٥٪.

إذا مر التيار فى الملف الإبتدائى بين ٠-٢٢٠ فولت سيكون خرج الملف الثانوى أكثر من المطلوب لشحن البطارية حوالى ١٥٪ وذلك عند استعمال شحن سريع. أما إذا مر التيار بين ٠-٢٣٠ فسيكون خرج الملف الثانوى أكثر من المطلوب لشحن البطارية بحوالى ١٠٪ فقط فيتم شحن البطارية فى وقت أطول وهكذا.

حتى إذا مر التيار بين ٠-٢٤٥ يكون خرج الملف الثانوى نفس قيمة فولت البطارية ويستعمل للشحن العادى وهذا أفضل للبطارية فى حالة عدم وجود ضرورة لسرعة الشحن فى وقت قصير.

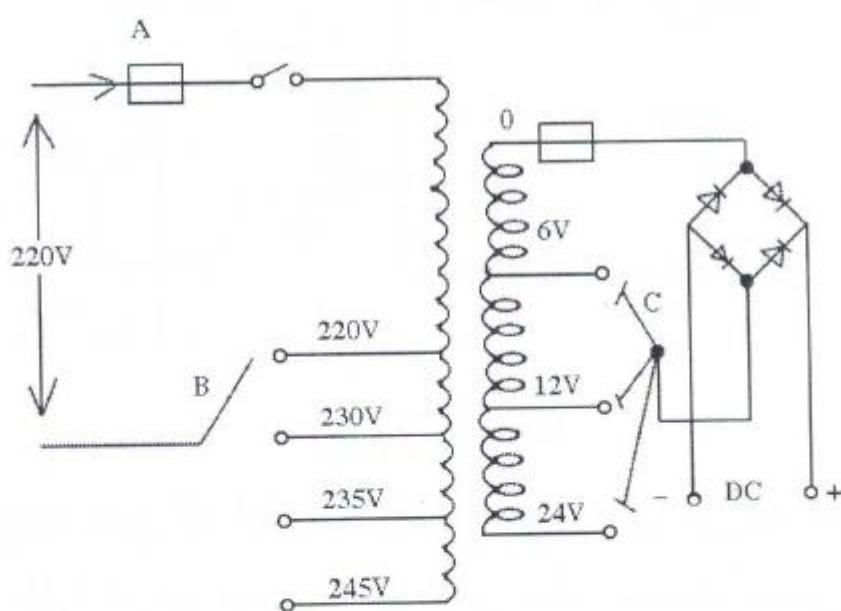

A مفتاح تشغيل رئيسي

B مفتاح لتغيير درجات أو سرعة الشحن

C مفتاح تغيير قيمة الفولت تبعاً لفولت البطارية

### ملحوظة:

□ من الممكن شحن أكثر من بطارية على نفس المحول في وقت واحد بشرط أن تكون البطاريات متساوية الفولت. وقدرة المحول أكبر من مجموع قدرات البطاريات المعدة للشحن على نفس المحول.

□ دائرة التوحيد لمحول شحن ٣ فاز هي نفس دائرة التوحيد لمحول لحام ٣ فاز

□ من الممكن توصيل بطارياتان ١٢ فولت على التوالى مع جهد ٢٤ فولت من محول الشحن.

### قدرة المحول:

تعتمد قدرة المحول في المقام الأول على مساحة ونوعية الشرائح فكلما زادت مساحة الشرائح أرتفعت قدرة المحول. والعامل الثاني الذي يتحكم في قيمة القدرة هو مساحة مقطع السلك فإذا كانت الشرائح مساحتها مصممة على قيمة قدرة معينة ثم أعيد لف المحول بقطر سلك أقل ستختفيض القدرة. أما بالنسبة لفرق الجهد فهو معتمد على عدد اللفات وليس قطر السلك ولذلك إذا كان عدد اللفات كالمطلوب سيعطى قيمة الفولت الصحيحة حتى لو انخفض قطر السلك والقدرة التي تسجل على يفطة المحرك عادةً هي القدرة الظاهرة وليس القدرة الفعالة. والفرق بين القدرة الظاهرة والقدرة الفعالة هو أن قانون القدرة الظاهرة لا يدخل في حسابه معامل القدرة وهو قيمته دائماً أقل من واحد صحيح لذلك فدائماً القدرة الفعالة ووحدة قياسها الوات أقل من القدرة الظاهرة ووحدة قياسها فولت أمبير.

القدرة الظاهرية (VA) = فرق الجهد × شدة التيار

القدرة الفعالة (W) = فرق الجهد × شدة التيار × معامل القدرة

ولحساب القدرة الفعالة أو القدرة الظاهرية في دوائر الثلاث أوجه يضاف قيمة  $\sqrt{3}$

وهي 1,732

ولحساب قيمة قدرة الشرائط محول ما

$$\text{القدرة} = (\text{مساحة القلب الحديدي بالسم})^2$$

فمثلاً محول عرض القلب الحديدي = ٤ سم وسمكه = ٥ سم إذن القدرة =  $(4 \times 5)^2 = 400$  فـ/أى أن قدرة هذا المحول تساوى ٤٠٠ فولت أمبير تقريباً

والعكس إذا كنت تريد تصميم محول بقدرة معينة وتريد معرفة مساحة القلب الحديدي

$$\sqrt{\text{مساحة القلب الحديدي}} = \text{القدرة الظاهرية}$$

فمثلاً إن كنت تريد تصميم محول بقدرة ٤٠٠ فـ/أى إذن مساحة القلب الحديدي =  $\sqrt{400} = 20$  سم ثم تأتي بجذر المساحة لتحصل على طول ضلع القلب الحديدي أى جذر المساحة  $\sqrt{20} = 4,47$  سم إذن من الممكن تصميم قلب حديدي ٤,٥ سم  $\times 4,5$  سم تقريباً. ولا يشترط أن يكون القلب الحديدي للمحول متساوياً الأضلاع فمن الممكن الحصول على أى طول وعرض حاصل ضربهما يساوى المساحة فبدلاً من المساحة  $4,5 \times 4,5$  سم مثلاً  $4 \times 5$  سم ففي كلتا الحالتين مساحة القلب تساوى ٢٠ سم.

هذا وبطريقة أخرى يمكنك استخدام لوحتا الرسم البياني رقم (١) ورقم (٢) وفيها المنحنى (F) يمثل التردد أعلى منحنى المحولات HZ<sup>٤٢</sup> والمنحنى الأوسط لمحولات HZ<sup>٤٥</sup> والمنحنى الأخير للمحولات التي تعمل بتردد HZ<sup>٥٠</sup> وهذا ما مستخدمه في أكثر الأحوال.



أما المنحنى (S) فهو خاص بعدد لفات الفولت الواحد. الخط الأفقي يبين قيمة قدرة المحول (VA) والرسم البياني رقم ١ يستخدم لقدرات حتى ١٥٠ ف/أ. أما الرسم البياني رقم (٢) يستخدم من قدرة ٢٠٠ ف/أ تقريرياً حتى ١٠٠٠ ف/أ. الخط الرأسى شمالي يمثل مساحة القلب الحديدى بالرسم ٢ أى (العرض × السمك)

الخط الرأسى يمين يمثل عدد لفات الفولت الواحد.

#### كيفية استخدام الرسم البياني:

بواسطة الرسم البياني ص ٢٢٠ يمكنك إيجاد القدرة وعدد لفات الفولت الواحد إذا كنت تعلم مقدار مساحة القلب والعكس إذا كنت تعلم القدرة المطلوبة للمحول يمكنك معرفة مقدار مساحة القلب وعدد لفات الفولت أيضاً.

فمثلاً إن كنت تريد الحصول على محول بقدرة ١٥٠ ف/أ بالنظر إلى الرسم البياني رقم ١ في الخط الأفقي الرقم ١٥٠ ف/أ وهو آخر رقم ثم أرتفع رأسياً فوق نفس النقطة حتى تقابل أول منحنى وهو المنحنى الخاص بالتردد HZ<sup>٥٠</sup> ستجد أن نقطة التقابل عند الرقم الرأسى شمالي ١٤. أى أن مساحة القلب الحديدى لهذا المحول تساوى ١٤ سم وللحصول على طول ضلع القلب  $\sqrt{14} = 3.74$  سم أى من الممكن استخدام قلب حديدى  $3.8 \times 3.8$  سم تقريرياً. أو أى عرض × سمك ناتجهم يساوى ١٤ سم.

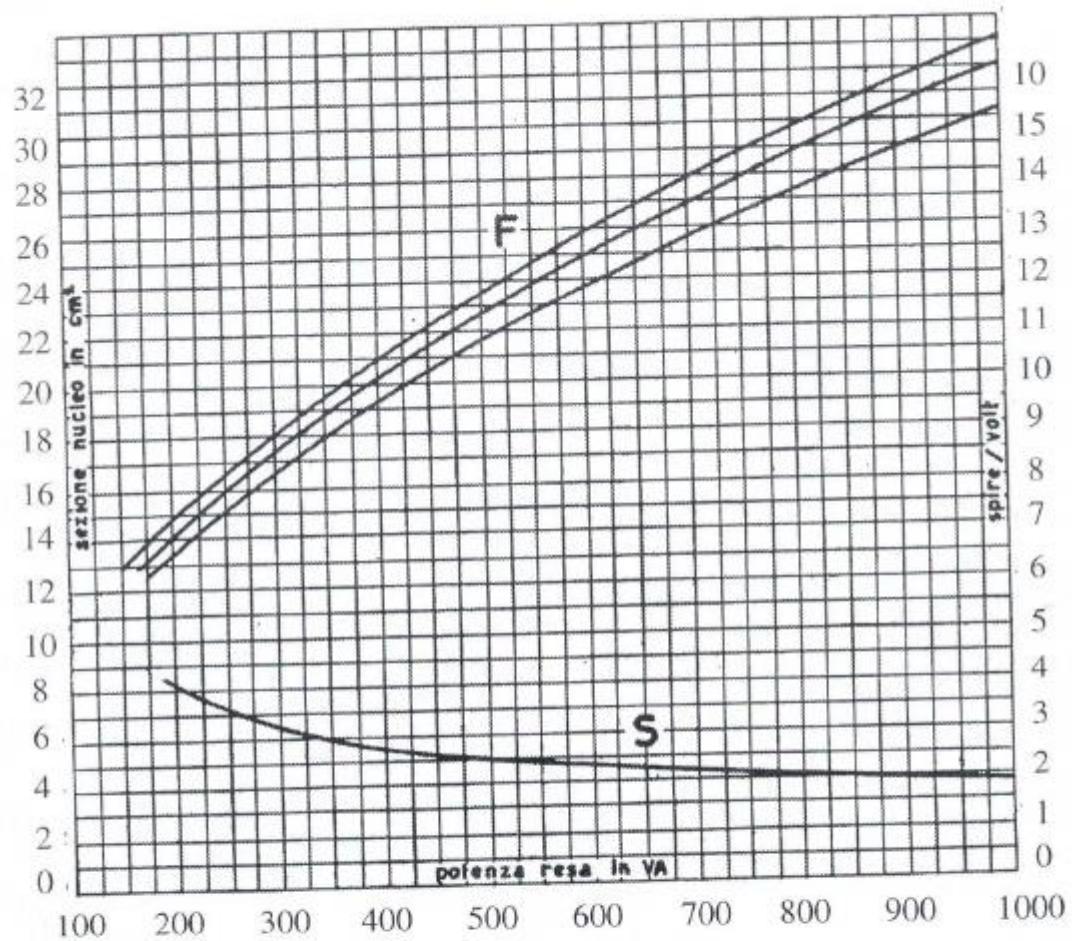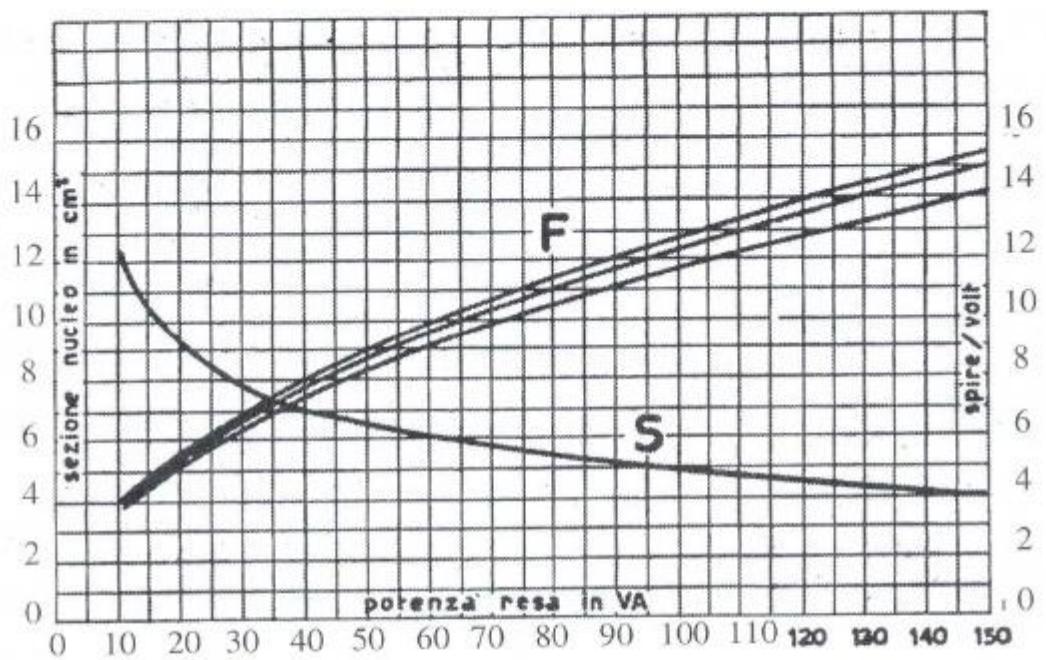


رسم بياني لإيجاد قيمة قدرة الشرائح  
أو العكس إذا كان لديك القدرة وتريد معرفة  
مساحة القلب الحديدى

وبالنسبة لعدد اللفات فنقطة التقابل مع المنحنى (S) هو رقم ٤ أى أن عدد لفات الفولت الواحد يساوى ٤ لفات.


### ملحوظة :

□ في المحولات أقل من ١٠٠٠ فـ/أ يفضل استخدام الرسم البياني لحساب مساحة القلب إذا كان معلوم القدرة. أو إذا كان لديك مساحة القلب وتريد معرفة القدرة. أما بالنسبة لحساب عدد لفات الفولت الواحد فاستخدام القانون الخاص بحساب لفات الفولت فسيعطي نتيجة أدق من الرسم البياني.

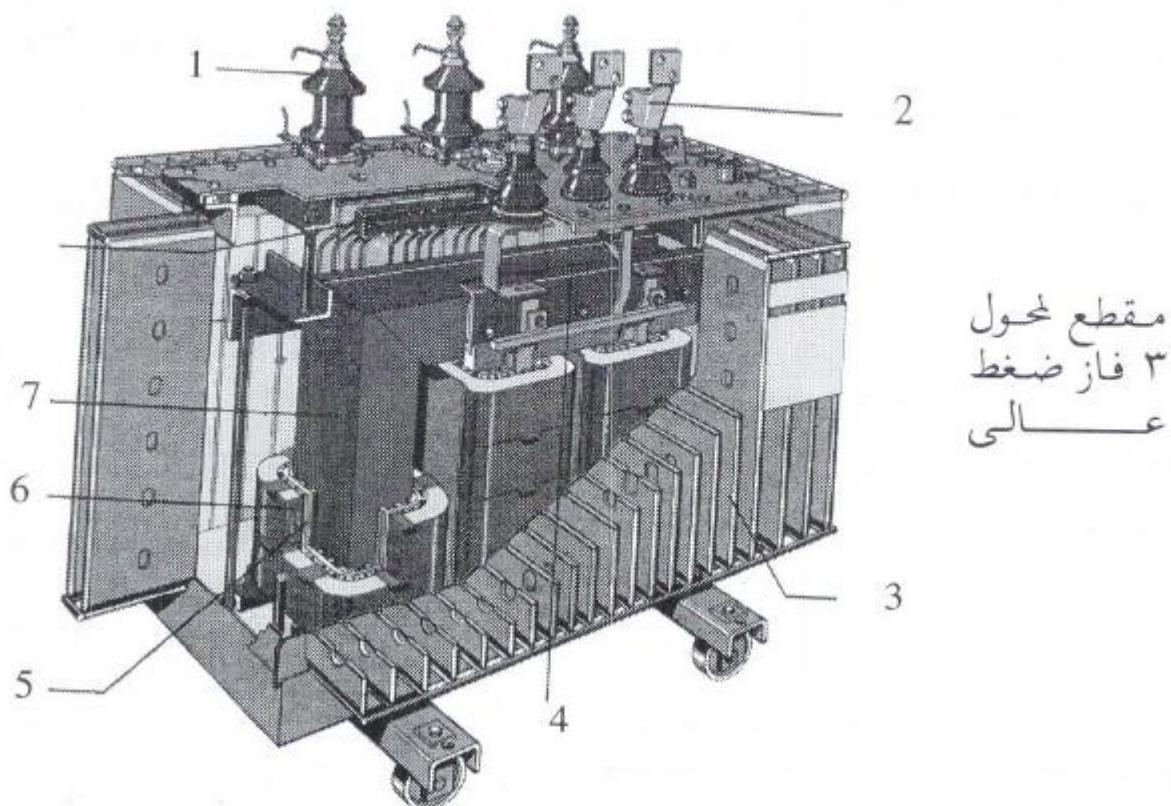

- |  |   |
|--|---|
| ٥ - ملفات (بارات) الضغط المنخفض<br>٦ - ملفات الضغط العال<br>٧ - شرائح المحول | ١ - روزة الجهد العالي<br>٢ - روزة الجهد المنخفض<br>٣ - مجاري مليئة بالزيت للتبريد<br>٤ - زاوية لضغط الشرائح |
|--|---|

## محولات ثلاثة أوجه

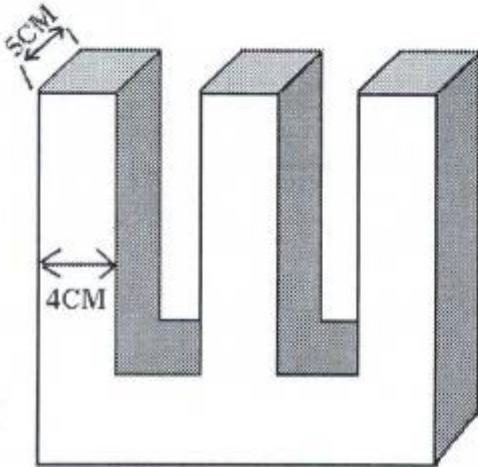

شريحة المحول ٣ فاز لها ثلاثة أضلاع متساوية. وفوق كل ضلع ملفات مماثلة تماماً للضلعين الآخرين وبالنسبة لحساب عدد لفات الفولت الواحد يطبق نفس القانون الخاص بمحولات الواحد فاز على مساحة ضلع من الأضلاع الثلاث أى ستأخذ مقاس عرض وسمك ضلع واحد وناتج عدد لفات الفولت الواحد يضرب في قيمة الفولت المطلوب مقسوم على  $\sqrt{3}$  بالنسبة لقيمة فولت الملف الإبتدائي أو لقيمة فولت الملف الثانوي.

**مثال :**

محول ثلاث أوجه قدرته ١٢٠٠ فـ/أ القلب الحديدي للضلع بعرض ٤ سم وسمك ٥ سم

قيم فولت الملف الإبتدائي ٣٨٠ - ٢٢٠ فولت

قيم فولت الملف الثانوي ٤٨ - ٢٤ فولت

بالنسبة لحساب عدد اللفات يطبق نفس قانون محولات الوجه الواحد

$$\text{عدد لفات الفولت الواحد} = \frac{1}{4,44 \times \text{تردد} \times (\text{العرض} \times \text{السمك بالметр المربع})}$$

$$\text{عدد لفات الفولت الواحد} = \frac{1}{4,44 \times 50 \times (4 \text{ سم} \times 5 \text{ سم})}$$

$$\frac{1}{(10000 \div 20) \times 222} =$$

$$\frac{1}{(0,0020) \times 222} =$$

$$= \frac{1}{0,444} =$$

ناتج عدد لفات الفولت الواحد وهو  $2,252$  لفة/فولت  
مباشرةً ولكن تقسم قيمة الفولت المطلوب على  $\sqrt{3}$  أولاً.

### الملف الإبتدائي

$$127 = 1,732 \div 220 \text{ فولت} \times 286,004 \text{ لفة}$$

$$220 = 1,732 \div 380 \text{ فولت} \times 495,44 \text{ لفة}$$


### الملف الثانوي

$$32 = 1,732 \div 24 \text{ فولت} \times 2,252 \text{ لفة تقريباً}$$

$$63 = 1,732 \div 48 \text{ فولت} \times 2,252 \text{ لفة تقريباً}$$


ويتم إعادة اللف بنفس خطوات لف المحول واحد فاز ولكن هنا سيتكرر اللف ثلاث مرات على ثلاث بكرات منفصلة كل بكرة تحمل نفس قيم الفولت للملف الإبتدائي والثانوي وعند التوصيل النهائي يجمع زирرو الملف الإبتدائي من الثلاث بكرات معاً وكذلك زيررو الملف الثانوي ويصبح المحول موصل في هذه الحالة ستار وبالتالي تتولد قيمة الفولت الأصلية قبل قسمتها على  $\sqrt{3}$ .

أما إذا تم توصيل المحول دلتا تتولد قيمة الفولت الأصلية بعد قسمتها على  $\sqrt{3}$ .  
ومن الممكن توصيل الملفات الإبتدائية ستار والملفات الثانوية دلتا أو العكس.

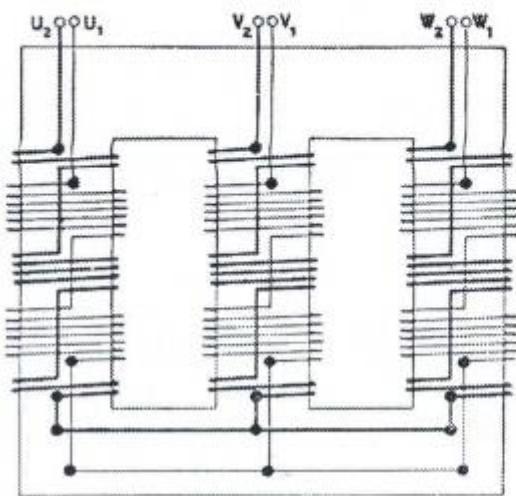

٢٨٣ توصيلة محول ٣ فاز

الملف الابتدائي موصل ستار  
والملف الثانوي موصل ستار

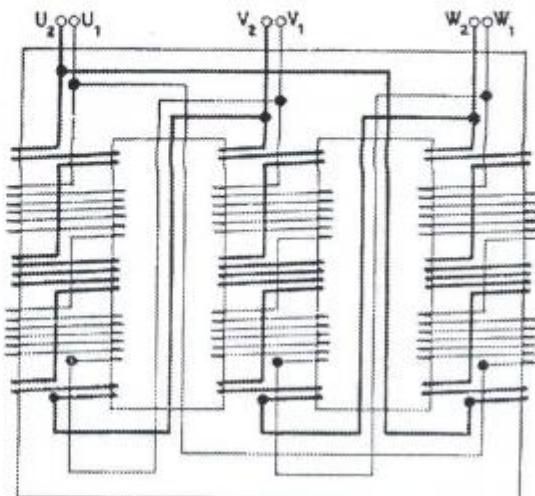

٢٨٤ توصيلة محول ٣ فاز

الملف الابتدائي موصل دلتا  
والملف الثانوي موصل دلتا

توصيل الملفين على نفس التوصيلة ستار أو دلتا وذلك تبعاً للفولت المطلوب

\* ففى حالة توصيل ملفات المحول ستار قيمة الفولت تكون قيمة الفولت المضروب فى عدد لفات الفولت الواحد في  $\sqrt{3}$ . أى أنه إذا تم حساب عدد اللفات على أساس ٢٢٠ فولت ستعطى هذه الأطراف قيمة قدرها ٣٨٠ فولت ونقطة تجمع الزيرو من الثلاث بكرات معاً يعتبر طرف نيوترال.

\* وفي حالة توصيل ملفات المحول دلتا قيمة الفولت تكون مساوية لقيمة الفولت المضروب فى عدد لفات الفولت الواحد. فإذا تم حساب عدد اللفات على أساس ٢٢٠ فولت ستعطى هذه الأطراف نفس القيمة أى ٢٢٠ فولت وذلك فى حالة توصيل المحول دلتا.

\* بالنسبة لحساب قدرة المحول ثلات أوجه تساوى قدرة ضلع (بنفس قانون قدرة المحول وجه واحد)  $\times 3$  فإذا كان مساحة الضلع تساوى ٤ سم  $\times$  ٥ سم إذا مربع المساحة = ٢٠ أى ٤٠٠ فولت أمبير للضلوع الواحد  $\times 3 = 1200$  فولت أمبير.

بالنسبة لحساب مساحة مقطع السلك يتم حساب شدة التيار لكل قيمة فولت بالقانون.

$$A = \frac{W}{V \times \cos g \times \sqrt{3}}$$

في حالة ثلاثة أوجه

ويمكن الحصول على القدرة الفعالة بالوات بالقانون

$$W = VA \times \cos g$$

وتختلف قيمة معامل القدرة من محول إلى آخر ويمكن تقدير معامل القدرة  $\cos g$  بـ 0,8 في المتوسط وشدة التيار في محولات الوجه الواحد بالقانون:

$$A = \frac{W}{V \cdot \cos g}$$

في حالة الوجه الواحد

وبعد حساب شدة التيار يستعمل نفس قانون حساب مساحة مقطع السلك

$$\frac{\text{شدة التيار}}{\text{مساحة المقطع}} = \frac{\text{شدة التيار}}{\text{كثافة التيار}}$$

ويمكن حساب كثافة التيار على أساس 7 أمبير لكل واحد ملم<sup>2</sup> في المتوسط

### ملحوظة:


في المحولات ذات القدرات الصغيرة يلف الملف الإبتدائي كله بنفس قطر السلك حتى إذا كان ١١٠/٢٢٠ فولت والملف الثانوي كله بقطر سلك أكبر.

أما في المحولات ذات القدرات المتوسطة أو الكبيرة فيكون لكل فولت في الملف الإبتدائي قطر سلك مختلف. وكذلك الملف الثانوي حيث أنه كلما انخفضت الفولت ارتفعت شدة التيار وبالتالي يحتاج إلى قطر أكبر. بمعنى أن اللفات بين زورو ١١٠ فولت بقطر سلك معين واللفات بين الطرف ١١٠ وحتى ٢٢٠ فولت تكون بقطر سلك أقل. لأنه في حالة تشغيل المحول على ١١٠ فولت سيتهلك تيار ضعف القيمة التي يستهلكها عند تشغيله بـ ٢٢٠ فولت وهكذا.


## محولات لحام وجه واحد

ترنس ماكينة اللحام ترنس ١ فاز أو ٣ فاز يحتوى على فراغ (ثغرة هوائية) بين الملف الإبتدائى والملف الثانوى وداخل هذا الفراغ يتحرك قلب مكون من مجموعة شرائح تحكم فى قيمة شدة التيار. فكلما خرج القلب أكثر زادت مساحة الثغرة الهوائية وارتفعت قيمة التيار والعكس كلما دخل القلب بين الملف الإبتدائى والثانوى يملأ جزءاً أكبر من الفراغ فتقل مساحة الثغرة الهوائية وتتحفظ قيمة شدة التيار. وقبل البدء فى عملية اللحام يحدد شدة التيار تبعاً لنوع معدن السلك الذى سيلحى به وسمكه. وذلك بواسطة تحريك القلب الحديدى للداخل أو الخارج.

ولذلك لن نجد ترنس لحام به الملف الأبتدائى والثانوى فوق بكرة واحدة ولكن سيكون بكرة أو إثنين عليهم الملف الإبتدائى. وبكرة أو إثنين عليهم الملف الثانوى وبين الملف الإبتدائى والثانوى يتحرك القلب الحديدى.

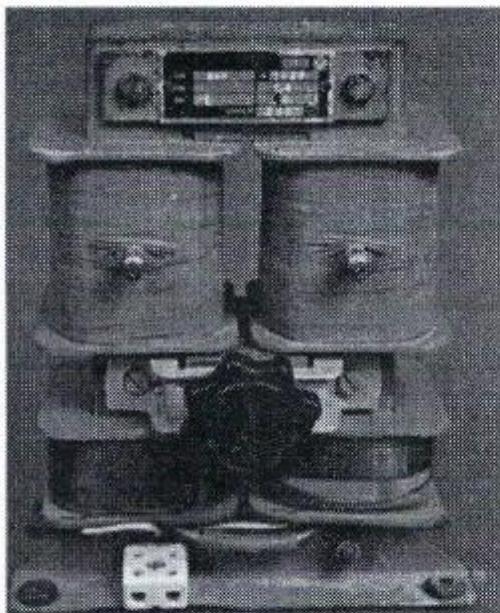


ماكينة لحام وجه واحد  
حركة القلب الحديدى أمام وخلف

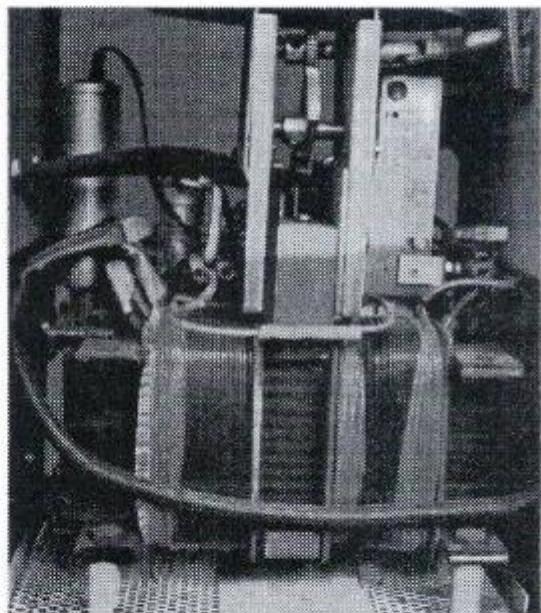


ماكينة لحام وجه واحد  
حركة القلب الحديدى فوق وتحت

## فكرة التشغيل :

عند توصيل مصدر تيار بالملف الابتدائي يتولد فرق جهد بين طرفي الملف الثانوى تبعاً لعدد لفاته كأى ترنس. يلامس طرف ملف ثانوى مع القطعة المراد لحامها. ويقال على هذا الطرف أرضى. أما الطرف الثانى للملف الثانوى يربط فى بنسبة خاصة يضع فيها سلك اللحام بالمعدن والسمك المراد اللحام به.

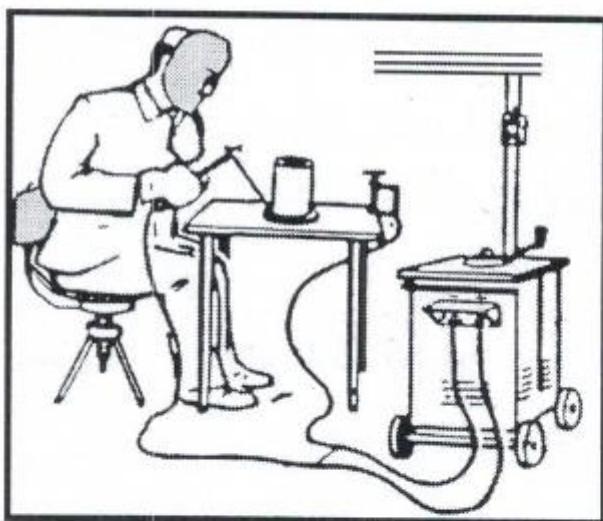

وعندما يلامس سلك اللحام القطعة المراد لحامها والمتصلة بالطرف الأول للملف الثانوى يحدث شورت بين طرفي الملف الثانوى حيث أن المقاومة الآن بين الطرفين هي مقاومة القطعة المراد لحامها وسلك اللحام بالطبع تكون مقاومة ضعيفة جداً تقترب من الصفر وبالتالي تتولد شدة تيار مرتفعة. تؤدى إلى انصهار سلك اللحام.

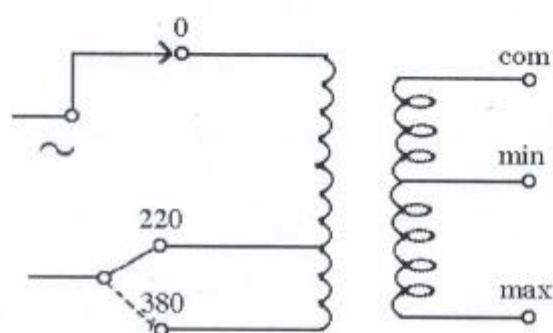

وفي بعض ترنسات لحام وجه واحد يخرج من الملف الابتدائى ثلاثة أطراف طرف رئيسي 0 وطرف 220 فولت وأخر 380 فولت بحيث يمكن تشغيل المحول على طرفى بريزنة عادية فاز+نيوتراى (مع التأكد أنها تحمل شدة التيار الذى تستهلكه ماكينة اللحام) أو إذا كان لديه مصدر تيار 3 فاز يغير وضع المفتاح على 380 فولت ويصل طرفى الملف الابتدائى بأى فازتين من الثلاث فازات.


وفي هذه الحالة يسحب الترنس شدة تيار أقل. ولذلك ستتجدد أن الملف الابتدائى من بداية الصفر إلى 220 فولت بسمك سلك معين. واللفات الباقية من 220 إلى 380 فولت بسمك سلك أقل.

وعادةً عند تغيير وضع المفتاح من ٣٨٠ إلى ٢٢٠ أو العكس يجب فك المقبض وتغيير وضع قطعة بلاستيك ثم تركيب مقبض المفتاح مرة أخرى وذلك حماية بحيث لا يمكن تغييره بسهولة بواسطة أي فرد. لأنه إذا كان المفتاح على وضع ٢٢٠ فولت ووصل الماكينة بين فازتين أى ٣٨٠ فولت سيؤدي بالطبع إلى إحراق ملفات المحول.

أما بالنسبة لأطراف الملف الثانوى الثلاث فيوجد بين طرف COM وطرف MIN فرق جهد معين وبين الطرف COM وطرف MAX فرق جهد أعلى.

وبالتالى عند توصيل كابل اللحام بين الطرفين COM و MIN سيحصل على قيمة تيار معينة. وعند توصيل كابل اللحام بين الطرفين COM و MAX سيحصل على شدة تيار أعلى.

### محولات اللحام ثلاثة أوجه

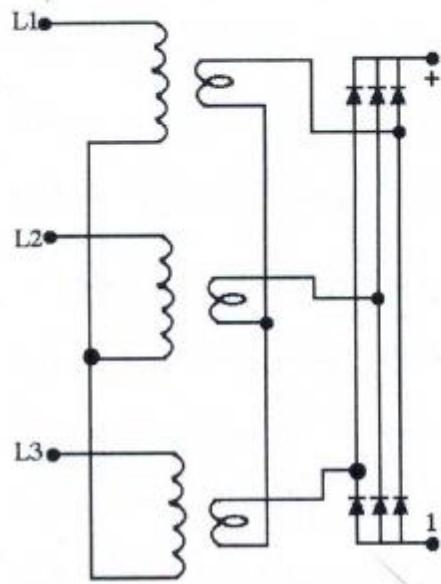

عبارة عن محول ٣ فاز له ملف إبتدائي عبارة عن ثلاث ملفات فوق ثلاث بكرات منفصلة توصل ستار أو دلتا تبعاً لقيمة الفولت الذي سيعمل به المحول.

والملف الثانوى كذلك ملفوف فوق ثلاث بكرات منفصلة وموصل ستار أو دلتا. وبين الملفات الإبتدائية والملفات الثانوية يوجد القلب الحديدى الذى يتحرك بينهما للتحكم فى رفع أو خفض شدة التيار.


وجميع محولات اللحام التى تعمل على ٣ فاز تتصل ثلاث أطراف الملف الثانوى بدائرة توحيد ثم يخرج من دائرة التوحيد طرف موجب وآخر سالب يتصلوا بكابل اللحام.

وتركب الموحدات على شرائح ألومنيوم لتوزيع الحرارة على مساحة أكبر ويجب أن تستعمل موحدات تحمل شدة تيار عالية وهى شدة التيار التى تتولد فى الملف الثانوى

عند عملية اللحام وتصل إلى ٣٠٠ أمبير في ماكينات اللحام متوسطة القدرة ولذلك من الممكن توصيل عدة موحدات على التوازي ويعتبرهم موحد واحد.

#### ملاحظات :

- يجب أن يكون بماكينة اللحام وسيلة تبريد تعمل على خفض حرارة ملفات المحول ودائرة التوحيد (باستثناء ماكينات قدرة صغيرة ولا تعمل لفترات طويلة) وإذا حدث تعطلت وسيلة التبريد ولم يكن بالمحول وسيلة حماية سيؤدي هذا إلى احتراق الملفات أو دائرة التوحيد.
- في محولات اللحام ٣ فاز في حالة فصل فاز سيؤدي إلى ضعف اللحام بدرجة كبيرة ونفس الشيء إذا حدث تلف لبعض الموحدات الموجودة بدائرة التوحيد.
- بعض محولات اللحام ١ فاز يستخدم التيار المتردد للملف الثانوي مباشرة في عملية اللحام وبعض محولات تتصل أولاً بدائرة توحيد ويستخدم للحام تيار مستمر وذلك أفضل خاصاً عند اللحام بمعادن أخرى غير الحديد.
- أي ترنس لحام له قدرة معينة كلما زادت هذه القدرة أمكن اللحام بقطر سلك أكبر ومعنى ذلك أن الملف الثانوي يجب أن يكون ملفوف بمساحة مقطع أكبر من السلك الذي ستستخدمة في عملية اللحام.
- قيمة الفولت المتولدة بالملف الثانوي تزداد كلما ارتفعت قدرة ماكينة اللحام ولكنها لا تتعذر ١٠٠ فولت تقريباً في القدرات العالية.
- كلما خرج القلب الحديدي أكثر زادت مساحة الثغرة الهوائية بين الملف الإبتدائي والملف الثانوي وزادت شدة التيار المستخدمة في عملية اللحام
- من الممكن استخدام ماكينة لحام قدرة صغيرة في لحام التوصيلات الداخلية للمحرك. وكابل اللحام في هذه الحالة طرف منه يركب به بنسة فم تماسح تماسك مكان اللحام المراد والطرف الثاني يربط في ذراع به قطعة شريون تلامس طرف الوصلة المراد لحامها فينصهر السلكان معاً.

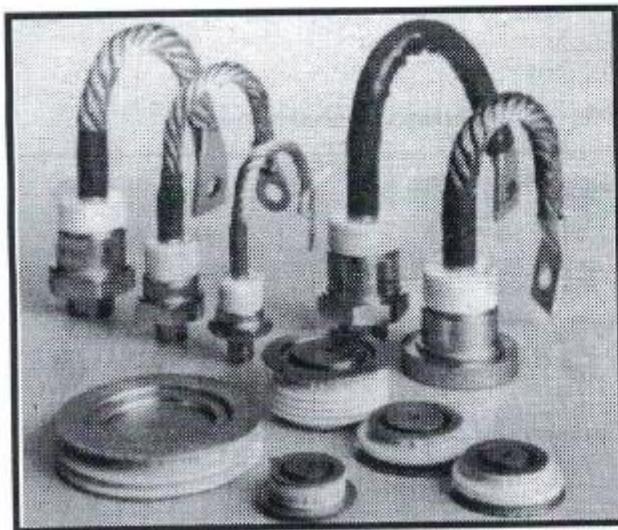

### بعض أنواع لموحدات (DAIODS) أمبير عالى

كل موحد له طرف موجب والثانى سالب ويراعى ذلك جيداً عند توصيله. وعادةً يكون رأس السهم المرسوم عليه هو طرف الموجب . ومن الممكن تحديد طرفيه بواسطة الأومتر.

فضع طرفيه على طرفي الموحد ثم بدل طرفي الأومتر فإذا كان الموحد سليم يجب أن يعطى قراءة في جهة واحدة فقط وعند تغيير طرفي الأومتر لا يعطى قراءة. والجهة التي أعطى الموحد فيها قراءة هي الجهة الصحيحة أى أنك وضعت طرفي موجب الأومتر على طرف موجب الموحد والطرف السالب على السالب.

- توجد بعض ماكينات لحام عبارة عن مولد تيار مستمر يدبره محرك ٣ فاز أو يدور بواسطة محرك ديزيل ويلحم بطرفي الموجب والساٽ للمولد.




مولد لحام

## الحركات التنافرية

يشبه المحرك التنافري إلى حد كبير محرك التوالي في التيار المستمر. ويتميز بأن له عزم دوران عالي برغم صغر حجمه ولذلك فأكثر استخداماته في الأجهزة التي يحتاج فيها إلى خفة الوزن وصغر الحجم مع الإحتفاظ بقيمة قدرة مرتفعة فمثلاً في الشنيور اليدوي - صاروخ القطعية - الخلاط - مضرب البيض - المكنسة الكهربائية وغيرها. وتعمل هذه الحركات على التيار المتردد ويمكن تشغيلها أيضاً بتيار مستمر ولذلك يطلق عليها المOTOR العام أو يونيفرسال ويكون الجسم الثابت فيها من ملفين فقط يمثلوا أقطاب المOTOR أى أن هذه الحركات في العادة ٢ قطب أما العضو المتحرك به عدة ملفات تتصل أطرافها على لامات الموحد (الكولكتور) بخطوة لحام معينة. وعن طريق الشربون تتصل هذه الملفات بالتوالي مع ملفي الجسم الثابت وعند مرور التيار يتولد مجال مغناطيسي من ملفي الجسم الثابت وأيضاً مجال من ملفات العضو المتحرك ويكون توصيلها بطريقة تجعل قطب الملف الملائم للشربون مشابه لقطب ملف الجسم الثابت الموضوع في مواجهته فيحدث تنافر فيتحرك العضو المتحرك ليلامس الشربون ملف آخر فيحدث نفس التنافر وهكذا يأخذ العضو المتحرك دفعه جديدة عند تلامس الشربون لكل ملف جديد ولذلك يكون لهذا المOTOR عزم دوران مرتفع.



## خطوات إعادة لف محرك تناوري

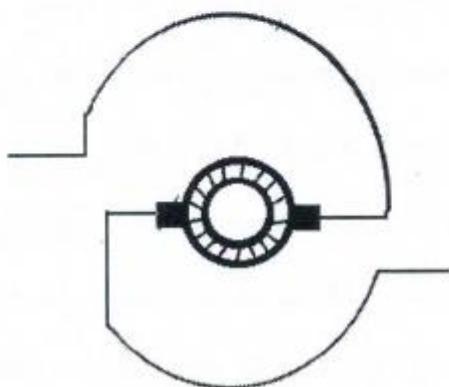

بالنسبة للجسم الثابت يفضل تحديد مكان الطرفين المتصلين بالتيار والطرفين المتصلين بالشربون قبل الفك كى لا يتغير اتجاه الدوران بعد اللف.

وبعدها يقاس قطر السلك وأثناء فك الملفين تأكد من عدد اللفات ويلف الملفين كل ملف منفصل عن الآخر على فرمة قدر المستطاع يكون مقاسها مناسب بنفس قطر السلك وعدد اللفات وبالطبع يوضع عازل قبل وضع الملفات وبعد تسقيطها تأكد أنه يوجد متسع كافى لدخول البويبة دون لمس الملفات ويفضل ربط الملفين مع الجسمجيد بواسطة شريحة معدنية تمسك الجسم من الخارج وتلف بدايتها ونهايتها حول الملف فى الوسط من الجهتين وبالطبع يعزل جيداً الجزء الذى سيلف عليه الشريحة المعدنية.


أما بالنسبة للف العضو المتحرك أو كما هو معروف البويبة وهذا الأهم. هناك عدة بيانات يجب معرفتها قبل أو أثناء تفوير الملفات:

١ - خطوة لف الملف وعادة تكون نصف عدد المجارى فإذا كان عدد مجارى البويبة ١٢ فستكون خطوة الملفات ٦ : ١ وفي بعض بواينات قليلة يكون عدد المجارى فردى وفي هذه الحالة تكون الخطوة بزيادة الكسر الى واحد صحيح فمثلاً إذا كان عدد المجارى ١٩ تكون الخطوة  $19 \div 2 = 9,5$  يزيد إلى ١٠ فتكون الخطوة في هذه الحالة ١٠:٩ وقليلاً يحذف الكسر وتكون الخطوة ١ : ٩


٢ - عدد مجارى العضو المتحرك. وعدد لامات الكولكتور. فمن الممكن أن يكون عددهم متساوى أو عدد اللامات ضعف أو ضعفين أو ثلث أضعاف عدد مجارى العضو المتحرك . فإذا كان عدد اللامات يساوى عدد المجارى يلف الملف بكامل

عدد لفاته ثم يلحم طرفه في اللامة المحددة له. ثم ينتقل إلى مجرى آخر بملف آخر. أما في حالة إذا كان عدد اللامات ضعف عدد المجاري فهو يلف نصف عدد اللفات فقط ويلحم الطرف في اللامة المحددة ثم يعود إلى نفس المجرى ويكمel نصف عدد اللفات الثاني فوق نفس الملف في نفس المجرى وبعدها ينتقل إلى ملف آخر في مجرى آخر. كذلك في حالة إذا كان عدد اللامات ثلاثة أضعاف المجاري فهو يقسم عدد لفات الملف على ٣ يلف ثلث عدد اللفات ويلحم طرفه ثم يكمل في نفس المجرى الثالث الثاني ويلحم في اللامة الثانية ثم الثالث الأخير فوق نفس الملف ويلحم في لامة أخرى وبعدها ينتقل إلى مجرى ثانية ويكمل بنفس الطريقة.


٣- وضع الكولكتور إذا كان منتصف اللامة أمام المجرى أو إذا كانت الميكا هي التي أمام المجرى ويتم ذلك بوضع أي شيء مستقيم في أي مجرى وتلاحظ أمتداده ناحية اللامات إذا كان مطابق لمنتصف اللامة أو للميكا. وذلك ليتمكنك إسترجاع الكولوكتور مكانه في حالة تغييره أو إذا تحرك أثناء فك الملفات وإذا حدث ذلك يجب تثبيت الكولوكتور بمادة لاصقة قوية

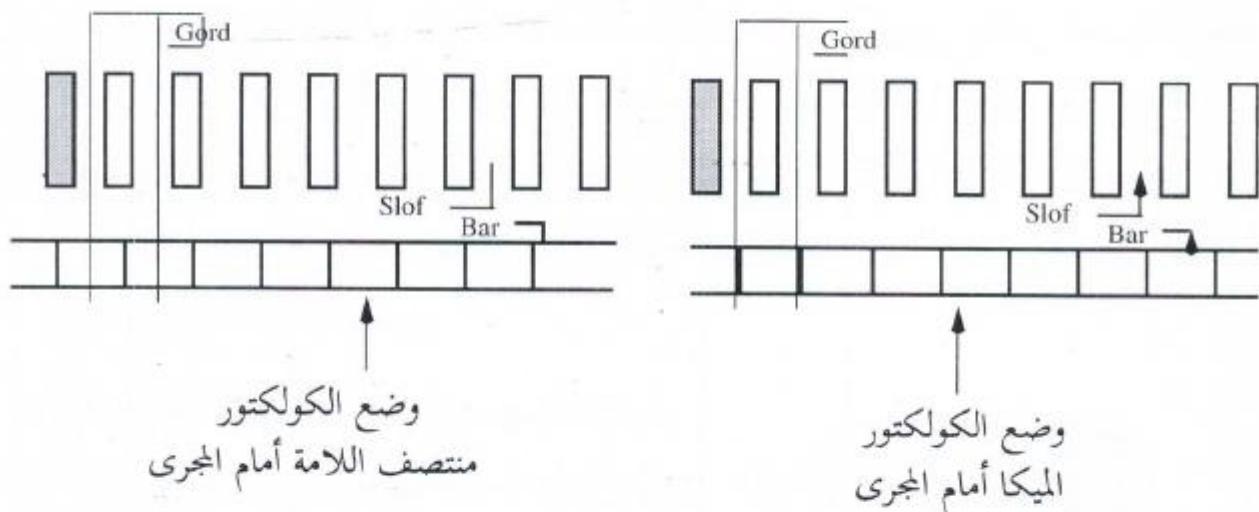



٤ - إتجاه تسقيط الملفات. يمين أو شمال بمعنى أنه بعد الإنتهاء من لف الملف الأول ولحام أطرافه. عند الانتقال للملف الثاني يتقدم في المجرى التي أمام الملف الأول أي ينتقل بالملفات جهة اليمين أو أنه يبدأ الملف الثاني شمال الملف الأول. ويمكن التعرف على ذلك بالنظر إلى الملف الأخير. إذا كان الملف الساقط قبله متقدم عنه أي يمينه فيعني هذا أن إتجاه تسقيط الملفات شمال وإذا كان الملف الذي قبله ساقط شمال الملف الأخير فيعني أن إتجاه تسقيط الملفات يمين.

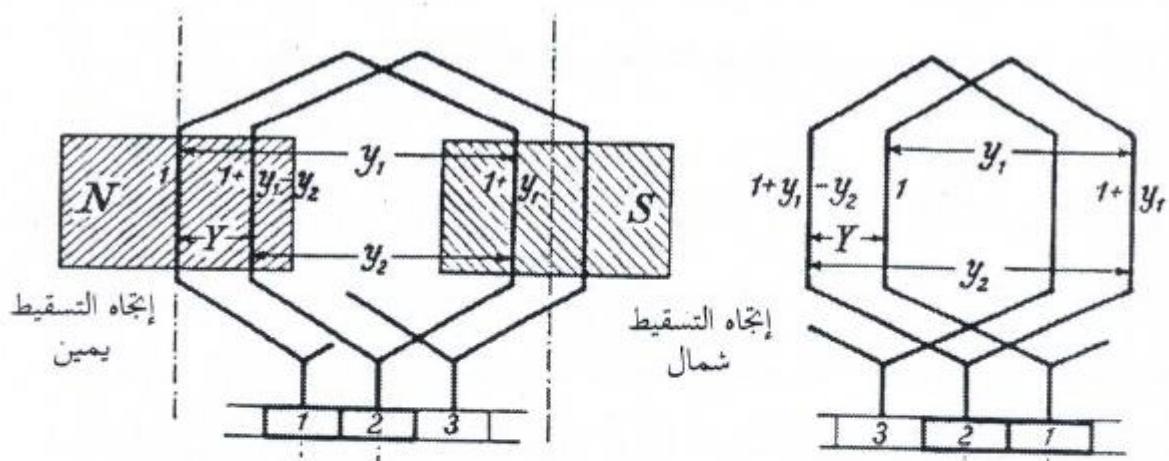

٥ - إتجاه لف الملف. توجد بعض بوبيانات قليلة يكون لف الملف في عكس اتجاه عقارب الساعة ويقال على هذه الحالة أن لف الملف كروس ولكن النسبة العظمى للف الملف في الاتجاه العادى أي اتجاه عقارب الساعة. ويلاحظ هذا عند فك أي ملف اللفات الأخيرة منه فإذا وجدت نفسك تفك اللفات جهة اليسار فمعنى ذلك أن اللف كان في إتجاه اليمين وإذا كان فك اللفات جهة اليمين فمعنى ذلك أن إتجاه لف الملف بالعكس.

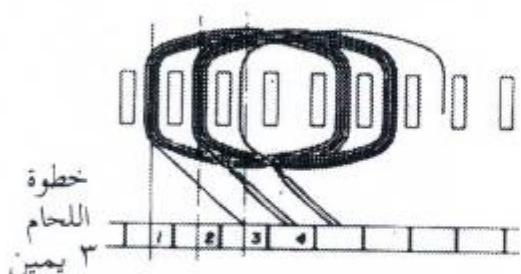

٦ - خطوة اللحام. ومقصود بها أن طرف الملف الآتى من مجرى معينة واصل إلى أي لامة بالنسبة لهذه المجرى فمن الممكن أن تكون خطوة اللحام متقدمة عن المجرى

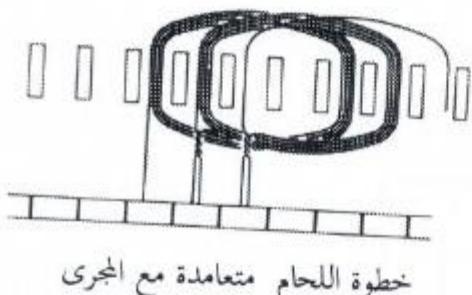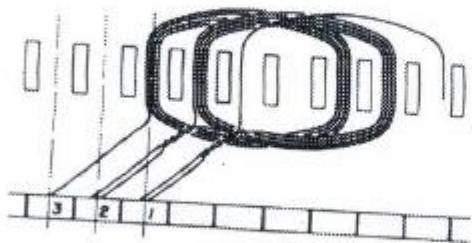

داخل الملف بعدة مجامی ففی الرسم السابق خطوة اللحام ١ : ٣ متقدمة داخل الملف أو يقال ٣يمین .

أو من الممكن أن تكون خطوة اللحام متاخرة عن المجرى (التي بها طرف الملف) بعدة لامات خارج الملف ففی الرسم المقابل خطوة اللحام ١ : ٣ متاخرة خارج الملف أو يقال ٣ شمال

وفي بعض بوبینات تكون خطوة اللحام متعامدة مع المجرى كالرسم المقابل .

والقانون النظري المتبع لتحديد خطوة اللحام هو :

إذا كان وضع الشربون بين ملفين الجسم الثابت تكون خطوة اللحام متعامدة على المجرى .

وضع الشربون بين  
الملفين




وضع  
الشربون في  
متصف كل  
ملف



إذا كان وضع الشربون في متصف كل ملف من ملفي الجسم الثابت تكون خطوة اللحام نصف خطوة الملف ولكن عملياً يفضل استخراج خطوة الحام من البويبة نفسها قبل فك أسلاكها . والتعرف على خطوة اللحام في بعض بوبینات يكون صعب بمجرد النظر ولذلك من الممكن توصيل مصدر تيار مستمر (في حدود ٦ فولت) على أي لامتين متجاورتين ثم مرر أي شريحة معدنية رقيقة على المجرى وستلاحظ

أنجداب الشريحة عن مجرتين وضع علامات بالقلم الفلوماستر على المجرتين واللامتين. ولتحديد إذا كانت اللامتين داخل الملف أو خارجه من الجهة الأخرى. ضع أصابعك على المجرتين الذي تم وضع العلامة عليهم وأنظر الخطوة بين نفس المجرتين من الجهتين فستجد خطوة جهة أقل من الجهة الأخرى بمعنى إذا كان عدد المجاري ١٢ فستجد الخطوة ١ : ٦ من جهة و ٨ : ١ إذا كان العد من الجهة المقابلة. وبالتالي ستحدد جهة الملف وستكون بين الخطوة الأصغر وعلى أساسها يمكن معرفة إذا كان خطوة اللحام داخل الملف أو خارجه.

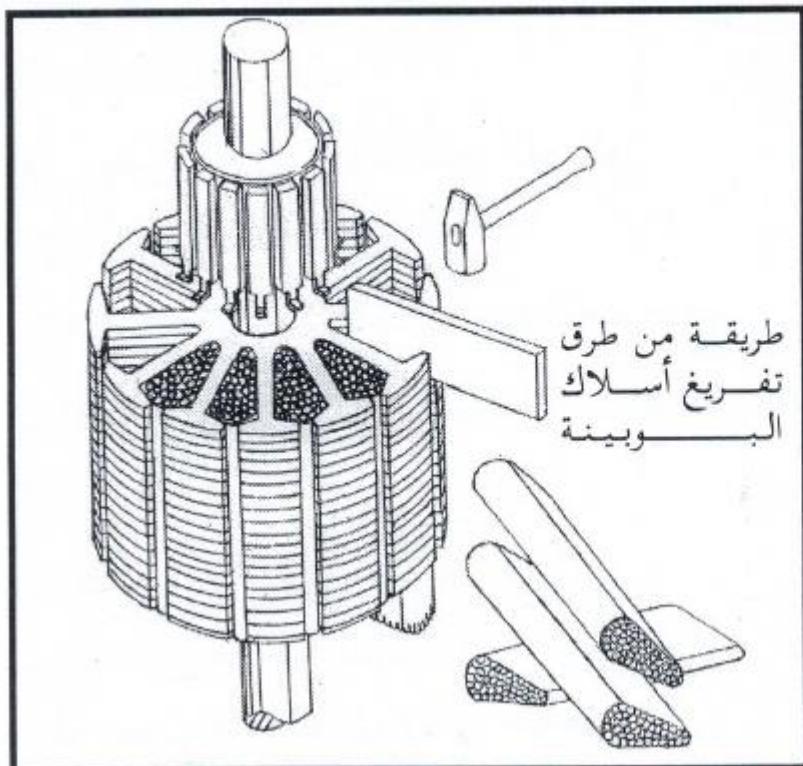

٧- عدد لفات الملف  
وعادةً يكون جميع الملفات  
بنفس العدد وكذلك قطر  
السلك


\* بعد التأكد من جميع المعلومات السابقة أبدأ في تفريغ البويبة من الأسلام وتوجد عدة طرق للفك كل شخص يفضل طريقه عن طريق أخرى ولكن قدر المستطاع عدم إستعمال النار

وإذا كان لابد يجب إخراج الكولكتور أولاً بعد تحديد وضعه إذا كانت اللامة أمام المجرى أو الميكا. وفي بعض البويبات تكون شرائط الروتور معزولة عن الأكس داخلياً ويمكن معرفة ذلك بالأومتر أو مصباح اختبار فإذا لم يوجد إتصال بين شرائط الروتور والأكس لا يجب استعمال التسخين.

وأفضل طريقة لتفريغ الملفات بدون تسخين (وخاصةً إذا كانت بويبة صاروخ أو شنيور قدرة كبيرة تكون الملفات صلبة جداً) تقطع الملفات من الجهتين بواسطة منشار

وذلك بعد أخذ جميع البيانات بإستثناء عدد اللفات وقطر السلك. وتظل فقط الملفات التي بداخل المجرى وبواسطة قطعة معدنية بسمك يمكن أن يمر داخل المجرى ويكون وضع البوينية رأسياً والكولكتور من أعلى ووضع القطعة المعدنية أفقياً وبدايتها داخل المجرى فوق الملفات وأبدأ الدق فوق القطعة المعدنية ونتيجة لتماسك الأسلام مع بعضها سينزل الجانبان معاً ويتكرر نفس الشئ في باقي المجاري.

(بعض البوينات يركب على اكسها مروحة تبريد ويجب فكها قبل عملية التفوير)  
بعد تنظيف المجاري تأكد من سلامة العزل

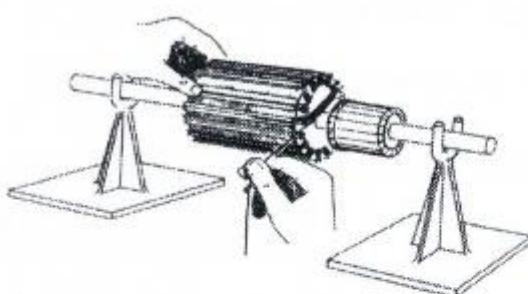

في البوينات الصغيرة تمسك باليد  
ولا داعي لوضعها على الحامل


البلاستيك الموجود حول الأكس بين الكولكتور  
والمجاري ومن الممكن الاستعاضة عنه بأى عازل  
آخر في حالة تلف العازل البلاستيك . وبعد  
ذلك يتم تنظيف الكولكتور بصنفرة ناعمة جداً  
وخاصةً أماكن لحام الأطراف. وبواسطة قطعة  
معدنية رقيقة يتم تنظيف الكولكتور بين لامة  
ولامة أخرى (عملية تفليج) مع ملاحظة ألا يجب حفر الميكا أكثر من اللازم.

وبعد ذلك تأكد من صلاحية الكولكتور بواسطة لمبة اختبار فلا يجب وجود إتصال  
بين لامة ولامة أخرى أو إتصال بين أى لامة وأكس البوينة فوجود أى إتصال يعني  
تلف الكولكتور ومن الممكن تغييره باخر إن وجد ويتم فكه مثل فك رولمان البلى  
بواسطة زرجينة صغيرة وعند التركيب لا يجب الدق بعنف.

\* ثم أبدء في وضع البرسبان داخل المجاري ولزيادة سهولة اللف يركب البرسبان بحيث  
يكون ارتفاعه أعلى من المجرى بنصف سم أو أكثر قليلاً أما بالنسبة لطوله في حالة  
وجود عازل بلاستيك على آخر شريحة من الجهتين يوضع البرسبان بحيث ينتهي  
مع نهاية العزل وفي حالة عدم وجود العازل يوضع أطول من المجرى بـ 3 ملم من  
الجهتين .

\* إبدأ اللف من أي مجرى بالخطوة المطلوبة وعدد اللفات وقطر السلك كالبيانات السابق أخذها (مع ملاحظة إذا كنت قد أخذت البيانات ووضع الكولكتور إلى أعلى أو أسفل) وتأكد من تحديد اللامة التي سيلحم فيها بداية الملف الأول. ثم نهاية الملف الأول وببداية الملف الثاني في اللامة المجاورة (ولا يخرج الطرف من المجرى ويحلم مباشرةً ولكن يأخذ لفة حول الأكس المعزول). وإزالة عازل الورنيش من السلك تكون فقط في نقطة اللحام. ويجب أن يكون مكان اللحام نظيف جداً وتترك كاوية اللحام المدة المناسبة كي تكتسب اللامة درجة حرارة تصهر القصدير ولا ينزل القصدير فوق اللامة باردة. (في البوابين الصغيرة كل لامة لها ضلع صغير يلف الطرف تحته ثم يضغط عليه)

وبعد الإنتهاء من لف جميع الملفات سيلحم نهاية الملف الأخير مع بداية الملف الأول في نفس اللامة

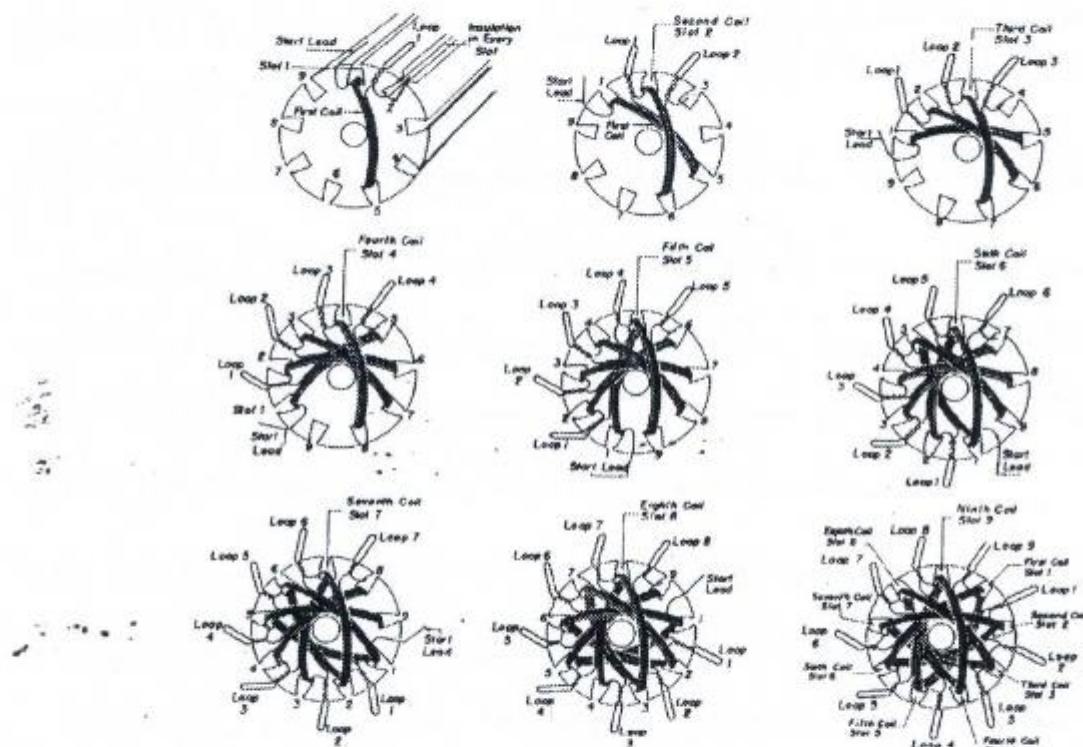

خطوات ترتيب وضع الملفات في بوابة ٩ لامة / ١٩ مجرى وهذا

ربط نهاية الملف الأول مع بداية الملف الثاني وبدلاً من لحام كل وصلة على حدي. أخرج نهاية ملف وببداية الملف الثاني وضعهم أمام اللامة الخاصة بهم على أساس أن عملية اللحام تتم في النهاية لجميع الأطراف معاً.

### ملاحظات:

- عند لف الملفات يجب شد السلك قدر المستطاع بحيث تكون الملفات متماسكة معاً ولا تأخذ إرتفاع أو سماكة أكثر من اللازم.
- في بعض البويبات يوجد تأكل صناعي في بعض الأجزاء وذلك لعمل إتزان وتكون أجزاء البويبة كلها ثقل واحد ويتم عمل هذا الإتزان بعد الإنتهاء من اللف. ويفضل في مثل هذه البويبات وضع علامات على المجرى التي أسقط فيها أول ملف وذلك أثناء استخراج بيانات البويبة. فإذا فعلت هذا سيكون إتزان البويبة في النهاية كما هو. أما إذا بدأت من أي مجرى فالملفات غير متساوية في الحجم. (الملفات الأولى أقل حجماً من الملفات التي تعلوها). أي وزنها ليس متساوياً وبالتالي ستفقد البويبة إتزانها ويزيد الشرار فوق الكولكتور.
- بعض الحركات التنافرية غير مصممة للتشغيل المستمر مثل بعض أنواع الخلطات ويجب تشغيل مثل هذه الأجهزة لحظات قصيرة ثم توقف مدة معقولة ويعاد تشغيلها مرة أخرى وهكذا.
- بعض الحركات التنافرية بها مكثف صغير الحجم يقلل من الشرار فوق الكولكتور. وليس لهذا المكثف شأن في تشغيل الحرك أو بدء دورانه.
- بعد الإنتهاء من عملية اللف يثنى البرسبان في داخل المجرى ويفضل وضع خابور فبر أو خشب يحجز الملفات.
- توجد بعض الحركات تعمل بأكثر من سرعة والطريقة المستخدمة بكثرة هي لف مخددة بعدد لفات ويخرج طرف ثم عدد لفات آخر ويخرج الطرف الثاني. فإذا وصل التيار إلى الطرف الأول يعطي أعلى سرعة وإذا وصل إلى الطرف الثاني الذي

يحتوى على عدد لفات أكبر يعطى سرعة أبطاء. وفي بعض المحركات التي تحتوى على أكثر من سرعتين يضع لفات إضافية في المحدثين. وفي بعض محركات يتحكم في السرعة بواسطة مقاومة متغيرة.

□ بعض البويبات مصممة لتعمل في إتجاه واحد فإذا عكست إتجاه الدوران يحدث شرارة عالية.

□ عكس إتجاه الدوران يتم بتغيير طرفى السلك المتصل بحامل الشربون يتصلوا بالتيار وطرفى التيار يتصلوا بحامل الشربون.

أو تبديل الطرفين المتصلين بمصدر التيار مكان الطرفين المتصلين بلحام الشربون.

#### كيفية اختبار ملفات الجسم الثابت والبويبة:

\* في بعض الحالات يمكن تحديد الجزء التالف أو المخترق بسهولة مجرد النظر. ولكن أحياناً كثيرة تظهر مخدات الجسم الثابت أو البويبة وكأنها صالحة ولكن عند توصيلها بالتيار لا تعمل أو تعمل بنفس ظواهر الملفات المختربة وستعرف على ما إذا كانت البويبة تعمل بغير حالتها الطبيعية بسبب إحراقها أو المخدات. أو بسبب أجزاء أخرى كالشربون أو الجلب.. وذلك عند شرح الأعطال. ولتحديد ما إذا كان الجزء التالف هو المخدات أو البويبة يمكن لمس كل منهما بعد تشغيل المحرك فترة قصيرة. والجزء الذي تكون حرارته مرتفعة أكثر يعتبر هو الجزء التالف من جهة المبدأ.

ولكن للتأكد يجب الأختبار بالطرق الآتية:


- أولاًً **بالنسبة لاختبار المخدات**. يمكن قياسها بواسطة أومتر على وضع أقل تدريج كل مخدة على حدٍ. فإذا أعطت قيمة مقاومة لخدة أقل من الأخرى كانت المخدة ذات القيمة الأقل تالفة.

ومن الممكن أيضاً توصيل كل مخدة على حدٍ بمصدر تيار مستمر في حدود ٦ فولت أو أكثر قليلاً مع قياس شدة تيار كل مخدة. والمخدة التي تسحب شدة تيار أعلى تكون هي المخدة التالفة.

## ثانياً: بالنسبة لاختبار البوبينة:

يوجد جهاز خاص بـ اختبار البوبينة يعرف بإسم (جرولر) وهذا الجهاز مكون من مجموعة شرائط كالمستخدمة في المحولات ولكن تأخذ شكل V. من أعلى بحيث يمكن وضع البوبينة داخلها. وحول هذه الشرائط من أسفل ملف يتصل بمصدر التيار. فيتولد مجال مغناطيسي بحيث أن ملفات البوبينة موضوعة داخل هذا المجال فيتولد فيها تيار ومن المفترض أن بين كل لامة واللامة المجاورة لها ملف عدد لفاته مساوى للفات الملفات الأخرى وبالتالي عند قياس التيار بين كل لامة واللامة المجاورة لها يجب أن تعطى قيمة متساوية في حالة إذا كانت الملفات صالحة أما في حالة إذا كان يوجد قصر أو انخفاض في قيمة عزل ملف فسيعطي شدة تيار أعلى. وتعتبر البوبينة تالفة. وهذه أفضل طريقة لـ اختبار البوبينة.

ومن الممكن وبـ استخدام نفس الجرولر بدلاً من قياس التيار أمر شريحة معدنية رقيقة طولياً فوق كل مجرى. والمجري التي تشعر أنها تجذب الشريحة بشدة أكثر يعني أن الملف الذي بـ داخلها به قصر.

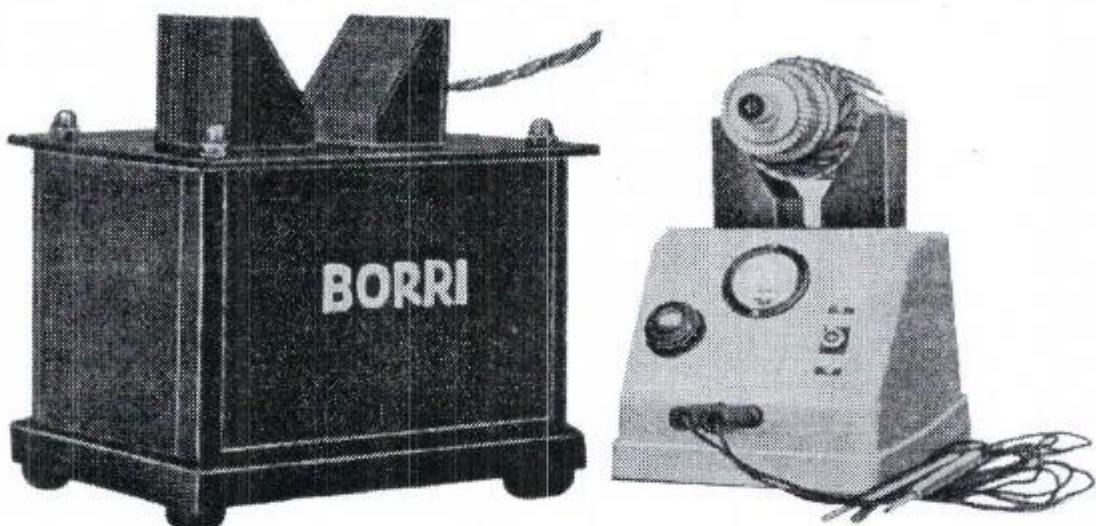

جرولر بدون أميتر

جرولر يحتوى على أميتر

وإذا كان لا يتتوفر لديك الجروولر من الممكن توصيل مصدر تيار مستمر في حدود ٦ فولت بين كل لامة واللامة المجاورة لها مع قياس شدة التيار ونفس الشئ إذا أعطى بين لامتين قيمة تيار أعلى من اللامات الأخرى يعني وجود قصر بين الملف المتصل بتلك اللامتين.

#### ملحوظة:

إذا حدث تلف بمخدات الجسم الثابت وأستمر المحرك في التشغيل فسيؤثر على ملفات البوبینة والعكس إذا حدث تلف في بعض ملفات البوبینة واستمر المحرك في التشغيل فسيؤثر على مخدات الجسم الثابت. لأن كل منها متصل مع الآخر بالتوالي.

## الأعطال الرئيسية للحركات التنافرية

### ١ - المحرك لا يحدث صوتاً ولا يبدأ دورانه:

\* التأكد من وصول التيار على طرفى المحرك. إذا كان لا يصل تيار تأكيد من صلاحية الفيشة وأطرافها ومن مفتاح التشغيل (بعض أنواع خلاطات أو كابة تعمل بمفتاحين معاً توالى) ثم الكشف على الفيوز إن وجد وفي بعض الأحيان يوجد أفر LOD حراري فتتأكد من صلاحيته.

أما إذا كان يصل تيار على طرفى المحرك فإحتمال وجود فصل فى أي مخدة أو الشربون غير ملامس جيد الكولكتور.

### ٢ - المحرك يحدث صوتاً ولا يبدأ دورانه:

- \* التأكد من حرية دوران الأكس ومن صلاحية الجلب.
- \* التأكد من عدم وجود تلامس (ماس)
- \* إحتراق ملفات الجسم الثابت أو البوينية

### ٣ - المحرك يدور بنفس قوته وسرعته ولكن يحدث شارة.

- \* التأكد من ضغط السوستة على الشربون جيداً.
- \* التأكد من صلاحية الجلب أو رولمان البلي.
- \* التأكد من نظافة الكولكتور وخاصةً بين اللامات.


#### ٤- المحرك يدور بأقل من قدرته وبشارة مرتفعة:

- \* وجود ماس في حامل الشربون أو المفات.
- \* وجود قصر في ملفات الجسم الثابت أو البويبة.
- \* وجود قصر بين لامات الكولكتور ويجب تنظيفها.
- \* عدم تلامس جيد للشربون
- \* تلف كبير في الجلب أو البلى
- \* إحتراق ملفات الجسم الثابت أو البويبة

#### ملحوظة:

\* هذه الأعطال لمحرك كان يعمل بصورة جيدة ثم ظهرت عليه تلك الأعطال. ولكن إذا كان المحرك قد أعيد لفه فإحتمال وجود خطأ في التوصيل وارد ويؤدي ذلك إلى دوران المحرك بسرعة أو قدرة أقل من الطبيعي مع ظهور شرارة مرتفعة جداً.

\* في حالة وجود فصل في ملف من ملفات البويبة من الممكن عمل كوبرى بين اللامتين المتصل بهم هذا الملف بعدها يمكن للمحرك أن يعمل بكفاءة معقولة ولكن في حالة وجود فصل في أكثر من ملف عمل قصر على اللامات لا يأتى بنتيجة فستكون الشرارة مرتفعة وتقل قدرة المحرك وسيحترق في وقت قصير.

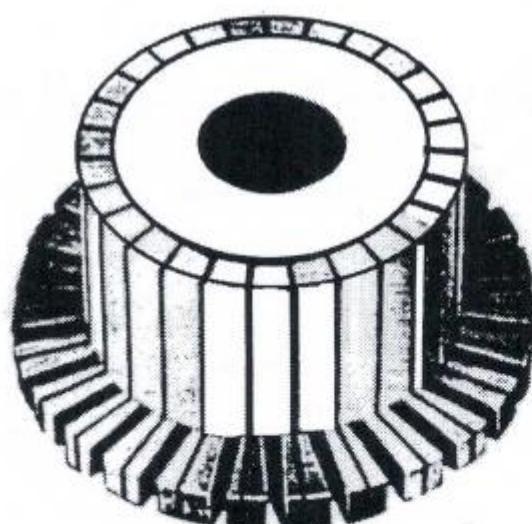

قبل إعادة اللف تأكد دائماً أن كل لامة بالكولكتور معزولة تماماً عن اللامة المجاورة وأماكن اللحام نظيفة تماماً.

## بيانات لبعض محرّكات تنافرية

### خلط فرنساوى لتر

الخدمات	٣٥٠ لفة - ٣ ديزيم
البوبينة	١٢ مجرى / ١٢ لامة
قطر السلك	: ٢ ديزيم
خطوة اللحام	: ٣ يمين
عدد اللفات	: ٩٠
خطوة الملف	: ٦ : ١
إتجاه تسقيط الملفات	: يمين

### خلط فرنساوى كبة

الخدمات	٣٠٠ لفة - ٤,٥ ديزيم
البوبينة	١٩ مجرى / ١٩ لامة
قطر السلك	: ٣,٥ ديزيم
خطوة اللحام	: ٦ يمين
عدد اللفات	: ٤٠ لفة
خطوة الملف	: ٩ : ١
إتجاه تسقيط الملفات	: شمال

### خلط إيطالى مسلوب باتشوب

الخدمات	٤٢٠ لفة - ٢,٥ ديزيم
البوبينة	٨ مجرى / ٨ لامة
قطر السلك	: ١,٥ ديزيم
خطوة اللحام	: ٣ شمال
عدد اللفات	: ٢٠٠ لفة
خطوة الملف	: ٤ : ١
إتجاه تسقيط الملفات	: يمين

### **خلاط براون 4250 KB1**

**المخدرات** ٢١٠ لفة - ٥ ديزيم

**البوبينة** ٢٢ مجرى / ٢٢ لامة

قطر السلك : ٣ ديزيم عدد اللفات : ٤٣ لفة

خطوة اللحام : ٢ يمين خطوة الملف : ١٠ : ١

إتجاه تسقيط الملفات : يمين

ملحوظة : السرعات عن طريق مقاومات

### **خلاط براون ٤٠٠ وات ٣ سرعات**

**المخدرات** ١٨٠ + ١٥٠ لفة - ٤ ديزيم

**البوبينة** ١٢ مجرى / ٢٤ لامة

قطر السلك : ٣ ديزيم عدد اللفات : ٣٦+٣٦ لفة

خطوة اللحام : امام المجرى خطوة الملف : ٦ : ١

إتجاه تسقيط الملفات : يمين

### **خلاط إسباني KG 3MU**

**المخدرات** ٥٠٠ لفة - ٢,٥ ديزيم

**البوبينة** ١٢ مجرى / ١٢ لامة

قطر السلك : ١,٥ ديزيم عدد اللفات : ١٢٠ لفة

خطوة اللحام : ٣ شمال خطوة الملف : ٦ : ١

إتجاه تسقيط الملفات : شمال

## **خلاط ناشيونال ٤ مفاتيح ٣٠٠ وات**

**المقدّسات** ٣٧٥ لفة - ٤ ديزيم  
**البوبينية** ١٢ مجرى / ٢٤ لامة  
 قطر السلك : ١,٨ ديزيم      عدد اللفات : ٦٠+٦٠ لفة  
 خطوة اللحام : ١١ يمين      خطوة الملف : ٦ : ١  
 إتجاه تسقيط الملفات : يمين

## **خلاط سب نيكيل**

**المقدّسات** ٤٥٠ لفة - ٢,٥ ديزيم  
**البوبينية** ١٢ مجرى / ١٢ لامة  
 قطر السلك : ١,٥ ديزيم      عدد اللفات : ١٥٠ لفة  
 خطوة اللحام : ٣ يمين      خطوة الملف : ٦ : ١  
 إتجاه تسقيط الملفات : يمين

## **خلاط مولينكس ٢٤٠ وات موديل 2S - 200**

**المقدّسات** ٥٥٠ لفة - ٢ ديزيم  
**البوبينية** ٨ مجرى / ٨ لامة  
 قطر السلك : ١,٥ ديزيم      عدد اللفات : ١٥٠ لفة  
 خطوة اللحام : ٤ يمين      خطوة الملف : ١ : ٤  
 إتجاه تسقيط الملفات : يمين

### خلط سانيو ٢١٠ وات موديل SM-2281

المخدرات ٣ - لفة ١٢٥ + ٢٠٠ ديزيم

لفة ٢٥٠ + ٢٠٠

البوبينة ٢٢ مجرى / ٢٢ لامة

عدد اللفات : ٥٢ لفة

قطر السلك : ٢,٥ ديزيم

خطوة الملف : ١٠ : ١

خطوة اللحام : ٣ شمال

إتجاه تسقيط الملفات : يمين

### خلط توشيبا

المخدرات ٤ - لفة ٣٠٠ ديزيم

البوبينة ٢٢ مجرى / ٢٢ لامة

عدد اللفات : ٦٥ لفة

قطر السلك : ٢,٢ ديزيم

خطوة الملف : ١٠ : ١

خطوة اللحام : ٢ شمال

إتجاه تسقيط الملفات : يمين

### خلط فيليبس ١٤٠ وات موديل HR 2109

المخدرات ٢ - لفة ٤٠٠ ديزيم

البوبينة ٨ مجرى / ٨ لامة

عدد اللفات : ١٥٠ لفة

قطر السلك : ١,٥ ديزيم

خطوة الملف : ٤ : ١

خطوة اللحام : امام المجرى

إتجاه تسقيط الملفات : شمال

**مفرمة ناشيونال ٣٥٠ وات**

**المخدرات** ٣٧٥ لفة - ٣,٥ ديزيم

**البوبينة** ١٢ مجرى / ٢٤ لامة

قطر السلك : ٣ ديزيم      عدد اللفات : ٤٢+٤٢

خطوة اللحام : ١ يمين      خطوة الملف : ٦ : ١

إتجاه تسقيط الملفات : شمال

**مفرمة مولينكس - قطر البوبينة ٣٣ ملم طول البوبينة ١٥ ملم**

**المخدرات** ٤٠٠ لفة - ٢,٥ ديزيم

**البوبينة** ١٠ مجرى / ٢٠ لامة

قطر السلك : ١,٥ ديزيم      عدد اللفات : ٧٠+٧٠

خطوة اللحام : ٣ يمين      خطوة الملف : ٥ : ١

إتجاه تسقيط الملفات : شمال

**مفرمة توشيبا - قطر البوبينة ٤٠ ملم طول البوبينة ٣٠ ملم**

**المخدرات** ٤١٥ لفة - ٤,٥ ديزيم

**البوبينة** ١٢ مجرى / ٢٤ لامة

قطر السلك : ٣,٥ ديزيم      عدد اللفات : ٣٢+٣٢

خطوة اللحام : ٣ يمين      خطوة الملف : ٦ : ١

إتجاه تسقيط الملفات : شمال

### **مكنسة هوفر ٧٠٠ وات**

**البوبينة ٢٢ مجرى / ٢٢ لامة**

قطر السلك : ٣ ديزيم      عدد اللفات : ٢١ لفة

خطوة اللحام : ٢ يمين      خطوة الملف : ١٠ : ١

إتجاه تسقيط الملفات : شمال

### **ماكينة خياطة ناشيونال**

**المخدات ٥٠٠ لفة - ٢,٥ ديزيم**

**البوبينة ١٢ مجرى / ٢٤ لامة**

قطر السلك : ١,٥ ديزيم      عدد اللفات : ١٠٠+١٠٠

خطوة اللحام : ٤ يمين      خطوة الملف : ٦ : ١

إتجاه تسقيط الملفات : شمال

### **ماكينة خياطة قطر البوبينة ٥٩ ملم - طول البوبينة ٥١ ملم**

**البوبينة ١٢ مجرى / ٢٤ لامة**

قطر السلك : ٤ ديزيم      عدد اللفات : ٣٥+٣٥

خطوة اللحام : ٢ يمين      خطوة الملف : ٦ : ١

إتجاه تسقيط الملفات : يمين

**شنيور بلاك أند كر ٣٥٠ وات موديل S2K13**

**البوبينة ١٢ مجرى / ٢٤ لامة**

قطر السلك : ٢,٥ ديزيم      عدد اللفات : ٣٢+٣٢

خطوة اللحام : ٩ يمين      خطوة الملف : ٦ : ١

إتجاه تسقيط الملفات : شمال

**منشار ترددى بلاك أند كر**

**البوبينة ١٢ مجرى / ٢٤ لامة**

قطر السلك : ٢,٥ ديزيم      عدد اللفات : ٣٨+٣٨

خطوة اللحام : ٤ يمين      خطوة الملف : ٦ : ١

إتجاه تسقيط الملفات : يمين

**شنيور فرنساوى ٤٨٠ وات المخatas ٣٠٠ لفة ٣,٥ ديزيم**

**البوبينة ١٢ مجرى / ١٢ لامة**

قطر السلك : ٢ ديزيم      عدد اللفات : ٩٥ لفة

خطوة اللحام : ١ شمال      خطوة الملف : ٦ : ١

إتجاه تسقيط الملفات : يمين

**صاروخ قطعية ماكينا ١٤٥٠ وات**

مخدات ٨٠ لفة ٩ ديزيم	البوبينة ١٢ مجرى / ٣٦ لامة
قطر السلك : ٥,٥ ديزيم	عدد اللفات : ٩+٩+٩
خطوة اللحام : ١ شمال	خطوة الملف : ٦ : ١
	إتجاه تسقيط الملفات : شمال

**جلخ بوش ٤٠٠ وات موديل PWS 115**

المخدات ٢٢٥ لفة - ٣,٥ ديزيم	البوبينة ١٢ مجرى / ٢٤ لامة
قطر السلك : ٢,٨ ديزيم	عدد اللفات : ٢٧+٢٧
خطوة اللحام : ٦ يمين	خطوة الملف : ٦ : ١
	إتجاه تسقيط الملفات : شمال

**جلخ توشيبا ٢,٣ أمبير موديل AGU-125 A**

البوبينة ١٢ مجرى / ٢٤ لامة	
قطر السلك : ٣ ديزيم	عدد اللفات : ٢٥+٢٥
خطوة اللحام : أمام المجرى	خطوة الملف : ٦ : ١
	إتجاه تسقيط الملفات : يمين

شنديور متابو ٦٢٠ وات موديل ٥B620 / 25

البوبينه ١٢ مجرى / ٢٤ لامة

قطر السلك : ٣,٥ ديزيم      عدد اللفات : ٣٦ + ٣٦

خطوة اللحام : ٣ شمال      خطوة الملف : ١ : ٦

اتجاه تسقيط الملفات : يمين

شنديور أمريكي ١.٥ أمبير      المخدات ٧٥٠ لفة ٣ ديزيم

البوبينه ١٢ مجرى / ٢٤ لامة

قطر السلك : ٢,٥ ديزيم      عدد اللفات : ٥٥ + ٥٥

خطوة اللحام : ٢ شمال      خطوة الملف : ١ : ٦

اتجاه تسقيط الملفات : شمال

صاروخ ماكيتا ٤ بوصة ٤,٢ أمبير

البوبينه ١٢ مجرى / ٢٤ لامة      المخدات ١٦٠ لفة ٣,٥ ديزيم

قطر السلك ٢,٥ ديزيم      عدد اللفات : ٢٧ + ٢٧

خطوة اللحام ٣ يمين      خطوة الملف : ١ : ٦

اتجاه تسقيط الملفات : يمين


## محتويات الكتاب

٥	تمهيد و معرفة
١٦	محركات ٣ فاز بطريقة متداخلة
١٩	القوانين الخاصة بتوصيل محركات ٣ فاز
٤٠	محركات ٣ فاز بطريقة كرونا
٤٦	محركات ٣ فاز بطريقة جانبان بالمحرى
٦١	معانى رموز بيانات اليفطة
٦٢	البيانات التى يجب معرفتها قبل الفك
٦٣	خطوات اعادة اللف من جديد
٦٥	اختبارات المحرك ٣ فاز
٦٦	التوصيل الخارجى لمحرك ٣ فاز
٦٩	كيفية تشغيل محرك ٣ فاز على ١ فاز
٧٠	طريقة بدء تشغيل المحرك ستار- دلتا
٧٢	الحسابات الخاصة بمحركات ٣ فاز
٨٤	جدول قطر ومساحة مقطع السلك
٨٨	طرق توصيل المحرك بالتوازى الخارجى
٩٧	القدرة الكهربائية والميكانيكية للمحرك
١٠٠	جدول قدرة وشدة تيار محركات ٣ فاز
١٠٣	الأعطال الرئيسية للمحركات ثلاثة أوجه
١٠٥	كيفية إستخراج شرائح الجسم الثابت
١٠٧	حماية حرارية داخلية
١٠٩	محركات مزودة بفرملة
١١١	تغيير قيمة التردد فى المحركات
١١٢	محركات ٣ فاز سرعات
١١٨	التوصيل الخارجى لمحرك دلاندر

١٢٣	دوائر محركات سرعتين دلاندر
١٣٤	محركات ١ فاز
١٣٩	طرق التوصيل الخارجي لمحركات ١ فاز
١٤٥	كيفية اختبار سعة المكثف
١٤٧	دوائر محركات ١ فاز
١٦١	جدول قدرة وشدة تيار محركات ١ فاز
١٦٣	الحسابات الخاصة بمحركات ١ فاز
١٦٥	بيانات بعض محركات الغسالة والطبلمية
١٧٨	محركات ذات القطب المظلل (بدون ملفات تقويم)
١٨١	محرك ١ فاز سرعات
١٨٤	بيانات بعض محركات المراوح
١٨٧	كيفية تحديد أطراف محرك الثلاجة
١٨٨	محرك الغسالة فول أوتوماتيك
١٩٠	كيفية تحديد أطراف محرك الغسالة الآوتوماتيكية وأختباره
١٩٩	مولدات تيار متعدد ٣ فاز
٢٠٥	الأعطال الرئيسية للمولدات
٢٠٨	الحوولات الكهربائية
٢٠٩	حسابات الحولات
٢١٥	تنجر شحن البطاريات
٢١٧	القدرة الكهربائية للمحول
٢٢٢	محولات ثلاثة أوجه
٢٢٦	ماكينات لحام ١ فاز
٢٢٨	ماكينات لحام ٣ فاز
٢٣١	المحركات التنافرية
٢٤١	كيفية اختبار البويبينة
٢٤٥	بيانات بعض أنواع بويبينات

**الكتب التي صدرت عن معهد السالزيان  
الإيطالي دون بوسكو بالقاهرة**

- محرّكات - وموّلدات ومحولات التيار المتردد وجيه جرجس
- دوائر التحكم الآلي (الجزء الأول) وجيه جرجس
- دوائر التحكم الآلي (الجزء الثاني) وجيه جرجس
- الغسالة فول أوتوماتيك (الجزء الأول) وجيه جرجس
- الغسالة فول أوتوماتيك (الجزء الثاني) وجيه جرجس
- الدوائر العملية للضغط الهوائية والكهروهوائية وجيه جرجس
- غسالة الأطباق وجيه جرجس
- زانوسى الموديلات القديمة ١٤، ١٦، ١٨ بrogram وجيه جرجس
- الغسالة أكوايتيك ١٤، ١٨، ٢٠ بrogram وجيه جرجس
- الدوائر الكهربائية للتركيبات المنزلية نبيل رزق
- صيانة وإصلاح الأجهزة المنزلية نبيل رزق
- أفكار التبريد والتكييف الدوائر الميكانيكية إميل فتح الله
- أفكار التبريد والتكييف الدوائي الكهربائية إميل فتح الله
- أفكار التبريد والتكييف الخدمة والأعطال إميل فتح الله

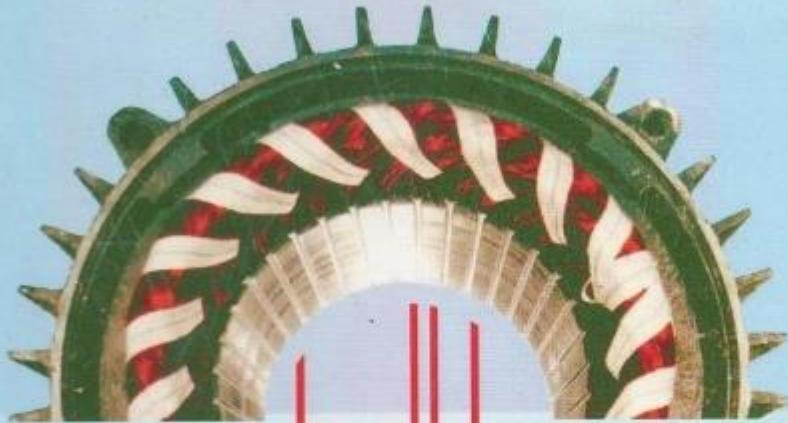

# هذا الكتاب

## ينفرد بالمميزات التالية

- أوضح دوائر محركات الوجه الواحد والثلاثة أوجه.
- أبسط وأدق القوانين الخاصة بحسابات المحركات والمحولات.
- طرق توصيل محركات القدرات العالية بالتوازي الخارجي.
- أسس إعادة لف مولدات الثلاثة أوجه الحديثة.
- المبادئ الأساسية لإعادة لف المحركات التنافرية (البوبينية).
- شرح مكائنات لحام الوجه الواحد والثلاثة أوجه.
- يعتبر مرجعاً من يعمل في هذا المجال . فهو يضم أهم القوانين والدوائر والجداول . كما يحتوى على بيانات لكثير من البوبينات ومحركات الغسالات وطلمبات الوجه الواحد .

وجيه جرجس